高新区（新市区）安宁渠镇四川皓然盛世建设工程有限公司文锦园项目“6·10”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月10日16时许，位于高新区（新市区）安宁渠镇四川皓然盛世建设工程有限公司文锦园项目工地，发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人重伤。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、司法局、公安分局、建设局、人力资源和社会保障局、总工会、安宁渠镇人民政府共同组成了高新区（新市区）“6·10”一般高处坠落事故调查组，并邀请新市区人民检察院、成都市天府新区管委会参加了事故调查工作。调查组通过现场勘验、笔录询问、调取资料等方式了解事故发生经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任人及相关单位的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定，高新区（新市区）安宁渠镇四川皓然盛世建设工程有限公司文锦园项目工地“6·10”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。现将事故调查有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.四川皓然盛世建设工程有限公司（总承包单位），成立日期：2020年8月18日，统一社会信用代码：91510107MA****P42N，法定代表人：董玉平，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），营业期限：2020年8月18日至长期，住所：四川天府新区华阳街道协和下街85号；经营范围：房屋建筑工程；建筑劳务分包；市政公用工程；模板脚手架工程；公路工程；铁路工程；水利水电工程；机电工程；电力工程；钢结构工程；通信工程；建筑装饰装修工程；建筑幕墙工程；城市及道路照明工程；环保工程；消防设施工程；输变电工程；古建筑工程；公路交通工程；起重设备安装工程；防水防腐保温工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；石油化工工程；河湖整治工程；园林绿化工程；地基基础工程；土石方工程；土地整理；房地产开发经营；电子与智能化工程设计及施工；广告设计，建筑机电安装工程；工程项目管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：四川天府新区行政审批局。

四川皓然盛世建设工程有限公司建筑业企业资质证书编号：D251199663，有效期：2026年4月27日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级（2021-04-27）发证机关：四川省住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号：（川）JZ安许证字〔2021〕005293，许可范围：建筑施工，有效期：2024年4月24日至2027年4月24日。发证机关：四川省住房和城乡建设

厅。

2.新疆永顺安康劳务有限责任公司，成立于2020年4月22日，统一社会信用代码：91650105MA****Y47D，法定代表人：李梦颖，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1100号北晟商业广场公寓410室，经营范围：建筑劳务分包；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；各类工程建设活动；施工专业作业；消防设施工程；住宅室内装饰装修；金属门窗工程施工；承接总公司工程建设业务；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；家用电器安装服务；建筑工程机械与设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局。

新疆永顺安康劳务有限责任公司建筑业企业资质证书编号：D365106595，有效期：2025年7月6日，资质类别及等级：施工劳务资质不分等级（2020-07-06至2025-07-06）发证机关：乌鲁木齐市建设局。安全生产许可证编号：（新）JZ安许证字〔2020〕005803，许可范围：建筑施工，有效期：2023年9月22日至2026年9月22日。发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅。

3.新疆卓越工程项目管理有限公司，成立于2006年7月24日，统一社会信用代码：9165010078****004P，法定代表人：钟凯平，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）桂林路92号万泰·怡

郡1栋5层2单元104室，经营范围：工程招标代理、工程项目管理、工程勘察设计、工程监理；工程管理服务；工程咨询；信息技术咨询服务；测绘服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；建设工程质量检测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；游览景区管理；名胜风景区管理；园林绿化工程施工；信息系统工程监理及相关技术服务；安防工程监理及相关信息技术服务；环境监理及相关信息技术服务。登记机关：乌鲁木齐市新市区市场监督管理局。

新疆卓越工程项目管理有限公司工程监理资质证书编号：E165000048，有效期：至2027年9月28日，经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股），资质等级：工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

（二）合同签订情况

四川皓然盛世建设工程有限公司与新疆永顺安康劳务有限责任公司签订了《乌鲁木齐恒大文旅城C块地（文锦园小区）采光井雨棚及地库出入口雨棚工程》劳务合同。

双方约定：计划开始日期2024年10月16日，计划完工日期：2024年10月31日；承包范围：甲方合同范围内的采光井及车道雨棚及其附属工作；承包内容：包含采光井及车道雨棚施工等工作；承包方式：包人工、包机具、包安全文明施工等。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.四川皓然盛世建设工程有限公司

该公司编制了《地下车库汽车坡道玻璃雨棚施工方案》并通过审批，开展了员工三级安全教育培训，未建立本单位全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位生产安全事故应急救援预案。

经事故调查组询问调查，地下车库汽车坡道玻璃雨棚施工项目始于2024年10月16日，共计3处地下车库汽车坡道玻璃雨棚安装，当年已完成2处地下车库汽车坡道玻璃雨棚安装，因天气原因，剩余的1处地下车库汽车坡道玻璃雨棚安装延期于2025年5月12日开始继续施工焊接安装雨棚钢结构，于5月14日完工。其间因雨棚玻璃未进场暂停施工，于2025年6月10日重启施工作业。开工后，该公司未落实《地下车库汽车坡道玻璃雨棚施工方案》要求，督促施工人员严格执行施工方案作业要求安装雨棚玻璃，未安排安全管理人员在施工现场进行监督和巡回检查。四川皓然盛世建设工程有限公司法定代表人董玉平，为四川皓然盛世建设工程有限公司的主要负责人，负责公司全国范围内的项目工程管理，董玉平长期在成都工作，每年只来新疆2～3次，检查公司业务开展情况。该公司在乌鲁木齐恒大文旅城C地块（文锦园小区）采光井雨棚及地库出入口雨棚工程项目上的施工管理及安全生产工作，已授权给四川裕朗龙庭建筑工程有限公司的蓝福强全权管理。四川裕朗龙庭建筑工程有限公司是四川皓然盛世建设工程有限公司100%控股的子公司。

2.新疆永顺安康劳务有限责任公司

经事故调查组查询调取资料，该公司建立了本单位全员安全生产责任制，制定了本单位安全生产制度，制定并实施了本单位生产安全事故应急救援预案。

3.区建设局

经事故调查组调查，乌鲁木齐恒大文旅城C块地（文锦园小区）采光井雨棚及地库出入口雨棚工程属于乌鲁木齐恒嵘旅游开发有限公司自行和四川皓然盛世建设工程有限公司签订，未向建设局备案，因此未进行监管。

4.新疆卓越工程项目管理有限公司

经事故调查组调查，乌鲁木齐恒荣旅游开发有限公司与新疆卓越工程项目管理有限公司签订了《建设工程监理合同》。

合同订立时间：2022年；总服务期限为甲方签发第一个开工楼栋的指令文件时间开始，直至2024年12月31日为止，按合同约定总服务期限延长2个月以内，免费提供服务。事故发生时已不属于监理服务期。

（四）事故发生经过

2025年5月12日，工人吴广（伤者）、王某园、闫某东3人开始在文锦园项目A地库出入口焊接钢结构框架，5月14日完工。因雨棚玻璃需定做还未进场，吴广（伤者）、王某园、闫某东3人便离开项目工地返家等待。2025年6月10日上午9:00许，雨棚玻璃进场，吴广（伤者）、王某园、闫某东3人随后进场，于当日10:00许开始安装车库雨棚玻璃。当日16:00时许，

吴广（伤者）在作业过程中从棚顶未安装玻璃的空隙处滑落至地库出入口坡道处。

（五）事故现场概况

通过现场查看，事故发生在文锦园项目A地库出入口处，坠落点高度2.98米。地库入口处宽8.00米，长约16.30米，最低处2.98米，地面呈斜坡状，无防滑设计，施工场地杂物未清理。车库雨棚为钢结构网格状，表面铺设双层钢化玻璃。现场玻璃铺设已完成1/2，吴广（伤者）跌落处未铺设玻璃。

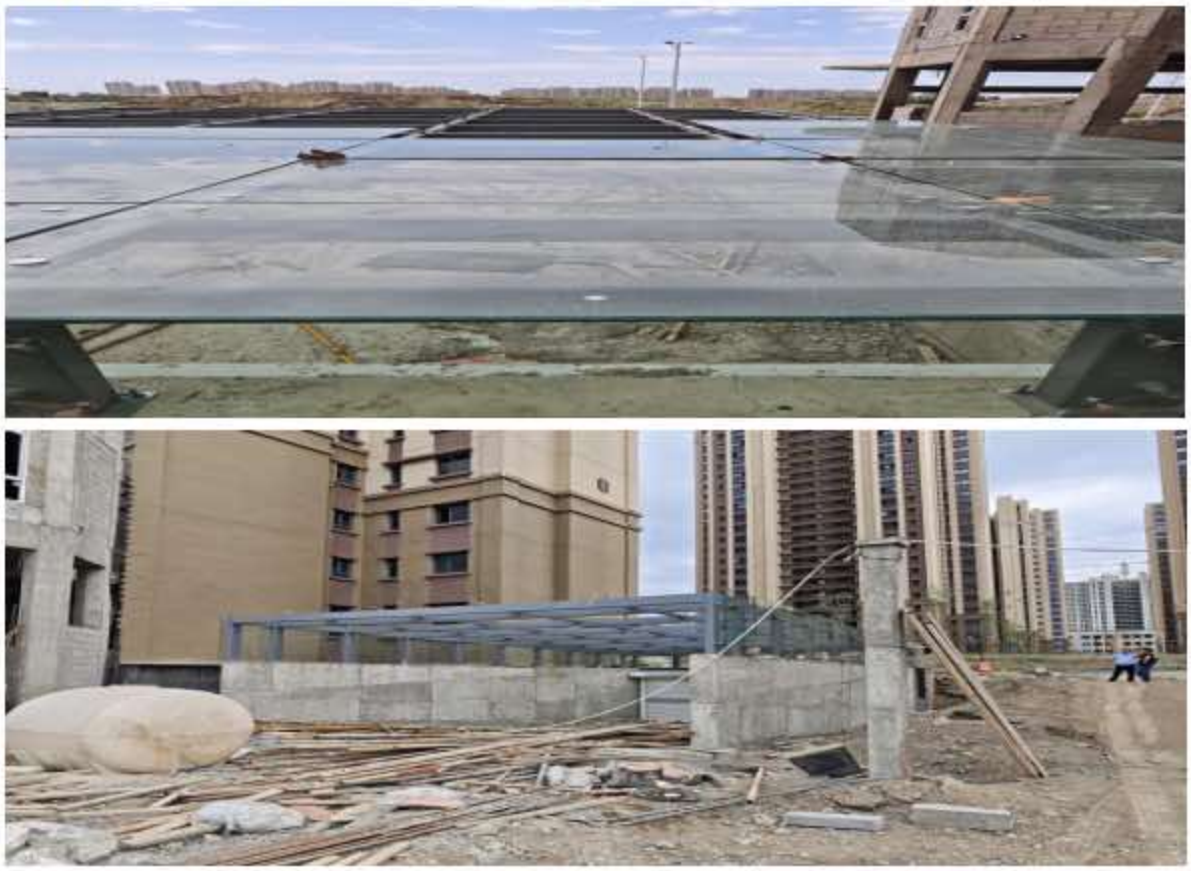


图1：事故现场图

（六）人员伤亡情况

人员伤亡情况

吴广：男，汉族，身份证号：510722197****68137，户籍住址：四川省三台县，玻璃安装作业人员，在本次事故中受重伤[1]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，工友闫某东立即报120急救，当日16时15分，120救护车将伤者吴广送往乌鲁木齐市第一人民医院(城北院区）急救，10日16时42分，高新区（新市区）建设局接到监理单位事故报告，随后区建设局电话报告至区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

吴广（伤者）从车库雨棚玻璃空隙处跌落后，工友王某园、闫某东立即前往雨棚下方坡道处查看情况，看见吴广（伤者）身体右侧着地，右肘关节开放性骨折，右胸口有明显出血情况。闫某东立即拨打120，急救车10分钟后到达现场，将吴广（伤者）送至乌鲁木齐市第一人民医院（城北院区）。

高新区（新市区）应急管理局于6月10日接到吴广（伤者）受伤报告后，应急管理局、建设局负责人赶赴现场了解情况，协调处置善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

当日，经乌鲁木齐市第一人民医院（城北院区）检查，吴广右肘关节开放性骨折、右肱近端骨折，右桡骨远端骨折、肋骨骨折、腰椎骨折，后伤者和家人商量决定转院至新疆维吾尔自治区

[1] 根据《GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准》编制说明，3.有关轻伤、重伤划分的说明：损失工作日105天≤重伤≤损失工作日6000日；根据《GB-T15499-1995事故伤害损失工作日标准》，表三，4.2.2.15，尺骨鹰嘴骨折，损失工作日110天（注：开放性骨折按表三数值乘以1.5取值，闭合性裂纹型骨折乘以0.5取值）；4.2.2.3，肋骨骨折，损失工作日110天

中医医院进行医治。

2025年7月11日，新疆维吾尔自治区中医医院出具疾病证明书：吴广（伤者）右侧肱骨远端开放性骨折，右侧尺骨鹰嘴开放性骨折，右侧桡骨小头开放性骨折，右肘关节皮肤裂伤，右肘关节脱位，右肘关节内外侧副韧带损伤，右肘关节不稳，右肱骨近端粉碎性骨折，右肩关节脱位，右侧尺桡骨远端骨折，右腕三角骨骨折，右上肢神经损伤，右侧尺神经损伤，腰1-4椎体右侧横突骨折，多发肋骨骨折（第一前肋、右侧第10、11后肋骨折），右胸部皮肤裂伤。

截至目前，伤者治病所需医疗费用由新疆永顺安康劳务有限责任公司垫付。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，王某园、闫某东立即停止作业，拨打120急救电话，将吴广（伤者）受伤情况告知新疆永顺安康劳务有限责任公司项目负责人瞿某豪，后陪同伤者吴广（伤者）一起前往医院医治，瞿某豪赶往乌鲁木齐市第一人民医院（城北院区）后了解事情经过，并垫付治疗费用，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

吴广（伤者）安全意识薄弱，在不具备安全作业的条件下，在车库雨棚顶部解开所佩戴三点式安全带锁扣，移动作业时不慎从雨棚空隙处滑落至地面坡道处，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1.吴广（伤者）未按照《安全技术交底记录》内容第3条，高空作业安全：必须使用合适的脚手架或工作平台，并严格按照搭建和使用规程进行操作。

2.吴广（伤者）违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.5条[2]、第5.2.3条[3]的要求及《坠落防护安全带》GB6095-2021第5.3.3.2[4]要求，在构件安装作业过程中，未正确佩戴和使用符合高处作业的安全防护用品、用具。

（三）间接原因分析

1.四川皓然盛世建设工程有限公司使用无高处作业证人员从事高处作业[5、6]。

2.四川皓然盛世建设工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，安全隐患排查治理不到位，对施工作业现场安全管理缺失，未及时发现并消除事故隐患。

3.四川皓然盛世建设工程有限公司未严格教育、督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

四、对事故责任人及相关单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.吴广，男，玻璃安装作业人员，违反《中华人民共和国安

[2] 高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。
[3] 严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行。
[4] 坠落悬挂用安全带的设计应至少符合下列要求，坠落悬挂用系带应为全身式系带。
[5] 根据GB/T3608-2008《高处作业分级》将高处作业定义为在坠落高度基准面2米及以上可能坠落的作业，并按作业高度划分为四个等级：1级（2-5米）、2级（5-15米）、3级（15-30米）和4级（30米）；
[6] 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五项指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业，第3.2高处安装、维护、拆除作业，指在高处从事安装，维护，拆除的作业。

全生产法》第五十七条[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[8]之规定，建议新疆永顺安康劳务有限责任公司对其给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处理，并将处理结果上报至高新区（新市区）建设局。

2.蓝福强，男，四川裕朗龙庭建筑工程有限公司员工，该公司是四川皓然盛世建设工程有限公司100%的控股子公司，事故发生时蓝福强被安排在四川皓然盛世建设工程有限公司签订的乌鲁木齐恒大文旅城C地块（文锦园小区）采光井雨棚及地库出入口雨棚工程项目上任职项目经理。经核实，蓝福强在该项目既是项目经理，也是项目安全管理人员，全权负责该项目施工管理工作，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项[9]、第五项[10]、第六项[11]之规定，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]之规定对四川皓然盛世建设工程有限公司项目现场管理人员蓝福强进行行政处罚。

（二）对事故相关单位的处理建议

四川皓然盛世建设工程有限公司安排无高处作业证人员从

[7] 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[8] 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9] 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

[10] 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[11] 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违法操作规程的行为；

[12] 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

事高处作业，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对此次事故的发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[13]、第四十三条[14]、第四十四条第一款[15]之规定，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故处罚规定》的规定，对四川皓然盛世建设工程有限公司进行行政处罚。

五、事故主要教训

严格执行施工方案、安全技术交底是保障安全生产的前提。本次事故暴露出四川皓然盛世建设工程有限公司对施工组织方案执行不到位，未及时发现制止和纠正违反操作规程的行为，未在施工现场未有专职安全人员进行监督和巡回检查。

六、事故整改和防范措施

（一）四川皓然盛世建设工程有限公司要以本起事故为教训，严格按照国家相关安全生产法律法规的要求，落实企业安全生产主体责任，建立全员安全生产责任制、编制安全生产规章制度和操作规程，制定生产安全事故应急救援预案，企业负责人、项目负责人应认真检查本单位的安全生产工作，督促从业人员遵守安全操作规程，及时消除生产安全事故隐患。

（二）区建设局认真履行行业监管责任，加强日常监管，督促施工作业相关单位落实安全生产主体责任。

（三）安宁渠镇应认真履行属地监管责任，加强本辖区内工

[13] 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
[14] 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
[15] 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

程施工项目安全生产监管，发现隐患及时督促整改，有效防范和遏制各类事故发生。

高新区（新市区）安宁渠镇四川皓然盛世建设工程有限公司

文锦园项目“6·10”一般高处坠落事故调查组

2025年8月8日