湖北省仙桃市奕久服饰有限公司新建项目“7·29”一般触电事故调查报告

2025年7月29日8时40分左右，位于仙桃市毛嘴镇服装产业园湖北省仙桃市奕久服饰有限公司新建项目工地上发生一起触电事故，致现场作业人员王代正（男，1984年1月19日出生，湖北江陵人）死亡，直接经济损失约50万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，经市人民政府批准，于2025年8月9日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市经信局、市资建局、市总工会、市供电公司等部门有关同志组成湖北省仙桃市奕久服饰有限公司新建项目“7·29”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的责任，查明了相关部门和有关地方党委、政府在监管方面存在的问题，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，该事故是一起因施工现场管理混乱，作业人员

在特种作业资质失效，且未做好安全防护措施的情况下，带电冒险作业从而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.发包方：湖北省仙桃市奕久服饰有限公司（以下简称：奕久服饰），该公司成立于2024年4月15日，统一社会信用代码：91429004MADHAGX71F，法定代表人：毛毛，注册地：湖北省仙桃市毛嘴镇建设大道北8号-2（自主承诺申报），注册资本10万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围包括一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰出租；服饰研发；鞋帽批发；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；制鞋原辅材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装制造；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰制造。

2.承包方（个人）：王[redacted]，男，湖北[redacted]，身份证号码：[redacted]具有低压电工作业操作证（因未复审，已于2025年5月8日失效）。

（二）事故工程项目相关情况

项目名称：奕久年产350万件时装、女裤项目（以下简称：奕久新建项目）附属水电工程(双方未签订施工合同和相关协议)。

2024年12月，王代正得知奕久服饰筹建厂房信息，便主动联系奕久服饰法定代表人毛毛沟通业务。经沟通，王代正与毛毛

口头约定由王代正以总价承包的形式，承揽奕久新建项目的水电工程业务，总价为 20 万元。在水电工程完工并经过验收后，由奕久服饰将 20 万元工程款全额支付给王代正。

2025 年 5 月 25 日，奕久新建项目主体施工单位湖北丰硕安装有限公司与奕久服饰签订施工场地移交与安全管理移交文件，奕久新建项目主体工程完工。其间，王代正多次前往项目工地对所需施工区域进行勘测和规划并进行局部施工。

5 月 31 日，王代正与毛毛沟通动力柜购买事宜。经王代正确认后，毛毛向武汉诚泽电气有限公司购买动力柜及相关设施设备共计约 3.6 万元，分批次将部分设备安装在奕久服饰配电室。

（三）事故发生经过

2025 年 7 月 29 日 6 时许，王代正与工友张云波按施工安排开展作业，其中王代正负责厨房吊扇及配套线路安装，张云波负责开关、插座面板安装。

8 时 20 分左右，上述厨房电器及线路安装工作完成。为测试电器与线路运行情况，王代正前往配电室（图一），并钻入动力柜 C 内部（图二）进行接线操作。

8 时 40 分左右，张云波前往配电室途中，闻到明显烧焦气味。抵达后，其发现王代正头向柜内方向倒在动力柜 C 下方的电缆沟内；当时王代正身着短袖、短裤、脚穿拖鞋，未佩戴任何安全防护装备，且左手手臂内侧存在触电痕迹。张云波呼喊王代正无回应后，上前拽拉其衣物将其转移至配电室地面，随后立即跑

出室外呼救。

8时50分左右，奕久服饰现场管理人员毛乙君、奕久新建项目下水道及路面硬化施工负责人兰国成先后抵达现场，二人随即分别拨打120急救电话与110报警电话。

9时许，毛嘴镇卫生院急救人员、毛嘴镇派出所民警先后到达事故现场开展救援。经急救人员诊断，王代正已无生命体征。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

王[redacted]（死者），男，汉族，1984年1月19日出生，湖北[redacted]。事故共造成直接经济损失约50万元，主要包括调解赔偿金、丧葬费等各项费用。

（五）事故发生地基本情况

事故发生地位于仙桃市毛嘴镇服装产业园奕久服饰新建项目工地配电室（无任何安全警示标志和绝缘防护用品）。

（六）事故现场照片

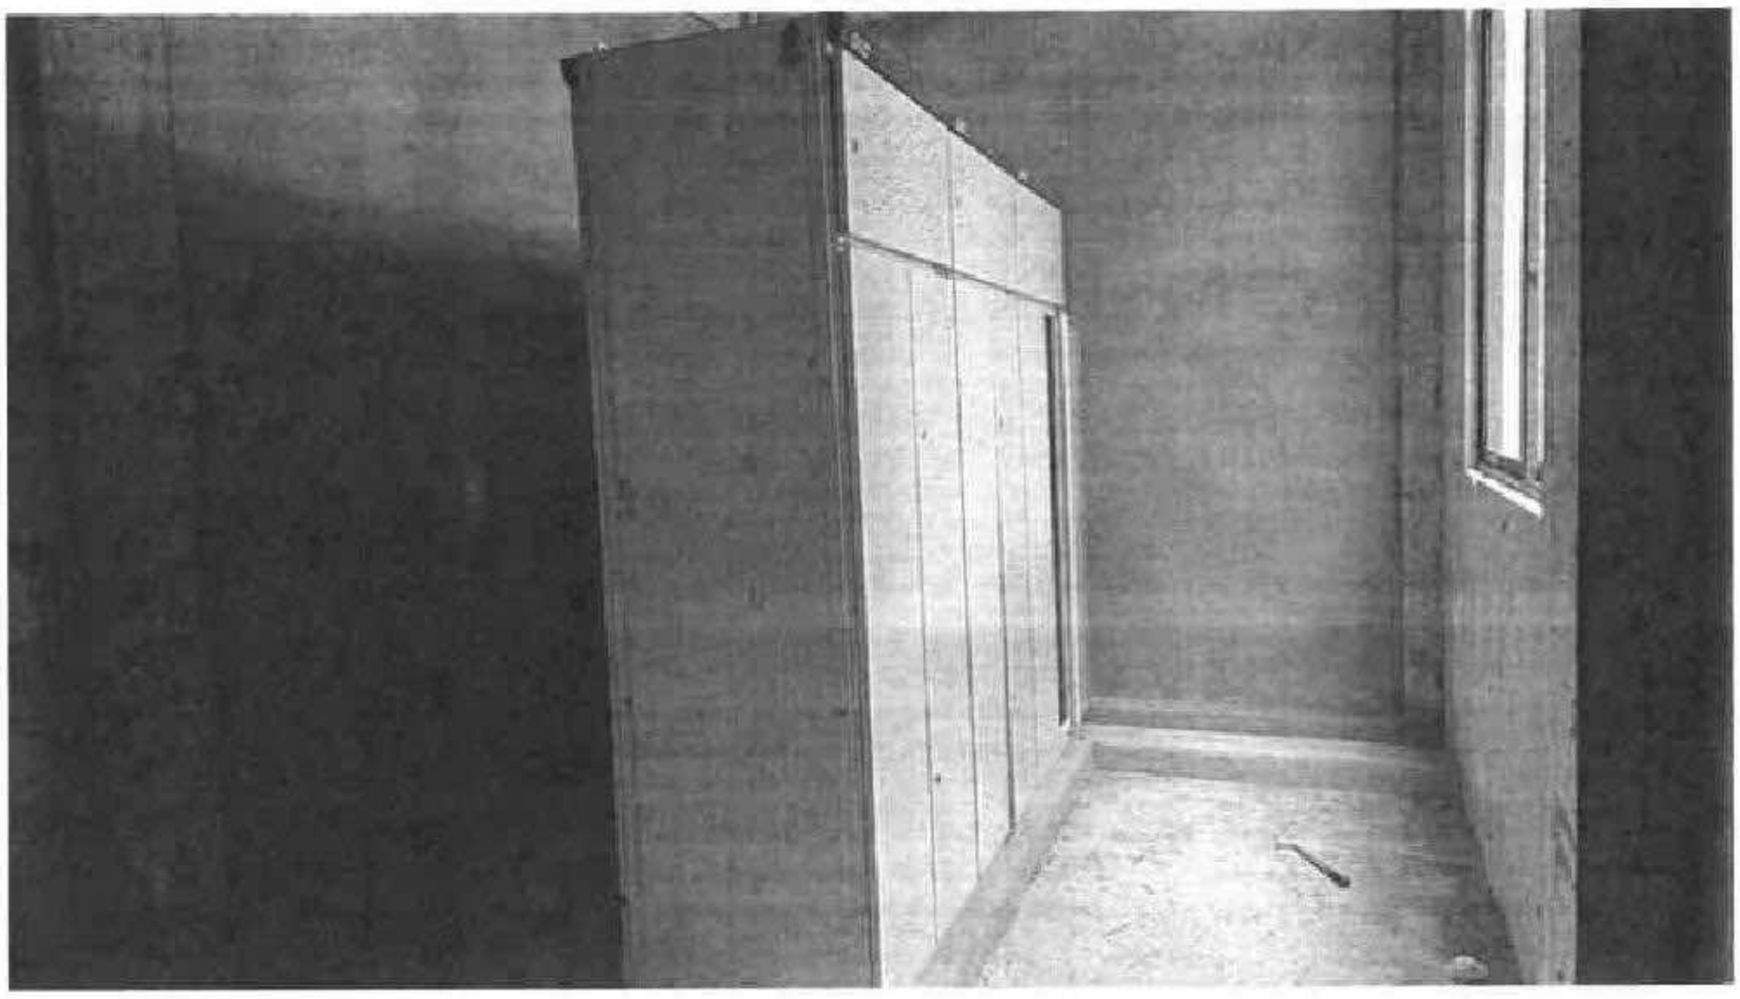


图 1 涉事配电室

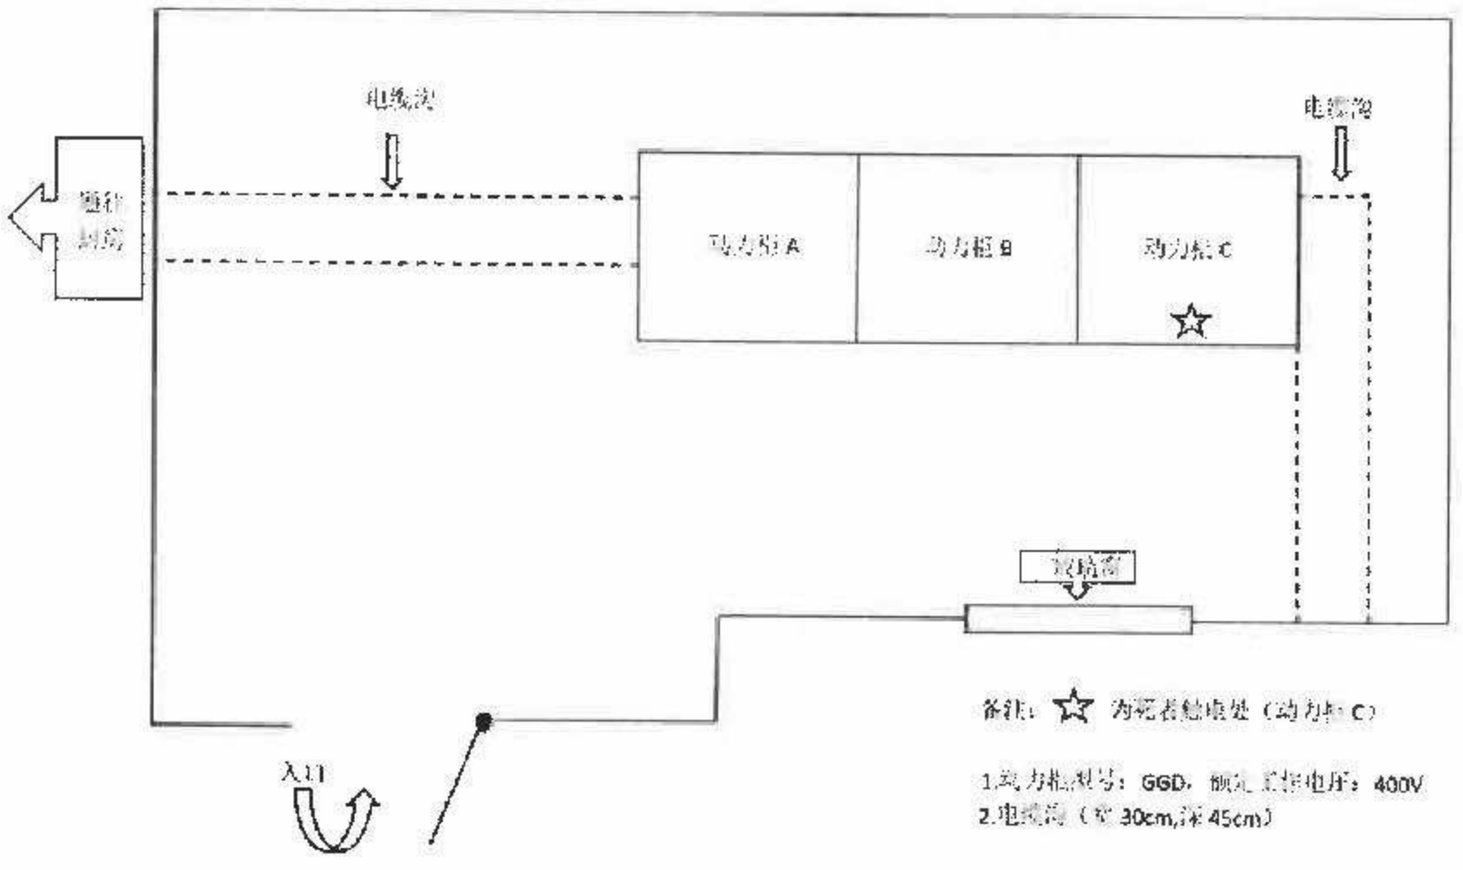


图 2 涉事配电室平面图

（七）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2025 年 7 月 29 日，仙桃市毛嘴镇为阴转小雨，气温 27℃至 36℃，北风 1-3 级，相对湿度 69％。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援处置情况

2025年7月29日8时50分左右，毛乙君将现场事故情况电话汇报给在广州出差的毛毛，毛毛电话安排毛乙君迅速拨打110报警电话和120急救电话，并积极抢救伤者。事故发生后，奕久服饰在主管部门和属地政府的指导下，积极开展安抚沟通工作，做好善后处理相关事宜。2025年8月9日，奕久服饰与死者家属达成一致并签署调解协议书和谅解书，8月12日，死者遗体火化。

（二）事故信息接报及响应情况

2025年7月29日9时左右，奕久服饰向仙桃市毛嘴镇政府电话汇报事故情况。10时左右，仙桃市毛嘴镇政府向仙桃市应急管理局值班室报告事故情况。

（三）应急处置评估

事故善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故发生原因及性质分析

（一）直接原因分析

王代正违规作业，在《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业）未及时复审导致失效的情况下，仍继续从事电工作业[①]；在未采取断电、验电措施，未佩戴使用劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等）的情况下带电作业[②]。

（二）间接原因分析

1. 奕久服饰将水电工程发包给个人，配电室缺少安全警示标志和安全防护设施设备，高危场所管理不到位，对施工现场管理混乱等问题失察。

2. 毛嘴镇人民政府，对辖区内企业新建项目安全生产状况监督检查不深入，属地监管职责履行不到位。

（三）事故相关技术分析

根据国网仙桃市供电公司技术鉴定报告，王代正在配电室打

1.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十六条　特种作业操作证复审或者延期复审符合本规定第二十五条第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项情形的，按照本规定经重新安全培训考试合格后，再办理复审或者延期复审手续。再复审、延期复审仍不合格，或者未按期复审的，特种作业操作证失效。

2.《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）第10.4.1条　低压不停电作业时，工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，戴手套、安全帽和护目眼镜，站在干燥的绝缘物上进行；第11.1.1条　带电作业安全距离、安全防护措施等应按国家和行业的相关标准、导则执行。

开动力柜未进行停电验电、装设接地线等技术措施，在未佩戴防护装备且无人监护情况下，进行带电作业，导致其触电。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王代正，以个人名义非法承揽建筑水电施工工程；特种作业证件未经复审，擅自带电冒险作业；对带电作业相关要求认识不足，未做好安全防护措施，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）

奕久服饰，未严格落实企业安全生产主体责任，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人[③]；未在配电室及有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志[④]；对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（2人）

1. 毛毛，奕久服饰法定代表人，未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未落实本单位全员安全生产责任制；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时[⑤]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

4.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

以行政处罚。

2. 毛乙君，奕久服饰项目现场安全管理人员，未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施不力；未及时排查本单位生产安全事故隐患[6]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（四）对有关单位的问责建议

责成毛嘴镇政府对相关工作人员未严格落实安全生产监管责任，对隐患排查整治不彻底等履职不到位的情况予以处理。并将上述处理结果报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室。

五、事故防范和整改措施建议

（一）奕久服饰

按照“四不放过”原则深刻吸取事故训，认真剖析事故根源，认真履行生产经营单位安全生产主体责任：**一是**严格审核作业人员相关资质；**二是**建立健全安全生产管理体系，建立健全并落实安全生产责任制及安全奖惩制度，进一步完善并有效实施各项安全生产管理制度、操作规程。**三是**主要负责人及安全生产管理人员应加强安全生产相关知识学习，时刻紧绷安全弦、把牢安全关，不断提高安全生产管理能力和管理水平。

（二）毛嘴镇人民政府

按照“属地管理”原则，深入贯彻落实安全生产治本攻坚三

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

年行动，对毛嘴服装产业园企业开展排查整治专项行动。要聚焦纺织行业风险特性，围绕电气设备及线路、消防设施、机械安全防护、应急保障等关键环节，深入企业生产车间、原料仓库、配电房等重点区域，同步核查企业安全生产管理制度落实、员工安全培训记录等情况，全面排查隐患、督促闭环整改，防范和遏制各类安全事故发生。

湖北省仙桃市奕久服饰有限公司新建项目
“7·29”一般触电调查组
2025年11月25日