事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话等方式，查明了事故和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广西东懋宏盛矿业有限公司“1·4”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉及企业情况

1.广西东懋宏盛矿业有限公司

广西东懋宏盛矿业有限公司（以下简称东懋宏盛公司），成立于2012年5月10日，法定代表人为梁*，统一社会信用代码为914510230543523 经营地址位于百色市平果市中铝广西分公司内银矿区。经营范围为一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；煤制品 建筑材料销售；水泥制品销售；汽车零配件批发；新兴能源技术研发；托育服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资 售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.茂名市电白东方耐材有限公司

茂名市电白东方耐材有限公司（以下简称东方耐材公司），成立于2012年9月26日，法定代表人为房*恒（2026年2月5日更改为 914409040553227529，注册资本为人民币伍拾万元，住所位于茂名市电白区沙院镇新洲开发区，许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（ 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；耐火材料 销售；烘炉、熔炉及电炉制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）有关人员基本情况

1.梁*，男，身份证号码为452427********1517，系东懋宏盛公司法定代表人、董事长，负责公司全面工作。

2.房*恒，男，身份证号码为440923********2730，系东方耐材公司法定代表人，负责公司全面工作。

3.林*森，男，身份证号码为452624********0114，系东懋宏盛公司安全员，主要负责公司安全培训、安全检查等工作。

4.卢*，女，身份证号码为452624********0026，系东懋宏盛公司生产部生产助理，主要负责协助厂长开展生产管理的具体工作。

5.潘*锦，男，身份证号码为452624********0018，系东懋宏盛公司综合管理岗位人员，主要负责协助董事长梁*开展综合管理的具体工作。

6.梁*榕，男，身份证号码为442830********2815，系东方耐材公司操作工，负责东懋宏盛公司2号石灰窑内部的结焦清理。

7.周*源，男，身份证号码为441781********3519，系东方耐材公司操作工，负责东懋宏盛公司2号石灰窑内部的结焦清理，其在事故中受伤。

8.赖*，男，身份证号码为440923********293X，系东方耐材公司员工，负责东懋宏盛公司2号石灰窑内部的结焦清理，为三人队伍的小组长

（三）有关工程基本情况

2025年12月23日，东懋宏盛公司（甲方）与东方耐材公司（乙方）签订《承揽合同书》，工程内容为：东懋宏盛2号窑内胆增砌一层耐火砖。 灰窑内部的结焦清理，遂东方耐材公司安排赖*、周*源、梁*榕三人进行前期清理石灰窑工作，后续增砌耐火砖作业的是另一拨人进行。2026年 材公司签订《项目外包协议》和《安全生产管理协议》。

（四）安全管理机构建设情况

东懋宏盛公司共有38人，配备2名兼职安全管理员，林*森任采购专员兼安全管理员，落实公司安全生产管理相关职能工作；卢*任生产助理，购、安全管理。

东方耐材公司员工不固定，根据项目情况才雇佣员工干活，无专职安全管理员，到项目开展工作才安排安全生产管理人员。

（五）事故发生经过

2026年1月2日上午10时许，东方耐材公司法定代表人房*恒开车带领其公司雇佣人员赖*、周*源、梁*榕三人前往平果市，约18时30分到达东源、梁*榕三人全天都在2号窑炉顶部往下给窑体淋水降温。1月4日上午开始，其三人带了两台风炮机、穿戴安全帽后顺着楼梯进入窑内底部施工炮机打结焦部位。16时许，周*源正在轮换休息中，赖*和梁*榕在使用风炮机凿风帽底部的结焦，石灰窑内壁上部的结焦突然掉落砸到赖*和周*源

（六）事故现场勘察情况

事故现场位于东懋宏盛公司2号石灰窑内风帽底部，距离最近的检修口3米，事发石灰窑总高度57米，内部直径约6米，属于密闭空间有限作业

经现场勘查和调查询问，事发时周*源正在轮换休息中，赖*和梁*榕在使用风炮机凿风帽底部的结焦（见图5）。其三人全部在有限空间内作业人佩戴的安全帽为东方耐材公司发放，赖*的帽子内侧沾有血迹，帽檐及后部被砸破，帽檐标识的执行标准为：GB2811–2007，过期日期为5月，者行业标准（见图6）。周*源的安全帽右侧帽檐和后部被砸破，帽檐无任何标识，不符合国家标准或者行业标准（见图7）。梁*榕的帽檐标识执行期标识，标识不齐全，不符合国家标准或者行业标准（见图8）。



图 1　广西东懋宏盛矿业有限公司 2 号石灰窑外观图

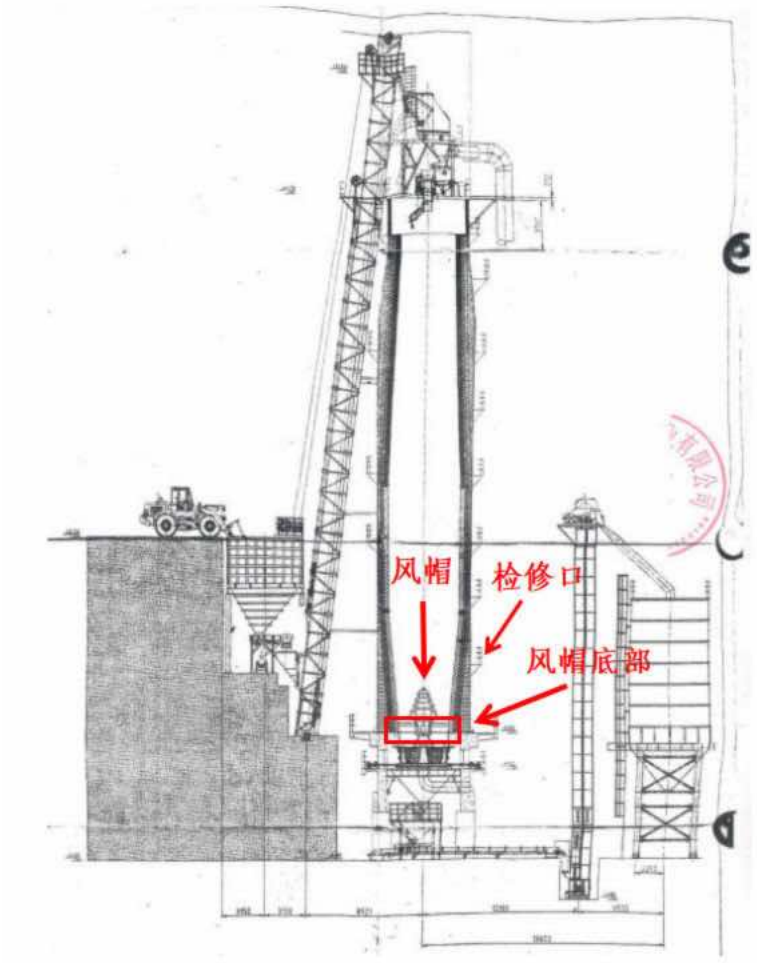


图 2 广西东懋宏盛矿业有限公司 2 号石灰窑侧面平面图

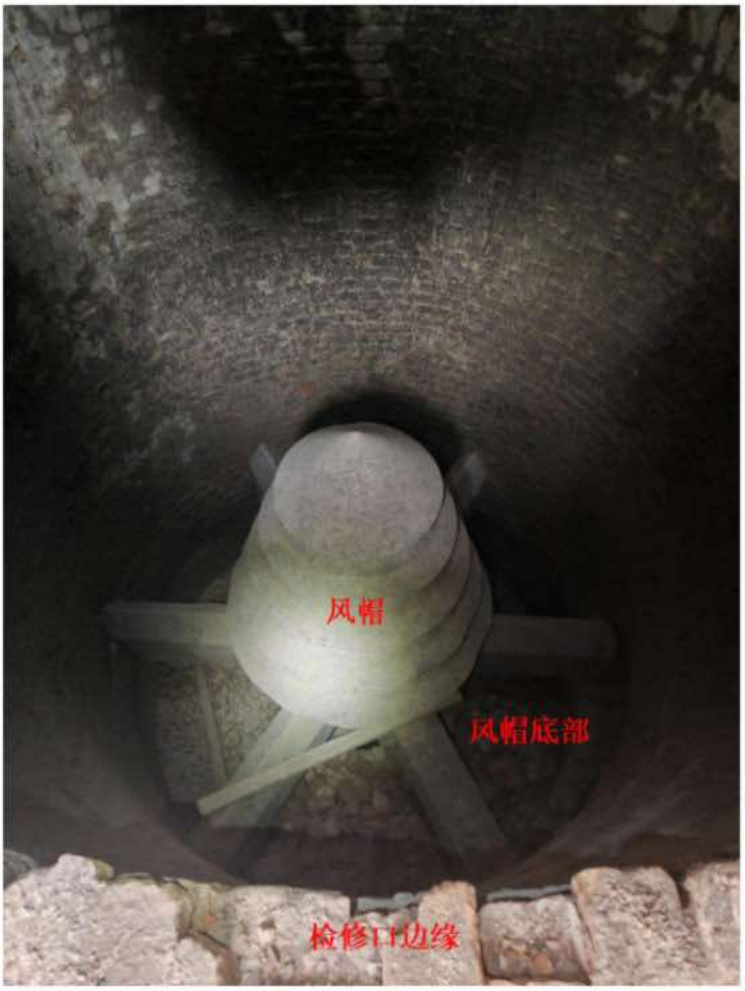


图 3 广西东懋宏盛矿业有限公司 2 号石灰窑从检修口往下拍摄图片



图 4 广西东懋宏盛矿业有限公司 2 号石灰窑从检修口往上拍摄图片



图 5 赖美、周永源、梁永榕三人作业时所在位置示意图



图 6 事故发生时赖美佩戴的安全帽



图 7 事故发生时周永源佩戴的安全帽



图 8 事故发生时梁永榕佩戴的安全帽

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

赖*，男，59岁，广东省茂名市茂港区沙院镇新洲****村人，在事故中死亡。

周*源，男，43岁，广东省阳春市圭岗镇座云村委会**村人，在事故中受伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约81442.28元。截至2026年4月15成死亡赔偿协议。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

2026年1月4日16时，施工现场人员梁*榕爬出石灰窑后到厂区值班室告诉生产部生产助理卢*有人受伤了，卢*立即打电话告知安全员林*森和

2026年1月4日17时32分，东懋宏盛公司潘*锦打电话给公司主要负责人梁*汇报事故及伤者情况。

2026年1月5日1时21分，潘*锦打110电话报警。

2026年1月5日3时40分，平果市公安局电话及传真报告平果市应急管理局。

2026年1月5日5时11分，平果市应急管理局向百色市应急管理局书面报告。

2026年1月5日5时13分，平果市应急管理局向平果市人民政府、平果市委书面报告。

（二）应急救援和现场处置情况

因为在窑底没有信号，梁*榕看到两人情况后，就爬出石灰窑到厂区值班室告诉生产部生产助理卢*说有人受伤了，卢*立即打电话告知安全工，16时16分，林*森拨打120急救电话。因周*源伤势轻，自己爬出石灰窑等待医生到来，林*森、卢*和其他员工利用安全带等工具将赖*从风帽底进行胸外心脏按压等待120救护车到来。16时35分，救护车到达事故现场，医务人员检查到赖*左侧头部外伤，流血停止，平卧窑口，呼之不应，反射消失，心电图呈一条直线，医生于2026年1月4日16时50分宣布赖*临床死亡。周*源右侧顶枕部头皮及右侧面部挫裂、流血，于18时10分被送后康复出院。

事故发生后，平果市应急管理局、平果市工业和信息化局、马头镇人民政府等部门及时安排值班领导带员到事故现场开展应急处置，组织事好事故善后处置工作，并将事故信息及时上报。

（三）善后处置情况

2026年1月9日死者家属已将死者在平果市殡仪馆火化，将骨灰带回广东。目前，东懋宏盛公司和东方耐材公司与死者家属尚未达成赔偿协议。

（四）应急处置评估

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通顺畅，比较及时，并逐级上报。政府和有关部门也响应积极，能及时、引导舆论导向，社会反应较好，没有造成不良后果。在应急抢救方面，政府组织力量积极参与救援，各部门能够以大局为重，互相配合、共同参善后处理工作得当，事故危险状态迅速消除，事故后果没有进一步扩大，事故损失降到了最低程度。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动衍生事件，没有造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

赖*、周*源、梁*榕三人在风帽底部使用风炮机进行清理结焦作业时，佩戴不符合国家标准或者行业标准的安全帽、对有限空间作业安全风位，在使用风炮机作业时石灰窑内壁上部的结焦掉落砸破赖*和周*源的安全帽并砸到其二人头部，造成赖*死亡、周*源受伤。

（二）间接原因分析

1.东懋宏盛公司

一是未严格实行有限空间作业监护制，未明确专职或者兼职的监护人员。未按照《承揽合同书》内容，派专人现场全程督导施工，赖*、周*号石灰窑底部作业时，全程未安排监护人员进行监管。二是作业前，未组织对作业人员进行安全交底，虽签订有《安全交底和风险告知确认卡》险，石灰窑是从上到下，还是从下到上清理等进行安全交底。未确认防护用品能够正常使用且作业现场未配备必要的应急救援装备，确保各项作清理结焦工作的三人纳入本单位从业人员统一管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

2.东方耐材公司

一是未办理有限空间作业票，实施有限空间作业。未按照东懋宏盛公司《有限空间作业安全管理制度》办理《有限空间作业审批表》。二是未的特点，配备符合国家标准或者行业标准的安全帽。未按照《项目外包协议》提供符合安全标准的劳动防护用品且作业现场未配备必要的应急救安全要求。三是安全教育培训不到位，作业人员未经培训合格参与有限空间作业。对于雇佣的员工仅进行简单的施工安全培训，未针对有限空间作梁*榕的培训记录。赖*、周*源、梁*榕三人未经培训考核合格即上岗作业。

四、企业存在的其他问题

1.东懋宏盛公司主要负责人未督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求；未能落实安全风险分级管机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.东方耐材公司主要负责人未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位处理建议

1.东懋宏盛公司未严格实行有限空间作业监护制，未明确专职或者兼职的监护人员；作业前，未组织对作业人员进行安全交底；未确认防护用必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求；未将清理结焦工作的施工人员纳入本单位从业人员统一管理，对其进行岗位安全操作训。对事故发生负有责任，建议移交应急管理部门依法进行处理。

2.东方耐材公司未办理有限空间作业票，实施有限空间作业；未根据石灰窑内清理结焦危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的安业人员未经培训合格参与有限空间作业。对事故发生负有责任，建议移交应急管理部门依法进行处理。

（二）有关责任人员处理建议

1.赖*，其作为清理结焦作业三人的小组长，在东懋宏盛公司2号石灰窑清理结焦作业中对有限空间作业安全风险辨识不足，未能发现公司提供业标准和进入有限空间作业无监护人员全程监管存在的安全事故风险，对事故的发生负有直接责任，因其受教育培训不到位且已在事故中死亡，建

2.梁*，东懋宏盛公司法定代表人、董事长，负责公司全面工作。其企业安全管理工作不到位，未督促、检查本单位有限空间作业的安全生产安全要求；未能落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对涉嫌犯罪，建议移交司法机关依法进一步调查处理。

3.房*恒，东方耐材公司法定代表人，负责公司全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任，其行为涉嫌犯罪，建议移交司法机关依法进

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取广西东懋宏盛矿业有限公司“1·4”一般物体打击事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议：

（一）落实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产管理能力。

东懋宏盛公司要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实抓好安全生产工作。要落实企业主要负责人主体责任，健全安全生产管时，认真实行有限空间作业监护制，明确专职或者兼职的监护人员；施工作业前须对施工人员进行安全技术交底和技术交底，提高施工人员安全施工人员的安全教育培训力度；要加强施工作业现场的统一协调、安全生产管理工作，安排安全管理人员对作业现场安全风险进行全面辨识，要力度，提高有限空间施工作业人员认真执行操作规程的安全意识，防范此类事故再次发生。

东方耐材公司要引以为戒，举一反三，深刻吸取事故教训，企业负责人要提高安全生产意识，切实履行负责人职责，严格遵守有关法律法规和安全操作规程；建立进入有限空间作业的审批制度并对制度落实情况进行监督和考核；为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全防护

护措施，及时更换存在安全隐患的安全防护用品；要建立并完善企业的安全教育培训制度，加强从业人员安全生产教育和培训，提高从业人员安
特殊作业人员加强安全生产教育和培训，经培训考核合格方可上岗作业。

（二）强化安全生产执法检查，加强沟通联系，打通信息壁垒。平果市人民政府要组织各行业监管部门开展联合执法检查行动，求真务实、
领域、重点企业、重点部位，认真、细致、深入、全面加强风险隐患排查，从查制度、查责任、查隐患、查措施等方面入手，切实落实排查责任
环节、不落一个隐患，真正把各类风险隐患排查出来。各行业监管部门要加强联系沟通，密切配合，信息共享，对于属地发现的非法违法行为要
有关部门，形成联动机制，共同严厉打击各类非法违法行为。

（三）严格落实属地监管责任，把安全生产工作放在更加突出的位置抓紧抓实。

平果市应急管理局严格落实《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全规定》等法律法规的规定，切实履行安全监管职责
险辨识不力、安全管理不到位、有限空间作业管理不到位、安全教育培训不到位、未为作业人员提供符合国家规定安全防护用品等问题列入今后
行安全生产主体责任；充分借助第三方服务机构和有关专家力量，为辖区内化工企业安全生产提供帮扶指导服务。同时，督促辖区内所有工贸企
企业事故隐患内部报告奖励制度，全面开展企业内部安全风险隐患排查治理工作，加强安全管理，严防各类事故发生。

相关部门要深刻汲取事故教训，充分认识做好安全生产工作重要性和当前安全生产的严峻形势，全面提升有关部门的安全监管能力和水平。
坚三年行动，深入一线、深入企业、深入工地、深入现场，全面排查治理各类事故隐患，全面落实各项风险防控措施。要严格按照“全覆盖、零容
“三管三必须”要求，严厉打击各类安全生产非法违法行为，倒逼企业落实安全生产主体责任。

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

政府网站找错　党政机关

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004