科左中旗通北园区通辽市江岩新型建筑材料有限公司“5·23”一般机械致害生产安全事故调查报告

科左中旗事故调查组

2026 年 7 月

目　录

一、 事故有关情况. 2
（一）事故发生单位及相关人员概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、 事故应急处置及评估情况. 9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）善后处置情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、 事故原因分析. 10
（一）直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....11
（三）其他可能因素排除.....11
四、事故责任单位存在的主要问题. 11
（一）通辽市江岩新型建筑材料有限公司 11
（二）科左中旗应急管理局.....11
（三）通北园区.....12
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议. 12
（一）因在事故中死亡免予或不予责任追究人员.....12
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....13
六、事故主要教训. 15
七、事故防范和整改措施建议. 16
（一）通辽市江岩建材新材料有限公司.....16
（二）属地安全监督管理部门及主管部门.....17
（三）行业主管部门.....17

2026年5月23日7时30分许，通辽市江岩新型建筑材料有限公司标准砖生产过程中，发生一起一般机械致害事故，造成1人死亡，事故造成直接经济损失约90万元。

事故发生后，旗委、政府主要领导高度重视，对事故救援、调查处理提出了明确要求，旗应急管理局、旗公安局、通北园区管委会第一时间赶赴事故现场了解情况做好应急处置工作。为准确迅速查明事故原因，严肃事故责任追究，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2026年5月23日，经旗人民政府批准，成立了以旗委常委、政府副旗长张景昱任组长，由旗应急管理局、旗工信局、旗公安局、旗总工会和通北园区等有关单位组成的“5·23”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请旗纪委监委、检察院派人参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过深入事故现场勘验，调查询问有关人员，查阅资料及现场照片等，查明了事故经过、原因和损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，通辽市江岩新型建筑材料有限公司“5·23”一般机械致害事故是一起因安全生产责任不落实，安全教育培训不到位，现场安全管理不严格，人员违反岗位安全操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位概况

通辽市江岩新型建筑材料有限公司（以下简称：江岩建材），成立于2013年6月24日；公司类别：有限责任公司(自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91150521070142O8XN；企业地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗敖包苏木腰佰吐村；经营范围：一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不包含危险化学品）；建筑材料销售；固体废物治理；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：姜*，现主要在哈工天愈数智（三亚）机器人科技有限公司担任总经理，负责哈工天愈公司日常经营管理，已不参与江岩建材日常管理和经营，并于2024年7月任命于*博为江岩建材总经理，全面负责江岩建材日常经营管理。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 通辽市江岩新型建筑材料有限公司安全管理情况

通辽市江岩新型建筑材料有限公司已配备安全生产管理人员2人（主要负责人于*博，安全管理人员刘*涛），均已取得相应安全生产管理人员资质；现有员工51人，一线作业人员42人；制定了标准砖生产等相关安全规章制度和操作规程；制定了生产安全事故应急救援预案，于2026年3月17日开展了消防和安全逃生应急演练；员工在入职前均已进行三级安全教育

培训和岗前专项培训，已制定2026年度教育培训计划，按计划于2026年3月20日、4月1日、4月20日、5月1日开展了岗位安全知识和操作实践的教育培训；企业已为员工配发了安全帽、工作服、手套等劳动防护用品。

2. 通辽市江岩新型建筑材料有限公司标准砖生产工艺流程及日常班组工作安排

标准砖生产工艺流程：三斗配料机上料→精准配料搅拌→皮带输送至沉化仓→ 物料沉化→压制成型→ 自动码垛→釜前编组→入釜养护→出釜成品码垛，事故发生在自动码垛的环节。

标准砖生产车间小砖[①]生产线日常班组工作安排:班组长刘*玉负责操作液压机，白*琴负责在配料室配料，苏*慧负责开摆渡车和在小车西侧垫铁片，巴*辉负责小车回车和东侧垫铁片[②]，桑*负责开铲车给三斗配料机上料。

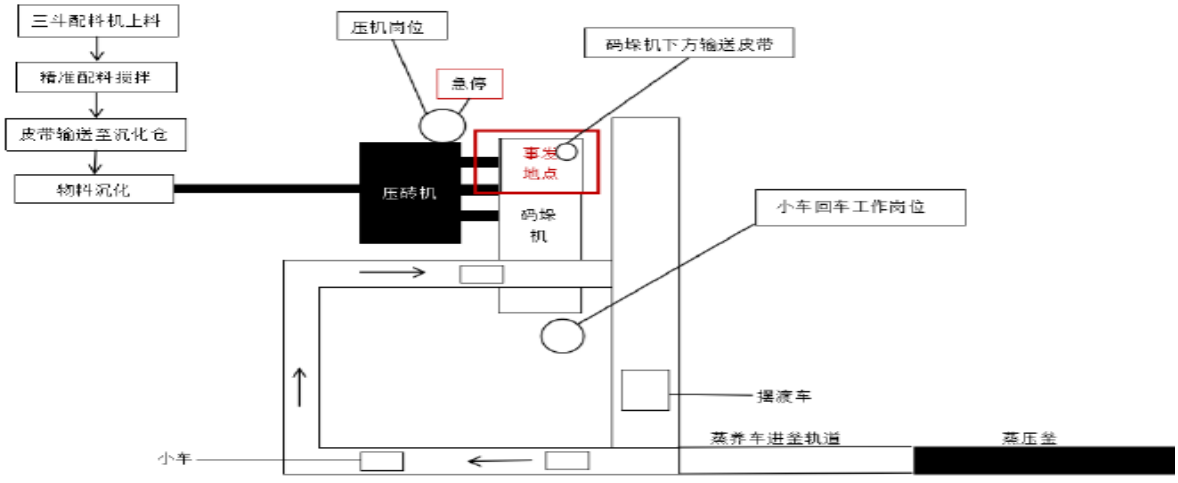


图 1 事故现场示意图

①小砖尺寸：5cm*9cm*19cm。

②垫铁片主要用途是避免砖坯变形，承重防压塌，要求三层砖坯垫一层铁片。

（三）事故发生经过

2026年5月23日7时许，通辽市江岩新型建筑材料有限公司标准砖生产车间小砖生产线上，班组长刘*玉进场打扫卫生并开启液压机。7时10分许，摆渡车操作工苏*慧进场，因前一天配料工白*琴已向生产副总乔*宇请假，所以刘*玉安排苏*慧去配料室配料，自己负责开压机和摆渡车。同时，小车回车操作工巴*辉到岗开始清扫小车并进行回车，7时23分，刘*玉开始压砖，之后去开摆渡车往入釜轨道送砖，同一时间巴*辉送完手推式摆渡车（压机东南侧），从东南侧摆渡车走向码垛机，准备在码垛机东侧垫铁片。7时26分，刘*玉看见巴*辉正处在码垛机和小车（码垛机摆砖的小车）中间，立刻大声提醒，这一时间巴*辉已经被码垛机推倒至输送带上，被码垛机压在下边，为防止二次伤害刘*玉第一时间跑到压机旁的操作平台切换手动运行码垛机停车，然后手动把码垛机抬升并进行断电急停。完成上述操作后，刘*玉立即拨打120急救电话并通知车间主任尹*维赶往现场。7时30分许，尹*维到达现场后立刻通知通辽市江岩新型建筑材料有限公司总经理于*博和生产副总乔*宇。7时40分许，120到达现场，经120救护人员确认，巴*辉已无生命体征，当场宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故调查组通过调查及查看监控等方式对现场进行了事故勘验：科左中旗通北园区通辽市江岩新型建筑材料有限公司地理

坐标：北纬：43°44′54″，东经：122°9′2″。地理位置：通辽市科左中旗敖包苏木（原花吐古拉镇）腰伯吐村，地处开发区与科左中旗交界处、111国道西侧，临近高速。

事故现场位于科左中旗通北园区通辽市江岩新型建筑材料有限公司厂区西侧生产车间标准砖生产线。该车间为单层钢结构，车间距厂区大门直线距离约280米，面积为8300㎡。标准砖生产线位于生产车间东南侧。标准砖自动生产线正对车间东南侧门，直线距离为17.8米。生产线上的压砖机型号为福建海源自动化机械股份有限公司生产的HF-1100C型；码垛机型号为福建海源自动化机械股份有限公司生产的HY-DM64型；码垛机机架上写有“机架下方禁止站人”的提示语和警示标志，码垛机下方传送带平台长度为3.20米、宽度为1.60米、高度为0.91米。死者尸体位于码垛机下方传送带末端，死者呈俯卧状、头顶有明显伤口，为码垛机铁制夹具挤压所致，死者佩戴黑色鸭舌帽，未佩戴安全帽。码垛机传送带东侧3.5米处为小砖回车操作工位（有蓝色塑料凳），工位前方0.3米码垛机立柱上张贴有“必须戴安全帽”、“非工作人员禁止入内”等警示标识，该警示标志下面悬挂有工作服、毛巾、一顶黄色安全帽等物品。事故现场还张贴有“严禁烟火”、“注意安全”等警示标识。



图 2　涉事车间外部整体图



图 3　涉事车间现状图



图 4 涉事机械设备现状图



图 5 小车回车岗位位置图



图 6 巴*辉劳保用品位置图



图 7 垫铁片作业现状图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡，死者巴*辉，男，蒙古族，身份证号：152322********2812，户籍地址：内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗花吐古拉镇腰伯日吐嘎查225号，系通辽市江岩新型建筑材料有限公司标准砖生产车间小砖生产线回车工，依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB/T6721-2025）核定，直接经济损失约90万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月23日8时15分通辽市江岩新型建筑材料有限公司向通北园区报告事故情况，9时05分，科左中旗应急管理局接到通北园区事故报告；10时02分，科左中旗应急管理局通过值班电话将事故情况上报通辽市应急管理局，并于10时46分通过《国家应急指挥综合业务系统》上报至通辽市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，通辽市江岩新型建筑材料有限公司标准砖生产车间小砖生产线班组长刘*玉、标准砖生产车间主任尹*维、办公室主任程*、生产副总经理乔*宇、总经理于*博、安全员刘*涛等人随即到达事故发生位置，对现场情况进行应急处置。

事故报告后，科左中旗应急管理局、科左中旗公安局等部门负责同志第一时间赶赴事故现场，封锁事故现场，为下一步事

故调查和善后处置等工作做准备。

（三）善后处置情况

7时40分许，120到达事故现场并立即组织抢救，经120救护人员确认，巴*辉已无生命体征，当场宣布死亡。

按照善后安抚的要求，通辽市江岩新型建筑材料有限公司法定代表人姜*、总经理于*博等人组成善后工作组，立即开展事故死者家属安抚工作，于2026年5月25日与死者家属进行善后协商并达成赔偿协议。善后处置工作平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故现场人员应急处置措施得当，企业应急响应及时，如实向上级部门报告了事故情况，妥善处置遇难人员的善后事宜。政府各相关部门应急救援组织迅速，事故现场管控有序，对事故现场进行勘验，核实事故相关情况，并将核查结果及时按规定程序上报，指导企业妥善处置遇难人员的善后事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

操作工巴*辉安全意识淡薄，违规酒后上岗（司法鉴定检验报告在其血液中检出乙醇成分，含量为0.59mg/ml。），对作业环境潜在的危险预见能力不足，擅自前往非工作区进行违规作业并且未按规定佩戴安全帽等劳动防护用具，违反岗位安全操作规程，未规避设备运行风险，因操作不当导致自身被码垛机

挤压。

（二）间接原因分析

通辽市江岩新型建筑材料有限公司安全生产主体责任落实不到位；安全教育培训不足。

现场管理不严格，未建立班前人员安全管控机制，未能防范员工酒后上岗；未及时发现并消除现场事故隐患，对现场工作人员未按要求穿戴劳动用品的问题隐患未能及时发现和制止。

企业管理人员对现场用工管理不规范，在专职配料工缺岗的情况下，未提前做好岗位人员调配和作业风险评估，造成现场多岗位交叉作业，增加了现场安全作业风险。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）通辽市江岩新型建筑材料有限公司

落实安全生产主体责任不到位，安全生产教育和培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能；现场管理不严格，未建立班前人员安全管控机制，未能防范员工酒后上岗；未及时发现并消除现场事故隐患，对现场工作人员未按要求穿戴劳动用品的问题隐患未能及时发现和纠正，对事故负有主体责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[③]的规定。

（二）科左中旗应急管理局

科左中旗应急管理局承担全旗工贸企业安全生产综合管理、

---

②第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

执法检查等工作，多措并举开展监管执法工作。年初至今对通辽市江岩新型建筑材料有限公司先后开展2次监督执法检查、1次专家指导服务，共发现安全问题隐患26条，已督促企业全部整改到位。但对通辽市江岩新型建筑材料有限公司监督管理不到位，在检查工作中排查不细，未发现通辽市江岩新型建筑材料有限公司标准砖生产车间作业现场问题隐患，对其安全生产工作监督管理不深入。

（三）通北园区

通北园区，作为涉事企业安全生产属地管理单位，负责辖区内日常安全巡查、安全生产整治等工作。2026年，通北园区管委会共进行安全检查6次，检查企业25家，对通辽市江岩新型建筑材料有限公司先后开展2次属地安全生产检查。同时，持续督促企业常态化开展自我隐患排查，引导企业建立长效安全管理机制，从源头防范属地工贸行业安全风险,但对通辽市江岩新型建筑材料有限公司监督管理不到位，日常安全监督检查工作不细，未检查发现出通辽市江岩新型建筑材料有限公司问题隐患。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予责任追究人员

巴*辉，男，通辽市江岩新型建筑材料有限公司小车回车操作工，安全意识淡薄，违规酒后上岗，对作业环境潜在的危险预见能力不足，违反岗位安全操作规程，擅自前往非工作区进行违规作业并且未按规定佩戴安全帽等劳动防护用具，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条④的规定，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.通辽市江岩新型建筑材料有限公司有关责任人员的处理建议

（1）于*博，通辽市江岩新型建筑材料有限公司总经理，全面负责本单位的安全生产工作。未认真履行安全生产工作职责，督促检查本单位安全生产工作不力，现场管理不严格，未及时发现并消除人员违反安全操作规程等事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条⑤的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⑥之规定，建议由旗应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的行政处罚（共计：人民币3.984万元）。

（2）乔*宇，通辽市江岩新型建筑材料有限公司生产副总经理，未认真履行安全生产工作职责，对岗位人员排班管理混乱，在专职配料工缺岗的情况下，未提前做好岗位人员调配和作业风险评估，未安排具备相应资质的人员顶岗，造成现场多岗位交叉

⑦第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
⑧第二十二条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。
⑨第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

作业，大幅增加了现场安全作业风险；现场管理不到位，对员工酒后上岗、未佩戴安全防护用品等行为未及时发现并制止，对事故发生负有直接管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十五条⑦的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑧之规定，建议由旗应急管理局对其处上一年年收入百分之二十五的行政处罚（共计：人民币 2.368 万元）。

（3）尹*维，通辽市江岩新型建筑材料有限公司生产车间主任，未认真履行安全生产工作职责，未认真开展事故隐患排查整治工作，风险隐患辨识不全面；现场管理不到位，对员工酒后上岗、未佩戴安全防护用品等行为未及时发现并制止，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局对其处上一年年收入百分之二十五的行政处罚（共计：人民币 1.573 万元）。

（4）刘*涛，通辽市江岩新型建筑材料有限公司安全员，未认真履行安全生产工作职责，未组织参与安全生产教育培训；

现场管理不到位，对员工酒后上岗、未佩戴安全防护用品等行为

⑦第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

⑧第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未及时发现并制止，未认真开展事故隐患排查整治工作，风险隐患辨识不全面；对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局对其处上一年年收入百分之二十五的行政处罚（共计:人民币1.548万元）。

2. 对事故责任单位的处理建议

（1）通辽市江岩新型建筑材料有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有主体责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑨之规定，建议由旗应急管理局对其

处人民币55万元的罚款。

（2）通北园区及科左中旗应急管理局要强化安全监管责任，加强对企业的安全监督管理，建议由旗人民政府对通北园区及科左中旗应急管理局进行约谈提醒。

六、事故主要教训

---

⑥第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上一千千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

该起事故暴露出通辽市江岩新型建筑材料有限公司安全生产主体责任落实不到位，未严格落实事故隐患排查治理制度，风险隐患辨识不全面，未认真开展事故隐患排查整治工作，未能及时发现和消除生产现场存在的安全隐患。同时，事故反映出企业安全生产教育和培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，最终导致事故发生。涉事企业须深刻汲取此次教训，全面排查整治安全隐患。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制事故发生，提出如下建议措施。

（一）通辽市江岩新型建筑材料有限公司

1. 邀请行业专家进行安全检查：由公司主要负责人牵头，邀请行业专家，重点对各车间安全设施进行全面排查整治，查出的事故隐患要建立台账，及时消除事故隐患。确保生产作业现

场安全达标，实现安全生产。

2. 落实设备风险分级管控。对厂区所有生产设备开展风险辨识分级，实行差异化、精细化管控，坚决杜绝以警示标识替代实体安全防护设施的侥幸行为，从严落实高风险设备防护、巡检和维保措施。

3. 强化人员安全日常管控。建立班前酒精常态化检测制度，严防员工酒后上岗作业。组织全体员工开展本次事故警示教育，全面重温岗位安全操作规程，开展全员安全知识再培训、再考核，对考核不合格人员一律暂停上岗，切实提升全员安全意识和岗位实操能力。

（二）属地安全监督管理部门

通北园区管委会要压紧压实属地安全生产监管责任。深刻吸取本次机械致害事故教训，严格落实安全生产属地管理职责，细化工贸企业网格化监管清单，杜绝日常巡查流于形式。完善常态化巡查机制，增加辖区工贸企业检查频次，重点核查机械设备情况、设备日常巡检、员工违章作业管控等薄弱环节，建立企业隐患台账，实行发现、交办、整改、复查销号闭环管理；健全多部门协同联动监管机制。落实“三管三必须”要求，联合应急、市场、公安等部门开展联合执法检查，重点针对企业设备安全、现场作业管理等问题隐患。

（三）行业主管部门

旗应急管理局等行业主管部门要从严落实行业综合监管执法

职责，强化事故以案促改。针对本次事故暴露出的行业监管短板，组织全局监管执法人员复盘事故全过程，梳理工贸行业机械设备监管执法薄弱点，开展机械安全专项培训，提升监管执法人员风险辨识、现场执法检查专业能力；规范企业隐患闭环管理，强化整改督办核查。对本次事故企业整改情况开展全过程跟踪复查，整改完成后组织专项验收；对辖区同类企业排查发现的同类隐患明确整改时限、标准，安排执法人员逐项复核销号，定期开展复查抽查，杜绝虚假整改、纸面整改；常态化开展工贸行业治本攻坚行动，从设备源头消除机械致害安全隐患，坚决防范同类事故重复发生。