吉安安福大地矿业有限公司钢构项目“10·25”一般起重伤害事故调查报告

2025年10月25日15时40分许，安福县大地矿业有限公司在其矿石加工区内进行生产设备技术改造升级加装防尘钢结构棚时发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，相关单位未按有关规定报告事故信息，经群众举报核查属实，涉嫌瞒报。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，2026年1月9日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、安福县政府等相关单位参加的吉安安福大地矿业有限公司钢构项目“10·25”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及主要教训，提出了事故整改防范措施。

经调查认定，吉安安福大地矿业有限公司钢构项目“10·25”一般起重伤害事故是一次因该公司在矿石加工区钢结构棚架设过程中，作业人员安全意识淡薄，现场安全管理缺失，安全防护不到位，违规起重吊装造成的生产安全责任事故，且事故发生后，相关单位未按有关规定报告事故信息，存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安福县大地矿业有限公司（以下简称大地公司）。2012 年 7 月 11 日注册成立，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人徐某平，统一社会信用代码 91360829598873112 5，注册地址为吉安市安福县平都镇富瑞浅水湾小区御景苑 14 栋 101 商铺，经营范围包括许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

大地公司根据自身经营需求，于 2025 年 8 月开始新安装加工区生产线机械设备，因环保要求，需在新安装设备的外围架设钢结构棚进行封闭。2025 年 9 月 10 日，大地公司与安福县裕盛钢材销售店主刘某龙签订《钢结构承揽协议》，约定由刘某龙聘请工人负责钢结构棚安装，承揽费 17600 元，大地公司提供材料与吊车。整个钢结构棚面积约 176 平方米，高度约 15.5 米，由

大地公司自行采购钢材并租用一台汽车吊配合安装（车牌号：赣DH2866，车主为钟某根，司机为彭某，彭某持有B2驾驶证、汽车式起重机操作培训合格证），刘某龙聘请王某街、刘某明、刘某林等人共同参与钢结构棚安装。

（二）事故发生单位安全管理情况

大地公司主要负责人法定代表人为徐某平，公司下设矿山开采和矿产品加工区两部，其中，矿山开采主要负责人为刘某；矿产品加工区厂长为张某才，配备安全员两名。钢结构棚安装工程由法定代表人徐某平直接负责采购材料、租赁汽车吊、联系工人、部署任务等具体工作。徐某平每天早上到工地交代工作后便离开，但未安排其他人负责现场管理，未对钢结构棚作业人员进行岗前安全教育培训和考核，未对作业人员开展安全技术交底，未履行登高作业审批手续，未制定安装作业方案及应急预案，整个钢结构棚安装作业的安全管理缺失。

（三）事故发生经过

2025年10月25日上午9时许，徐某平在钢结构棚安装区域巡查并向施工人员交代当天工作，随后离开现场。当天下午，刘某龙及王某街、刘某明、刘某林与汽车吊司机彭某等5人开始进行钢结构棚安装；其中，刘某林与刘某明在地面绑钢材，彭某驾驶汽车吊将绑好的钢材运送至钢架安装处，刘某龙与王某街在钢架上用螺栓固定钢材。15时35分许，刘某龙和王某街完成了钢架棚北面第三根C型钢的安装（自上而下第三根，离地面高度

12.5 米），准备解开 C 型钢与吊钩之间的绑绳，C 型钢一侧的王某街顺利完成解绳工序，刘某龙一侧的 C 型钢绑绳位置超过刘某龙身上安全绳的活动范围，刘某龙解开了自己身上的安全绳，在没有高空防护的情况下，走到自己一侧的 C 型钢绑绳处试图解开绑绳，但因绑绳处于紧绷状态无法解开，又因视线被传送带阻挡无法直接向汽车吊司机彭某发出指令，遂呼叫地面的刘某明示意彭某将汽车吊的吊钩下降以便解开绑绳。刘某明听到刘某龙指令后采用不规范的手势(根据 GB/T5082-2019《起重机手势信号》，吊钩下降规范手势为手臂侧前下伸约 30°，五指张开，腕部为轴转动)示意彭某将吊钩降下，但彭某误以为需要起钩，遂操作汽车吊起钩，导致刘某龙一侧的 C 型钢固定螺栓断裂、C 型钢翘起，站在 C 型钢上的刘某龙重心失稳摔落至地面。

（四）事故现场情况

事故现场位于大地公司加工区北侧钢结构棚安装区域，事故发生地事发时天气晴，气温 21.7-24.6℃，风速 0.2-0.6m/s。



图 1 事故现场复原图

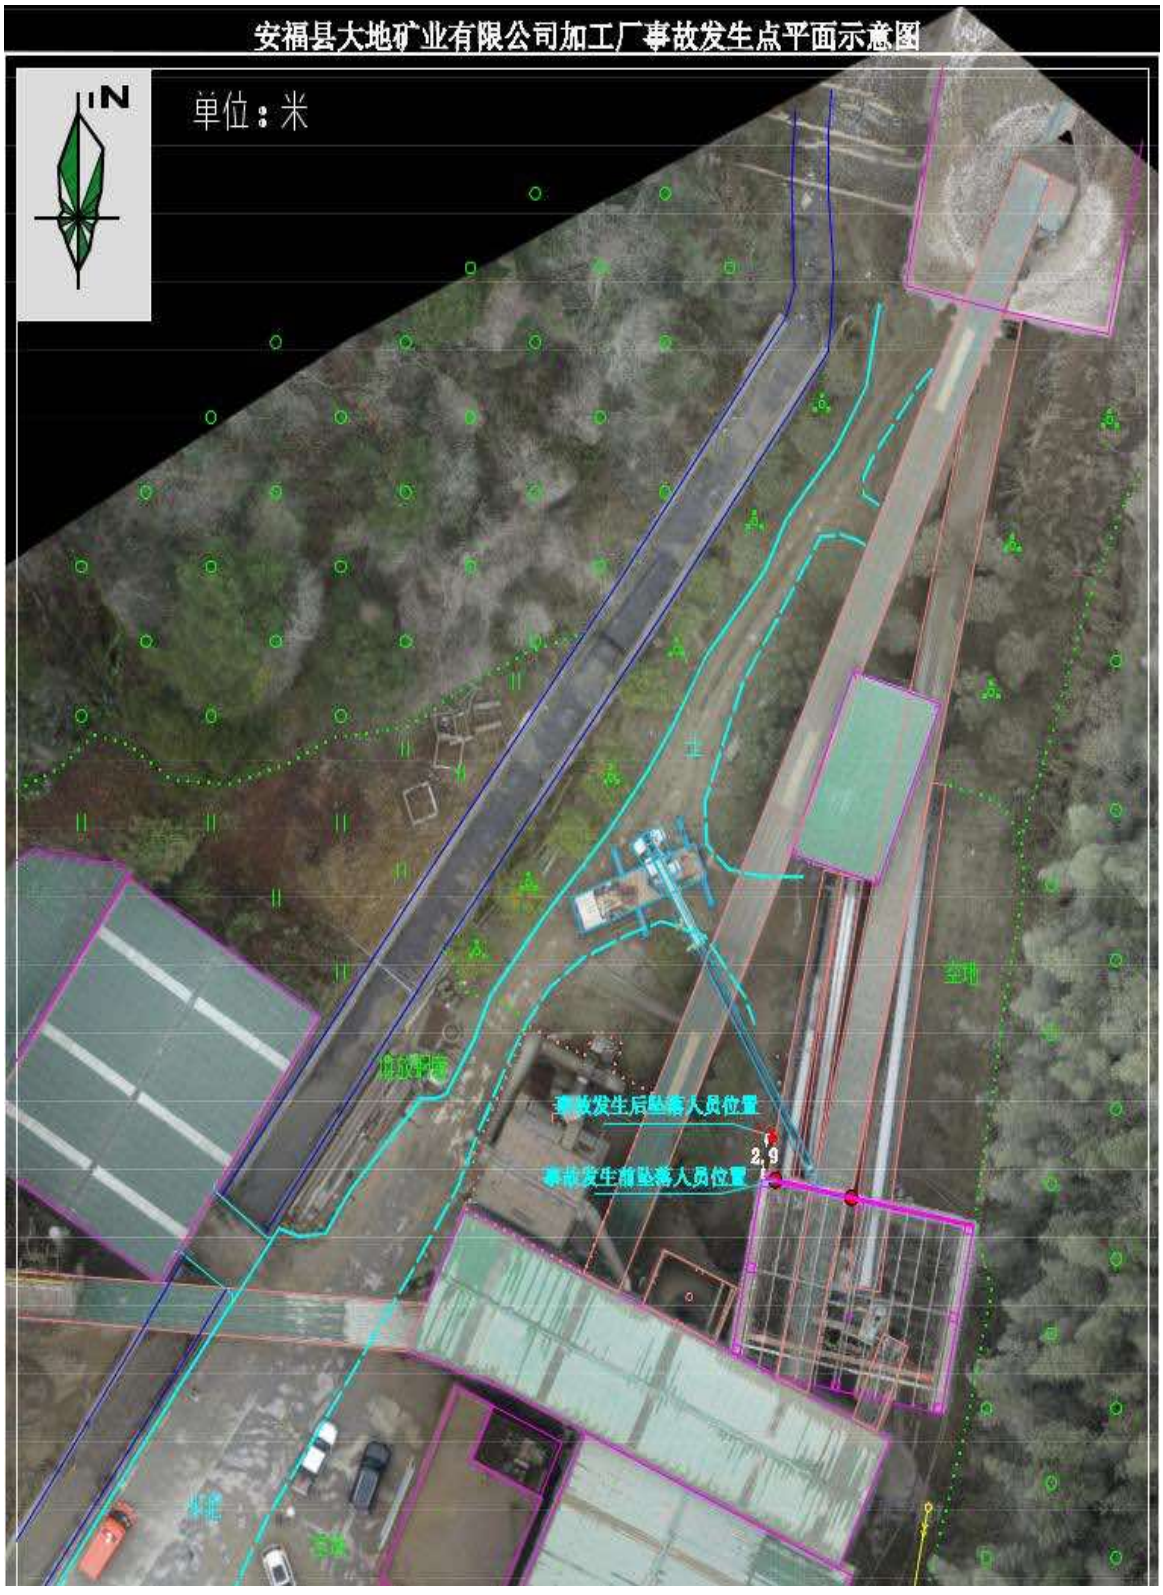


图 2 事故现场平面示意图

安福县大地矿业有限公司加工厂事故发生点立面示意图

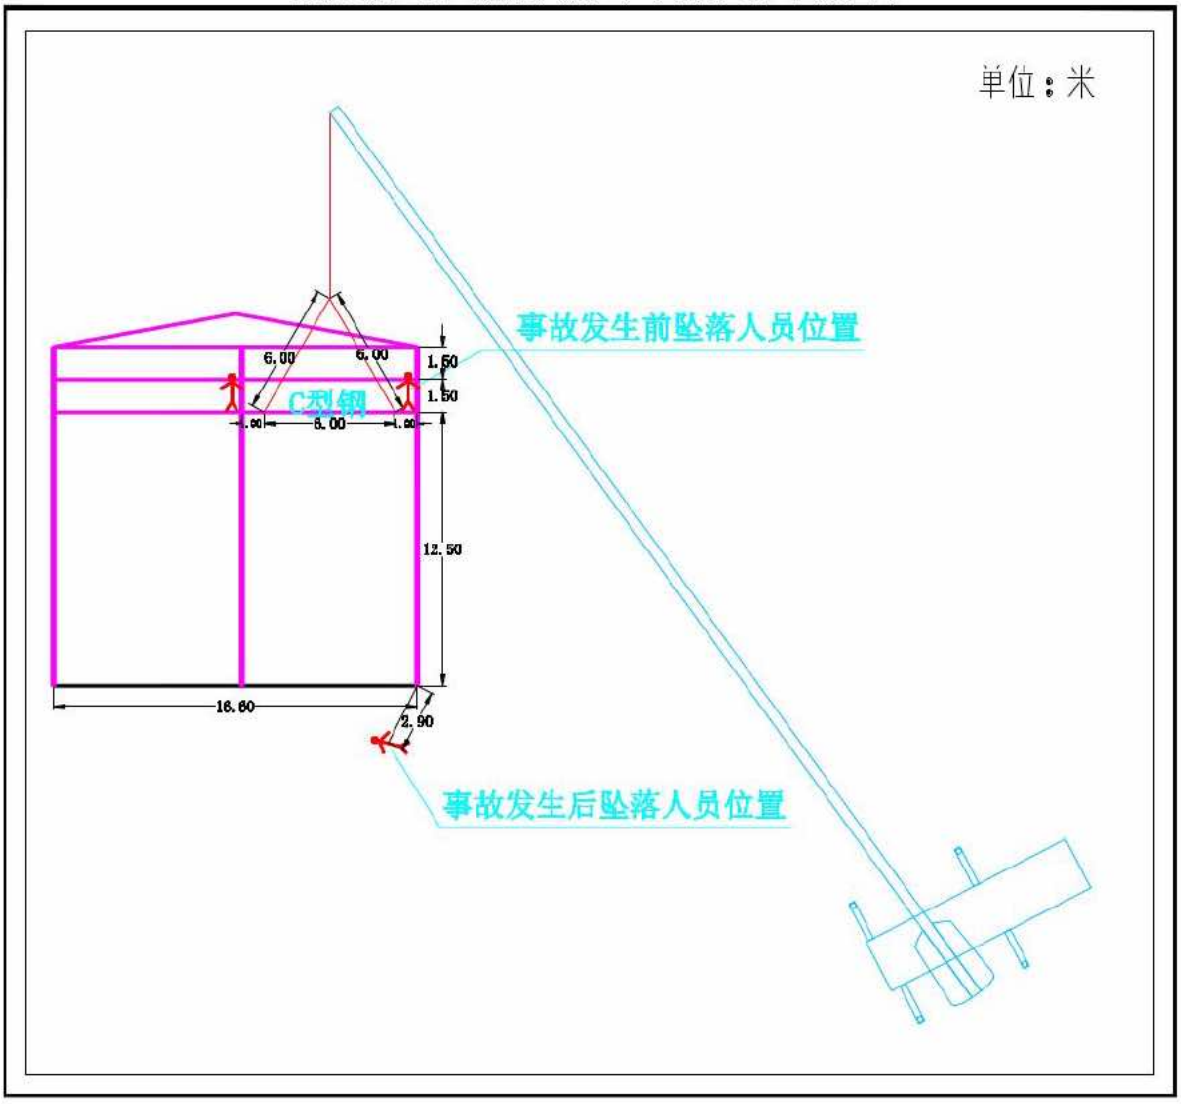


图 3 事故现场立面示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

刘某龙，男，汉族，死亡时 48 岁，身份证号 36XXXXXXXXX，家庭住址为 XXXXXX。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)

核定，事故造成直接经济损失约152.5万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

刘某龙从高处坠落后，现场作业人员刘某明因该区域无信号无法打出电话，便立即往场外寻找信号，途中遇到大地公司矿山管理人员王某华，刘某明告知其发生了事故，王某华于15时44分打通了120急救热线，并将事故信息通过电话报告了大地公司法定代表人徐某平，刘某明也通过微信同时将事故信息告知了刘某龙的姐姐。16时02分，涉事汽车吊司机彭某电话告知车主钟某根事故信息。17时许，钟某根到达事故现场，初步了解情况后告知徐某平，徐某平要其报警，钟某根于17时55分报警。

18时许，安福县公安局山庄乡派出所所长刘某电话通知山庄乡党委副书记、乡长魏某平大地公司发生一起高处坠落事故，伤者在医院治疗，魏某平立即安排山庄乡党委委员、副乡长周某去了解事故情况，同时电话向山庄乡党委书记王某睿报告事故信息。随后，周某与山庄乡干部文某一起向大地公司矿山开采主要负责人刘某询问事故情况。20时18分，周某将获悉的事故伤者情况，事故经过及初步原因等信息通过微信报告了魏某平，魏某平回复周某要密切关注，但未要求上报事故信息。

10月29日，刘某龙因抢救无效死亡。10月31日，死者家属因赔偿纠纷到山庄乡上访，王某睿和魏某平接访后安排周某、刘某、文某负责协调大地公司与死者家属的死亡赔偿事宜。山庄

乡及相关人员未向上级报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

王某华和刘某明打通120电话后立即返回事故现场。现场人员一致认为刘某龙伤势很重，不宜贸然施救，同时在刘某龙身上盖了一件衣服以维持其体温。徐某平接到王某华报告后，通过电话安排公司人员刘某与王某华配合救治伤者，并电话联系安福县人民医院做好抢救准备，同时告知钟某根其吊车在作业中导致人员坠落。刘某按王某华要求到岔路口等待救护车，并引导救护车进入厂区。

（三）医疗救治和善后情况

10月25日16时24分，安福县人民医院救护车到达事故现场，将刘某龙运上救护车，刘某林陪同。刘某明、王某街、刘某、王某华均自行驾车一同前往医院。17时10分，救护车到达安福县人民医院。17时30分，刘某龙进入ICU进行手术治疗，因伤势过重于当天23时许启程送往南昌治疗。10月26日凌晨2时许，刘某龙到达南昌大学第一附属医院接受救治，最终因伤势过重经抢救无效于10月29日死亡。

11月2日，在山庄乡政府及山庄乡派出所等相关单位调解下，大地公司与死者家属达成赔偿协议，支付148万元赔偿款项（不含医疗救治费用）。11月3日，死者遗体被火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间发现并拨打了120，但因事

发地位于吉安市安福县与宜春市交界处山区，手机信号不佳，导致救助电话未能第一时间拨出，且接通后首先被接入宜春市急救系统，一定程度影响了对伤者的救治。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘某龙安全意识淡薄，在距地面12.5米高的钢架上高空作业时擅自解开安全绳，且站在被吊的C型钢上时还示意汽车吊操作，将自身生命置于不安全状态。汽车吊司机彭某在吊装作业时误判起吊信号错误操作上拉吊臂导致C型钢被拉起，站在C型钢上的刘某龙重心不稳摔落地面，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

主要是大地公司作业现场安全管理缺失。一是大地公司未明确事发区域的安全管理责任和对应人员，缺少现场施工指导与安全管理；二是未根据现场情况和设施设备情况制定相应吊装方案，未对作业人员进行安全技术交底，现场作业人员对存在的风险认识不足，安全防护意识不高；三是安排未取得高空作业资格的人员进行高空作业；四是未安排具有指挥经验的管理人员全程配合吊装作业。

四、事故暴露的主要问题以及涉及有关方面的责任

（一）涉事有关生产经营单位

大地公司安全生产主体责任落实不到位，加工厂新增设备区域安全生产管理职责划分不清，未明确安全管理人员及其对应职责，

造成企业安全管理盲区。未严格审查高空作业人员资格，安排无证人员从事高空作业。未制定专项吊装方案和操作规程，高空作业缺少现场指挥。未结合钢结构棚安装项目的危险特性，对项目作业人员开展专项安全教育培训和安全技术交底[1][2][3]。

（二）有关监管部门

山庄乡党委、政府对安全生产工作不深入、不细致，事发前多次到大地公司检查安全生产情况，未能及时排查发现大地公司安全管理混乱、钢结构棚现场施工安全管理缺失、违章作业等事故隐患。事故发生后，事故信息报送意识不强，山庄乡党委书记、乡长未能在事故当天获悉事故信息后第一时间上报，且在明知事故已造成人员死亡，死者家属已上访的情况下依然瞒报事故信息，导致事故被举报，事故信息回流，造成恶劣影响。

（三）涉事有关人员

1.徐某平，男，群众，大地公司法定代表人、主要负责人，

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二、四款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

系公司安全生产第一责任人。其未组织制定并落实公司各级各岗位安全生产责任制，导致加工厂内部管理职责划分模糊，钢结构棚安装项目出现管理盲区；未督促落实安全生产教育和培训计划，未组织针对钢结构棚作业人员的专项安全培训；未及时消除生产安全事故隐患；未针对钢结构棚作业风险制定生产安全事故应急救援预案[4]，事发后未在规定时间上报，造成事故信息迟报[5]。

2.文某，男，群众，安福县山庄乡平安法治办公室工作人员，2018年3月至今在山庄乡政府具体负责安全生产工作。其履行岗位职责不到位，事发前曾多次到大地公司开展安全检查，未能及时发现钢结构棚施工现场安全管理缺失、现场违章作业等事故隐患，安全检查不深入、不细致，且在2025年9月初对大地公司开展登高作业、机械伤害专项检查时未发现任何问题，长期监管的“宽松”滋长了企业安全的“放松”，对本次事故发生负有属地监管的直接责任。

3.周某，男，中共党员，2024年8月至今任山庄乡党委委员、副乡长，分管自然资源、农民建房管控、矿山治理、安全生产、应急管理、森林防火、消防、气象、企业帮扶、营商环境。其履

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

行岗位安全生产职责不到位，事发前曾多次到大地公司开展安全检查，未能及时发现钢结构棚施工现场安全管理缺失、现场违章作业等事故隐患，安全检查不深入、不细致，且在2025年9月初对大地公司开展登高作业、机械伤害专项检查时未发现任何问题，长期监管的“宽松”滋长了企业安全的“放松”，对事故发生负有属地管理的主要领导责任。

4.魏某平，男，中共党员，2025年7月至今任山庄乡党委副书记、乡长，主持乡政府全面工作。其未高度重视安全生产工作，对辖区安全生产工作开展情况不清楚，未及时提升安全监管干部队伍的专业性，对事故发生负有属地管理的重要领导责任。其在事发当天获悉事故信息并已知伤者因重伤送医治疗的情况下，未第一时间上报事故信息，2025年10月31日在接访中获悉伤者死亡且家属已上访的情况下，仍未按规定补报事故信息，对事故瞒报负有直接责任。

5.王某睿，男，中共党员，2024年5月至今任山庄乡党委书记，主持乡党委全面工作。其未高度重视安全生产工作，对辖区安全生产工作开展情况不清楚，对事故发生负有属地管理的重要领导责任。其在事发当天获悉事故信息并已知伤者因重伤送医治疗的情况下，未第一时间督促属地上报事故信息，2025年10月31日在接访中获悉伤者死亡且家属已上访的情况下，仍未按规定补报事故信息，对事故瞒报负有领导责任。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

刘某龙，男，群众，钢结构棚安装项目承揽者兼作业人员。其安全意识淡薄，在明知自己未取得高空作业资格证书的情况下，承揽钢结构棚安装项目，违规从事高空作业，并在作业期间擅自解开安全绳，站在被吊的C型钢上时还示意汽车吊司机操作，将自身生命置于不安全状态，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对有关公职人员履职方面的问题线索，建议移交纪检监察机关依纪依规处理。

（三）对涉事企业和人员的处理建议

对大地公司及其主要负责人徐某平存在的违法违规问题，建议由市应急管理局依法依规处理。

（四）其他建议

责成山庄乡党委、政府深刻反思、认真总结事故教训，分别向安福县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）从业人员安全意识淡薄，违法违规操作现象突出

作业人员未取得相应特种作业操作资格证书擅自上岗作业，作业过程中违反安全操作规程，擅自解开安全绳，反映出从业人员安全意识淡薄、安全技能不足，对高空作业、吊装作业的危险性认识不足，违规操作行为直接导致事故发生。同时，企业和相

关责任人未履行安全培训教育和监督指导义务，也是造成从业人员违规操作的重要原因。

（二）企业安全发展理念缺失，主体责任落实流于形式

大地公司作为事故发生单位，未树牢安全发展理念，安全生产主体责任落实不到位。公司法定代表人未履行安全生产管理法定职责，内部安全管理体系混乱，岗位职责划分模糊，对危险作业项目缺乏有效管控。反映出企业对安全生产法律法规缺乏基本敬畏，未有效落实安全管理，最终导致事故发生。

（三）属地监管履职不力，隐患排查和事故报告制度落实不到位

山庄乡党委、政府未认真履行属地安全生产监管职责，对辖区内企业的隐患排查不深入、不细致，未能及时发现企业安全管理混乱、无证作业等生产安全事故隐患，对危险作业项目的监管存在盲区。事故发生后，未按规定上报事故信息，存在瞒报行为。

七、事故整改和防范措施

（一）压实主体责任，规范作业管理

大地公司要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”意识，建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责，强化危险作业全过程管控。聚焦高空、吊装等危险作业开展专项培训和安全技术交底，建立培训档案并严格考核，未经培训或考核不合格者不得上岗，确保从业人员掌握危险作业特性、操作技能及应急措施。

（二）压实监管责任，消除监管盲区

安福县政府应督促应急、住建、市监等负有安全生产监管职责的相关部门及山庄乡党委、政府加大对辖区企业日常监管力度和检查深度，按照省、市安防委关于开展起重吊装作业安全专项整治工作部署，督促辖区企业及建设项目认真落实起重作业“十不准”事故防范措施；针对性加强矿山配套加工厂、设备设施安装等重点场所监管，健全全覆盖监管体系，杜绝监管空白。

（三）加强培训指导，规范信息报送程序

安福县政府要督促全县上下加强安全生产知识、事故警示教育和事故信息报送培训，提升基层一线应急管理能力和水平，各行业安全监管部门和属地管理单位要及时组织各自领域内生产经营单位全覆盖开展安全生产信息报送培训指导，确保辖区内生产经营单位掌握安全生产信息报送制度，规范信息报送程序，畅通信息报送渠道，强化生产经营单位信息报送主体责任。