政府信息公开

索引号：	11341800730027408D/202110-00040	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	池州市应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	皖江江南新兴产业集中区安徽蒂姆新材料科技有限公司“2021·7·12”中毒窒息事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2021-10-13

皖江江南新兴产业集中区安徽蒂姆新材料科技有限公司“2021•7•12”中毒窒息事故调查报告

发布时间：2021-10-13 08:52　来源：池州市应急管理局　字号：[**默认** 大 超大]　　文本下载

2021年7月12日上午9时许，皖江江南新兴产业集中区安徽蒂姆新材料科技有限公司发生1起生产安全事故，死亡1人。

事故发生后，市委书记方正批示“立即查明原因，妥善处理后事。切实举一反三，严防事故发生。”市长朱浩东批示“针对暑期高温天气加强部署防范。”市委常委、常务副市长张杰华批示“市应急局会同江南产业集中区，组织精干力量，迅速查明原因，妥善处置善后工作。要举一反三，特别是在高温季节，督促指导在产企业，严格落实有关制度规定，务必保证职工生命和生产劳动安全”。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律法规和文件规定，2021年7月28日，池州市政府成立了由市应急管理局牵头的安徽蒂姆新材料科技有限公“2021·7·12”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组成员单位有皖江江南新兴产业集中区管委会、池州市公安局、池州市人力资源和社会保障局、池州市总工会、池州市经济和信息化局。同时，邀请池州市纪委监委和两名专家参与事故调查工作。

自7月28日始，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员、专家论证，在综合分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况。安徽蒂姆新材料科技有限公司：统一社会信用代码：91341700MA2TMFT37N，法定代表人张义，注册资本：1000万元整，注册地址：安徽省池州市江南新兴产业集中区凤鸣大道新能源产业园B3-1厂房，成立日期：2019年4月18日。经营范围：纤维增强复合材料及制品、化工产品的生产（危险品除外）、化工产品及原材料（危险化学品除外）、汽车配件、建材、机电设备、计算机软件及辅助设备、通信设备、纤维增强复合材料制品等的销售。该单位年产4000吨水性聚氨酯密封胶及5000吨环氧树脂胶混合分装项目已完成安全生产条件和设施综合分析报告，部分生产装备已运行，但安全设施竣工验收尚未开展。

（二）属地监管部门情况。皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部负责园区企业安全生产监督管理工作，安徽蒂姆新材料科技有限公司项目落户后，对该公司开展了安全检查，并督促企业落实建设项目安全设施“三同时”手续。

（三）天气情况。查阅池州历史气象资料，2021年7月12日09时许，江南产业集中区风向为西南风，风速3级，无降水，湿度为87%，温度为36℃。

（四）现场勘查情况

1.事故现场勘察

调查组对事故现场进行了实地勘察，绘制事故现场平面图和事故示意图，如图-1、图-2、图-3所示。

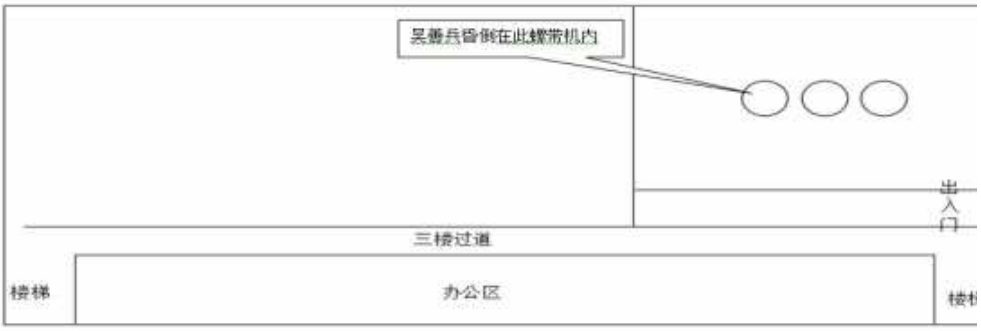


图-1 事故现场平面图



图-2：事故现场图（三台设备）



图3事故发生在螺带机内，釜壁、搅拌桨上附着较多炭黑

2.事故现场调查

(1)现场情况：一台螺带机人孔打开，进料口与软管处呈分离状况，其他二台设备管线连接正常。地面、人孔隔离盖、屋顶、螺带机内壁、搅拌桨上有炭黑残留。

(2)事故发生后，池州市应急管理局相关部门第一时间到达事故现场，检测到事故螺带机内可燃气体0%LEL；氧气17.2%VOL；硫化氢9PPM；一氧化碳1000PPM（该仪器检测上限为1000PPM），如下图：



图4事故发生后，螺带机内检测数据

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

因三楼螺带机漏气，厂家进行过两次维修(每次维修在螺带机内会进行氩弧焊作业)，没有彻底修好。2021年7月12日上午，安徽蒂姆新材料科技有限公司操作工吴*兵告诉公司总经理庞*英，厂家请他帮忙到螺带机内查看是否有漏点，庞*英没有反对，并安排杨国付（公司作业人员）协助吴*兵对螺带机进行检查。

8：40左右，在没有进行有害气体浓度检测、没有通风情况下，吴*兵佩戴3M过滤式防毒面具进入螺带机内，用塑料喷壶向螺带机法兰夹层打肥皂水来检查漏点。9：00左右，吴*兵突然昏晕倒在螺带机内。

（二）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

吴*兵，男，57岁，江苏省射阳县人，公民身份证号：320924********9030。

2. 直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，此次事故共造成直接经济损失约120万元。

（三）应急处置及善后处理情况

1.应急处置情况

吴*兵昏晕倒后，杨国付（公司作业人员）喊话呼救并电话通知王*民（分管安全生产负责人，安全员）、杨*峰（厂长）、张*学（研究员）、庞*英（总经理）等同事与领导，他们四人将吴*兵从螺带机内救出并抬至一楼。杨*峰电话向120求救，第一次未接通，他们准备自驾车送到医院，路上杨*峰再次向120求救，并商定汇合地点，他们到了但120没有到达。9:30左右，他们将吴*兵送到池州市中医院。经心电复苏等抢救，13：32左右，吴*兵心电波形呈直线形，被宣布临床死亡。

14:40左右，皖江江南新兴产业集中区将事故情况电话上报市应急管理局。

15:30左右，市应急管理局工作人员赶赴事故现场，对事故现场进行勘查，并指导企业做好善后处置工作。

18:30，皖江江南新兴产业集中区将事故情况书面上报市应急管理局。

18：40，市应急管理局以事故快报表形式，将事故情况分别上报至省应急管理厅和市委、市政府。

7月14日上午，市应急管理局分管负责人带领业务科室工作人员及相关领域安全专家，再次赶赴事故现场，对事故现场进行勘查。

2.善后处理情况

7月15日，安徽蒂姆新材料科技有限公司与吴*兵的亲属签订了《善后事宜处理的协议书》，善后事宜处理完毕，家属情绪稳定。

3.评估结论

事故发生后，皖江江南新兴产业集中区、安徽蒂姆新材料科技有限公司应急救援和善后工作有序稳妥。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

吴*兵违反有限空间作业规程擅自进入有限空间作业，进入前未办理作业票且没有执行“先通风、再检测、后作业”相关要求，导致其中毒窒息死亡。

（二）间接原因

1.安徽蒂姆新材料科技有限公司虽进行了有限空间辨识，制定了相关制度，但没有严格执行，管理层、员工安全意识弱，造成本次事故的发生。

2.安徽蒂姆新材料科技有限公司年产4000吨水性聚氨酯密封胶及5000吨环氧树脂胶混合分装项目没有进行安全设施竣工验收就投入生产，给事故的发生埋下隐患。

3.安徽蒂姆新材料科技有限公司没有给员工配备正确的劳动防护用品以及应急救援器材。

4.属地有关部门安全监管不到位。江南新兴产业集中区管委会产业发展部日常巡查检查工作存在盲区和漏洞，未及时发现安徽蒂姆新材料科技有限公司没有进行安全设施竣工验收就投入生产。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起从业人员安全意识淡薄、违反作业规程、冒险作业，企业现场管理不到位引起的中毒窒息一般生产安全责任事故。

四、属地及有关责任单位存在的主要问题

安徽蒂姆新材料科技有限公司。未履行安全设施竣工验收手续就投入生产，未严格执行有限空间相关制度，未为员工配备正确的劳动防护用品，对现场从业人员违章操作行为没有及时进行制止。

皖江江南新兴产业集中区产业发展部。对企业安全监管缺位，安全检查不到位，未采取有效措施督促安徽蒂姆新材料科技有限公司报备试生产方案。

五、责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

吴*兵，安全意识淡薄，未按规定使用劳动防护用品，违章作业，对本起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员（2人）

1.王*民，安徽蒂姆新材料科技有限公司生产部部长（兼职安全员），未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五、六款规定，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议撤销其安全生产管理员资格，并对其进行处罚。

2.庞*英，安徽蒂姆新材料科技有限公司实际负责人，未检查项目部的安全生产工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项规定，对事故发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由市应急管理局对其处2020年年收入百分之三十的罚款。

（三）建议给予行政处罚的单位（1个）

安徽蒂姆新材料科技有限公司，对事故发生负有直接管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款规定，建议由市应急管理局对其进行处罚；建议皖江江南新兴产业集中区管委会依照相关产业政策对安徽蒂姆新材料科技有限公司进行依规处置。

（四）其他处理建议（2个）

1.方*，皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部安全生产监督管理科负责人，对企业安全监管不到位，对事故发生负有一定监管责任，责成其向皖江江南新兴产业集中区管委会作深刻书面检查。

2.皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部，责成向皖江江南新兴产业集中区管委会作深刻书面检查。

六、事故预防措施

1.安徽蒂姆新材料科技有限公司要加强隐患排查，完善有限空间辨识，规范配备应急救援器材，加强员工培训，提高员工安全意识和安全能力，严格落实进入有限空间作业票审批制度，执行“先通风、再检测、后作业”相关要求。

2.皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部要全面开展安全生产大检查和隐患整改；督促企业加强员工安全教育培训，针对高空作业、有限空间、粉尘涉爆等领域加大检查和执法处罚力度，加大应急预案的编制和演练工作；督促企业严格落实建设项目安全设施“三同时”要求，扎实开展好安全生产三年行动专项整治行动。

3.皖江江南新兴产业集中区管委会要高度重视安全生产工作，加强安全监管人员配备和管理；要认真吸取事故教训，举一反三，深入查找自身在安全监管方面存在的问题和不足，坚决遏制生产安全事故发生，对不符合《安徽省人民政府办公厅关于促进我省化工产业健康发展的意见》（皖政办〔2012〕57号）要求的化工企业，责令限期退出或转产。

附件：安徽蒂姆新材料科技有限公司“2021·7·12”

中毒窒息事故调查组成员名单

安徽蒂姆新材料科技有限公司

“2021·7·12”中毒窒息事故调查组

2021年9月13日

党政机关

政府网站找错

皖ICP备2021012755号-1

 皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问