通辽科尔沁金锣文瑞食品有限公司“9•04”一般火灾事故调查处理报告

目　录

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）项目概况

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

（二）事故现场勘查情况

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

（四）其他情况

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二） 事故相关检验检测和鉴定情况

（三） 其他可能因素排除

（四）事故间接原因

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

（二）有关监管部门

（三）地方党委政府

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故不予追究责任人员

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

（二）作业审批流程不规范

（三）从业人员及管理人员安全生产意识淡薄

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产管理，落实安全生产主体责任

（二）落实企业安全生产教育培训，严格履行作业审批流程

（三）提升主要负责人安全生产意识，履行法定义务

（四）加强部门排查整治，增加执法检查力度

附件：1.事故调查组签名表

2.《通辽金锣文瑞食品有限公司“9.4”低温车间火灾事故技术调查报告》

3.《吉林鸣正司法鉴定中心司法鉴定报告书》

4.现场勘验检查记录《科公（刑）勘【2023】K150502570000202309500 2号》

5.科尔沁区应急管理局关于印发《科尔沁区非煤矿山、冶金工贸领域安全隐患大排查大整治工作方案》的通知

6.科尔沁区应急管理局关于印发《科尔沁区应急系统非煤矿山、工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的通知

7.现场勘验情况图

2023年9月4日，通辽市科尔沁区金锣文瑞食品有限公司低温车间发生一起一般火灾事故，致一人死亡，事故直接经济损失约200万元人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视，区委副书记、区政府区长康晓东第一时间亲赴火灾现场指挥扑救工作，并作出指示，要求尽快成立事故调查组，第一时间做好善后工作和调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定,2023年9月26日，科尔沁区人民政府成立

了由区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会有关同志组成的事故调查组，并邀请区纪委监委同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、检测检验、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过和原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。

经事故调查组认定，通辽科尔沁金锣文瑞食品有限公司“9·04”一般火灾事故是一起因切割工关志东在未履行动火作业审批程序，未采取防护隔离措施，在未划定施工区域的情况下用乙炔—氧气切割枪进行切割废弃铁管作业，作业时迸溅的铁水引燃保温材料（苯板），造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1、通辽金锣文瑞食品有限公司，成立于2014年7月31日，公司1996年11月份收购原通辽市肉联厂，占地面积36万平方米（540亩），拥有总资产12.20亿元，注册资金1420万美元（其中通辽金锣注册资本220万美元，通辽金锣文瑞注册资本1200万美元），固定资产2.3亿美元；共有员工1200余名，其中专业技术人员300名。企业类型为有限责任公司(外国法人独资)，统一社会信用代码91150500397478124 7，法定代表人：明金星，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号，经营范围：生产销售肉制品、蛋制品、速冻食品、冻鸡蛋液、调味品、罐头、方便食品、粮食加工、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、炒货食品及坚果制品；经营预包装食品、散装食品；进口自用肉类产品。仓储（危险品除外）、

租赁服务。厂区内设有消火栓系统，设置3000立方米消防水池，涉及四级重大危险源1处，设立涉氨制冷机房远程监控联动防护系统。

2、通辽市耀轩装饰工程有限公司成立于2022年6月27日，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码91150502MABQ0A1H3K，法定代表人：张立强，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区东郊办事处世纪明珠208#楼1层113室，企业注册资本500万人民币，经营范围：建筑工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修；金属表面处理及热处理加工；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.通辽金锣文瑞食品有限公司未设置安全管理机构，建立了安全管理制度，未与通辽市耀轩装饰工程有限公司签订安全生产管理协议；未明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施；未指定专职安全生产管理人员对作业区域进行安全检查与协调；未对外包外委单位人员进行安全生产教育培训，未告知施工区域可能存在的风险隐患、防范措施及事故应急措施。

2.通辽市耀轩装饰工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育培训；未建立安全风险分级管控制度；未建立生产安全事故隐患排查制度；在进行动火在作业期间未安排专门人员进行现场安全管理；未与金锣文瑞食品有限公司签订安全管理协议；未制定本单位生产安全事故应急预案；无安全管理机构，无安全管理制度，安全生产管理基本丧失。

（三）项目概况

通辽金锣文瑞食品有限公司与通辽市耀轩装饰工程有限公司于 2023 年2月15日签订了设备维修合同，主要负责维修安装厂区、车间的暖气、管道、设备等。通辽金锣文瑞食品有限公司与通辽市耀轩装饰工程有限公司于 2023 年5月 19 日签订了安全施工协议书。

杀菌间处在改造状态，改造内容为维修安装车间的暖气、管道、设备等，承揽公司为通辽市耀轩装饰工程有限公司，合同编号TLWRWX20230202，法定代表人为张立强，合同时间为2023年1月1日至2023年12月31日（根据甲方需求不定时维修、安装）。

至2023年9月4日事故发生时，杀菌车间内原有设施拆除基本已完成，新设施设备未进行安装。

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

1、发生火灾前

2023年9月4日，在通辽金锣文瑞有限公司低温车间杀菌间内有施工人员4人，从事乙炔-氧气切割废弃铁管作业。由张立强组织施工，7时15分金锣开门后带领施工人员进入施工区域。分别为气割人员关志东、气割辅助人员李永财和力工耿九龙。由李永财拆除管道外保温泡沫。随后由关志东和耿九龙开始作业。关志东通过杀菌间西南角的白钢窗框攀爬到作业现场，李永财从杀菌间东侧距离西墙约 50 米处通过楼梯爬到顶棚位置，然后顺着顶部铁管管道到达需要切割的位置，关志东站在了铁管管道和南侧5号预存车间隔断墙位置，李永财站的位置比关志东更靠近西侧。耿九龙一直在下面给关志东递材料。

施工组织者张立强10时36分接到电话，驾车离开低温车间前往清真车间，10时47分到达清真一车间（调取通话记录）。

2、发现起火情况

气割工关志东在使用切割枪切割废弃铁管作业时产生的铁水珠，进入了南侧5号预冷间顶棚当中的苯板处，引燃了苯板，随后关志东使用预备好的水桶和灭火器扑救火灾无效，沿窗框下至地面开始扑救火灾，同时遇见了正在返回途中的张立强。

在车间地面负责递料的耿九龙发现火情后，寻找灭火器和水源无果，便拖着乙炔罐向东门逃离，遇见了返回的张立强（从耿九龙发现火灾到遇见张立强大约两分钟）。

10时40分许，正在低温车间巡逻的车间主任张建发现低温车间的顶棚往下面掉火星，便立即疏散人员并组织人员灭火。（询问笔录与通话记录证实）

（二）事故现场勘查情况

1.现场总体情况

现场位于内蒙古自治区通辽金锣食品有限公司低温车间。现场勘查见：通辽金锣食品有限公司低温车间是砖混结构建筑，车间东侧中间有一个出入口，进入出入口是东西向通道，通道往西通向杀菌间，杀菌间墙体，屋顶，屋顶管道外层有烧焦烟熏痕迹，杀菌间地面上有烧焦的灰，靠北墙地面上有电线等物品烧焦痕迹，杀菌间吊顶有烧焦烟熏痕迹，杀菌间吊顶上距北墙11.6cm，距西墙38cm处是消防救援人员发现死者位置，车间北侧出入口通向南北向通道，通道东侧杀菌间南侧是半成品预冷间，北数第一，第二预冷间屋顶有烧焦烟熏痕。现场外围勘查过程中未见异常。



图 1 现场方位示意图

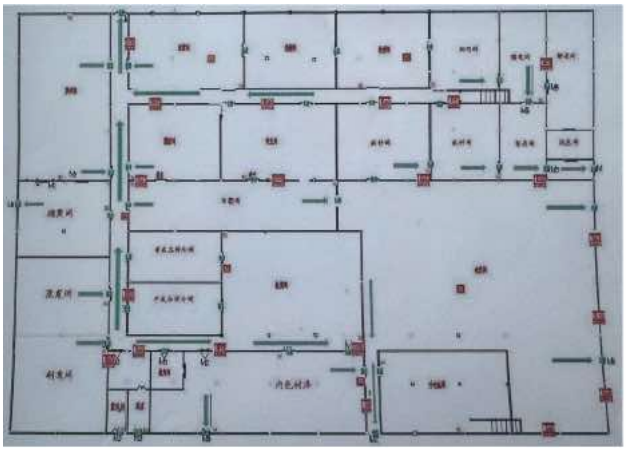


图 2 现场平面示意图

2.起火建筑情况

（1）起火车间情况

起火建筑为通辽金锣文瑞食品有限公司的低温车间，位于通辽金锣食品有限公司院内西南角，地上两层，建筑面积12126.85平方米，建筑高度8米。于2011年1月24日通过消防验收（《关于通辽金锣食品有限责任公司年产15万吨保鲜肉项目工程消防验收合格的意见》（通）公消验［2011］第003号）。


低温车间西南侧情况（由西南向东北拍摄）


低温车间东侧情况（由南向北拍摄）

图 4 起火车间西南侧情况图　　图 5 起火车间东侧情况图

（2）起火部位情况

过火位置为低温车间内的杀菌间、5号预冷间、4号预冷间，过火面积约为200㎡。杀菌间南侧相邻的5号预冷间，5号预冷间南侧为 4号预冷间。杀菌间内无顶棚，顶部靠近南侧有铁管若干。5号预冷间墙体为混凝土结构，混凝土内外包裹两层保温夹达板，内夹芯为保温海绵，顶部为苯板夹芯板，在内部顶部及墙体单独包裹了一层不锈钢铁板。4号预冷间墙体为混凝土结构，混凝土内外包裹两层保温夹芯板，内夹芯为保温海绵，顶部苯板夹芯板。现场勘验情况：杀菌间西侧顶部烟熏痕迹自上至下逐

渐减轻；杀菌间南侧毗邻5号预冷间顶部过火，周围墙体烟熏痕迹自上至下逐渐减；5号预冷间南侧4号预冷间顶部过火，周围墙体烟熏痕迹自上至下逐渐减轻；5号预冷间内顶部夹芯板内无苯残留，4号预冷间顶部有熔融状态苯残留；5号预冷间顶部有一层不锈钢金属板支撑未变形，4号预冷间内无不锈钢金属板变形严重；杀菌间的水桶等物品上部融化，下部完好。


杀菌间屋顶情况（由东向西拍摄）


杀菌间情况（由西向东拍摄）

图 6 杀菌车间屋顶情况图　　图 7 杀菌车间情况图


杀菌间吊顶情况（由西向东拍摄）


屋顶情况

图 8 杀菌间吊顶情况图　　图 9 屋顶情况图

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

表 1 事故人员伤亡信息

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍	工作单位	职务
李永财	男	30岁	152321xxxxxx7216	科尔沁区敖力布皋镇	通辽市耀轩装饰工程有限公司	临时切割工

事故直接经济损失约200万元人民币。

（四）其他情况

天气：晴，温度：29.0°C，湿度：20.0%，风向：北风

现场勘验利用的光线：自然光、灯光

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年9月4日10时38分许发生火灾，10时45分许低温车间主任张建发现火情，立即电话报告给厂长田宝光，田宝光电话告知集团公司生产副总杜庆夫，11时29分，通辽市消防救援支队119指挥中心接到报警，13时许科尔沁区应急管理局接到事故报告，并在第一时间将该起事故上报至区政府值班室和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

在低温车间工作的张海涛看见烟气蔓延至维修车间，同时维修车间的设备停车报警，张海涛去低温车间外观察火情后，返回配电室关闭电闸，随后和王晓辉一起参与救火。

低温车间作业班长辛利在车间生产时，发现西南角处冒烟，随后组织员工疏散并带领人员灭火。

在门卫值班的保卫科护卫杜春雨在发现低温车间冒烟后，用对讲机呼叫了通辽金锣食品有限公司保卫科科长沈启强告知火情。此时看见通辽金锣食品有限公司安全员董文征和李大河骑电动车从南厂区往低温车间方向赶来。（从耿九龙遇见张立强直至消防队到达现场，大概20分钟并未有任何人报警。）

11时29分通辽市消防救援支队119指挥中心接到报警后，新工三路消防站立即出动并同时调集建国消防救援站、建国街道政府专职消防队共计7车32名指战员赶赴现场增援，12时15分许明火基本扑灭，12时30分许施工方一人联系不上，随即开展搜救工作，后在厂房顶棚保温夹层处发现一名男性被困人员，随后立即拨打急救中心电话，到场进行救治。

13时许科尔沁区应急管理局接到事故报告后，立即组织人员赶现场处理，对事故现场进行调查取证。

（三）医疗救治和善后情况

12时15分明火基本扑灭，12时30分许开展现场清点搜救工作，发现失踪一名施工人员，随后在厂房顶棚保温夹层处该名男性被困人员，随后立即拨打急救中心电话，经医护人员现场确认被困男性已无生命体征。

按照医疗救治、善后安抚的要求，由通辽金锣文瑞食品有限公司负责处理善后工作，立即开展对事故死者家属慰问工作，安抚家属情绪。经过区应急管理局协调，通辽金锣文瑞食品有限公司与死者家属进行沟通，已与死者家属达成赔偿协议，善后工作平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故现场人员应急处置措施不当，在火灾发生后先进行灭火工作再进行搜救，导致被困人员未在第一时间得到救援，同时通辽金锣文瑞食品有限公司负责人没有第一

时间报火警导致消防救援队伍没能第一时间开展扑救工作，延误救援时机，导致火灾蔓延扩大。通辽金锣文瑞食品有限公司如实向上级部门报告了事故情况，妥善处置遇难人员的善后事宜。120急救中心及时到达现场。政府各部门应急救援组织迅速，事故现场管控有序，对事故现场进行勘查，核实事故相关情况，将核查结果及时按规定程序上报，指导企业妥善处置遇难人员的善后事宜。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

通辽市耀轩装饰工程有限公司临时雇佣的切割工关志东在未履行动火作业审批程序，未采取防护隔离措施，未划定施工区域的情况下用乙炔—氧气切割枪进行切割废弃铁管作业，作业时迸溅的铁水[1]引燃保温材料（苯板）[2]，导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据科尔沁区消防救援大队提供的《通辽金锣文瑞食品有限公司“9.4”低温车间火灾事故技术调查报告》，结合通辽市公安局科尔沁区分局出具的《吉林鸣正司法鉴定中心司法鉴定报告书》，综合认定死者是因火灾事故死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安部门和消防部门调查及事故调查组调查询问，排除他杀和突发灾害等其他因素。

（四）事故间接原因

1、通辽金锣文瑞食品有限公司未加强对通辽市耀轩装饰工程有限公司的安全管理；未告知施工单位作业区域的基本情况；未对事故现场进行安全评估；消防主体责任落实不到位；隐患排查治理不到位。

2、通辽市耀轩装饰工程有限公司未能对现场安全进行评估；未对作业人员进行相关的安

全教育；未制定相应的火灾事故应急预案；在火灾发生后，处理不得当不及时。

3、通辽市耀轩装饰工程有限公司职工动火作业未履行审批程序；未向作业人员进行技术交底；未对同区域作业人员告知危险性。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.通辽市耀轩装饰工程有限公司未建立安全生产责任制；未对从业人员进行安全生产教育培训；未建立安全风险分级管控制度；未建立生产安全事故隐患排查制度；在进行动火在作业期间未安排专门人员进行现场安全管理；未与金锣文瑞食品有限公司签订安全管理协议；未制定本单位生产安全事故应急预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[3]、第二十八条[4]、第四十一条[5]、第四十三条[6]、第四十八条[7]、第八十一条[8]之规定。

2.通辽金锣文瑞食品有限公司未与通辽市耀轩装饰工程有限公司签订安全生产管理协议；未明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施；未指定专职安全生产管理人员对作业区域进行安全检查与协调；在进行动火作业时未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；违反了《中华人民共和国安全生产》第四十三条[9]、第四十八条[10]之规定。

（二）有关监管部门

科尔沁区工业和信息化局作为行业主管部门，科尔沁区应急管理局作为综合监管部门，均已按照属地监管和行业监管对通辽金锣文瑞食品有限公司日常安全生产工作开展了日常监督检查工作，已履行了安全生产属地监管职责，但汲取科尔沁工业园区江苏省工业设备安装集团有限公司“2·17”一般火灾事故教训不深刻，导致相似事故再次发生。科尔沁区应急管

理局作为综合监管部门，已按照年初制定的执法计划及上级部署的各专项检查对通辽金锣文瑞食品有限公司开展了执法监督检查工作，2023年初开展了科尔沁区非煤矿山、冶金工贸领域安全隐患大排查大整治工作[11]，并依法开展了重大事故隐患专项整治2023行动[12]，依法监督检查了通辽金锣文瑞食品有限公司安全生产法律法规和标准情况，并严格督促企业落实问题隐患整改工作，已全面落实了行业安全生产监管职责，但对于重点行业企业的监管力度仍需加强。

（三）地方党委政府

地方党委政府落实了属地安全管理责任，深入学习领会了习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神，但从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”仍有差距，汲取科尔沁区木里图工业园区江苏省工业设备安装集团有限公司“2·17”一般火灾事故教训不深刻，

导致相似事故再次发生。紧盯企业安全生产力度不够，2023年初科尔沁区非煤矿山、冶金工贸领域安全隐患大排查大整治工作和重大事故隐患专项整治2023行动对企业未充分形成震慑作用，导致企业层面对隐患排查治理工作重视程度不够。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故不予追究责任人员

李永财，男，群众，通辽市耀轩装饰工程有限公司临时切割工。安全生产意识不足，未能全面识别作业环境及作业过程中存在的安全风险；未取得特种作业人员操作证进行登高作业，因其在事故中死亡，故不追究其责任。

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

田宝光，男，通辽金锣文瑞食品有限公司厂长，2022年12月23日任职，负责公司安全、生产、经营等全面工作。作为企业安全生产第一责任人，未严格落实主要负责人安全管理职责；安全生产知识和管理能力不足；对外包外委单位教育培训落实不到位；对工贸行业动火作业专项整治活动落实不到位；未及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项、第七项[13]第二十七条第一款[14]之规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[15]、第九十五条[16]、第一百零三条第二款[17]之规定，对通辽金锣文瑞食品有限公司厂长田宝光依据上述法律条文合并实施行政处罚。

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

1、通辽市耀轩装饰工程有限公司未建立安全生产责任制；未对从业人员进行安全生产教育培训；未建立安全风险分级管控制度；未建立生产安全事故隐患排查制度；在进行动火在作业期间未安排专门人员进行现场安全管理；未与金锣文瑞食品有限公司签订安全管理协议；未制定本单位生产安全事故应急预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[18]、第二十八条[19]、第四十一条[20]、第四十三条[21]、第四十八条[22]、第八十一条[23]之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第六项[24]、第一百零一条第三项、第四项、第五项[25]、第一百零四条[26]、第一百一十四条第一项[27]之规定对通辽市耀轩装饰工程有限公司处罚款人民币三十万元以上一百万元以下的行政处罚。

2、通辽金锣文瑞食品有限公司未与通辽市耀轩装饰工程有限公司签订安全生产管理协议；未明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施；未指定专职安全生产管理人员对作业区域进行安全检查与协调；在进行动火作业时未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；违反了《中华人民共和国安全生产》第四十三条[28]、第四十八条[29]之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、第一百零一条第三项[30]、第一百零三条第二款[31]、第一百零四条[32]、第一百一十四条第一项[33]之规定对通辽金锣文瑞食品有限公司处罚款人民币三十万元以上一百万元以下的行政处罚。

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

通辽市耀轩装饰工程有限公司未严格落实安全生产主体责任；未制定火灾事故、触电事故等安全生产事故应急预案；未对从业人员进行安全生产教育培训，确保从业人员具备与其工作相关的安全生产知识和技能；主要负责人、安全管理人员履职尽责不到位，未对施工现场全面开展风险辨识评估，未告知施工人员作业现场潜在的作业风险、防范措施及事故应急措施，未能对施工现场实施有效监管。

通辽金锣文瑞食品有限公司对外包外委单位的监督管理不到位，未对外包外委单位进行入场安全生产教育培训；未落实企业主体责任和消防主体责任，未及时上报火情，致使火灾蔓延扩大，延误救援时机；隐患排查治理力度不够，多次开展的隐患排查治理行动不深入不彻底不专业；对施工和生产现场巡视巡查流于形式；未在作业前进行现场安全评估，并告知

施工单位作业区域风险因素、防范措施及事故应急措施等基本情况。

（二）作业审批流程不规范

通辽市耀轩装饰工程有限公司在动火作业前，未履行动火作业审批手续，未进行技术交底，致使施工人员不了解作业环境潜在的作业风险、防范措施及事故应急措施。

通辽金锣文瑞食品有限公司对通辽市耀轩装饰工程有限公司动火作业审批程序，未尽到监督管理责任，在未能确保施工人员了解作业现场潜在的作业风险、防范措施及事故应急措施的情况下，批准施工。

（三）从业人员及管理人员安全生产意识淡薄

通辽市耀轩装饰工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，未制定火灾事故、触电事故等安全生产应急预案，未对从业人员进行安

全生产教育培训，确保从业人员具备与其工作相关的安全生产知识和技能；主要负责人、安全管理人员履职尽责不到位，未对施工现场全面开展风险辨识评估，未告知施工人员现场潜在的作业风险，未能对施工现场实施有效监管。从业人员未意识到施工环境的不同风险因素的变化，不知道自身应享有的了解作业场所及工作岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利。

通辽金锣文瑞食品有限公司负责本次低温车间施工作业的管理人员，对于现场施工管理和对接一交了之，未持续跟进施工进度等情况，也未尽到组织实施并提醒对外包外委单位进行教育培训的义务。

八、事故防范和整改措施建议

这起事故暴露出通辽金锣文瑞食品有限公司、通辽市耀轩装饰工程有限公司安全生产管

理缺失，为吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下整改意见：

（一）强化安全生产管理，落实安全生产主体责任

通辽金锣文瑞食品有限公司要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出的本质问题，举一反三，认真查找和解决安全管理工作中的漏洞。加强安全管理，特别是外包外委单位的监督管理，加强对外包外委单位的安全生产教育培训和作业审批程序的落实；对于公司内施工项目要确保安全管理人员持续有效跟进项目进度，并对施工单位提出有效建议，告知到位。

落实企业主体责任和消防主体责任，加大隐患排查治理力度，要针对本次事故在全公司开展一次动火安全大排查大整治行动，并召开

警示教育培训会，以教育促警醒，坚决防范遏制类似事故的发生。

对施工和生产现场加强巡视巡查并进行作业前现场安全评估，并告知施工单位作业区域风险因素、防范措施及事故应急措施等基本情况，确保生产作业现场安全管理达标，保证生产安全。

（二）落实企业安全生产教育培训，严格履行作业审批流程

通辽市耀轩装饰工程有限公司要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出的本质问题，举一反三，认真查找和解决安全管理工作中的漏洞。落实企业主体责任，制定火灾、触电等安全生产事故应急救援预案，确保本公司人员具备应急处置能力。

对从业人员进行全员安全生产教育和培训，保证从业人员具备与其工作相关的安全生

产知识和技能；作业前对现场进行安全评估并告知现场风险因素，让从业人员熟悉作业现场可能存在的危险因素和发生事故后应采取的科学处置方式，严格履行作业审批流程，进行技术交底，告知同区域作业人员危险性，禁止违章作业。

（三）提升主要负责人安全生产意识，履行法定义务

通辽市耀轩装饰工程有限公司主要负责人张立强应履行法定义务，知法学法懂法，落实第一责任人应尽职责，对本单位的安全生产工作全面负责，组织开展并实施《中华人民共和国安全生产法》中企业主要负责人的应尽义务[34]。

通辽金锣文瑞食品有限公司负责安全生产的管理人员，要持续跟进所负责的项目施工进度，了解施工状况，针对不同施工阶段履行提

醒义务，组织实施并落实对外包外委单位进行教育培训的责任。

（四）加强部门排查整治，增加执法检查力度

科尔沁区人民政府各负有安全生产监督管理职责的单位要加大对事故发生企业安全生产执法监督检查频次，特别是要针对工贸行业领域吊装、用电、动火等危险作业加强执法力度，深刻汲取科尔沁区木里图工业园区江苏省工业设备安装集团有限公司“2·17”一般火灾事故和通辽科尔沁金锣文瑞食品有限公司

“9·04”一般火灾事故教训，进一步推动企业安全生产主体责任落实，督促企业加强安全风险研判和隐患排查治理力度，进一步提升企业的安全风险管控意识和应急处置能力，切实筑牢企业安全防线。

附件：1.事故调查组签名表

2.《通辽金锣文瑞食品有限公司“9.4”低温车间火灾事故技术调查报告》

3.《吉林鸣正司法鉴定中心司法鉴定报告书》

4.现场勘验检查记录《科公（刑）勘【2023】K150502570000202309500 2号》

5.科尔沁区应急管理局关于印发《科尔沁区非煤矿山、冶金工贸领域安全隐患大排查大整治工作方案》的通知

6.科尔沁区应急管理局关于印发《科尔沁区应急系统非煤矿山、工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的通知

7.现场勘验情况图

---

[1] 文献记载的实验数据中得出切割铁管时产生铁水珠的最低温度为870-970°C。

[2] 苯板的燃点温度在490°C左右。当苯板表面接触到明火或高温的表面，其表面会快速变黑，然后开始起泡、炭化，最终形成一团火，并迅速蔓延。苯板的燃烧过程不仅会发出有害气体，还会产生大量的烟雾。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全

生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员

通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[11] 科尔沁区应急管理局关于印发《科尔沁区非煤矿山、冶金工贸领域安全隐患大排查大整治工作方案》的通知。

[12] 科尔沁区应急管理局关于印发《科尔沁区应急系统非煤矿山、工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的通知。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生

产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承

包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并

落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措

施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，

并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三、六项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三、四、五项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任: （三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营

活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[29]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[30]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[34] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。