# 八步仁义广西高林新材料科技有限公司 “4•2”一般机械伤害事故调查报告

2026-07-15 17:30 来源：八步区应急管理局



**八步仁义广西高林新材料科技有限公司**

**“4·2”一般机械伤害事故调查报告**

2026年4月2日8时28分许，广西高林新材料科技有限公司员工在巡检过程中处理设备故障时发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准步仁义广西高林新材料科技有限公司“4·2”一般事故调查组，邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入事故调查。事故调查组坚持“科学严谨规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，八步仁义广西高林新材料科技有限公司“4·2”机械伤害事故是一起因企业安全生产管理人员配备不到位，安全生产规章制度安全教育培训不到位，机械设备缺少安全防护，以及从业人员违规进入危险场所、违章冒险操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

**（一）事故发生单位及相关单位概况**

**1.广西高林新材料科技有限公司**，《营业执照》统一社会信用代码：91451102MAEXD1DY7G，类型：其他有限责任公司，法定代表人：周册资本：伍佰万圆整，成立日期：2025年09月17日，住所：贺州市八步区仁义镇（信都镇工业区大桂山林场）B1地块宿舍楼三，经营范围：一般经工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专业设计服务；木材收购；木材加工；林业产品销售；生物质燃料加工；橡造；家具制造；家具销售；家具零配件销售；人造板制造；人造板销售；地板制造；地板销售；软木制品制造；软木制品销售；木材销售；竹木碎理；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用木料及木材组件加工；林业专业及辅助性业机械服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木炭、薪柴销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，照依法自主开展经营活动）。

公司位于贺州市八步区仁义镇，主要专业研发、生产、销售三聚氰饰面刨花板、多层夹板（直贴、复贴）、实木贴面板，现有8台高速全线，2台手动线，在册从业人员24人。2026年1月31日，周＊＊退出公司股权。2026年4月3日，广西高林新材料科技公司法定代表人变更为王＊＊。公司股东之一（占股14.28%），负责公司日常生产工作。该公司生产基地场所为租用广西高峰桂山人造板有限公司的仓库，场所独立出入管理。

**2.广西高峰桂山人造板有限公司**，《营业执照》统一社会信用代码：914511005718247917（1-1），注册资本：叁亿贰仟捌佰伍拾万圆整，类责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2011年04月08日，法定代表人：陈＊，住所：贺州市八步区仁义镇大桂山林场蝴蝶站围：一般项目：人造板制造；木材加工；木材收购；木材销售；人造板销售；家具制造；家具销售；地板制造；地板销售；森林经营和管护；食品销售预包装食品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年11月28日，广西高峰桂山人造板有限公司与广西高林新材料科技有限公司签订有《厂房租赁合同》，合同内容有明确安全生产职责；织对广西高林新材料科技有限公司员工进行安全培训教育；有定期将广西高林新材料科技有限公司纳入本公司的安全生产大检查，并对存在安全隐改销号；有对广西高林新材料科技有限公司员工组织开展灭火器实操及灭火演练活动。

**（二）事故发生单位安全管理情况**

1.**安全生产管理机构设置情况。一是**根据《广西高林新材料科技有限公司安全生产管理制度》，设置有安全生产领导小组，组长为总经理向组长为分管安全副总经理向＊＊，有召开安全生产会议。但向＊＊实际为公司业务经理，负责加工客户的对接、样品打样和运输车辆调度等工作，

行安全生产管理工作职责。**二是**公司未根据相关规定设置专职或兼职安全生产管理人员。

**2.持证作业人员情况。**特种作业涉及有叉车作业，陈＊＊等相关作业人员的特种作业操作资格证均在有效期内。

**3.安全管理制度建立情况。**公司编制有《安全生产管理制度》《车间安全生产规章制度》《设备管理制度》《压机操作说明》《热压机设备书》《自动线设备作业指导书》《空压机设备作业指导书》《叉车司机作业指导书》《叉车充电桩作业指导书》。缺少全员安全生产责任制、安全管控和隐患排查治理双重预防工作制度、安全教育培训制度、劳动防护用品发放使用和管理制度、消防安全管理制度、特种作业及特殊危险作业管内容。

**4.员工安全教育培训情况。**公司有开展安全生产新员工三级教育培训工作，但员工安全生产教育和培训档案未按照实际进行如实记录，档案工考核试卷。新员工三级教育培训档案与实际在册员工不一致，缺少严＊＊、李＊＊、邹＊＊、张＊＊等从业人员的三级教育培训个人档案。陈＊生产三级教育登记表2025年5月15日教育学时为16小时，与实际不符合，缺少考核合格试卷。

**5.隐患排查治理贯彻执行情况。**公司每月有配合广西高峰桂山人造板有限公司组织的隐患排查整改工作，但未自行开展本公司的安全生产隐理工作，未建立安全生产隐患排查治理台账。

**6.应急管理落实情况。**未编制生产安全事故应急救援预案，未制定2026年应急演练计划。

**7.参加工伤保险情况。**在中国人寿财产保险股份有限公司购买有雇主责任保险（A），保单号：661521202545119400011，保险期间：自202日零时起，至2026年7月11日二十四时止。

**（三）事故现场情况**

**1.事故发生地点。**事故发生在贺州市八步区仁义镇（信都镇工业区大桂山林场）B1地块。




（图1 广西高林新材料科技有限公司生产基地）

**2.事故现场勘察情况**

经现场勘察并查阅了相关资料，记录如下：

**（1）涉事机械设备：**3号自动线（贴面热压机）由上料龙门架、进板小车、热压机、出板小车、翻板输送台、进凉板升降输送台、凉板线、架等8部分组成。型号：YYS2800T,总压力：28000KN,幅面：7×9英尺，主缸直径：Φ340mm，总功率：37.5KW,出厂日期：2025年12月1日。整机设键3处。




（图2 整改后3号自动生产线贴面热压机）

**（2）事故发生部位：**进凉板线升降输送台工段。升降输送台（长3.44米，宽3.3米，高2.45米）由电机驱动，链条提升，下降回位。



（图3 进凉板线升降输送台）

**（3）设备故障问题：**过渡辊台第一、第二条皮带脱落。

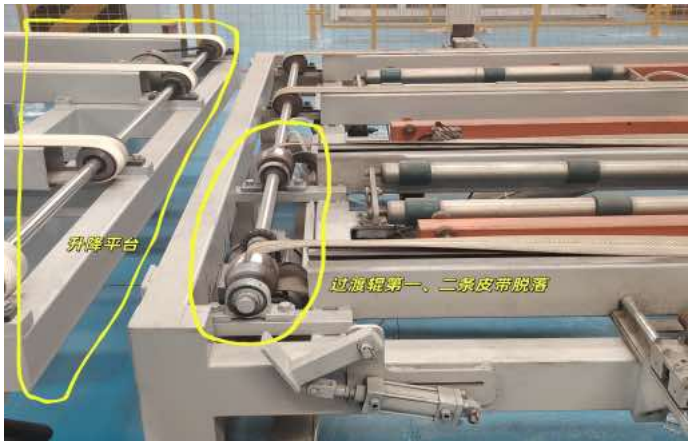


（图4 升降平台和过渡辊第一、二条皮带脱落）

**（4）其他：一是**生产线运动工段无安全防护；**二是**现场设备存在挤压、卷入、触电、高温等较大危险因素，设置有“当心触电”“高温危示标识，但未设置有“当心挤压”“当心卷入”“注意安全”等相关安全警示标志；**三是**设置有操作规程上墙；**四是**现场配备有灭火器、消防装置。

**（四）人员伤亡和直接经济损失情况**

该事故造成1人死亡。死者：陈＊＊，男，1990年11月26日出生，身份证号码：45240219901126＊＊＊＊，家庭住址：广西贺州市八步区信村二十三组＊＊号。该员工于2025年5月15日入职广西高林新材料科技有限公司，任职公司生产车间主管工作。

截至2026年4月2日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定事故造成的直接经160万元人民币，主要包括广西高林新材料科技有限公司一次性工亡补助金、丧葬费等民事赔偿费用。

**二、事故应急处置及评估情况**

**（一）事故发生经过**

事故调查组通过事后现场勘察、查看视频和对相关人员的调查询问，还原事故发生经过：

2026年4月2日7时30分开始上班，进行人造板贴面加工作业，生产主管陈＊＊召开早会。8时许，操作工张＊＊、吴＊＊对3号自动生产线开材时10分许，进行压机试压。8时28分许，在试压到第二块恒温板时，陈＊＊在巡检到过渡辊台处时，发现过渡辊台皮带脱落，随后陈＊＊便直接进板线升降输送台下方，面对过渡辊台处理皮带松脱故障。8时28分许，严＊＊听到叫声后，走过控制机台位置，刚好看到升降输送台送板结束后降，将陈＊＊压在过渡辊台与升降台夹缝中间。至此，事故发生。

**（二）事故信息接报及响应处置情况**

**1.事故信息接报及响应情况。**事故发生后，严＊＊被吓到大叫，随后对控制台按下急停键。刚好巡检到2号和3号生产线之间的卷纸岗位置的＊＊听到严＊＊大声呼叫后，就跑过中控台处，看到发生的情况后，想对升降台进行提升，但没有“提升”操作功能。于是李＊＊就喊旁边2号机来帮忙救人。听到喊声的普工邹＊＊赶到中控台处，看到发生的情况后，就叫人开来两台叉车将升降台叉起来。与此同时，在仓库办公室的公司销

＊＊听到大叫声后，也赶到事故现场，查看了情况后，及时向公司总经理向＊＊报告事故情况。随后向＊＊开来车子，邹＊＊和现场工友一起将陈车直接送去信都卫生院抢救。至此，救援工作结束。

8时30分许，向＊＊接到向＊＊电话报告事故情况时，向＊＊正在从广东回信都高速路上，于是向＊＊安排向金平打120急救电话。

8时31分许，向＊＊安排财务员全＊＊拨打120急救电话。

8时47分许，向＊＊在高速路广宁服务区向110报警。

9时28分许，向＊＊向八步区应急管理局07745280803报告事故情况。

**2.医疗救治和善后情况。**

8时35分许，向＊＊和邹＊＊等人将陈起祯送达信都中心卫生院进行抢救。9时05分许，医生宣布陈＊＊经抢救无效死亡。

2026年4月2日事故企业与死者家属签订了《人民调解协议书》，善后工作处置完毕，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

**3. 事故应急处置评估。一是**现场人员反应处置不够及时。从视频可见，升降台下降过程中至事故发生存在处置窗口期，但现场人员发现异常一时间按下“急停键”。**二是**现场组织救援处置工作合理。在无法对升降台进行提升的情况下，及时采用叉车进行施救，将事故受害者转移出来。

三、事故原因分析

**（一）直接原因**

**1.人的不安全行为。**陈＊＊在巡检到过渡辊台处时，发现过渡辊台有两根皮带发生脱落，在未让设备停止运行的情况下，直接进入到进凉板送台下方，处理过渡辊皮带松脱故障，属于违章冒险操作行为。

**2.物的不安全状态。**进凉板线升降输送台作升降往复运动，在输送完后通过自重下降回落到起升点，与地面存在挤压风险，危险区域无安全防

以上两点是造成机械伤害事故的直接原因。

**（二）间接原因**

**1.安全生产管理制度不健全。**公司未健全员工安全生产教育和培训制度、事故隐患排查与治理制度、危险作业审批制度、机械设备检维修安度、应急管理制度等安全生产管理制度。

**2.新员工安全教育培训不到位。**公司陈＊＊等新员工三级教育培训不规范，“一人一档”内容不完善，培训学时与实际不符，缺少考核合格卷。从业人员对作业场所和工作岗位存在危险因素认识不足，缺乏事故防范和应急措施能力。

**3.未建立并落实双重预防机制。**公司未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，安全风险辨识不到位，安全防护缺失。3号线的过渡辊台和进凉板线升降输送台属于运动机械设备，存在卷入和挤压等安全风险，未采取相应的管控措施，在日常的安全生产检查过程中未能并消除该事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

**（一）事故单位**

**广西高林新材料科技有限公司：**履行安全生产主体责任不到位。**一是**未对主要负责人、安全生产管理人员以公司名义进行任命。向＊＊、向公司的任命文件。**二是**公司安全生产领导小组工作职责落实不到位。**总经理向**＊＊未严格履行主要负责人对本公司安全生产工作职责，未健全并实员工安全生产教育和培训制度、事故隐患排查与治理制度、危险作业审批制度、机械设备检维修安全管理制度、应急管理制度等规章制度；未制定公司安全生产教育和培训计划，安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未组织实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有组织开展事故隐患排查治理工作，但未能及时发现并消除生产安全事故隐患，3号自动险辨识不到位，运动工段缺少安全防护措施，对存在事故隐患未能及时发现并消除；未组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案，未组开展2026年应急演练计划。未根据公司实际配备专职或者兼职的安全生产管理人员。**安全副总经理向**＊＊存在岗位职责履职不到位，只负责加工接、样品打样和运输车辆调度等工作，未按照公司《广西高林新材料科技有限公司安全生产管理制度》中的安全生产领导小组工作分工，协助组长生产管理工作，未向主要负责人提出依照相关规定设置专职或兼职安全生产管理员，生产作业现场缺少安全管理。**三是**安全生产教育和培训不到位等新员工三级教育培训不规范，“一人一档”内容不完善，培训学时与实际不符，缺少考核试卷。**四是**在有较大危险因素的作业场所未设置明显的标志。自动生产线过渡辊台和进凉板线升降输送台等部位存在挤压、卷入等较大危险因素，未设置有“当心卷入”“当心挤压”“注意安全”等相示标志。**五是**双重预防机制落实不到位。安全风险辨识不到位，安全防护缺失，有开展隐患排查工作，但未建立有隐患排查治理台账。3号自动生渡辊台和进凉板线升降输送台属于运动机械设备，存在卷入和挤压等安全风险，未采取相应的管控措施，在日常的安全生产检查过程中未能及时发该事故隐患。

**（二）有关监管部门履职情况及存在问题**

**1.八步区林业局：**2026年一季度主要工作开展情况：**一是**组织辖区在册监管企业签订《企业主要负责人节后复工复产安全生产承诺书》，督业安全生产主体责任，确保企业安全生产。**二是**开展企业安全生产监督检查工作，对存在问题，提出整改意见。存在问题：行业管理企业底数不清故企业纳入行业管理名单，缺少日常对该企业的安全生产检查指导服务工作。

**2.八步区应急管理局：**2026年一季度主要工作开展情况：**一是**开展安全生产指导服务，出动执法人员41人次指导服务工贸行业企业19家。**二**末年初隐患排查整治工作，对11家工贸行业企业检查，共发现问题隐患44项，完成整改44项。**三是**开展复工复产检查，共检查工贸行业企业17家。检察院检察建议工作，联系多部门，邀请安全生产专家对12家砖厂企业开展“一对一”安全生产指导帮扶工作。**五是**召开工贸行业企业有限空间安治培训，70余家工贸企业参加了培训会。存在问题：未及时将事故企业纳入安全监管范围，缺少日常的安全生产执法检查工作。

**3.仁义镇人民政府：**2026年一季度主要工作开展情况：**一是**召开企业安全生产专题部署会议，压实企业安全责任，层层传导安全压力。**二是**隐患排查整治，累计开展企业安全生产检查指导服务32次，共排查一般安全隐患6条，完成整改6条。**三是**抓实企业安全宣传培训，督促企业常态化安全学习、日常安全交底，切实提升企业负责人安全管理能力，一线员工自我防范和应急避险能力。**四是**强化应急值班值守，严格执行24小时应急和领导带班巡查制度。**五是**积极配合上级部门开展企业安全生产工作执法检查服务工作。

**4.贺州经济技术开发区：**2026年一季度主要工作开展情况：**一是**召开了安全生产会议，系统部署复工复产、安全生产治本攻坚三年行动、重查治理、事故隐患内部报告奖励机制建设等重点任务。**二是**印发了《贺州经济技术开发区2026年一季度工业经济稳增长工作方案》等文件，细化防确保重点时期安全生产形势稳定。**三是**开展精准排查整治，一季度累计检查企业44家次，排查隐患4项（含重大隐患1项），整改率100%。**四是**健告机制，推动园区47家企业全部建立并公示事故隐患内部报告奖励制度。**五是**强化安全理念教育，组织企业安全管理人员集中观看安全生产专题片用新媒体东融资讯、微信群、LED屏、专题板报等平台，创新宣传形式，营造浓厚安全氛围。**六是**积极配合上级部门开展企业安全生产工作执法检作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

**（一）对责任人员处理建议（共3人）**

**1.陈＊＊(死者，广西高林新材料科技有限公司生产主管)：**安全意识淡薄，自我防护意识差，在巡检到过渡辊台处时，发现过渡辊台有两根皮落，违章冒险操作，在未让设备停止运行的情况下，直接进入到进凉板线升降输送台下方，处理过渡辊皮带松脱故障，受到机械挤压导致死亡。对负有直接责任，因在事故中已死亡，建议免于责任追究。

**2.向＊＊（广西高林新材料科技有限公司总经理）：**对本公司安全生产工作职责履行不到位。**一是**未建立健全并落实本单位全员安全生产责设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员。**二是**未健全并实施本公司员工安全生产教育和培训制度、事故隐患排查与治理制作业审批制度、机械设备检维修安全管理制度、应急管理制度等规章制度。**三是**未制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。安全生产教育和培未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。**四是**未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预制，有组织开展事故隐患排查治理工作，但未能及时发现并消除生产安全事故隐患。3号自动生产线风险辨识不到位，运动工段缺少安全防护措施事故隐患未能及时发现并消除。**五是**未组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案。未组织制定并开展2026年应急演练计划。以上行为对责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

**3.向＊＊（广西高林新材料科技有限公司分管安全副总经理、业务经理）：**岗位职责履职不到位，只负责加工客户的对接、样品打样和运输等工作，未按照公司《广西高林新材料科技有限公司安全生产管理制度》中的安全生产领导小组工作分工，协助组长落实安全生产管理工作，未向人提出依照相关规定设置专职或兼职安全生产管理员，生产作业现场缺少安全管理。以上行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生法规规定，对其给予行政处罚。

**（二）对责任单位处理建议（共3家）**

**1.广西高林新材料科技有限公司：**履行安全生产主体责任不到位。**一是**未依照相关规定设置专职或兼职安全生产管理员，生产作业现场缺理。**二是**安全生产教育和培训不到位。陈＊＊等新员工三级教育培训不规范，“一人一档”内容不完善，培训学时与实际不符，缺少考核试卷。**三**大危险因素的作业场所未设置明显的安全警示标志。自动生产线过渡辊台和进凉板线升降输送台等部位存在挤压、卷入等较大危险因素，未设置有入”“当心挤压”“注意安全”等相关安全警示标志。**四是**双重预防机制落实不到位。安全风险辨识不到位，安全防护缺失，有开展隐患排查工作立有隐患排查治理台账。3号自动生产线的过渡辊台和进凉板线升降输送台属于运动机械设备，存在卷入和挤压等安全风险，未采取相应的管控措常的安全生产检查过程中未能及时发现并消除该事故隐患，未建立有隐患排查治理台账。以上行为对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

**2.八步区林业局：**行业管理企业底数掌握不清，未将事故企业纳入行业管理名单，缺少日常的安全生产检查指导工作。对上述存在问题，建步区林业局按有关规定对内设相关监管机构和人员进行警示约谈、责令书面检查等。

**3.八步区应急管理局：**未及时将事故企业纳入安全监管范围，缺少安全生产执法检查工作。对上述存在问题，建议责令八步区应急管理局按对内设相关监管机构和人员进行警示约谈、责令书面检查等。

六、事故主要教训

**（一）企业领导人安全生产理念树得不牢，安全生产重视程度不够。**未严格履行安全生产职责，安全生产管理体系不健全，安全生产管理工实处。安全生产工作缺少人员管理，未对生产作业场所进行安全风险分级管控，缺少相应的安全防范措施。隐患排查治理不到位，未能及时发现并事故隐患。安全生产教育和培训不到位，从业人员安全意识淡薄，自我防范意识不强。

**（二）属地政府及各有关职能部门对安全生产责任压得不实，工作不细。**安全生产工作虽然天天在讲，日日在做，但工作责任心不强，企业不清，部门之间缺少信息互通，联合执法检查较少，检查不够细致，安全生产监督管理工作存在监管盲区。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施:

**（一）深刻汲取事故教训，加强安全生产管理。**广西高林新材料科技有限公司：**一是**要认真组织事故分析会，深刻吸取“4·2”一般机械伤训，全面落实安全防范措施，确保安全生产，避免同类事故再次发生。**二是**要健全完善公司安全生产管理机构和各项规章制度，配备安全生产管理格落实各项安全管理措施。**三是**要做好员工安全生产教育和培训工作，保证新员工上岗和调岗员工的教育培训时间，完善教育和培训内容及考核工要开展作业环境安全风险辨识评估，做好分级管控，落实安全防护措施，加强隐患排查治理工作。**五是**组织编制应急救援预案，定期组织应急演练保应急物资的有效使用。

**（二）压实属地安全责任，强化安全监督管理。仁义镇人民政府、贺州经济技术开发区：一是**要树牢安全发展理念，进一步强化责任落实，区企业排查检查力度，形成企业登记台账，做到不错不漏。**二是**要增强服务意识，提升工作质量，创造营商环境，做好企业安全生产指导服务工作业严格落实安全生产主体责任。**三是**要加强相关部门的企业信息互通，增进联合检查。**八步区林业局、八步区应急管理局：一是**要提高安全生产政切实落实保安全、护稳定各项措施，强化企业安全生产监管工作。**二是**要厘清职责，完善机制，明晰责任，提高能力水平，强化风险防控，加大执狠抓整改落实。**三是**要强化部门信息互通，加强与市场监管部门沟通对接，健全监管企业名册台账，明确监管服务对象，做好日常企业安全生产执导服务工作。

**（三）加大安全生产宣传，营造良好安全环境。区直各行业主管部门**要以“时时放心不下”的责任感，统筹好发展和安全两件大事，深刻汲训，以实际行动落实“三管三必须”要求，抓细抓实安全生产工作，加大隐患排查和整治力度，完善风险防控体系，健全监管工作机制，加强队伍力建设，切实把安全责任落实到人，为地方经济发展提供良好的安全环境。

八步仁义广西高林新材料科技有限公司

“4·2”一般机械伤害事故调查组

2026年6月4日