吉林市船营区税务局办公楼维修项目“10·23”坍塌事故调查报告

吉林省政府事故调查组


2024年11月

10月23日20时许，吉林市船营区税务局办公楼发生坍塌事故。省政府批复成立了以省应急厅厅长任组长，省纪委副书记、监委副主任和省住建厅厅长任副组长，省应急厅、省住建厅、省税务局、吉林市政府有关人员为成员的事故调查组，省纪委监委派员同步介入调查工作。事故调查组依法依规、实事求是、追根溯源，查明了事故原因，认定了事故责任，提出了整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事建筑情况

该建筑位于吉林市船营区光华路9号，始建于1979年（原始设计图纸等资料已无法找到），1981年竣工投入使用，设计使用年限50年。建筑长39.6m，宽11.7m，建筑总高度15.45m。该建筑主楼共四层，砖混结构，预制楼板，建筑面积2049㎡，附属楼共二层，建筑面积717㎡。

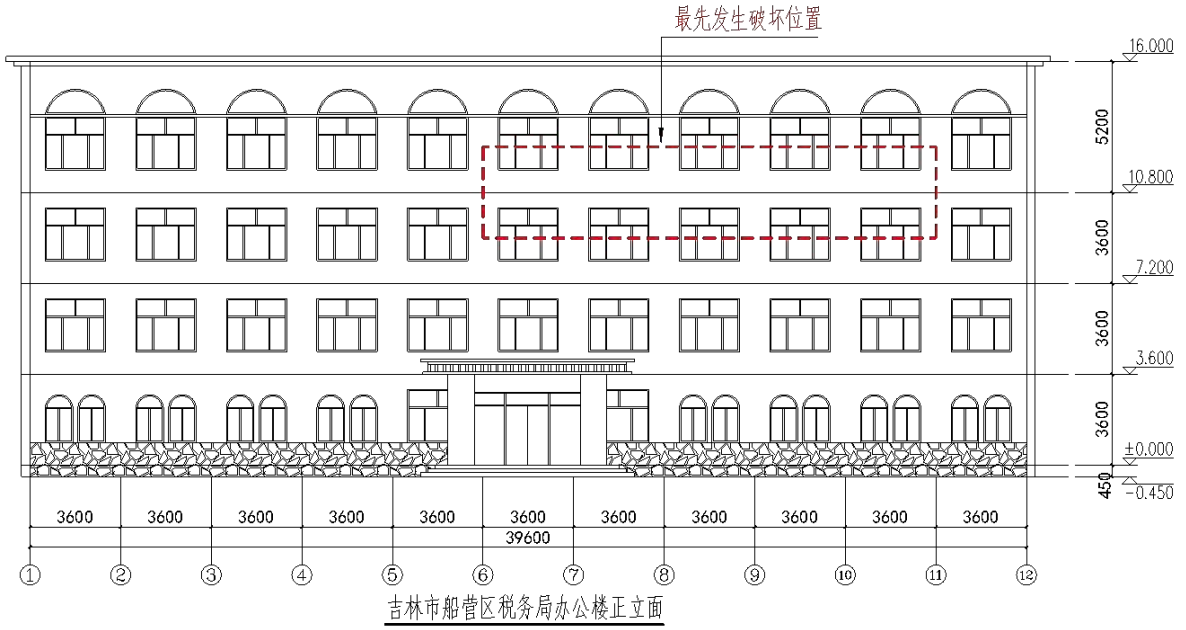

（二）涉事单位情况

1. 建设单位：吉林市船营区税务局

2. 施工单位：吉林省未来创信建设有限公司（长春市企业）

3. 监理单位：吉林市谨程建设项目管理有限公司

4. 设计单位：铭扬工程设计集团有限公司吉林分公司（吉林市企业）

5. 检测单位：吉林市松城建设工程质量检测有限公司

6. 鉴定单位：吉林省筑地建筑设计有限公司（吉林市企业）

（三）事故经过

1. 检测鉴定情况：2022 年 7 月 2 日，吉林市船营区税务局因办公楼外墙装饰面脱落，委托吉林市松城建设工程质量检测有限公司和吉林省筑地建筑设计有限公司进行检测鉴定，结论为：**“建筑上部承重结构的安全性评定为 Csu 级，即各层墙体及承重抗**

压程度低，不符合国家现行设计规范规定，存在安全隐患。”

2.项目立项情况：2022年7月6日，为解决办公楼安全隐患，船营区税务局党委研究决定，向吉林市税务局和吉林省税务局申请维修加固资金。因2022年无法立项，2023年3月，船营区税务局申请上报立项；同年7月吉林省税务局批准立项入库。2024年4月，吉林省税务局批复下达专项维修资金500万元。

3.项目招投标情况：2024年6月初，船营区税务局采取三方询价的招标方式，确定了设计单位铭扬工程设计集团有限公司吉林分公司。8月下旬，船营区税务局委托招标代理机构进行施工项目公开招投标。9月24日，确定了中标施工单位吉林省未来创信建设有限公司。9月26日，船营区税务局通过三方询价方式确定了监理单位吉林市谨程建设项目管理有限公司。

4.施工情况：2024年9月14日，船营区税务局搬离办公楼。9月28日，船营区税务局在未向属地住建部门申请施工许可证的情况下，通知施工单位进场施工。9月30日，监理单位发现项目未取得施工许可证等问题，向施工单位下达工程暂停令，施工单位报告船营区税务局后被告知继续施工。

5.监管执法情况：2024年10月9日，船营区住建局执法人员检查中发现该项目存在未取得施工许可证等问题，向施工单位下达了《安全监督限期整改通知书》和《建设项目整改通知书》，要求施工单位编写施工方案、脚手架方案和临时用电方案，立即

停工整改。10月10日，船营区税务局办理施工许可证，由于缺少图纸备案审查等材料，船营区住建局未予核发。施工仍继续进行。10月12日，吉林市住建局安监站执法人员到施工现场检查后发现存在重大隐患，向船营区住建局下发了《执法建议书》，建议停工整改。10月13日，船营区住建局执法人员到施工现场下达了《安全监督限期整改通知书》，要求立即停工整改。

6.坍塌情况：2024年10月12日，施工单位发现南侧外纵墙出现较大竖向裂缝，未告知船营区税务局和监理等单位，仍继续施工。10月13日，建设单位、监理单位、施工单位、设计单位进行现场踏查，决定停工并标记墙体裂缝，观察裂缝变化趋势。10月14日，施工单位停工1天。10月15日，继续施工至10月23日16时。当日20时许，办公楼主楼三层、四层发生坍塌。

（四）救援处置情况

10月23日20时6分，吉林市公安局110指挥中心接到群众报警，立即通知吉林市消防救援支队和吉林市120急救中心。公安机关于20时10分抵达事故现场；消防救援队伍于20时15分抵达事故现场；120急救中心于20时18分抵达事故现场。

事故发生后，吉林市政府、船营区政府主要领导相继赶到事发现场，对应急救援工作做出部署。船营区政府成立现场应急指挥部，下设交通管控组、治安管控组、民情管控组、舆情管控组、综合协调组、拆除施工组，统一指挥协调现场救援工作。消防救

援队伍共派出5台消防救援车16名消防员进入现场展开搜索，同时使用无人机热成像对地面进行搜寻；吉林市公安局刑事技术支队共派出5名警力2条搜救犬进行了三轮搜寻；吉林市公安局船营分局派出130余名警力对现场进行封控、调流车辆、维护秩序，同时调取周边监控视频查看是否有人员伤亡；120急救中心派出2台救护车和10名医疗人员在现场驻守，并通知吉林市中心医院做好随时救治伤员的准备。20时53分，事故现场搜救工作结束，未发现被困和伤亡人员。

（五）直接经济损失情况

事故调查组聘请吉林方正房地产资产评估有限公司（国家一级房地产评估资质、A级土地评估资质）进行核算。根据《资产评估法》《国有资产评估管理办法》等相关法律法规出具《资产评估报告》，此次事故直接经济损失约220万元，其中办公楼定损180.3万元、坍塌现场其他损失39.7万元。

二、事故原因及责任调查情况

（一）性质认定

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故没有造成人员伤亡且直接经济损失低于1000万元，属于一般生产安全事故。经事故调查组认定：**吉林市船营区税务局办公楼维修项目“10·23”坍塌事故是一起建筑质量先天不足，未按施工组织设计要求采取有效支撑措施、违法违规施工致使墙体酥松，承载**

能力降低，建筑墙体出现变形与受压破坏并持续发展，最终造成坍塌的生产安全责任事故。

（二）事故直接原因

技术组和专家组通过勘查现场、谈话问询、查阅相关资料，认定事故直接原因为：涉事建筑墙体未错缝搭砌，纵横墙交接处未留槎砌筑；施工单位在施工前未按施工组织设计要求采取有效支撑措施，违规采用电镐铲除墙体面层时产生较大扰动，致使墙体酥松，承载能力降低，出现变形与受压破坏并持续发展；事发前，建筑已有明显破坏征兆，建设单位和施工单位未采取有效措施予以控制，最终造成三、四层坍塌。



现场墙体未错缝搭砌图片



墙体未留槎砌筑图片



墙体裂缝图片

（三）有关单位存在问题

1.事故有关单位

（1）吉林市船营区税务局：作为项目建设单位，开工前未办理施工许可证，违反了《建筑工程施工许可管理办法》（建设部令第18号）第三条关于：“**本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工**”的要求。在监理单位未进场的情况下，违规向施工单位下发未经审查合格的施工图纸，并通知施工单位提前进场施工，在船营区住建局和监理单位先后3次下达停工通知情况下，仍然默许施工单位继续违法施工。

（2）吉林省未来创信建设有限公司：作为施工单位，在项目未

取得施工许可证、施工图纸未经相关部门审核通过、船营区住建局和监理单位先后 3 次下达停工通知的情况下仍然违法组织施工作业;《墙面拆除施工方案》未通过监理单位审核，施工过程中未有效采取临时加固措施，盲目施工铲除墙体面层、拆除门窗，导致局部墙体出现裂缝，造成最终坍塌。

（3）吉林省筑地建筑设计有限公司：作为鉴定单位，2022 年 7 月，伪造批准人（一级结构工程师资质）签名出具《安全性检测鉴定报告》，鉴定结论为 Csu 等级，引用“分级标准”和“处理要求”却分别错误地采用了 Bsu 和 Dsu 等级，与国家标准不一致，导致施工图设计引用了错误结论。

续表 4.1.4

层次	鉴定对象	等级	分级标准	处理要求
二	子系统或其子项的鉴定项目	C_u	安全性不符合本规范对 A_u 级的要求，已影响整体工作	应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施
		D_u	安全性极不符合本规范对 A_u 级的要求，已严重影响整体工作	必须立即采取措施
三	鉴定系统	A_{su}	安全性符合本规范及现行规范与标准的要求，且系统工作正常	可能有极少数一般构件应采取措施
		B_{su}	安全性略低于本规范对 A_{su} 级的要求，尚不明显影响系统工作	可能有极少数构件应采取措施
		C_{su}	安全性不符合本规范对 A_{su} 级的要求，已影响系统工作	应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施
		D_{su}	安全性极不符合本规范对 A_{su} 级的要求，已严重影响系统工作	必须立即采取措施

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021

（4）铭扬工程设计集团有限公司吉林分公司：作为设计单位，没有按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）第九条关于：“建设单位应当将施工图送审查机构审查”的要求，明知建设单位未将施工图送审查机构审查，在提醒建设单位未果情况下，仍参加了技术交底。并根据《安全性检测鉴定报告》错误结论设计了项目结构加固图。

（5）吉林市谨程建设项目管理有限公司：作为监理单位，未对工程安全、质量进行全过程监督；对施工单位下达《工程暂停令》后未能有效制止违法施工行为，未及时向住建部门报告。

2.有关监管部门

（1）船营区住建局：2024年4月13日，船营区市政府相邻的在建工地发生一起火灾事故并引发舆情；10月23日再次发生建筑坍塌事故，暴露出船营区住建局没有深刻吸取建筑施工事故教训，建筑施工领域安全生产百日攻坚专项整治行动抓得不实、落得不细，监管执法“宽松软”。10月9日，执法人员检查中发现建设单位未办理施工许可证、施工单位违法施工等行为，给施工单位仅下达了整改指令（当日下午擅自篡改执法文书，添加了“立即停工，进行整改”内容，但没有通知施工单位），把本应给建设单位下发的停工指令却错误的发给了施工单位。10月13日，执法人员再去施工现场下达停工指令，没有采取果断有效措施制

止违法施工行为，没有形成执法闭环，导致违法施工行为持续到事故发生。

（2）吉林市住建局：今年以来，全省房屋建设和市政工程领域共发生6起事故、死亡5人，其中吉林市4起、死亡3人，分别占66.7%和60%；特别是“十一”期间，吉林市连续发生2起房屋建设和市政工程领域事故，暴露出吉林市住建局没有深刻吸取同类事故教训，对省里部署的建筑施工领域专项整治行动和吉林市建筑施工领域安全生产百日攻坚专项整治行动抓得不实、不细。对涉事单位存在的重大隐患只是向船营区住建局下发执法建议书，未跟踪督促施工单位停工整改，未形成工作闭环。

3.属地党委政府

船营区委区政府：今年以来，船营区相继发生工矿商贸事故4起、死亡3人，在全省县市区中事故最多。反映出船营区委区政府吸取事故教训不深刻，贯彻落实省委、省政府安全生产部署要求不到位，三年治本攻坚行动开展不扎实，对安全生产专项整治行动重面上部署、轻督促落实，履行党政领导责任和属地管理责任不到位，对船营区住建局未认真履行监管职责失管失察。

4.对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据以上责任认定情况，由吉林市应急管理局依据《安全生产法》对施工单位给予行政处罚；由吉林市住建局依据《建设工程安全管理条例》等法律法规对施工单位、设计单位、监理单位、

鉴定单位及相关责任人员给予行政处罚。

对事故中负有责任的船营区税务局、船营区住建局、吉林市住建局、船营区政府责成作出书面检查，对相关责任人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关，对有关人员的党政纪处分，由纪检监察机关提出。

三、反思和建议

此次事故教训发人深省，必须见微知著，举一反三，立行立改，进一步落细落实安全防范措施。

（一）必须深刻吸取事故教训。今年以来，吉林市事故多发频发，吉林市委、市政府要对所有发生的事故认真开展复盘检视，深刻反思，深剖细挖问题根源，研究制定切实管用的长效措施。各地各有关部门要引以为戒，举一反三，认真分析研判本地本行业安全生产风险和矛盾，真正发现问题，真正解决问题，真正做到“四不放过”，切实把事故教训转化为有力的防范举措，避免重蹈覆辙。

（二）必须压实压紧安全责任。建设单位、施工单位主体责任不落实是导致这起事故发生的直接原因。近日，省安委办拟出台意见，进一步厘清建筑施工领域部门监管职责，各相关部门要全面加强建设、施工、设计、监理、检测鉴定等各环节全链条安全监管，既管合法，也管非法，严防漏管失控。各级党委政府要进一步落实党政领导责任和“三管三必须”要求，加强监管执法、指导

服务、宣传培训、警示教育和举报奖励，打好安全生产人民战争，倒逼企业真正承担起安全生产主体责任，落实落细安全防范措施，坚决压住安全阵脚。

（三）必须形成监管执法闭环。此次事故反映出监管执法不闭环，致使非法施工行为持续存在。各地各有关部门要建立健全执法检查闭环监督工作机制，实现监管执法信息共享和全程可追溯。在加强内部监督的同时，畅通公众监督渠道，接受社会对执法行为的监督和评价，并及时反馈处理结果。对执法“宽松软”和执法不闭环导致事故发生的，全链条倒查责任，让失责必问、问责必严成为常态。

（四）必须严管安全技术服务机构。从此次事故看，检测鉴定、设计、监理等单位都不同程度存在责任缺失、违规执业等问题。各地各有关部门要加强安全生产技术服务机构和专家的资质审核和监管，对伪造签名、出具虚假报告、违反工作程序、技术水平达不到要求的，一经查实，依法依规采取行政处罚、吊销资质、取消专家资格等惩戒措施，提升安全生产技术服务水平。

（五）必须深入开展隐患排查治理。此次事故再次证明，隐患查而不严、整改盯而不紧、工作流于形式是最大的隐患。各地要持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，突出建筑施工、道路交通、消防、燃气、电动自行车、危化品、矿山等重点领域，紧盯动火作业、有限空间、用气用电等关键环节，推动市场主体精准排

查问题隐患，逐一建立台账，一盯到底，彻底整改销号。要综合运用“四不两直”等方式深入基层和企业暗查暗访，堵塞监管漏洞，防止因“想不到、查不到、管不到”引发事故。

吉林省政府事故调查组

2024年11月6日