附件

翁源县岭南纸业有限公司“11·18”伤亡事故调查报告

2020年10月18日上午11:30左右，翁源县岭南纸业有限公司在生产过程中发生一起1名工人跌落打浆机内，造成1人死亡事故。

事故发生后，翁源县岭南纸业有限公司向翁城镇人民政府等有关部门报告了事故情况。翁城镇人民政府、翁源经济开发区管理委员会向翁源县应急管理局报告了事故情况。翁源县应急管理局接到事故报告后，向翁源县人民政府和韶关市应急管理局报告。县政府主要领导批示，要求相关部门立即开展善后处置工作，确保家属情绪稳定，尽快查明事故原因，举一反三，吸取教训，确保不再发生类似事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和原国家安监总局办公厅《关于印发〈生产安全事故应急处置评估暂行办法〉的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）的规定，2020年10月9日，翁源县人民政府批准成立了由县政府分管领导任组长，县政府办公室联系应急管理工作的副主任、县应急管理局局长为副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会等单位有关同志为成员的翁源县岭南纸

业有限公司“11·18”伤亡事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘查、询问调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了相关建议，并针对事故原因提出了事故防范措施。

一、翁源县岭南纸业有限公司基本概况

翁源县岭南纸业有限公司成立于2005年02月25日，统一社会信用代码：91440229771874101Y，法定代表人、实际控制人：黎仰辉，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：人民币伍拾万元，住所：翁源县翁城镇农场，经营范围：生产、销售：包装纸、文化用纸、蜡纸等纸品，年销售额2000万元，固定资产6500万元，占地面积50000㎡，主要工艺流程：废纸-碎浆-洗涤-筛选-成浆-抄纸-复卷-包装-成品，主要生产设备设施：纸浆系统、锅炉、废水处理系统等，主要原材料为废纸，辅助材料有煤、滑石粉、片碱、助留剂、离缸剂等，现有员工70人。

2020年4月，翁源县岭南纸业有限公司任命郑怀宗为副总经理，全面主持安全生产管理工作；杨满为生产厂长，负责公司日常生产安全工作；卢少光为安全管理人员，负责日常安全管理工作。

二、事故发生的经过和事故应急救援情况

（一）事故发生的经过。

2020年11月18日上午7:00左右，翁源县岭南纸业有限公司烧纸工李德迎和朱吟到5号车间（唛架纸生产车间）上班开始清理卫生，过浆、烧浆工杨朝信上午8:00左右开始上班。中午11:30左右，李德迎到车间门口送饭阿姨处打饭，但过了一会，还未见杨朝信前来打饭，李德迎就到杨朝信日常工作岗位（打浆机附近）寻找，见到杨朝信掉入了打浆机内，衣服被打浆机打浆叶搅烂，人已没有反应，打浆机还在运转，打浆机内干净无纸浆，有少量自来水。看到这种情形后，李德迎立即跑去总开关处关掉电源，之后打电话给公司副总经理郑怀宗，郑怀宗接到电话后联系了生产厂长杨满等人，随后一起从公司宿舍迅速赶到现场，简单察看了现场状况后，中午12:00左右，郑怀宗拨打了120救护电话和110报警电话，并向翁城镇人民政府等有关部门和法定代表人黎仰辉报告事故情况。黎仰辉接到电话后叫郑怀宗通知杨朝信家属，并安排其弟弟到现场同公司管理人员一起安抚家属情绪，处理相关事宜。中午12:15左右，翁源县公安局翁城派出所民警到达现场，民警对现场勘查后传唤有关人员至翁城派出所询问调查。接着，120救护车也到达现场，经医护人员查看确认，杨朝信已无生命体征，确认死亡。11月19日，黎仰辉从外地回到公司处理赔偿等善后事宜。

（二）事故的应急处置情况。

11月18日中午12:30，翁源县应急管理局副局长林兴东接到翁源经济开发区管理委员会电话称翁源县岭南纸业有限公司发生


一起1人死亡事故，具体情况不明。接报后，翁源县应急管理局副局长林兴东向局长雷志平报告，雷志平局长立即指派正在翁城工业园区检查的林兴东副局长、梁传红副局长等分管领导和工作人员到现场调查处置，并通知翁城镇人民政府派人到现场进行应急处置，并于中午12:50左右向翁源县人民政府办公室副主任廖国旺报告。11月18日下午14:13，翁源县应急管理局应急指挥股电话向市应急管理局应急指挥科口头报告了事故情况，并说明具体情况待查再报。11月18日下午15:50，翁源县应急管理局局长雷志平接到翁城镇人民政府关于事故详细的书面报告，接报后，雷志平局长通过微信转发事故书面报告给翁源县人民政府办公室副主任廖国旺。11月18日下午16:08，翁源县应急管理局又向市应急管理局书面报送了翁源县岭南纸业有限公司“11·18”伤亡事故的详细情况。

（三）事故现场及勘查情况。

1.死者杨朝信，女，身份证号码：5223281974******63，户籍所在地：贵州省安龙县龙广镇，后嫁入广东省英德市横石水镇，系翁源县岭南纸业有限公司5号车间过浆、烧浆工。杨朝信所在的过浆、烧浆岗位平时只有她一人上班，事故发生时无其他人员看见她是怎样掉入打浆机内的。

2.事故地点为翁源县岭南纸业有限公司5号车间，即唛架纸生产车间，工艺流程：废纸-碎浆-筛选-和浆加色-成浆-抄纸-脱水-烘干-成品，主要设备设施有打浆机、浆池、压力筛、和浆加

色推进器、脱水真空系统、烘缸等。打浆机为混泥土固定的圆柱形状，钢铁材质，高约1.42m，上端开口处直径约1.05m，开口处离地高约0.4m。事故发生时打浆机仍在运转，机内干净无纸浆，有少量水，事故发生前可能正在清洗打浆机。

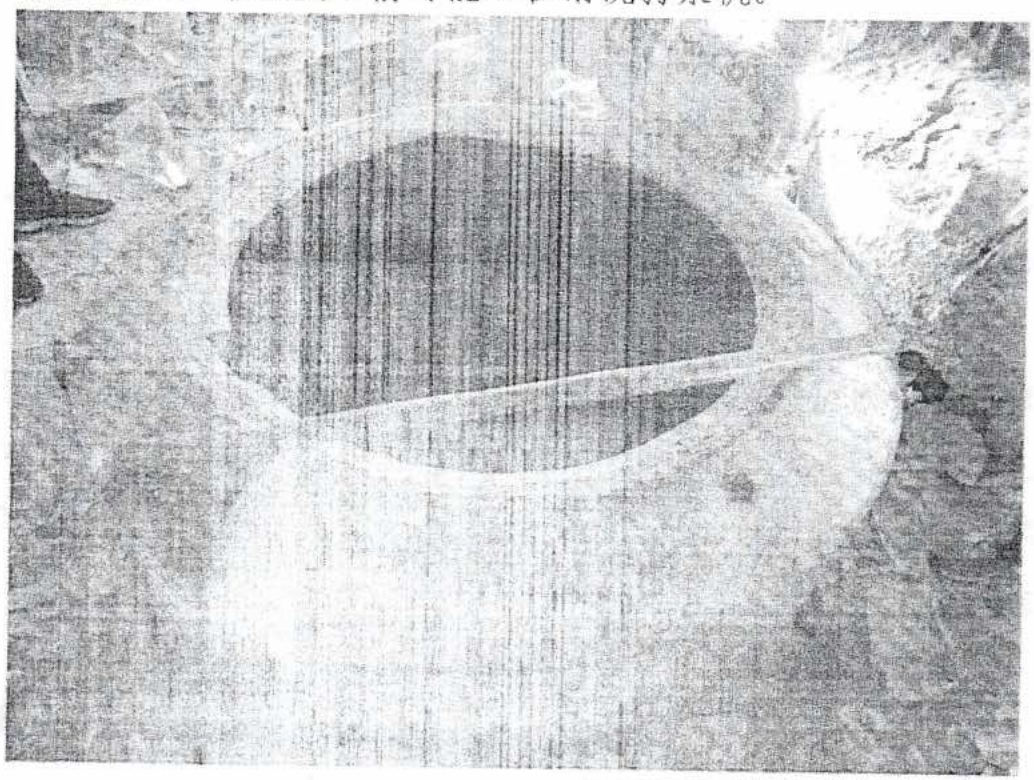

事故现场图片

（四）事故的善后工作。

县党政主要领导指到事故报告后作出批示，要求有关部门及翁源县岭南纸业有限公司做好善后处置工作。事故发生后，翁源县岭南纸业有限公司高度重视，立即启动应急处置程序，积极处理善后事宜。经协商，翁源县岭南纸业有限公司与死者杨朝信家

属达成赔偿协议，并于11月19日下午支付了赔偿款，家属情绪稳定，未有造成社会不良影响，善后工作完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

翁源县岭南纸业有限公司“11·18”伤亡事故，造成一人死亡，直接经济损失约145万元。

四、事故原因和性质

（一）事故产生的直接原因。

作业人员安全意识不强，违反操作规程，在未停机的情况下，擅自清洗设备，不慎跌入正在运转的打浆机内，导致事故的发生。

（二）事故产生的间接原因。

1.翁源县岭南纸业有限公司安全管理不够到位，安全风险辨识、管控不全面，隐患排查治理工作不够到位，从现场看，机械设备陈旧，设备未设置安全有效的防护栏和防护盖，存在安全隐患。员工教育培训不够到位，致使作业人员未有按照岗位操作规程作业，诱发事故。

2.根据调查，死者杨朝信当天身体不适，精神状态不佳的情况下仍上岗作业。

（三）事故性质。

经事故调查组调查认定，翁源县岭南纸业有限公司“11·18”伤亡事故属一起机械伤害一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人的认定及处理建议

（一）对事故责任单位的认定和处理建议。

翁源县岭南纸业有限公司是事故发生的责任单位，安全管理不够到位，安全风险辨识、管控不全面，隐患排查治理工作不够到位，打浆机沿边未有设置安全有效的防护栏，员工教育培训不够到位，作业人员违规操作，诱发生产安全事故。翁源县岭南纸业有限公司的以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条的规定，建议翁源县人民政府责成翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对翁源县岭南纸业有限公司实施行政处罚。

（二）对相关责任人的认定和处理建议。

1. 黎仰辉，翁源县岭南纸业有限公司法定代表人、实际控制人，公司安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不够到位，对员工安全教育培训和隐患排查治理工作落实不够到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，对事故的发生负有责任，建议由翁源县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其作出相应的行政处罚。

2. 郑怀宗，翁源县岭南纸业有限公司副总经理、安全生产主要负责人，对员工安全教育培训和隐患排查治理工作落实不够到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，对事故的发生负有责任，建议由翁源县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其作出相应的行政处罚。

3. 杨朝信，翁源县岭南纸业有限公司过浆、烧浆工人，安全

意识不强，违规操作，导致事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，鉴于其在此次事故中死亡，建议不予追究其责任。

六、事故防范措施

此次事故的发生，暴露了翁源县岭南纸业有限公司在生产安全管理方面仍存在着漏洞和薄弱环节，为吸取事故教训，举一反三，有针对性地制定和落实防范措施，切实加强和改进安全生产工作，杜绝类似事故发生，提出以下建议：

（一）召开专题会议，开展事故警示教育。企业领导班子要召开专题会议，深刻反思事故原因，检讨存在问题，班子成员主动承担事故责任，确保事故教训入脑入心。要结合事故暴露的问题，组织全体员工进行安全生产警示宣传教育，并在醒目位置设立事故警示牌，警醒员工时刻牢记事故教训。

（二）开展安全风险隐患大排查大整治。企业要举一反三、全面深入的开展风险隐患排查治理，严格落实安全生产“一线三排”工作机制，深入查找组织管理、工程技术、制度落实、个人防护等方面存在的问题隐患，严格落实各项风险管控措施，防止事故再次发生。要认真对照《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》《关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》等法律法规和政策文件要求，全面自查企业安全生产主体责任落实情况，凡不符合要求的，要立即整改纠正。

（三）加强员工安全生产培训教育。一是要严格落实新进员

工“三级”安全教育培训，并经考核合格后方能上岗作业。同时，日常安全教育培训要突出重点，结合事故案例加大培训力度，增强企业员工的安全意识，严禁带病上岗，增强员工操作技能，确保员工对岗位操作规程及安全注意事项入脑入心，杜绝违规违章操作，提升本质安全水平。

