文县惠新家园“7·2”一般高处坠落事故调查报告

文县人民政府“7·2”事故调查组

2025年8月19日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）项目基本情况.....2
（二）事故相关单位情况.....2
二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）应急救援情况.....6
（三）善后处理情况.....6
三、事故的人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）事故人员伤亡情况.....6
（二）事故直接经济损失.....7
四、现场勘察情况.....7
五、事故发生的原因和事故性质.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
（三）事故性质.....9
六、事故相关单位存在的问题.....10

（一）事故发生单位.....10
（二）事故有关单位.....10
七、有关单位履职情况.....11
（一）有关监管部门履职情况.....11
（二）地方党委政府履职情况.....12
八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....12
（一）对有关责任人员的处理建议（6人）.....12
（二）对相关责任单位的处理建议.....16
九、事故主要教训.....19
十、事故防范和整改措施.....20

文县惠新家园“7·2”一般高处坠落事故
调 查 报 告

2025年7月2日7时许，文县惠新家园棚改项目负责劳务施工的广元雄盛建筑劳务有限公司员工杨社元在外架清理物料时，发生高处坠落事故，从22楼不慎坠落至负二楼地坪，当场死亡。直接经济损失116万元。

事故发生后，为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年7月3日，文县人民政府成立了文县惠新家园“7·2”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县委常委、常务副县长锁锋同志担任组长，县应急管理局局长担任副组长，成员由县公安局、县纪委监委、县住房和城乡建设局、县总工会和文县城关镇人民政府，并邀请县检察院等有关部门和单位负责同志组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位和相关责任人员的处理意见建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，文县惠新家园“7·2”一般高处坠落事故是一

起广元雄盛建筑劳务有限公司主要负责人、现场负责人违章指挥，工人杨社元违规操作、违反劳动纪律，部门安全监管不严造成的一起建筑施工高处坠落一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况。文县惠新家园建设项目为2020年棚改项目，总投资60636355元，建设内容包括施工图以内的建筑工程土建、安装及附属工程施工。总建筑面积21054.29㎡。于2024年6月开工建设。2025年6月4日后处于停工状态，目前已建至地上24层，地下2层。

该项目建设单位是文县方寸房地产开发有限公司；工程承包单位为文县祥泰建筑安装工程有限公司；土建项目施工单位为广元雄盛建筑劳务有限公司；监理单位为四川鑫森工程项目管理有限公司。

（二）事故相关单位情况

1.项目建设单位：文县方寸房地产开发有限公司（以下简称方寸公司），位于文县城关镇韩家坝小区，成立于2019年5月17日，注册资金500万元人民币；公司统一社会信用代码为：91621222MA74XGT60D；公司主要经营房地产开发、物业管理服务、园林绿化施工服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有房地产开发二级资质。法定代表人陶必昌，主要负责人王奋平，现场负责人段和平。资质有效期至2025年8月16日。

依据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发

〔2013〕25号）文件精神，鼓励民间资本参与棚户区改造，鼓励企业出资参与棚户区改造。

安全管理情况：成立了安全生产管理机构，组长王奋平、副组长段和平。段和平负责协调安全生产等各项工作。同四川鑫森签订了监理合同，明确由四川鑫森负责该项目的工程质量、安全生产等的全过程监理，制定了安全管理制度和操作规程。

2.项目承包单位：文县祥泰建筑安装工程有限公司（以下简称祥泰公司），成立于2002年4月10日，公司统一社会信用代码：91621222745883864M。经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：关北平；注册资本：4000万元人民币；注册住所：甘肃省陇南市文县城关新村187号。持有建筑工程施工总承包二级资质证书，有效期至2029年12月25日；持有甘肃省建设厅颁发的安全生产许可证，安全生产许可证有效期至2026年5月17日。关北平持有由甘肃省住房和建设厅颁发的建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，有效期至2027年11月18日。

安全生产工作开展情况：成立了《文县惠新家园棚户区改造工程安全生产领导小组》，组长关北平，副组长宋飞，明确了人员及安全职责，制定了安全生产管理制度，组织开展了三级教育培训，为所有员工缴纳了工伤保险，购买了意外伤害险。

3.劳务施工单位：广元雄盛建筑劳务有限公司（以下简称广元雄盛），成立于2018年12月7日，公司统一社会信用代码：

91510824MA682TR077。经济类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：孙泽康；注册资本：500万元人民币；注册住所：苍溪县白鹤乡柳池村一组。公司经营范围：建筑劳务分包；建筑工程机械与设备经营租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有广元市住房和城乡建设局办理的建筑企业资质（施工劳务）、四川省建设厅颁发的安全生产许可证，有效期至2028年4月7日；孙泽康持有四川省住房和建设厅颁发的建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，有效期至2028年2月2日。

安全管理情况：祥泰公司与广元雄盛签订了《安全生产管理协议》，协议约定乙方不服从甲方管理发生的安全事故，一切后果均由乙方全部承担。在事故调查中广元雄盛未提供出安全生产相关软件资料。

4.项目监理单位：四川鑫森工程项目管理有限公司（以下简称四川鑫森），成立于2002年3月21日，公司统一社会信用代码：915101007383164585；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：魏正隆；注册资本：10000010元人民币；注册住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府三街19号1栋1单元14层1407号。公司经营范围主要有：建设工程监理；公路工程监理、水利工程建设监理等。公司资质：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，证书编号E151003587，有效期至2028年12月22日。2024年6月29日四川鑫森工程项目管

理有限公司授权监理工程师仲宝忠，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师注册执业证书，证书有效期至2026年3月29日，担任文县惠新家园棚户区改造项目的总监理工程师。

安全管理情况：任命马文涛为现场监理员，持有四川省监理行业从业人员监理业务培训证，证件有效期至2026年1月5日。2024年6月29日方寸地产与四川鑫森签订了监理合同，明确由四川鑫森负责该项目的工程质量、安全生产等的全过程监理，制定了安全生产责任制和项目监理制度。监理工程师周波，持有四川省监理行业从业人员监理业务培训证，证件有效期至2028年5月31日。周波多次对施工现场进行了检查，对发现的问题和安全隐患下发了监理通知单。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过。从2025年6月4日起，由于高考、中考等原因，该工程一直处于停工状态。6月30日，根据天气预报，7月1日至7月3日我县有强降雨天气。广元雄盛主要负责人孙泽康、现场负责人樊聪为防止因刮风下雨导致外架物料掉落，便电话通知了外架班组长张进海（在广元老家），让他安排两个人把外架上堆放的零料清理一下。张进海便安排杨清军和杨社元两人于7月1日上午从广元老家赶到文县，7月1日下午开始清理外架物料，当天没有清理完，两人7月2日继续进行清理。7月2日早上7时许，杨清军和杨社元再次上楼对外架上的材料进行清理。杨清军前往24楼北面外架上清理物料，杨社元前往22楼南面进行

清理物料。7月2日7时15分许，处于施工场地北面的门卫左志彦听到南面有东西掉落的声音，随后赶往施工场地南侧查看，发现有人员掉在了负二楼的地坪上。随即左志彦电话通知了现场负责人樊聪。樊聪在接到电话后立即赶往事发点查看，发现杨社元趴在地上，头部严重受损，身上背有安全绳。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场负责人樊聪在7时24分许接到左志彦电话得知发生了事故，随即在赶往现场的过程中电话通知了方寸公司段和平、广元雄盛负责人孙泽康和监理方。孙泽康又电话通知祥泰公司负责人关北平。拨打求助电话110、120。7时50分许120救护车赶到现场查看后，医生当场宣布人员已经死亡。

（三）善后处理情况

根据文县公安局司法鉴定中心出具的死因证明，杨社元死亡时间为2025年7月2日，死亡原因为意外坠楼死亡。

由于工伤保险和意外伤害险是祥泰公司统一购买的，7月4日祥泰公司与杨社元的家属达成赔偿协议并签订了《工伤死亡赔偿协议书》，赔偿116万元，善后处理工作平稳，未造成社会影响稳定等方面的问题。

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

死者：杨社元，男，汉族，52岁，系广元雄盛建筑劳务有限公司员工，居民身份证号码：510822********517X，户籍地址：四川省广元市利州区金洞乡店子村瓦屋山3号。该起事故造成1人死亡，


无人员受伤。

（二）事故直接经济损失

本起事故未造成设备设施等财产损失；死亡人员丧葬费、死亡赔偿费、抚恤费及施救费等费用共计116万元，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），核定本起事故造成直接经济损失116万元。

四、现场勘察情况

事故发生于惠新家园棚改楼南侧，该楼已建至24楼，人员从22楼阳台飘板处跌落。飘板边缘与外侧防护网钢管存在38厘米的间距，该间距无防护；22楼到21楼下方1米左右无防护网(22楼为槽钢层)。人员跌落地点位于负2楼外地坪，距22楼高度约有78米(负一负二楼层高5.7米，其余层高3米)。从事发时现场拍摄的照片看，死者身上系有安全绳，死者头部破损严重，未发现安全帽（安全帽在人员掉落时脱落到另一平台上，安全帽完好无损）。

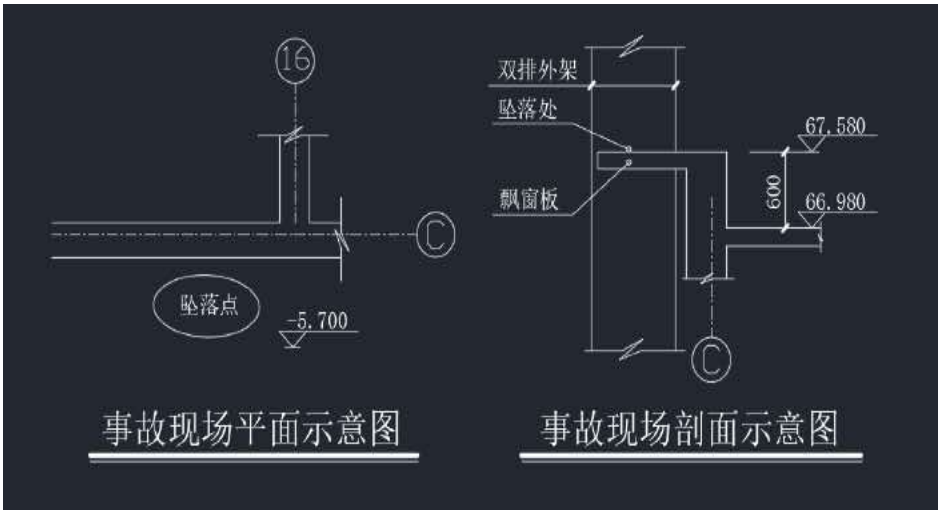

图一事故现场平面示意图



图二事故现场照片



图三事故现场照片

五、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘察，收集和掌握了大量的第一手材料，查明了事故原因。

（一）直接原因

杨社元安全意识淡薄，违规进行高处作业；在铺设外架底板不全、有空隙且防护网不严、松动、没有水平网的外架上清理材料时，未将安全带的安全绳可靠固定；未系安全帽的下颚带，不慎踩空坠落。

（二）间接原因

1.祥泰公司对劳务单位施工现场管理存在漏洞。安全员未定

期开展安全检查，安全教育培训不到位。广元雄盛安全教育流于形式且无记录。安排未取得高空作业证的人员从事高空作业，未制定高处作业操作规程并对员工开展学习培训，致使相关人员对高处作业安全风险认识不足，冒险作业。

2.部门监管不严，现场检查流于形式。文县住房和城乡建设局虽然停工前对该施工场地进行了安全检查，但只对发现的问题隐患做了现场口头指出，要求整改，未下发执法文书；未发现脚手架存在的安全隐患。文县城关镇虽然停工前对该施工场地进行过安全检查，但未发现存在的安全隐患，也未下发相关文书。

3.施工现场安全管理混乱，防护措施不到位。在工程停工期间，广元雄盛未向建设单位和施工单位报备，自行安排未取得高处作业资格证的人员从事高处作业，且未安排监护人员进行高处作业现场监护；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带和安全帽。22楼铺设外架底板不全、有空隙且防护网不严、松动、没有水平网。四川鑫森在检查时发现悬挑外架搭设与专项方案不符、个别高空作业人员未按要求系好安全带、主楼外脚手架密目网破损等安全隐患，虽然向施工方下发了监理工程师通知单，但施工方是否整改到位，监理方未进行复查验收，且这类隐患多次检查多次存在。

（三）事故性质

根据事故原因分析，经调查认定，文县惠新家园 “7·2”高处坠落事故是一起广元雄盛主要负责人、现场负责人违章指挥、

工人杨社元违规操作、违反劳动纪律，部门安全监管不严造成的一起建筑施工行业高处坠落一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位存在的问题

（一）事故发生单位

广元雄盛。未按规定制定并督促落实安全管理制度和操作规程，未制定并落实安全生产全员责任制[1]，安全教育流于形式且无记录[2]，未带队开展安全隐患排查；在工程停工期间，未向建设单位和施工单位报备，自行安排未取得高处作业资格证的人员从事高处作业[3]，且未安排监护人员进行高处作业现场监护；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带和安全帽[4]；未发现并消除外架上存在的安全隐患。

（二）事故有关单位

1.方寸公司。方寸公司与祥泰公司签订了《施工安全协议书》，约定了各自的安全生产管理职责，明确了双方的安全管理责任，与四川鑫森签订了监理合同，明确由四川鑫森工程项目管理有限公司负责该项目的全过程监理，监理合同明确了双方的权利义务，

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

制定了安全生产责任制和项目监理制度，制定了安全生产规章制度，定期召开了安全生产领导小组会议，并在施工过程中带领监理、施工等单位开展了安全生产检查，组织开展了教育培训。综上，方寸公司履行了安全生产管理职责。

2.文县祥泰建筑安装工程有限公司。经调查祥泰公司针对该项目成立了安全生产领导小组，组长关北平，副组长宋飞，建立了安全生产责任制，制定了各项安全管理制度和操作规程，组织项目部成员召开了安全生产会议，对施工现场进行了安全检查。但对劳务外包单位的安全管理不到位，未定期对外包单位的施工现场进行安全检查[5]。

3.四川鑫森工程项目管理有限公司。现场监理人员对提出的安全隐患是否整改未进行复查，没有形成闭环管理。检查时发现悬挑外架搭设与专项方案不符、个别高空作业人员未按要求系好安全带、主楼外脚手架密目网破损等安全隐患，虽然向施工方下发了监理工程师通知单，但施工方是否整改到位未进行复查验收，且这类隐患多次检查多次存在，未完全按规定履行职责。

七、有关单位履职情况

（一）有关监管部门履职情况

文县住房和城乡建设局。在文县惠新家园棚户区改造项目中，文县住房和城乡建设局主要领导对全县建筑施工领域安全生产

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

工作安排部署不到位，未亲自带队检查该工程项目施工现场安全生产工作，仅向企业下发了相关停工的文书和在相关会议上强调。未完全履行安全生产职责，对建筑施工企业现场监管不到位。

（二）地方党委政府履职情况

文县城关镇人民政府。文县城关镇党委、政府对辖区内建设项目负有安全生产属地管理职责。经调查，文县城关镇党委、政府主要领导在工程项目开建以来没有亲自带队对该施工场地进行过安全检查，其他相关人员虽然进行过安全检查，但未发现存在的安全隐患，也未下发相关文书。综上，文县城关镇人民政府对安全生产属地监管职责履行不力。

八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议（6人）

1.因在事故中死亡，免于追究责任人员（1人）

杨社元，男，汉族，身份证号码为：510822********517X，户籍地址：四川省广元市利州区金洞乡店子村瓦屋山3号，广元雄盛工人，于2024年11月到文县惠新家园棚户区改造项目作劳务工人，从事普通工作。其在未取得高处作业资格证的情况下进行高处作业，属违规作业；在铺设外架底板不全、有空隙且防护网不严、松动、没有水平网的外架上清理材料时，未将安全带的安全绳可靠固定；未系安全帽的下颚带，属违反劳动纪律。杨社元对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

2.对相关企业责任人员的处理建议（5人）

（1）孙泽康，男，汉族，57岁，家住广元市苍溪县陵江镇小古街32号九州家园，广元雄盛法定代表人和主要负责人，全面负责公司安全生产工作。孙泽康作为企业主要负责人，未按规定制定并督促落实安全管理制度和操作规程，未制定并落实安全生产全员责任制，安全教育流于形式且无记录，未带队开展安全隐患排查；在工程停工期间，未向建设单位和施工单位报备，自行安排未取得高处作业资格证的人员从事高处作业，且未安排监护人员进行高处作业现场监护；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带和安全帽；未发现并消除外架上存在的安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项[6]、第二十八条[7]、第三十条[8]、第四十五条[9]等的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[10]、《生产安全事故

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

罚款处罚规定》第十九条第(一)款[11]的规定，对孙泽康处上一年年收入40%的罚款，即8000×12×40%=38400元的行政处罚。

(2)樊聪，男，汉族，33岁，家住广元市苍溪县云峰镇紫练村，广元雄盛施工现场负责人。在工程停工期间，在未向建设单位和施工单位报备的情况下，安排未取得高处作业资格证的人员从事高处作业，且未安排监护人员进行高处作业现场监护；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带和安全帽；未发现并消除外架上存在的安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十五条的规定，对事故的发生负有直接领导责任，建议文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)款[12]的规定，对樊聪处上一年年收入30%罚款，即5000×12×30%=18000元的行政处罚。

(3)戴华锋，男，汉族，46岁，家住广元市苍溪县陵江镇北门沟路38号，取得四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。系广元雄盛施工现场安全员。经调查该安全员未到施工现场履行安全员职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)[13]

---

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第(一)项：事故发生单位主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第(一)项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款

[13]第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(五)检查本单位

项的规定对事故的发生负有直接监管责任。建议由文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]规定，对戴华锋处上一年年收入4%罚款，即6000×12×40%=28800元的行政处罚。

（4）关北平，男，汉族，53岁，家住文县城关镇滨江大厦，祥泰公司主要负责人，持有由甘肃省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证件有效期至2027年11月28日。按照《中华人民共和国安全生产法》规定，对广元雄盛安全生产工作负有统一管理职责。其履职尽责不到位，对广元雄盛存在的安全隐患未发现，对四川鑫森现场监理人员发现的安全隐患督促整改不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条、第三十条、第四十四条（一）项、第四十五条的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）款的规定，处上一年年收入40%罚款，即8000×12×40%=38400元的行政处罚。

（5）宋飞，女，汉族，43岁，家住文县城关镇，祥泰公司专职安全员。履职尽责不到位，未如实记录员工安全教育培训情况，未

的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

及时排查施工现场存在的安全隐患，未制止和纠正施工现场存在的“三违”行为，未督促落实安全生产整改措施。对事故的发生负直接监管责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）款，第（五）款、第（六）款、第七款[15]的规定，建议由文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，处上一年年收入30%罚款，即5000×12×30%=18000元的行政处罚。

3.对监管单位责任人员的处理

（1）对文县住建局主要负责人、分管建筑施工的分管负责人、工程质量安全监督站相关人员履行安全生产职责情况，建议由文县纪委监委调查认定处理。

（2）对文县城关镇党委、政府主要负责人、政府分管负责人履行安全生产属地监管职责情况，建议由文县纪委监委调查认定处理。

（二）对相关责任单位的处理建议

1.广元雄盛未履行安全生产主体责任，未按规定制定并督促落实安全管理制度和操作规程，未制定并落实安全生产全员责任制，安全教育流于形式且无记录；在工程停工期间，未向建设单位和施工单位报备，自行安排未取得高处作业资格证的人员从事

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

高处作业，且未安排监护人员进行高处作业现场监护；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带和安全帽；未发现并消除外架上存在的安全隐患，主要负责人和安全管理人员未履行法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第二十八条、第三十条、第四十五条等的规定，对本起事故的发生承担主要责任，建议由文县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款[18]规定，处以50万元的行政处罚。

2.祥泰公司，将工程发包给具备相应建筑劳务资质的广元雄盛，明确了双方的安全管理责任。但对劳务外包单位的安全管理不到位，未定期对外包单位的施工现场进行安全检查。鉴于该事故是停工期间广元雄盛自行安排的工作造成的事故，所以祥泰公司不承担主要责任，建议对该公司免于处罚。责成该公司向文县住房和城乡建设局作出深刻书面检讨；对主要负责人关北平、安全员宋飞安全生产工作履职尽责不到位依法给予行政处罚。

3.四川鑫森工程项目管理有限公司，在实施监理过程中发现悬挑外架搭设与专项方案不符、个别高空作业人员未按要求系好安全带、主楼外脚手架密目网破损等安全隐患，虽然向施工方下

---

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

发了监理工程师通知单，但施工方是否整改到位未进行复查验收，且这类隐患多次检查多次存在。违反了《建设工程安全管理条例》第十四条第二款[19]的规定，建议由文县住建局依据《建设工程安全管理条例》第五十七条[20]的规定进行处理，并将处理结果报文县安全生产委员会办公室备案。

4.方寸公司，与祥泰公司签订了《施工安全协议书》，约定了各自的安全生产管理职责，明确了双方的安全管理责任，与四川鑫森签订了监理合同，明确由四川鑫森工程项目管理有限公司负责该项目的全过程监理，监理合同明确了双方的权利义务，制定了安全生产责任制和项目监理制度，制定了安全生产规章制度，定期召开了安全生产领导小组会议，并在施工过程中带领监理、施工等单位开展了安全生产检查，组织开展了教育培训。综上，方寸公司履行了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[21]规定的安全生产管理职责，建议对该公司不予处罚。

---

[19]《建设工程安全管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[20]《建设工程安全管理条例》第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的;(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二项：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

5.文县住房和城乡建设局。在文县惠新家园棚户区改造项目中，文县住房和城乡建设局主要领导对全县建筑施工领域安全生产工作安排部署不到位，未完全按照《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》和《陇南市安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》履行部门安全生产监管职责。建议向文县人民政府作出书面检查，并将书面检查送文县安全生产委员会办公室备案。

6.文县城关镇人民政府。文县城关镇人民政府对辖区内建设项目负有安全生产属地管理职责。文县城关镇人民政府没有完全按照《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》和《陇南市安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》履行政府安全生产监管职责。建议向文县人民政府作出书面检查并向文县安全生产委员会办公室备案。

九、事故主要教训

（一）安全监管职责履行打折扣。在全国扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和全县“一查三整”安全生产大整治行动正在开展之际，我县部分企业和部分安全监管部门仍然没有将安全生产工作抓在手上，放在心上。企业重效益轻安全的现象时有存在；赶工期，冒险蛮干的现象经常发生。监管部门失之于宽、失之于软，没有完全履行安全监管职责的现象还有存在。没有将习近平总书记“发展决不能以牺牲人的生命为代价，这是一条不可逾越

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

的红线”记在心上，落实到行动中。

（二）企业安全生产主体责任落实不力。企业主要负责人和安全管理人员安全意识淡薄，未严格履行安全生产法定职责，项目施工单位对监理部门提出的问题整改不彻底，对外包单位安全生产工作协调管理不足，安全生产管理制度和操作规程不健全不完善；安全教育培训不规范。没有按照国家规定对从业人员进行安全教育培训，未对培训情况进行考核，对发现的问题隐患未能做到闭环管理，安全隐患长期得不到整改。

十、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，严防类似事故的发生，事故单位必须举一反三，严格落实安全生产责任，防止类似事故再次发生。

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各乡镇、各部门、各单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步提高政治站位，牢固树立“两个至上”理念，坚持底线思维和系统观念，更好统筹发展和安全。要全面贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产的一系列重要决策和工作部署，深化源头治理、系统治理和综合治理，认真落实好行业监管、属地监管职责和企业主体责任，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条，杜绝此类事故的再次发生。

（二）深化治本攻坚行动，切实加强建筑施工领域安全监管。文县城关镇党委、政府，文县住建局要严格落实安全生产属地管理和部门监管职责，按照“三管三必须”的要求，压实各方责任，形成共治合力。要深刻汲取本次事故教训，举一反三，加大对建

筑施工企业的安全监管力度。要按照《建设工程安全管理条例》等法律法规规定，结合《文县安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》，进一步细化、强化对建筑施工企业的安全监管，对在检查中发现的问题隐患，及时督促整改。

（三）广元雄盛要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任。一是要严格审核电工、电焊工、架子工、高处作业等特种作业人员资格，做到特种作业人员全员持证上岗；二是要加强作业现场安全管理，严查现场安全隐患，重点部位要张贴安全警示标志，做好高处临边各项安全防护措施，杜绝“三违”现象的发生；三是要监督从业人员正确使用劳动防护用品；四是要加强从业人员的安全教育和培训，提高员工安全意识，并做好教育培训记录；对考核不合格的，严禁上岗作业。

（四）祥泰公司要深刻吸取本次事故教训，切实抓好外包单位的安全管理；制定并督促落实安全生产责任制，制定并督促落实安全管理制度和操作规程，提取安全生产经费并足额用于安全生产工作，组织制定安全生产教育培训计划并督促实施，编制应急救援预案并组织演练，强化现场安全管理，开展施工现场安全检查、巡查，严防外包单位再次发生事故。

（五）四川鑫森要严格履行合同约定，进一步按照工程监理规范的要求加强对建设工程实施监理，一是要认真审核施工单位特种作业人员从业资格，对未取得特种作业资格和未经专门安全作业培训的人员，一律不得从事特种作业；二是要切实加强施工现场安全监管工作，对施工单位存在的安全隐患，要跟踪督办，

闭环管理，及时消除安全故隐患；拒不整改的，及时报文县住建局处理。

（六）方寸公司要积极协调解决外包项目安全生产工作中存在的问题和困难，督促监理单位认真履职尽责，监督承包单位对监理单位发现的安全隐患整改到位。

文县惠新家园“7·2”一般高处坠落事故调查组

2025年8月19日