政府信息公开

索 引 号：	/202609-00022	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	叶集区应急局	**主题分类：**	安全生产监管
成文日期：	暂无	**发文日期：**	2026-09-23 10:20
文　　号：		**关 键 词：**	
名　　称：	叶集经济开发区六安乐晨木业有限公司“4·23”一般机械致害事故调查报告		

叶集经济开发区六安乐晨木业有限公司“4•23”一般机械致害事故调查报告

2026-09-23 10:20 浏览量： 6 信息来源：叶集区应急局 文字大小：[大 中 小] 背景色：

叶集经济开发区六安乐晨木业有限公司

“4·23”一般机械致害事故

调 查 报 告

六安市叶集区人民政府事故调查组

2026年7月27日

目 录

一、事故基本情况..... 6

（一）事故发生单位概况..... 6

（二）事故发生单位安全管理情况..... 7

（三）事故发生经过..... 9

（四）事故现场情况..... 9

（五）人员伤亡和直接经济损失情况..... 14

二、事故应急处置及评估情况..... 14

（一）事故信息接报及响应情况..... 14

（二）事故现场应急处置情况..... 15

（三）医疗救治和善后情况..... 15

（四）应急处置评估..... 15

三、事故原因分析..... 16

（一）事故直接原因..... 16

（二）间接原因..... 16

四、有关责任单位存在的主要问题..... 16

（一）事故单位..... 17

（二）属地监管部门..... 17

（三）地方党委政府..... 18

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 18

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员..... 18

（二）建议给予行政处罚的有关责任人员..... 18

（三）建议给予行政处罚的责任单位..... 21

（四）对属地政府、有关部门的处理建议..... 21

六、事故主要教训..... 22

（一）一线从业人员安全意识淡薄..... 22

（二）企业安全管理体系存在漏洞..... 22

（三）企业本质安全存在短板盲区..... 22

七、事故整改和防范措施..... 23

（一）深化全员事故警示教育，抓实分层分类安全培训.... 23

（二）系统健全安全管理制度，压紧全员安全生产责任.... 23

（三）迭代升级设备防护装置，筑牢机械本质安全根基.... 24

（四）强化属地部门监管帮扶，严守辖区安全管控底线.... 24

叶集经济开发区六安乐晨木业有限公司

“4·23”一般机械致害事故调查报告

2026年4月23日14时左右，叶集经济开发区六安乐晨木业有限公司发生一起机械致害事故，致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，叶集区人民政局牵头，组织成立了由区纪委监委机关、区科技工信局、市公安局叶集分局、区总工会和叶集经济开发区管委会等单位参加的事故调查组，人民检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过阅资料、现场勘察进行调查取证，查明了事发的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况。

经调查认定，叶集经济开发区六安乐晨木业有限公司“4·23”一般机械致害事故是一起因企业风险辨识管控不到位、安全管理制度教育培训针对性不强，员工在设备未停机断电挂牌的情况下，违规将身体部位探入开机状态下的刨切平台及上料踏板之间，进行检查维护作刨切平台挤压导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

六安乐晨木业有限公司（以下简称乐晨木业），位于安徽省六安市叶集区经济开发区纬二路与S245交叉口，成立于2019年12月18日，代码：91341500MA2UE0GX6B，法定代表人龚某超，注册资本：贰仟万元整，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限范围包括木制品加工与销售、家居生产与销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的部门批准后方可开展经营活动）。2021年1月编制安全生产条件和设施综合分析报告，2021年2月完成安全设施设计，履行了安全生产“三同公司实行安全责任垂直+横向全覆盖的网格化全员安全生产责任制管理，下设综合、研发、生产、财务、质检、销售、工会等七个职能部和机构安环部等职能部室，生产部下设原料、染色烘干、修补、涂胶4个班组和若干作业区。公司现有在职职工46人，安全管理人员1人。兼职5名。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故现场位于六安乐晨木业有限公司1#厂房西侧4#平刨机设备内，平刨机主要生产工艺为：原木板材上料→设备往复刨切平台匀速推切削剥离薄木皮→设备正前方接皮人员同步收集木皮。该设备制造商为牡丹江木工机械厂有限责任公司，设备型号：BB1131AY2，最3160mm，出厂编号：01088。设备刨切平台上部张贴有“注意防尘”“当心吊钩”“当心夹手”“禁止酒后上岗”“当心噪音”等安全警示面墙体上张贴有《刨切机安全操作规程》，操作规程中未明确“设备运行中禁止身体部位进入设备内部”的要求。设备右侧有操作控制柜，设有急停开关，但设备正前方（接皮员作业处）无急停开关，无连锁、护栏等防护装置。事故发生时设备运行状态正常。

乐晨木业制定有包括《安全培训教育计划》《安全管理制度》《安全生产规章制度》《安全目标考核办法》《生产安全事故隐患排《班组安全管理台账》《安全生产责任制》在内的23个岗位的全员安全生产责任制，制定了《刨切机安全操作规程》。2025年1月9日，取得生产标准化三级企业证书。公司、安环部、作业区、班组分级组织开展员工安全教育培训、考核并如实记录，定期及不定期开展安全生产工

2023年2月18日，黄某入职六安乐晨木业有限公司，入职初期任职于刨切车间，先后承担1号刨切机接皮工、2号刨切机辅助接皮工岗年2月28日起，黄某调任刨切车间1号刨切机任机长，后续根据车间工作安排，分别于2026年3月5日调整至8号刨切机、2026年4月11日调整主任机长岗位。黄某在任职刨切机机长岗位前，已系统完成刨切机设备操作、岗位安全操作规范、电动葫芦操作等专项岗前培训，具备对应岗力。自入职以来，该员工每年均按公司管理制度参加常态化安全生产教育培训，并参与安全理论考试且留存考核试卷；车间日常严格落实班日由车间管理人员开展安全警示教育、宣讲岗位安全注意事项，并部署当日生产作业工作。


（三）事故发生经过

2026年4月23日中午12时30分上班后，由黄某负责4#平刨机开机、调试，接皮员张某茹、刘某萍负责接皮。开机、调试正常生产时，的皮子有木屑，随即询问接皮员张某茹吹风机是否开机，得到吹风机已开机的肯定回复后，13时58分58秒黄某走到吹风机处先用手试摸吹风59分06秒黄某走到上料踏板前，双手趴在上料踏板上，弯腰将头伸入刨切机内查看时，被往复运动的刨切平台挤压；随即张某茹发现黄某趴不动、胳膊流血（此时设备仍在运行中），张某茹立即呼喊刘某萍关停设备；13时59分36秒设备停止；14时00分16秒车间同事拨打120；14同事将黄某从设备上抬下来平放在地面，发现黄某头面部有较多出血；14时09分120到达现场，经120急救人员现场确认黄某已无生命体征亡。


（四）事故现场情况

事故发生时，黄某走到刨切车间4#平刨机上料踏板前，双手趴在上料踏板上，弯腰将头伸入刨切机内查看，被往复运动的刨切平台挤刨切机设备型号：BB1131AY2，最大加工宽度：3160mm，出厂编号：01088。黄某所趴的上料踏板长度4.6m、宽度35cm、离地80cm。往复台离地117cm与上料踏板间隙27cm。


1. 事故企业平面图

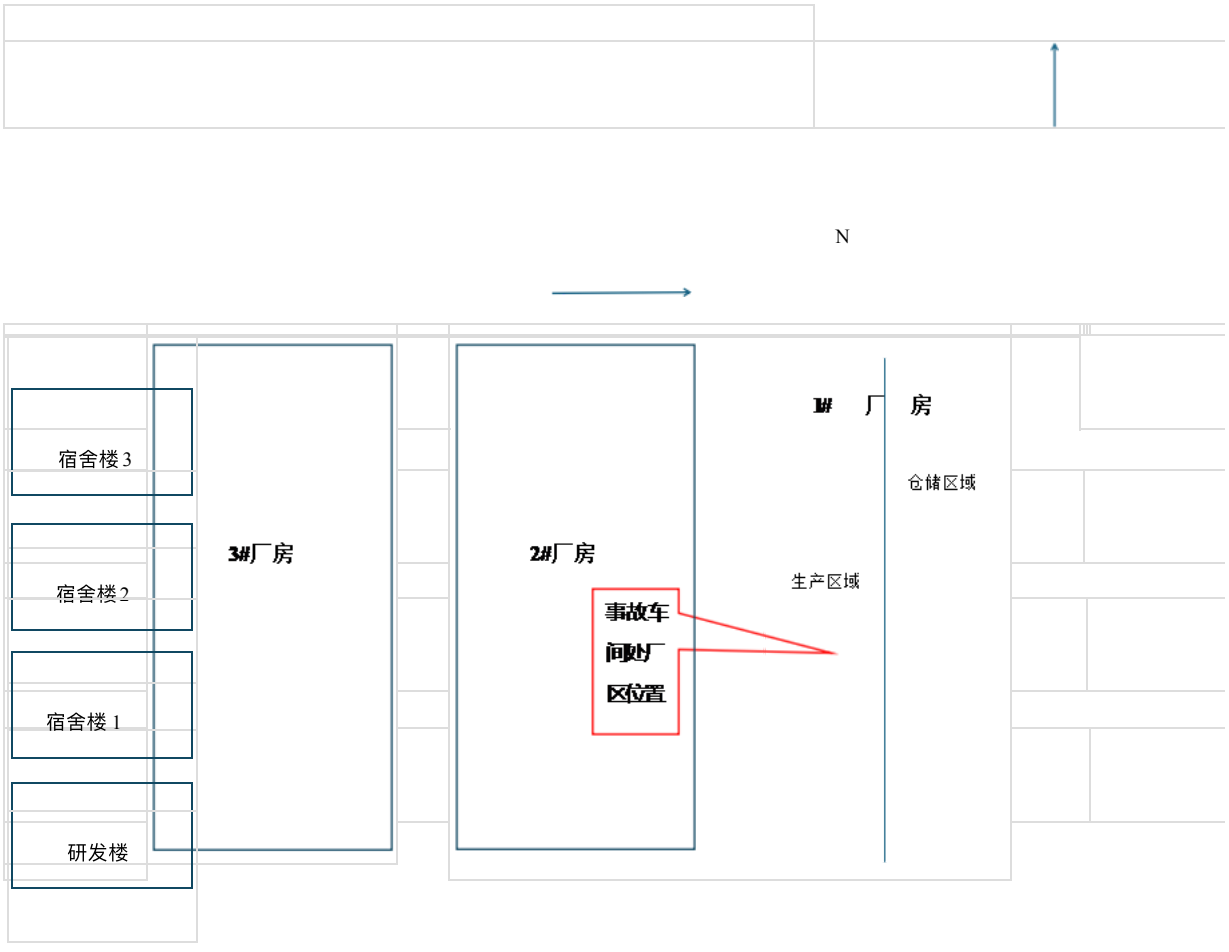

2. 事故设备位置图

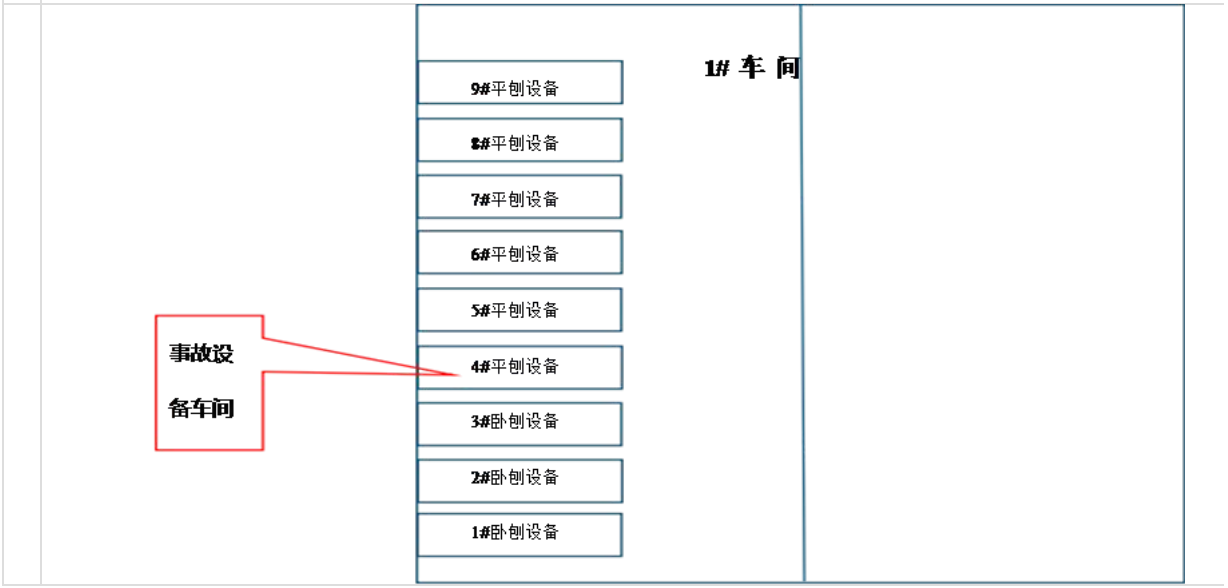

3. 发生事故的4#平刨设备立面图

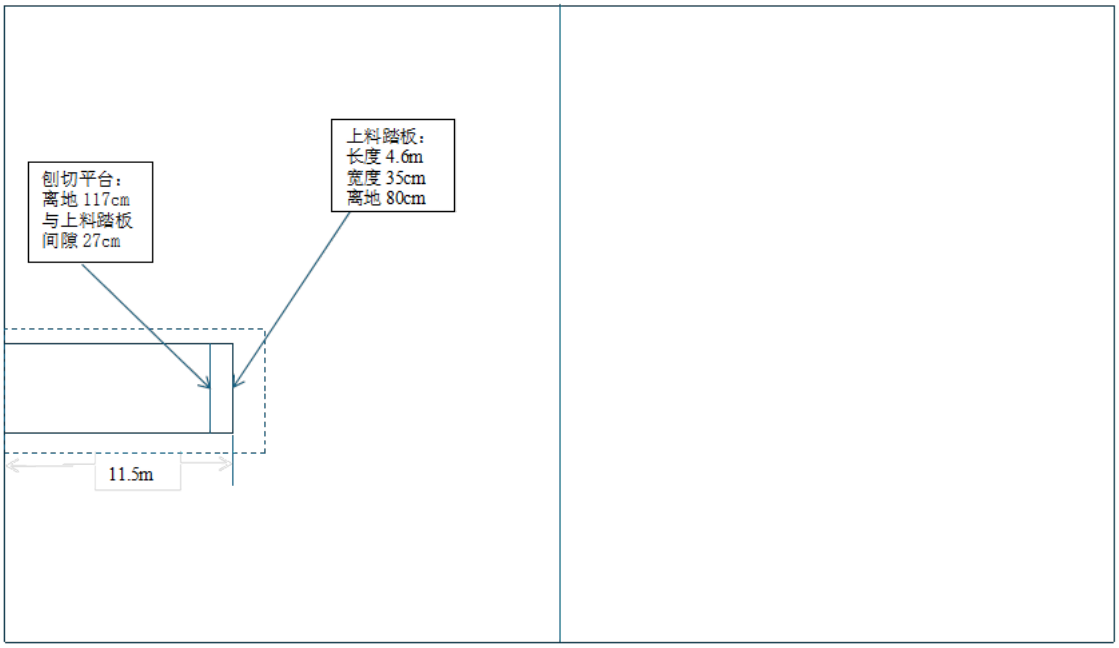

4. 事故机台实物图，及死亡位置（现场图）





（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故信息接报及响应情况

事故造成1人死亡。黄某，男，汉族，安徽省宿州市埇桥区人，乐晨木业工人，居民身份证号：3413**********16。

2. 事故信息接报及响应情况

按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721—2025）计算，事故造成直接经济损失201余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月23日14点00分16秒，六安市第六人民医院接到报警电话在叶集区孙岗乡乐晨木业有限公司有人头部外伤需要救治。接N1Y038救护车前往现场，大约8分钟左右到达。发现一名青年男性患者平卧于地面，患者头部区域地面可见大量血液，全身鲜血浸染，颌面重。查体:患者大动脉搏动消失，无自主呼吸，双侧瞳孔散大对光反射消失。现场给予心电图检查示:各导联未见P、QRS、T波群，心电图呈宣布临床死亡。

接到事故信息后，市公安局叶集分局、区应急局、叶集经济开发区等单位相关负责人及时赶赴事故现场，指导救援和事故调查等工作局叶集分局、区应急局、叶集经济开发区等单位会商研判事故性质，于2026年4月28日下午上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，同事张某茹发现黄某趴在上料踏板上不动、胳膊流血（此时设备仍在运行中），张某茹立即呼喊同事刘某萍关停设备;起身去看黄某，发现黄某的头部在流血，然后她大声呼喊“出事了”。刨切车间班组长罗某及其他同事闻讯赶来，将黄某从设备上抬下来平黄某受伤严重，同事随即拨打120抢救电话。

13时59分36秒刘某萍关停设备;

14时00分16秒车间员工拨打120抢救电话;

14时01分，车间员工将黄某从设备上抬下来平放在地面，发现黄某头面部有较多出血;

14时09分120到达现场，经120急救人员现场确认黄某已无生命体征并宣布黄某死亡。

市公安局叶集分局、区应急局、叶集经济开发区等单位相关负责人及时赶赴事故现场，指导救援和事故调查等工作。

（三）医疗救治和善后情况

120救援人员及时到达现场抢救，经120急救人员现场确认黄某已无生命体征并宣布黄某死亡，死者家属和乐晨木业双方通过协商达成

（四）应急处置评估

从此次应急处置总体情况来看，现场处置和善后处理及时，双方已达成了赔偿协议，六安乐晨木业有限公司已履行了全部赔偿义务好。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

通过询问事故现场人员及视频录像等相关资料，结合现场勘查情况，并组织调查组技术组专家现场勘验，认定事故的直接原因由人的物的不安全状态两方面造成。

1. 人的不安全行为：机长黄某在设备未停机断电挂牌的情况下，违规将身体部位探入开机状态下的刨切平台及上料踏板之间，进业，被运行的刨切平台挤压导致死亡。

2. 物的不安全状态：乐晨木业单板刨切机加工区未设置安全卫生防护装置，不符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。”要求；不符合《人造板机械安全通则》（GB/T18514-2018）应设有封闭式防护装置，加工材料与刀具通过时不应与加工材料或刀具产生干涉，在保证操作者不与切削刀具接触的情况下，可以使用置。”要求，是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

事故企业安全管理制度不完善，设备安全操作规程有缺陷，风险辨识不全面，员工安全教育培训不到位，应急处置能力不足是造成此原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

六安乐晨木业有限公司企业安全生产主体责任落实不到位[1]，风险辨识管控不到位[2]，未能充分辨识出刨切过程中刨切平台与上料平险。安全管理制度有缺陷[3]，操作规程中未明确“设备运行中禁止身体部位进入设备内部”的相关要求，未明确在设备运行过程中吹风机异或现场处置方案，易造成员工违章操作。安全培训不到位[4]，对作业人员安全培训流于形式，导致风险认识不足，日常教育培训针对性不够意识薄弱，在未进行安全确认、未执行停机断电挂牌的情况下，擅自进入危险区违章冒险作业。

（二）属地监管部门

2023年至今，六安市叶集区应急管理局对六安乐晨木业有限公司，开展安全生产执法检查2次，发现问题隐患7条，与市应急局联合检问题隐患9条，所有隐患问题均在规定时间内完成整改；2025年8月1日，组织全区工贸企业安全生产培训，六安乐晨木业参训。

未发现叶集区应急管理局在履行日常监管过程中存在明显问题。

（三）地方党委、政府

2023年至今，叶集区经济开发区应急办对六安乐晨木业有限公司开展监督检查1次，发现问题隐患4条，均在规定的时间内完成整改。

叶集区经济开发区对六安乐晨木业有限公司安全监督检查不够深入，安全生产帮扶指导频次偏少，对六安乐晨木业有限公司风险辨识安全管理制度不健全等问题失察[5]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

1. 黄某，男，群众，乐晨木业刨切车间4#平刨机机长。设备未停机断电挂牌的情况下，违章将身体部位探入开机状态下的刨切平台间，进行检查维护作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的有关责任人员

2. 龚某超，男，六安乐晨木业有限公司法人、主要负责人。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条[6]的规定，对职责范围内的负责。其对乐晨木业安全生产规章制度和操作规程不健全、员工教育培训针对性不强失察，督促、监督落实安全风险分级管控和隐患排查整制不到位，事故发生前未能辨识出机器运行时，员工将身体部分伸入危险区域的事故风险，未能及时发现并消除事故隐患，未及时制止和纠其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[7]的规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人生产法》第九十五条第一项[8]的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[9]的规定，建议由六安市叶集区应急管理局对其处上分之四十的罚款。

3. 张某，男，六安乐晨木业有限公司安环部部长，2024年4月任现职。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围工作负责。其对乐晨木业安全生产规章制度和操作规程不健全、员工教育培训针对性不强失察，督促、监督落实安全风险分级管控和隐患排防机制不到位，事故发生前未能辨识出机器运行时，员工将身体部分伸入危险区域的事故风险，未能及时发现并消除事故隐患，未及时制止为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项、第六项[10]的规定，对事故发生负有重要领《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[12]的规定，建议由叶集区应急管理生产管理资格一个月，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

4. 罗某，男，群众，六安乐晨木业有限公司刨切车间刨切班班长，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围内作负责。履行班组长安全管理职责不力，其组织开展员工教育培训不到位，落实安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制不到位，事辨识出机器运行时，员工将身体部分伸入危险区域的事故风险，未能及时发现并消除事故隐患，未及时制止和纠正违章行为，对事故的发生责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，建议由叶集区应急管理局暂停其安全生产管理资格一个月，并处上一年年收入百款。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

5. 六安乐晨木业有限公司，安全生产规章制度和操作规程不健全、员工教育培训针对性不强，督促、监督落实安全风险分级管控和双重预防机制不到位，事故发生前未能辨识出机器运行时将身体部分伸入危险区域以及检查异常情况不停机检查发生生产安全事故风险，未消除事故隐患，未及时制止和纠正违章行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十一条第二款[13]、第四十的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[15]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[16]的规定市叶集区应急管理局对其处人民币50万元罚款的行政处罚。

（四）对属地政府、有关部门的处理建议

6. 责令叶集经济开发区管委会向叶集区政府作深刻书面检查。

7. 叶集区应急管理局信息报送不及时，鉴于此次事故未造成严重不良社会影响，善后处置得当，无主观故意，责令六安市叶集区应集区政府作深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）一线从业人员安全意识淡薄

乐晨木业刨切车间刨切班组刨切机长黄某已在本岗位工作3年，多次参加公司、班组安全教育培训，对刨切平台运行风险认识不足，确认、未执行停机断电挂牌的情况下，擅自将身体部位探入开机状态下的刨切平台及上料踏板之间，进行检查维护作业，直接导致事故的发

（二）企业安全管理体系存在漏洞

乐晨木业企业安全生产主体责任落实不到位，单板刨切机加工区未完善设置安全卫生防护装置，未落实针对性管控措施。安全管理制常教育培训针对性不够强，员工安全意识薄弱。安全隐患排查治理不到位，没有把机器运行时不要将身体部分伸入危险区域以及检查异常情编入安全操作规程内。未针对机械致害事故组织预案演练。

（三）企业本质安全存在短板盲区

企业在设备常态化隐患排查治理中存在短板，仅依靠张贴简易警示标识开展风险提示，未对照国标要求完善刨切设备加工区防护护栏停开关、设备联动联锁等硬件防护设施；设备操作规程内容存在缺失，未明确设备运行状态下禁止人员身体进入设备内部、设备异常排查必牌等硬性操作要求，长期依靠员工自觉规范操作，缺少设备硬件防护与制度流程双重约束，无法从源头防范人员违章进入危险区域的行为，故发生留下重大硬件与管理漏洞。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防止和杜绝此类事故再次发生，提出以下整改防范措施:

（一）深化全员事故警示教育，抓实分层分类安全培训

六安乐晨木业有限公司要深刻汲取此次事故的教训，组织全体员工开展全覆盖沉浸式安全警示教育，将《防范工贸行业机械致害、高打击事故三十条硬措施》作为全员必学、必考核心内容。全面复盘现有培训内容，针对刨切机等高危设备岗位重新梳理培训要点，补充设备机挂牌上锁、危险区域禁止侵入等实操类专项教学内容，并将“设备运转期间严禁将身体任何部位伸入设备内部、设备故障检查必须停机断

性条款修订至各岗位操作规程。充分用好班组会、月度安全例会、专项安全培训等载体，丰富现场实操教学、违章案例讲解、现场风险辨识同步完善培训考核机制，严格落实培训效果检验，持续强化一线操作人员自我防护能力，牢固树立“四不伤害”安全作业理念，从思想层面作业行为。

（二）系统健全安全管理制度，压紧全员安全生产责任

六安乐晨木业有限公司要对照本次事故暴露的制度漏洞，全面开展安全生产制度、操作规程、应急预案自查修订工作。系统梳理各工业全过程风险点，细化设备异响、木屑堆积等各类生产异常场景标准化处置流程，编制岗位应急处置卡并下发至各作业班组。加大生产现场查力度，增加车间管理人员、专职安全员现场巡检频次，建立违章行为台账，完善安全考核奖惩机制，加大反“三违”查处力度，以刚性奖全管理制度落地执行。健全从企业负责人、安全管理人员、车间班组长到一线操作工的分级安全责任落实机制，细化各层级安全履职清单，执行力度，全面补齐企业安全管理短板。

（三）迭代升级设备防护装置，筑牢机械本质安全根基

立即对厂区所有刨切、切割类木工设备开展专项安全技术改造，补齐设备硬件防护短板。针对平刨机同类设备，增设独立急停按钮置、危险区域隔离防护护栏，消除刨切平台与上料踏板之间无物理隔离的安全盲区。同时，全面摸排评估公司设备系统运行情况，畅通员工反馈渠道，建立设备定期维保、常态化隐患排查闭环台账，定期对全部生产机械开展安全性能检测，及时消除设备运行潜在安全风险，依度约束双重手段，从源头阻断机械致害事故发生条件。

（四）强化属地部门监管帮扶，严守辖区安全管控底线

属地和有关监管部门要深刻汲取此次事故教训，落实事故警示教育要求，深入分析查找日常监管工作中的短板和弱项，通过邀请专家加业务培训、强化内部练兵等方式持续提升一线监管人员隐患辨识、监督检查、企业帮扶等专业能力，严格督促企业持续做好风险辨识和事理等工作。加大对工贸行业帮扶指导和监管执法力度，对事故发生企业、屡教不改的企业实行重点监管、从严执法，倒逼企业落实安全生产实营造良好的安全发展环境。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责对职责范围内的安全生产工作负责。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故
理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处l
发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参
安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培i
检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违
行为。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的
正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以
以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生
规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管
发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中
患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿
应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[16] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人
重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

打印本页