甘井子区闽南石材陶瓷城通大石材经营处“7·4”一般触电事故调查报告

2025年7月4日12时左右，甘井子区闽南石材陶瓷城通大石材经营处发生一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

甘井子区应急管理局接到报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况。依据有关法律法规，经甘井子区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局和区总工会参加的甘井子区闽南石材陶瓷城通大石材经营处“7·4”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请区纪委监委和有关专家参与事故调查，泡崖街道也派员参加了相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、座谈交流、询问谈话、现场勘验、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，事故调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定：甘井子区闽南石材陶瓷城通大石材经营处“7·4”一般触电事故，是一起因涉事单位未按照标准铺设电路，从业人员安全意识淡薄，在危险环境且未做安全防范措施的情况下发生

触电，导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.甘井子区泡崖街道闽南石材陶瓷城通大石材经营处（以下简称通大石材经营处），成立于2012年7月,原名大连华北路济达石材批发市场通大石材经销处,原地址甘井子区华北路435号（济达石材批发市场内），2020年11月，租赁大连闽南石材陶瓷城有限公司西车间3#，用于石材销售加工办公及展示厅使用。2022年2月24日，通大石材经营处在市场部门办理手续，将原经销处变更为“甘井子区闽南石材陶瓷城通大石材经营处”，将原地址变更为“辽宁省大连市甘井子区泡崖子街道泡崖村（大连闽南石材陶瓷城内）”。统一社会信用代码:92210211MA0WW8A81C，企业类型：个体工商户，经营者：钱彦文，营业范围：石材批发兼零售。

2.大连闽南石材陶瓷城有限公司（以下简称闽南石材城），成立于2014年4月，统一社会信用代码：91210200098874442C，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：韩玉强，营业范围：石材、装饰装修材料销售；装饰装修工程；场地、房屋租赁；石材加工。

（二）事故发生单位安全管理情况

通大石材经营处未建立安全生产管理制度、未对从业人员进行安全生产教育和培训、未建立安全风险分级管控制度、未建立

健全并并落实生产安全事故隐患排查治理制度。

（三）事故发生经过

2025 年 7 月 4 日 7 时 30 分左右，葛某来到通大石材经营处加工车间与钱某（非经营者）、柯某三人使用水锯切割石材。由于前一天的雨势较大，雨水流入车间的粉尘沉淀池，导则沉淀池污水水位上涨并伴有异味。钱某、葛某和柯某三人先使用涉事水泵想把沉淀池的污水抽到厂房外的积水处，但钱某发现涉事水泵不工作，就把涉事水泵放到旁边不再使用，换另外一台水泵抽排污水，并使用铁锹清理沉淀物。期间，三人还帮助钱彦文推被雨水浸泡的车辆。11 时许，三人完成推车，返回车间继续抽排污水。11 时 40 分许，粉尘沉淀池基本清理完毕，葛某就来到一开始不工作的涉事水泵边，查看水泵不工作原因，他认为是有东西堵住了水泵，对水泵进行清理后准备插电试用。钱某看到后提醒葛某别被电到。葛某脚上穿着拖鞋、双手未戴绝缘手套而且手脚都是湿的，一手扶着涉事水泵，一手将水泵电源线插头插入带电插排，水泵通电后葛某触电，身体抽动几下向后倒在地面上。工人钱某发现葛某触电后，迅速把涉事水泵插头从插排上拔下来，并呼喊葛某但没有反应。钱彦文来到车间拍打葛某脸颊仍无反应，钱彦文立即拨打了 120 急救电话，120 急救医生通过手机远程视频指导钱某对葛某进行急救，钱某按照医生方式方法对葛某进行人工呼吸和胸部外压，120 救护车到达现场后及时将葛某送往就近的大连附属新华医院救治，经医院抢救无效死亡，死亡原

因为电击伤。

（四）事故现场情况

经现场勘察，事故发生地位于甘井子区西北路 860-10 号闽南石材城院内北侧通大石材经营处车间内（如图 1），通大石材经营处车间内从事石材加工作业（如图 2），车间外积水严重，最深水位约 50 厘米，车间内地面潮湿，部分地面有少量积水，涉事插线板固定在金属方管上，涉事插线板未安装地线，配电箱有漏电保护器，但涉事插线板的电线并未连接漏电保护器，涉事水泵存放在现场，涉事水泵为某泵业有限公司生产的型号为 50WQD15-15-1/5KW 的 OCAK 单相无堵塞污水泵。

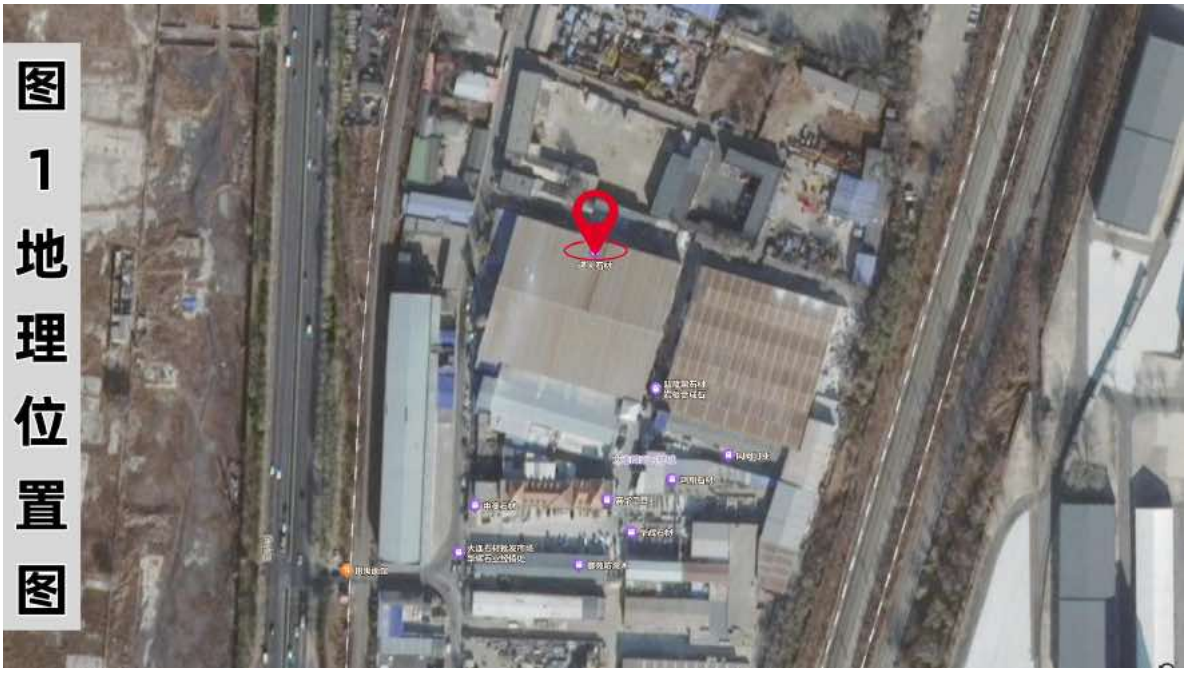


图 1 地理位置图



图 2 车间情况图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 110 万元。

（六）天气环境情况

2025 年 7 月 3 日，涉事区域大雨。

2025 年 7 月 4 日，凌晨雨渐停,事发时雨停阴天。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，甘井子区应急管理局、区公安分局和泡崖街道相关工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生于 2025 年 7 月 4 日 11 时 50 分左右，工人钱某发现葛某触电后，迅速把涉事水泵插头从插排上拔下来，并呼喊葛

某但没有反应。通大石材经营处经营者钱彦文来到车间拍打葛某脸颊仍无反应，钱彦文立即拨打了120急救电话，120急救通过手机远程视频指导钱某对葛某进行急救，钱某按照120方式方法对葛某进行人工呼吸和胸部外压，一直到120救护车到达现场。钱彦文乘坐120急救车一同赶往南关岭新华医院。

（三）医疗救治和善后情况

120急救车到达医院后，医生对葛某进行了30分钟左右抢救，仍无生命体征，随后询问钱彦文是否继续抢救，钱彦文表示一定要救治，医生继续救治十多分钟，葛某最终经抢救无效死亡。

事故发生后，钱彦文已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已经完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，钱彦文立即拨打120急救电话，并通过120视频通话对葛某实施应急救援，直到120急救车辆到达现场。钱彦文及时向相关部门报告。经评估，本起事故信息报送及时，现场应急救援处置有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是：1.环境、设备的不安全状态。经安全专家查实，一是加工车间地面潮湿；二是涉事抽水泵金属外壳没有进行接地保护，存在漏电隐患；三是连接抽水泵的电线线路开关没有连接设置漏电安全保护装置，出现漏电未自动切断电流。2.人的不安全行为。葛某安全防范意识淡薄，私自维

修存在安全隐患的抽水泵时，未佩戴劳动防护用品（绝缘手套和防护鞋）的情况下冒险作业。

（二）其他可能因素排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场采集资料、专家组对事故现场勘察技术分析报告判断，现场无突发灾害及其他影响因素，未发现人为故意情况，排除自杀、他杀。

（三）间接原因分析

通大石材经营处经营者钱彦文，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未对闽南石材城排查出的安全隐患进行及时整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

葛某，安全防范意识淡薄冒险作业，个人的不安全行为是导致事故发生的直接原因，应负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）对事故有关责任人的行政处罚建议

钱彦文，通大石材经营处经营者，作为个人经营的投资人未保证安全生产所必须的资金投入，对闽南石材城排查出的安全隐患未进行及时整改，加工车间不具备安全生产条件；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未及时发现并制止葛某不佩戴劳动

防护用具维修水泵的不安全行为，对事故发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、四、五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，建议甘井子区应急管理局依法给予通大石材经营处行政处罚。

（三）其他意见

1.闽南石材城作为生产经营单位，将生产经营场所出租给通大石材经营处，对该经营处的安全生产工作统一协调、管理不到位，事故发生前虽然配合泡崖街道办事处委托的安全专家，对闽南石材城所有业户进行安全隐患的排查和梳理，并将对通大石材经营处排查出的5项安全隐患于6月24日下达了《整改通知单》，但是对发现的安全隐患没有及时有效督促整改到位，建议甘井子区应急管理局依法给予闽南石材城行政处罚。

2.闽南石材城的安全监管长期以来由泡崖街道办事处实施，事故发生后，经事故调查组调查，街道办事处在年初制定了辖区企业安全生产检查计划，分别于6月9日、6月23日对闽南石材城承租商户进行过安全检查，并形成检查记录，对发现的安全隐患责成闽南石材城督促整改。在本起事故调查过程中，街道办事处工作人员积极配合事故调查组开展现场勘察等取证工作，未发现有失职渎职情况，建议不追究泡崖街道办事处及有关人员责任。

五、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议采取以下事故防范整改措施：

（一）通大石材经营处应建立健全安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制，全面梳理存在的各类安全风险，采取相应的管控措施，加强安全隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

（二）通大石材经营处应切实做好员工安全教育培训工作，应当教育和督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向员工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）闽南石材城要结合事故教训，举一反三，加强对承租商户安全生产工作的监督管理，督促承租商户认真履行安全生产主体责任，建立健全落实各项安全管理规章制度，对落实情况进行经常性督促检查，及时发现并消除安全隐患。