广西桂享建筑材料有限公司“6.19”机械伤害一般事故调查报告

2025-10-25 17:05　来源：象州县应急管理局

2025年6月19日16时46分左右，在柳江河运江镇水寨村委麻子村河段，一名男子在船上作业时被吊臂转盘挤压，经抢救无效死亡。接报后，
关部门赶赴现场进行处置。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政府于2025年
组，调查组由县政府办公室、应急局、水利局、公安局、人社局、总工会、象州海事处及运江镇人民政府等单位抽调人员组成，对事故进行调查并
民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析
因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提
意见建议。

事故调查组认定，广西桂享建筑材料有限公司“6.19”机械伤害一般事故调查报告是一起作业人员违反操作规程导致被夹机转盘挤压死亡的一般

一、事故涉及单位相关情况

（一）涉事企业基本情况

1.整改责任单位。广西来宾中科矿业投资有限公司（以下简称“中科矿业公司”），统一社会信用代码：91451300MA5P84FU4L；法定代表人：
州镇金象路72号花山小苑C41；经营范围：一般项目：矿山开采，矿产品加工、销售；河道采砂、销售；河道整治、清淤服务；普通货物仓储服务
外）、五金交电、机械设备、机电设备、化工产品（危险品除外）的销售；房地产租赁服务；物流服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司法定代表人为谭某，公司驻象州县工程现场管理为赵某某。

2.整改实施单位。广西桂享建筑材料有限公司（以下简称“桂享公司”）。统一社会信用代码：91451322MAA7ER4J2E；法定代表人：林某；
治区来宾市象州县象州镇金象路59-1号永安·富景园2栋101铺；经营范围：般经营项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；建筑
矿及制品销售；水泥制品销售；生态环境材料销售；以自有资金从事投资活动；国内船舶代理；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理
类租赁服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照，依法自主开展经营活动)许可经营项目：建设工程设计；建设工程施工；水路普通货物运输(
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司法人为林某，现场负责人为陈某某。

3.实际作业队伍。现场作业船舶为柳州776（详见附图1），船舶登记所有人为韦某某，船舶登记号：100523000047，类型：采砂船，该配套
车吊臂），主要用于河道采砂、河道疏浚。

该船取得《内河船舶安全与环保证书》，航区航段：B级；总吨位：467吨；净吨位：261吨。有效期至2026年10月28日。



附图1:柳州776船全貌

柳州776船舶实际为韦某某、黄某某等三人合股购买，姚某某作为黄某某股份代表参与该船管理。韦某某持有船舶二类驾驶员证，姚某某持有
符合柳州776安全配员要求。2025年6月13日至19日象州县运江镇麻子滩河段河道疏浚工作现场作业人员为韦某某，李某某、姚某某。

（二）整改工作情况

1.2025年4月27-28日，广西壮族自治区水利厅在开展河道采砂管理帮扶指导工作中指出柳江河大麻子滩河段存在大量采砂船采砂作业筛选抛
安全，责令象州县水利局督促整改。经象州县水利局核实为中科矿业公司2019-2023年采砂标段抛弃，5月8日，象州县水利局下发《关于自治区
管理帮扶指导反馈问题整改工作的通知》，责令中科矿业公司及时整改完毕。5月19日，中科矿业公司下发《关于限期完成柳江河大麻子滩河段卵石
采砂单位桂享公司于5月31日前完成整改。5月26日，来宾市水利局召开柳江红花枢纽至石龙三江口二级航道工程弃渣有关事项会商会，同意将柳
堆整改工作延期至7月1日，由中科矿业公司负责落实整改工作。6月1日，为有序推进整改工作，中科矿业公司向桂享公司发了《关于全力完成柳江
等地浅滩沙堆整改的函》，由桂享公司具体落实人员限时完成整改。

2.6月5日，桂享公司根据中科矿业的要求，与合作伙伴邓某某联系，让其帮忙寻找钩机排用于整改工作，后邓某某与朋友姚某某联系，姚某
好友韦某某，后双方签订了《不定期租船生产劳务协议》，桂享公司租用船舶“柳州776”进行整改工作，并于6月5日向中科矿业公司进行了复函（《
江古镇河段砂石堆整改工作的复函》）。6月10日，中科矿业公司根据桂享公司的复函制定了整改方案，并报来宾市水利局备案。中科矿业公司负责
并做好安全保障措施。6月13日，韦某某、姚某某及李某某开始进场作业。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过


2025年6月13日，韦某某、姚某某及李某某三人组成施工班组在运江镇麻子滩河段进行河道疏浚工作，由三人自行安排每日的工作；韦某某负
姚某某负责捆绑物料等杂工，李某某负责操作船上夹机清理河道。19日，韦某某驾驶到运江镇麻子滩河段并抛锚固定船舶准备清理河道，船舶停稳
内用钢丝绳捆绑固定抓斗，李某某操作夹机吊清理砂石。19日16时左右，三人之前放在船外石堆上的抓斗吊回船舱。此时，姚某某已通过楼梯上到
舱里面解绑固定抓斗的钢丝绳，李某某在操作台看到韦某某解绑完钢丝绳远离夹机后转过身继续作业（未看到其后续行进方向），在操作夹机吊臂往
听到姚某某的叫喊声，李某某立即停止夹机下到来查看，看到韦某某躺在船舱下面，没有自主意识，身上未见出血迹象，未穿戴有安全帽等防护用
其进行心肺复苏，李某某立即拨打120急救电话及110报警电话。为了方便医护人员找寻地方，李某某驾驶小船到村口迎接。大概40分钟后医护人
经抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

事故发生现场为柳州776船舱内，该船总长47.5m，船宽9.5m，船舱底至甲板高约3.2m。船舱左侧焊接有用于上下甲板的楼梯（详见附图2），
转盘到船舱壁楼梯的距离约为2.7m，夹机旋转盘到转盘配重尾部的距离同样约为2.7m，因此夹机吊臂向右后方旋转至90°时，转盘配重尾部会与船
见附图3）



附图2：船舱内用于上下的楼梯

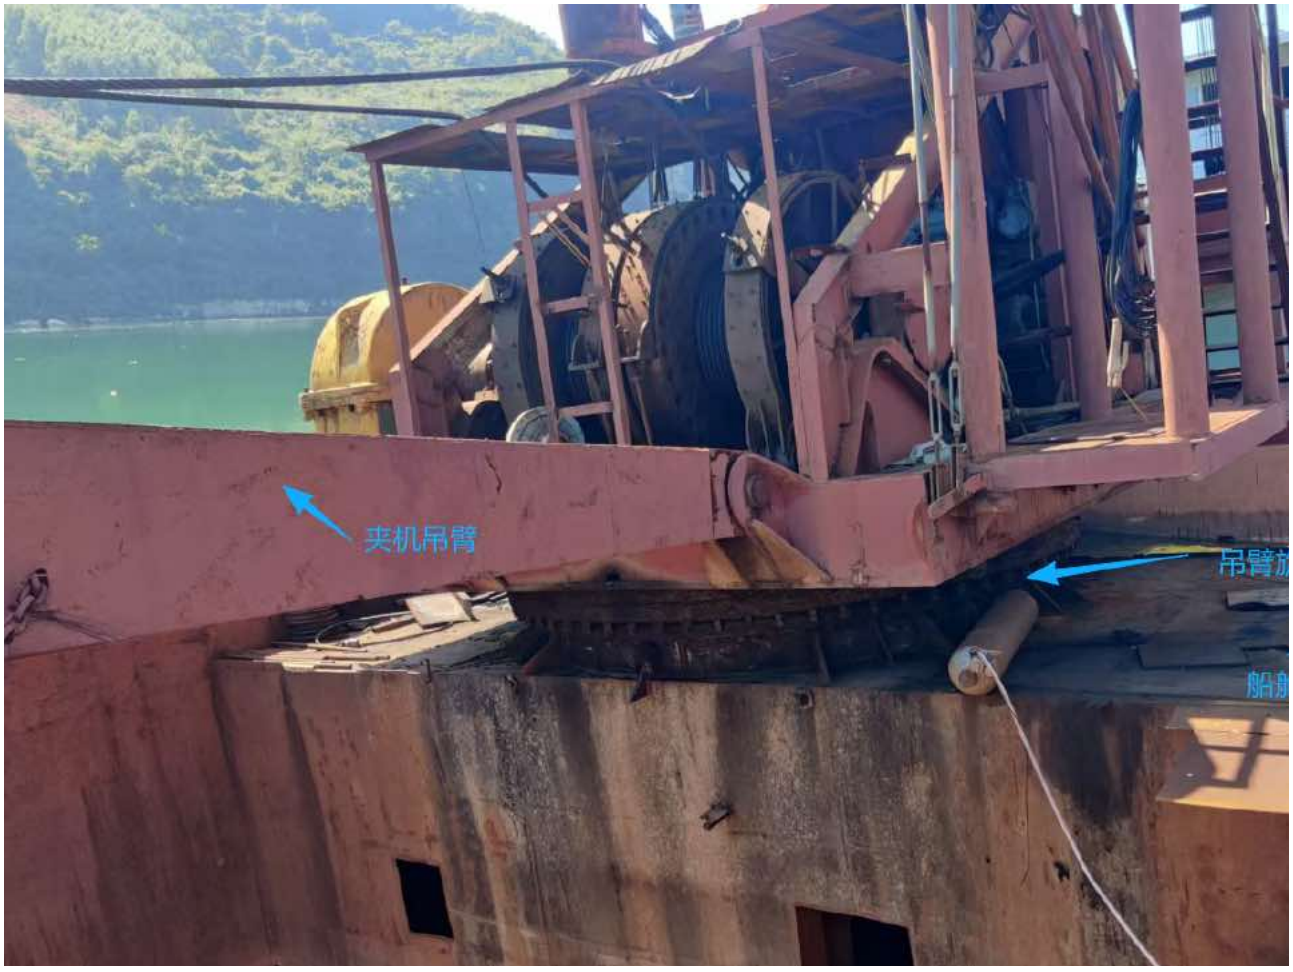

附图3：事发现场情况

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人遇难。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失
中：人身伤亡后支出的费用人民币80万元，其他财产损失价值约人民币5万元。

（四）事故死者基本情况

韦某某，男，37岁，身份证号：450221********5411 ，户籍地址：柳州市柳江区白沙镇人。系“柳州776”船舶登记所有人。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因：韦某某违规操作，在作业区内未确保安全的情况下，贸然从船舱壁的楼梯爬上甲板，被夹机转盘配重挤压胸腔致其死亡，是造成本

2.间接原因

（1）中科矿业公司：作为河道整改工作责任单位，未按规定对作业现场进行管理，未落实安全保障措施；未严格审核从业人员的作业资质；
安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未按规定制定事故应急救援预案；未对作业人员开展安全技术交底工作；未按规
员；作业现场未安排安全生产管理人员到场监督作业；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，是
因之一。

（2）谭某：作为中科矿业公司总经理，未落实安全生产第一责任人责任，未安排专人对作业现场进行管理；未建立健全并落实本单位全员安全
并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消
是导致事故发生的间接原因之二。

（3）桂享公司：未按规定对作业现场进行管理，未严格审核从业人员的作业资质；作业现场未安排安全生产管理人员到场监督作业，是导致
三。

（4）柳州776船所有人韦某某：未按规定对船舶进行管理，违规在抓斗机转盘覆盖范围内安装上下船仓的楼梯；船舶上未按规定设置安全警
业资质人员从事抓斗机作业；作业现场未安排专人到场监督作业，是导致事故发生的间接原因之四。

（5）李某某：抓斗机操作人员，未取得抓斗机操作资质证；现场作业时违规操作，在未使用对讲机确保现场安全的情况下进行作业，是导致
五。

（二）事故性质

公安机关认定该起事故不属于刑事案件，事故调查组认定，**广西桂享建筑材料有限公司“6.19”机械伤害一般事故是一起一般生产安全责任事故**

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员李某某拨打119救援电话及120急救电话，姚某某电话向桂享公司管理人员陈某某报告，陈某某立即向总经理林某汇报；
总经理谭某汇报，并向县应急局及运江镇政府等部门汇报，县应急局接报后报县委、县政府，县政府立即组织相关部门赶赴事故现场，开展事故处

（二）事故应急处置情况

现场人员向桂享公司林辉及中科矿业公司谭某汇报后，林某立即安排公司人员维护现场、参与事故救援，谭某接报后赶到现场，及时安抚家属
置工作。经桂享公司及船股东与家属协商，达成一致意见并签订了《调解协议书》，现赔偿款已全部支付到位。家属对事故救援及善后处置工作表示

（三）事故应急处置评估结论

综上：事故发生后，各相关单位均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援、报告程序均符合规定。

五、有关责任单位及人员存在的主要问题

1.韦某某：韦某某违规操作，在作业区内未确保安全的情况下，贸然从船舱壁的楼梯爬上甲板，被夹机转盘挤压胸腔，未按规定对船舶进行管
覆盖范围内安装上下船仓的楼梯；船舶上未按规定设置安全警示标志；安排不具备作业资质人员从事抓斗机作业；作业现场未安排专人到场监督作
鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2.中科矿业公司：作为河道疏浚的施工单位，施工现场管理混乱，未落实管理人员对工程项目进行管理 ；未健全本单位全员安全生产责任制
产规章制度和操作规程；未按规定制定事故应急救援预案；未对作业人员开展安全技术交底工作；未按规定配备安全生产管理人员；作业现场未安
场监督作业；安全教育培训流于形式，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。导致事故的发生，

3.谭某：作为中科矿业公司总经理，为安全生产第一责任人，未安排管理人员对作业现场进行管理；未健全并落实本单位全员安全生产责任制
安全生产规章制度和操作规程；未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事
生，对事故负有责任。

4.桂享公司：未按规定对作业现场进行管理，未严格审核从业人员的作业资质；作业现场未安排安全生产管理人员到场监督作业，落实整改工

5.李某某：抓斗机操作人员，未取得抓斗机操作资质证件；现场作业时未按规定操作，在未使用对讲机确保现场安全的情况下进行作业，存在

六、对事故有关责任单位及人员的处理意见

（一）建议给予行政处罚的单位

中科矿业公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第二十八条第一款、第八十一条第一款之规定，

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，给予行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急处罚决定。

（二）建议给予行政处罚的人员

谭某，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》（一）项之规定，给予行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（三）建议责令限期整改的单位

（一）柳州776，未按规定对船舶进行管理，建议象州海事处、象州县水利局下达限期整改指令776按要求限期完成整改。

（二）桂享公司，落实整改工作不力，建议由中科矿业公司按照公司内部章程对桂享公司进行追

在本起事故中，李某某等人是否有涉嫌犯罪的行为，建议由公安部门立案侦查。

七、事故防范和整改措施建议

为吸取教训，杜绝类似事故的发生，调查组提出如下防范和整改措施：

（一）中科矿业公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全管理责任，加强对施工现场的管理，强化从业人员的安全生产意识；根据现场实际情及施工方案，通过审批后组织实施。

（二）中科矿业公司要督促各施工现场加强安全管控。一是严格按照要求对现场作业进行管理，水上作业必须安排安全管理人员在现场进行监开展安全教育培训、安全技术交底等工作；二是确保施工现场安全管理人员配备到位；三是严格水上作业安全防护，所有临水作业人员必须穿戴符作业区域设置警示标志和救生设施；四是强化设备与租赁管理，严格对租用船舶等设备进行验收，对租赁的船舶、设备应签订租赁合同并明确租赁

（三）中科矿业公司要建立健全本单位的规章制度、安全生产操作规程，落实企业风险分级管控与隐患排查治理体系。定期对从业人员进行监实不到位。工作履职不到位、制度不落实的，要及时追究责任，有效落实安全生产岗位责任制。

（四）中科矿业公司加强员工安全教育培训与应急管理。一是针对水利建设工程特点，充分利用班前安全教育、安全警示教育等方式组织临水专项培训，考核合格后方可上岗；二是制定各类事故专项应急预案，经常性地开展应急演练，提升员工自救与互救能力，加大与当地应急、交通、高水上自救互救能力。

（五）中科矿业公司要开展一次公司全面安全隐患大排查，对排查出的安全隐患及本报告内提出的问题要切实整改到位，落实整改时间、整改科矿业公司对隐患整改情况进行验收。

（六）象州县应急局联合运江镇人民政府对中科矿业公司、桂享公司及其主要负责人、安全管理人员进行警示约谈，督促落实安全管理责任，业公司于2025年12月30日将隐患排查治理方案以及事故教训总结书面提交至县应急局。

广西桂享建筑材料有限公司“6.19”机械伤害

一般事故调查组（代）

2025年10月13日