永丰县人民政府文件

永府字〔2024〕39号

永丰县人民政府关于江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故调查报告的批复

县应急管理局：

报来《关于批复江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故调查报告的请示》收悉。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经研究，现批复如下：

一、事故调查处理符合《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定。

二、原则同意事故调查组对江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故原因分析以及事故责任的认定。

三、原则同意事故调查组对事故责任单位和有关责任人员处理意见的落实。

四、原则同意事故调查组提出的事故整改和防范措施建议。请有关部门（单位）认真吸取事故教训，举一反三，严格落实调查报告中提出的各项整改措施，严防此类事故再次发生。

五、县政府在事故结案后10个月至1年内组织评估工作组对有关部门（单位）落实责任追究和整改措施的情况进行评估。

附件：江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故调查报告

2024年11月12日

— 2 —

江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故调查报告

永丰县政府事故调查组

2024 年 11 月 5 日

目　　录

一、事故基本情况.....5
（一）事故发生单位及相关单位概况.....5
（二）事故发生单位安全管理情况.....8
（三）事故发生经过.....9
（四）事故现场情况.....10
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
（六）事故相关的气象情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）事故善后情况.....12
（四）事故应急处置评估.....13
三、事故的原因分析.....13
（一）直接原因.....13
（二）间接原因及存在的问题.....13
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）因在事故中受到严重伤害免予追究责任人员.....15
（二）对有关公职人员的处理建议.....15
（三）对事故有关责任人员的处理建议.....16
（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....17

（六）对有关部门和单位的处理建议.....19
五、事故主要教训.....19
（一）重生产轻安全，缺乏底线思维.....19
（二）主体责任未落实，洞口临边问题屡禁不止.....20
（三）安全职责认识不清，监管执法偏软.....20
六、事故整改和防范措施.....20
（一）强化行业主管部门安全生产监管责任.....20
（二）严格落实企业安全生产主体责任.....21
（三）强化安全教育培训和现场安全管理.....22
（四）严格执行事故信息报送有关规定.....22

江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月11日7时20分许，江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目工地施工方江西省群力钢结构工程有限公司昆明分公司在进行栏杆焊接作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，直接经济损失约30万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，2024年7月29日，永丰县人民政府决定对此事故开展调查，成立了由永丰县应急管理局牵头，永丰县公安局、县住建局、县市场监管局、县总工会、县工业园管委会等相关单位派员参加的江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请县纪委县监委介入。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及事故的主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”高处坠落事故是一起因现场安全管理混乱，洞口临边隐患排查整治不到位，高处作业人员安全防护不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.江西省群力钢结构工程有限公司昆明分公司（以下简称江西群力公司）为专业承包单位，成立于2010年5月31日，法定代表人为吴汉文，统一社会信用代码91530102555134272 5。公司注册地址为云南省昆明市五华区海源北路丽阳星城109幢1单元503号，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），经营范围为钢结构网架设计及安装；钢结构网架广告设计及安装；地基与基础工程施工；机电设备（特种设备除外）安装；金属门窗工程的安装。《建筑业企业资质证书》编号D136087938，资质类别及等级为钢结构工程专业承包壹级，有效期至2028年12月11日；《建筑业企业资质证书》编号D236177298，资质类别及等级为石油化工工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级，有效期至2025年2月17日；《安全生产许可证》编号（赣）JZ安许证字〔2005〕010034，有效期至2025年11月3日。

2.江西智联新材料有限公司（以下简称江西智联公司）为项目建设单位，成立于2007年12月20日，法人代表徐光，统一社会信用代码91360825669763931Q。公司地址位于江西省吉安市永丰县工业园南区，类型为有限责任公司，注册资本贰仟壹佰贰拾柒万元整（2127万），经营范围为技术进出口，进出口代

理，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），合成材料制造（不含危险化学品），电子专用材料制造，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），合成材料销售，新型催化材料及助剂销售，新材料技术研发，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。江西智联新材料有限公司高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目的负责人为王飞。

3.江西鑫小船建设工程有限公司（以下简称江西鑫小船公司）为施工总承包单位，成立于2020年4月02日，现地址位于江西省吉安市永丰县恩江镇鑫鸿苑二期七栋四单元302室，法定代表人为吴瑞武，统一社会信用代码91360825MA396Q5R7M。类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本壹仟陆佰万元，经营范围包括：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，公路管理与养护，电力设施承装、承修、承试，消防设施工程施工，施工专业作业，文物保护工程施工，地质灾害治理工程施工，住宅室内装饰装修，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包，城市建筑垃圾处置（清运），城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：水泥制品销售（混凝土除外），承接总公

司工程建设业务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，金属门窗工程施工，体育场地设施工程施工，固体废物治理，地质灾害治理服务，农业专业及辅助性活动，农村生活垃圾经营性服务，建筑物清洁服务，住宅水电安装维护服务，市政设施管理，环境应急治理服务，环境卫生公共设施安装服务，环境保护监测，水资源管理，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，砼结构构件销售，城乡市容管理，建筑工程机械与设备租赁，劳务服务（不含劳务派遣），水环境污染防治服务等；营业期限为2020年4月2日至长期。公司资质类别及等级为消防设施工程专业承包贰级（2023/01/30）、建筑装修装饰工程专业承包贰级（2021/01/05)、环保工程专业承包叁级（2021/06/12)，有效期至2026年1月5日，《建筑业企业资质证书》编号D336213938；公路工程施工总承包贰级（2023/04/03）、市政公用工程施工总承包贰级（2024/04/03)、建筑工程施工总承包贰级（2024/04/03)，有效期至2025年4月03日，《建筑业企业资质证书》编号D236207023；《安全生产许可证》编号（赣）JZ安许证字〔2021〕040048，许可范围为建筑施工，有效期至2027年1月26日。

4.江西鸿兴项目管理有限公司（以下简称江西鸿兴公司）为项目监理单位，成立于2014年11月17日，公司法定代表人为刘欣，统一社会信用代码为91360825314778990C。公司住所位于江西省吉安市永丰县佐龙新区实验小学旁金田鑫城15号楼T-204/205室，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本叁佰万元。资质类别及等级为市政公用工程监理乙级、

房屋建筑工程监理乙级,《工程监理资质证书》编号E236007417,有效期至2029年6月28日。

5.永丰县住房和城乡建设局（以下简称永丰县住建局）负责该工程项目的安全生产监督管理。永丰县建筑施工安全质量日常监管工作由永丰县建筑工程质量与安全服务中心负责,事故工地工程项目监督组长为杨松鹤。

（二）事故发生单位安全管理情况

江西群力公司安全生产主体责任不落实,主要负责人吴汉文只有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证C证，未取得A证（主要负责人需要）或B证（项目负责人需要），吴汉文所委托的现场安全管理负责人朱元鹏未取得安全生产考核合格证书,朱元鹏所委托的现场安全管理人员陈家利未取得安全生产考核合格证书。安全管理制度未落实，入场施工人员安全教育培训不到位,自6月24日入场施工至7月11日(事故发生日）期间，未见自主开展的入场施工人员安全教育培训，安全管理人员工作交接未进行安全技术交底,未配备专业技术人员进行现场监督，安全管理人员无安全员证，自6月24日入场施工至7月11日（事故发生日）期间，主要负责人吴汉文多数时间不在岗,事故发生前现场安全负责人朱元鹏未经请假、未告知主要负责人，也没有和项目部的安全员和其它管理人员打招呼，擅自离岗回家处理家事，现场管理缺位。

鑫小船建设工程有限公司作为总包方，履职尽责不到位，6月25日在分包方群力钢结构公司进场时，项目专职安全员未做安全技术交底工作，工程安全防范措施未落实，对施工现场的临

边临口防护措施不到位，A、B 轴/6-1/6 轴孔洞（2425mm×500mm）用简单木板、木条做封堵，没有进行固定，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.1 的规定（在洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定:1、当垂直洞口短边边长小于 500mm 时，应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板）；施工方负责现场管理专人缺乏安全意识,巡查现场未发现轴孔洞上盖住木板没有固定的安全隐患,现场管理人员的考勤打卡记录与打卡汇总表情况有出入，存在管理缺位的现象。

（三）事故发生经过

7 月 11 日，江西群力公司施工队在主要负责人吴汉文外出，现场负责人朱元鹏家中有事未经请假回云南的情况下,工人陈家利经朱元鹏委托,现场带队施工,准备于当日进行栏杆焊接工程。

7 月 11 日早上 6 时 25 分许，江西群力公司施工作业人员郑国友较其他工友提前去往 103 车间，对前一天（2024 年 7 月 10 日）已打好膨胀螺栓的窗口量尺寸下料，为栏杆焊接作业做准备工作。2024 年 7 月 11 日 6 时 50 分许，江西群力公司其他施工作业人员陈家利、杨兴红、严志平等人也到达江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目工地，7 时许，严志平、杨业红前往 102 车间抬焊机，工人陈家利在 204 车间进行屋面钢构件安装、郑国友在 103 车间南面二层量尺寸下料。7 时 20 分许，郑国友从 A、B 轴/6-1/6 轴孔洞（2425mm×500mm）（见图 1）坠落到一层，层高 6 米（见图 2）

（四）事故现场情况

江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目工程位于江西省吉安市永丰县资源创新产业园科技大道以南、金山路以西、纬二路以北，总建筑面积17150平方米，工程包括202乙类仓库、203公用工程间、102造粒造粉车间、101酰胺车间、204丙类仓库2、303消防泵房、203丙类仓库1、301中心控制室、403门卫2、103脂肪酸类车间、402门卫1、401综合楼。事故发生在103脂肪酸类车间（见图3），施工作业人员在A、B轴/6-1/6轴孔洞旁进行测量作业时从孔洞中直接坠落至1楼（见图4），事发时项目工程各楼主体结构已建设完成。



图1



图2



图3

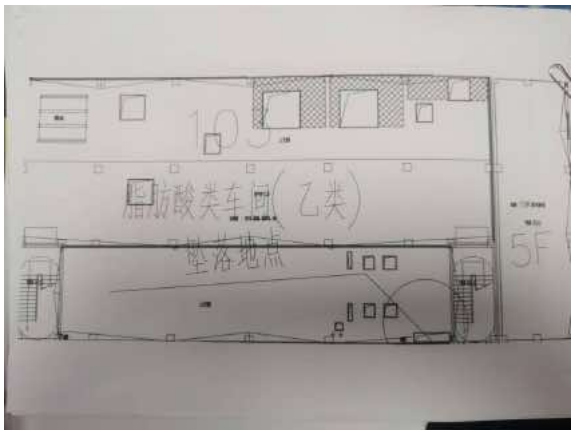


图4

该项目工程于2023年11月14日取得《建筑工程施工许可证》11月14日办理了建设工程质量和安全监督告知书，工程开工时间为2023年11月17日。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员受伤情况

郑国友，男，汉族，53岁，江西省南昌市进贤县张公镇新城村委会里门村41号，身份号码为360124********5111。伤者郑国友现在生命体征正常,但还没有清醒过来,截止10月21日，其还在南昌大学一附医院康复科接受高压氧康复治疗。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定，这起事故造成直接经济损失约30万元（不含事故罚款）。

（六）事故相关的气象情况

2024年7月11日，事故现场天气为小雨转晴，西南2级，气温27-37摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，2024年7月11日7时20分许，江西群力公司现场作业管理人员陈家利在事故现场拨打110和120，并将事故情况电话向当时身在广州的江西群力公司负责人吴汉文和身处云南的安全负责人朱元鹏报告，7时50分许，120急救车赶到现场将伤者郑国友送永丰县人民医院就医。吴汉文接报后立即启

程回永丰，并在上午 8：00 左右联系了郑国友的家属（家属于中午 12：00 左右到达医院），并于 13：00 左右赶到医院安排陪护和安抚伤者家属。

事故发生后，2024 年 7 月 11 日 7 时 20 分许，陈峰在上班路上接鑫小船员工陈小明电话报告事故后随即向智联安环部长雷立敬和项目部负责人王飞报告；王飞 8：00 左右到达事故现场，11：00 左右安排副总经理朱钦前往医院探望伤情。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，2024 年 7 月 11 日 7 时 20 分许，江西群力公司施工人员陈家利在事故现场拨打 110 和 120，并将事故情况电话向当时身在广州的江西群力公司负责人吴汉文报告，7：40 分许，江西智联公司陈峰赶到现场拍下事故现场照片并与陈家利等一起照看伤者。7：50 分许，120 急救车赶到现场，在陈家利、陈峰等人协助下将伤者郑国友送永丰县人民医院就医。

8 时许，永丰县公安局八江派出所民警到达现场，经现场勘查检验，结合现场走访调查，初步排除他杀可能。事故发生 40 分钟后，8：00 左右，施工项目实际负责人王飞来到事故现场，8 点 30 分，组织相关项目建设人员、施工方人员开会，安排停工和对接伤者医疗等相关事宜。

（三）事故善后情况

伤者郑国友现在生命体征正常，但还没有清醒过来，正在南昌大学一附医院康复科接受高压氧康复治疗，后续医疗康复情况

走向尚不能明确。事故当天上午，江西群力公司主要负责人吴汉文已缴纳医疗费用3万余元,后江西智联公司垫付医疗费5万元，又以借资形式支付10万元。截至10月21日，赔付协议尚未达成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后,钢构专业承包方事故现场工人陈家利等人第一时间拨打120获取医疗救援并拨打110报警,伤者得到了及时救治，公安部门及时出警，园区管委会、住建、应急等相关主管部门及时到达现场实施紧急处置，应急处置工作正常。

三、事故原因分析

（一）直接原因

江西鑫小船公司洞口临边防护设置不规范,江西群力公司作业人员郑国友在临口进行测量作业时未系挂安全带,作业过程中麻痹大意，致其从宽仅50cm洞口下坠6米，导致严重受伤。

（二）间接原因及存在的问题

1.江西群力公司

主要负责人和安全负责人缺岗,未委派取得安全生产考核合格证的安全管理人员进行现场监督,伤者未经统一管理自行提前入场作业，相关管理人员未及按规定对其进行安全技术交底；安全负责人和相关班组长明知事发场所多处洞口临边防护不到位，存在作业风险，但未和项目部进行有效沟通以消除隐患，也未采取有效措施加强施工人员的安全教育与防护,致使作业人员对施

工现场存在的危险因素漠然视之，安全意识薄弱，高空作业未佩戴劳动防护用品的行为未能及时得到制止和纠正。

2.江西鑫小船公司

未落实安全生产责任制和安全生产规章制度。一是对专业承包单位安全管理情况缺乏有效监督，未严格审查江西群力公司作业人员没有进行安全教育培训和安全施工技术交底和企业主要负责人、安全负责人、现场安全管理人员的安全考核合格证执证上岗情况。二是施工现场管理混乱、职责不清，施工现场无安全员进行监督，未落实巡回检查制度，对现场洞口临边防护不到位的情况排查和整改很少，2024年内至事故发生前，经主管部门县住建局2024年1月5日、3月27日、4月26日、6月19日多次检查、提醒、下整改文书督办整改后仍屡改屡犯，直到事故后经专项整治，洞口临边问题才得以显著改善。

3.江西鸿兴公司

未按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。一是项目总监未按要求到岗履职，现场监理人员李松未按要求到岗，其监管人员专业与其所监理的工程类别不符，二是现场巡查隐患排查走形式，对施工现场长期存在的洞口临边防护不到位等隐患未及时发现并落实整改，未及时发现和制止高处作业人员的违规行为，安全生产管理监理职责落实不到位。

4.江西智联公司

一是履行建设单位安全生产首要责任不到位，未督促检查各

参建单位的安全生产工作，对各参建单位的安全生产工作进行统一协调、管理责任落实不力；二是对工程项目管理人员督促管理不严，致使施工项目经理部和项目监理部各层级安全管理人员沟通协调不畅，安全管理工作未得到有力监督和认真开展，未能及时消除生产安全事故隐患。

5.永丰县住建局

对本行业、领域内安全生产工作履行监管职责的力度还不足。对事故工地施工现场安全管理混乱、洞口临边安全防范不到位、安全教育培训和施工安全技术交底不到位等事故隐患未坚决查处并督促其彻底整改到位；对建筑工地项目管理人员在岗履职执法不严，对施工项目经理部部分人员长期不到岗履职的行为，未及时发现并依法查处并督促整改到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中受到严重伤害免予追究责任人员

郑国友，江西群力公司工程队工人，安全意识淡薄，高处作业未系挂安全带违规作业，站立不稳，导致高空坠落。其行为违反了《安全生产法》第五十七条[1]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条[2]等规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中重伤，目前在仍在昏迷中，建议免予追究其个人责任。

---

[1]《安全生产法》第五十七条规定:从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条规定:高处作业人员根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

（二）对有关公职人员的处理建议

杨松鹤，男，中共党员，2002年至今任永丰县建筑工程质量与安全服务中心工程质量安全监管股负责人；2018年3月兼任监督三组组长，负责对江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目工程进行安全监督管理。其未认真执行落实《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号，下同）及相关规范标准，对事故的发生负有主要监管责任，建议将问题线索移交纪检监察机关提出处理意见。

（四）对事故有关责任人员的处理建议

1.吴汉文，男，群众，2021年2月3日至今为江西群力公司法定代表人，负责公司全面工作。其未履行单位安全生产工作职责，未实施单位安全生产规章制度；督促施工现场安全员实施安全管理监护不到位，违反了《安全生产法》第二十一条第二项和第五项[3]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[4]等规定，对事故的发生负有重要领导责任，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[5]之规定对其处以罚款。

---

[3] 《安全生产法》第二十一条第二、五项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[5] 《安全生产法》第九十五条第一项规定:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.朱元鹏，男，群众，现场安全生产管理人员。其履行安全生产管理责任不到位，落实安全督查检查工作不到位，未经请假擅自离岗回家，致使施工现场管理严重弱化，未能及时制止违章作业，导致事故发生，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第五项和第六项[6]、第二十六条第一款[7]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号，下同）第二十条[8]等规定，对事故的发生负有直接安全生产管理责任，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[9]之规定对其给予处理。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.江西群力公司安全责任制不落实，其主要负责人和安全负责人缺岗，未委派取得安全生产考核合格证的安全管理人员进行现场监督，伤者未经统一管理自行提前入场作业，相关管理人员未及按规定对其进行安全技术交底；安全负责人和相关班组长明知事发场所多处洞口临边防护不到位，存在作业风险，但未和项目部进行有效沟通以消除隐患，也未采取有效措施加强己方施工

---

[6]《安全生产法》第二十五条第一款第五、六项规定:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[7]《安全生产法》第二十六条第一款规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[8]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条规定:项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[9]《安全生产法》第九十六条规定:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人员的安全教育与防护，致使作业人员对施工现场存在的危险因素漠然视之，安全意识薄弱，高空作业未佩戴劳动防护用品的行为未能及时得到制止和纠正。违反了《安全生产法》第二十八条第一款[10]、第四十五条[11]等规定，对事故的发生负有主要责任，建议由永丰县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定[12]对其处以罚款。

2.江西鑫小船公司未认真落实项目总承包施工企业的安全生产主体责任，洞口临边管理不力，安全隐患排查整治责任不落实，违反了《安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款[13]和《建设工程安全生产管理条例》第三十六条[14]等规定，对事故的发生负有管理责任，建议由永丰县住建局立案查处。

3.江西鸿兴公司履行安全生产管理监理职责不力，监理制度落实不到位，违反了《安全生产法》第二十二条[15]、《建设工程

---

[10]《安全生产法》第二十八条第一款规定:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《安全生产法》第四十五条规定:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12]《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13]《安全生产法》第四十一条第二款规定:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14]《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定:施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

[15]《安全生产法》第二十二条规定:生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

安全生产管理条例》第十四条[16]等规定，对事故的发生负有安全生产管理监理责任，建议由永丰县住建局立案查处。

4.江西智联公司履行建设单位安全生产首要责任不到位，未对各参建单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未定期检查各参建单位的安全生产工作，未及时发现并督促整改安全问题，违反了《安全生产法》第四十九条第二款[17]之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由永丰住建局立案查处。

（六）对有关部门和单位的处理建议

责令永丰县建筑工程质量与安全服务中心向永丰县住建局作出书面检查。

五、事故主要教训

（一）重生产轻安全，缺乏底线思维

相关参建单位没有正确处理安全与发展的关系，没有坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线底线，抓安全生产工作重部署、轻落实，重制度、轻执行，重台账、轻现场。本次事故调查中发现，建设单位、施工单位、监理单位都未按照规定

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[16]《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[17]《安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

要求严格把关，对项目现场日常安全监管严重不足。建设单位未履行建设单位安全生产首要责任，对项目建设施工“一包了之”；施工单位对安全生产工作的极端重要性认识不到位，安全风险防控意识不强，对现场作业人员管理“宽松软虚”；监理合同不切实际，监理工作流于形式。

（二）主体责任未落实，洞口临边问题屡禁不止

相关参建单位全员岗位安全生产责任不落实，大部分重点岗位人员真实到岗率不高，到岗巡查频率不高，巡查质量不高，致使关键岗位人员安全生产责任落空，安全要求与生产环节严重脱节。洞口临边施工安全风险意识淡薄、防范措施不力，没有充分吸取近年来同类事故教训。对主管部门的监管执法指令执行不力，洞口临边问题屡查屡犯，项目各方安全管理人员沟通不畅，未能协力落实安全管理职责。

（三）安全职责认识不清，监管执法偏软

行业监管部门受理工程质量和安全监督手续、办理项目施工许可后，主要围绕施工单位质量责任落实情况和工程实体质量开展监督检查。在日常监管过程中，更多是从质量管理、工艺环节质量控制及隐患排查治理台账资料等方面检查发现问题、提出整改要求，在安全现场检查中，洞口临边安全生产规范的落实情况的监督检查少，整改流于形式。对洞口临边整改落实不到位，整改销号把关不严，相关法律法规赋予的安全生产行政处罚权限很少运用，暴露出有关部门没有严格执行安全生产法律法规要求，

未能通过严格安全监管执法有效防范遏制事故发生。

六、事故整改和防范措施

（一）强化行业主管部门安全生产监管责任。永丰县住建局要严格落实行业监管责任，督促建筑施工相关企业落实主体责任。一是要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，严格要求建筑工程建设、勘察、设计、施工、监理等参建单位遵守法律法规，严格履行项目开工、质量安全监督、工程备案等手续，督促建设行业相关单位对建筑企业危险性较大的分部分项工程加强安全教育、安全培训、安全管理。二是要以此次事故警示为契机，强化洞口临边隐患排查力度，加强动态监管，对标国家洞口临边防护规范，严厉打击洞口临边防护材料质量、防护架标准中存在的降质降标行为。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。要进一步落实项目参建单位安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，将安全生产责任落实到岗位、人头，做到用制度管人、管事。

1.江西智联公司要严格履行建设单位安全生产首要责任，督促检查各参建单位安全生产工作，并加强统一协调、管理，定期进行安全检查，对安全问题及时发现并督促整改。

2.江西鑫小船公司要依法依规监督项目部各重要岗位人员尤其是安全管理人员，严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度，对安全生产关键环节和重点部位强化现场巡查，发现问题隐患及时消除；要组织开展对洞口临边作业的专项检查，严把岗前

教育关、上岗安全交底关、岗位安全防护关，加强洞口临边防护动态维护和安全管理。

3.江西鸿兴公司要严格履行施工现场安全监理职责，按规定配备足够的、具有相应从业资格的监理人员，强化洞口临边防护等事故风险性较大的分部分项工程的动态监理；定期对洞口临边防护变化情况进行监督检查，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求限期整改或停止施工，拒不执行的应及时向住建部门报告。

4.江西群力公司要健全完善企业安全管理规章制度、安全管理台账、安全操作规程并严格抓好落实，尤其是对作业现场安全管理对作业现场的安全管理。此次事故，教训深刻，江西群力公司应坚决杜绝安全负责人无证上岗、现场安全负责人缺岗缺位的现象，要对作业现场安全隐患进行全面排查，真正做到现场危险因素心中有数，使安全交底取得实效，同时加强高危作业场所的人员安全防护，切实吸取事故教训，坚决防止事故再次发生。

（三）强化安全教育培训和现场安全管理。江西智联公司、江西鑫小船公司和江西群力公司要针对建筑施工人员流动性大的特点，注重岗前安全教育培训，强化对从业人员和安全管理人员安全生产意识和安全操作技能的培训；加强安全技术交底，严格落实危大工程安全风险管控措施，及时制止纠正“三违”行为，强化施工过程安全现场管理。

（四）严格执行事故信息报送有关规定。发生事故后，现场

有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；负有安全生产监督管理职责的有关部门接报后应逐级上报，每级上报的时间不得超过2小时。对不按规定报送事故信息特别是迟报、谎报或者瞒报的，将依法依纪严肃查处。

附件：1.调查组成员审议《江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故调查报告》签名表

2.有关证据材料另立案（略）

附件 1

调查组成员审议《江西智联新材料有限公司新建高级脂肪酸酰胺类及石化配套项目“7·11”一般高处坠落事故调查报告》签名表

调查组成员签字：

县住建局：

县工业园管委会：

县公安局：

县总工会：

县应急管理局：