开原威远堡辽宁新创集团水泥有限公司“11·27”一般高处坠落事故调查报告

开原市人民政府事故调查组

2025年2月5日

目 录

一、事故基本情况 · · ·

（一）免于追责人员 · · ·

开原威远堡辽宁新创集团水泥有限公司
“11·27
一般高处坠落事故调查报告

2024年11月27日11时40分许，辽宁新创集团水泥有限公司在进行选粉机废料清理作业过程中，发生一起一般生产安全事故，造成一人高处坠落死亡。

开原市应急管理局接到企业事故报告后，立即组织相关人员赶赴事故发生地，核实事故相关情况，并同时向开原市委、市政府以及铁岭市应急管理局进行报告。开原市政府根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，于2024年11月28日组成了事故调查组。由市委常委、副市长张卓越任组长，市应急局局长刘国明任副组长。市应急局、市公安局、市总工会、威远堡镇人民政府相关部门人员为事故调查组成员，同时邀请市纪委监委、市检察院同志参加事故调查。

事故调查组依照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则经过勘验现场，查阅资料,询问相关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故的性质和责任，提出对事故责任单位和相关人员处理建议，针对事故单位存在的问题提出了安全防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

辽宁新创集团水泥有限公司为**有限责任公司，统一社会信用代码为**91211XXXXXXXX3693K，**法定代表人张某财，注册资本金**陆仟捌佰零玖万伍仟捌佰元整（**人民币），成立于2001年2月12日,现住所为辽宁省铁岭市开原市威远堡镇威远堡村，经营范围有**水泥生产、销售，水泥制品生产、销售、熟料销售、脱硫剂、石灰石粉、碳酸该、石灰石加工、销售，脱硫石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员基本情况

张某财，男，57岁，身份证号：211222XXXXXXXX1810，住址：开原市开原街道世纪经典小区，辽宁新创集团水泥有限公司法定代表人。

马某山，男，59岁，身份证号：211221XXXXXXXX2417，住址：铁岭市凡河镇扬威楼村五组18号，辽宁新创集团水泥有限公司生产厂长兼安全员。

杨某春，男，55岁，身份证号：211222XXXXXXXX2431，住址：开原市威远堡镇威远堡村四组26号，辽宁新创集团水泥有限公司工人。

（三）事故现场基本情况


经现场勘查，选粉机维修平台距二楼地面高度4米，选粉机检修口在维修平台上方高1米，选粉机与维修平台之间存在一个宽约800mm，长约900mm不规则缝隙，该缝隙未进行防护。

二、事故经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2024年11月27日7时30分许，辽宁新创集团水泥有限公司生产厂长兼安全员马某山，安排王某生、张某军、杨某春、贾某宝进行选粉机废料清理工作。

张某军用扳手将选粉机检修口打开，随后马某山通过选粉机检修口进入选粉机内部进行检查，发现选粉机内部有选粉残渣，检查完后马某山从选粉机内部出来，安排王某生、张某军、杨某春、贾某宝进行选粉残渣清理工作。张某军、杨某春从检修口进入选粉机内部清理粉残渣，王某生、贾某宝在选粉机外部维修平台上做配合工作。清理到10时50分许，张某军、杨某春从选粉机内部出来吃午饭，午饭后张某军、杨某春再次从检修口进入选粉机内部清理粉残渣，11时40分许，清理工作完成，张某军先从选粉机检修口出来到达选粉机检修平台，杨某春在张某军后面紧接着从选粉机里出来，在出来时不慎从选粉机与检修平台的缝隙间坠落到二楼地面上，至其死亡。（如图所示）

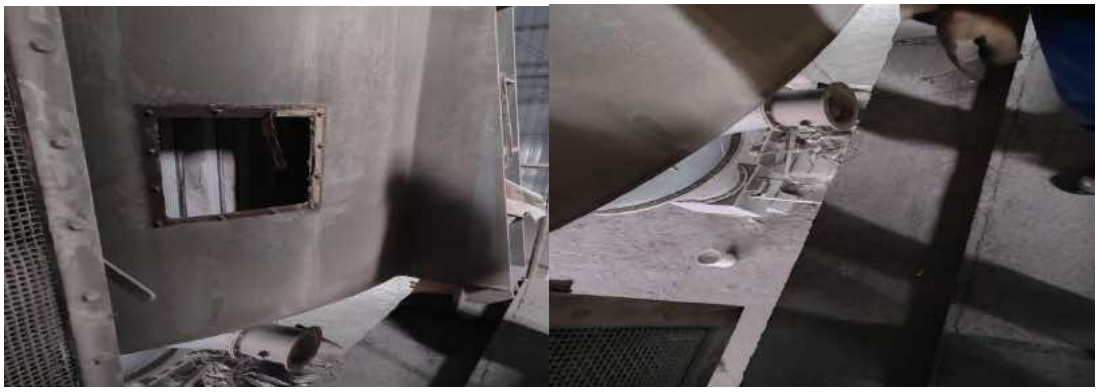

（二）应急救援情况

事故发生后，现场工人立即向公司领导电话报告现场情况。公司领导接到电话后赶往事故现场，到达现场后看到杨某春头部出血，随后拨打120急救电话，大约30多分钟后120救护人员到达现场，经120救护人员确认杨立春已无生命体征，120救护人员撤离现场，救援结束。

三、事故应急处置情况

事故发生后，开原市应急管理局第一时间组织工作人员抵达事故现场，对事故现场进行勘察、拍照取证及询问事故相关情况，责成事故发生单位及时进行善后处理工作。同时，将事故情况上报铁岭市应急管理局和开原市人民政府。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死者：杨某春，男，55岁，汉族。开原市威远堡镇威远堡村人。

（二）直接经济损失情况

该起事故直接经济损失约160万元。

五、事故类别及性质和事故发生的原因

（一）事故类别及性质

事故调查组根据收集事故相关证据，认定辽宁新创集团水泥有限公司“11·27”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

（二）直接原因

杨某春进入距坠落基准面约5米高的检修口进行作业时未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品，当杨某春从选粉机检修口返回维修平台时不慎从选粉机与维修平台之间缝隙坠落到二楼地面，致其死亡。

（三）间接原因

1.辽宁新创集团水泥有限公司

未制定选粉机废料清理作业安全操作规程；对选粉机废料清理作业人员教育培训不到位；监督、教育杨某春按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品不到位；安全检查不到位，未能及时发现选粉机与检修平台之间存在的缝隙及废料清理作业过程中的存在的风险。

2.辽宁新创集团水泥有限公司法定代表人张某财

未组织制定选粉机废料清理作业安全操作规程；组织实施本

单位安全生产教育和培训计划不到位。

3.辽宁新创集团水泥有限公司生产厂长兼安全员马某山

对选粉机废料清理作业人员教育培训不到位，清理作业前只简单的进行一般性教育，未针对选粉机废料清理作业进行专门的教育培训；安全检查不到位，未能及时发现选粉机与检修平台之间存在的缝隙及废料清理作业过程中的存在的风险；未及时制止和纠正杨某春在未佩戴安全带等劳动防护用品情况下进行高处作业。

六、责任认定及事故处理建议

（一）免于追责人员

杨某春安全意识淡薄，缺少必要的自我保护意识，高处作业时未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品。对该起事故负有责任，鉴于其在该事故中死亡，故不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

辽宁新创集团水泥有限公司

未制定选粉机废料清理作业安全操作规程；对选粉机废料清理作业人员教育培训不到位；监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品不到位；安全检查不到位，未能及时发现选粉机与检修平台之间存在的缝隙及废料清理作业过程中的存在的风险。导致发生生产安全事故，对该起事故负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第二十五条第（五）项,第四十五条之规定[1]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[2]，建议对辽宁新创集团水泥有限公司处人民币伍拾万元的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

辽宁新创集团水泥有限公司法定代表人张某财

未组织制定选粉机废料清理作业安全操作规程；组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位。导致发生生产安全事故，对该起事故负有领导责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项之规定[3]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[4]，建议对辽宁新创集团水泥有限公司法定代表人张某财处上一年年收入百分之四十的行政处罚,即处人民币叁万叁仟玖佰叁

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

拾陆元的行政处罚。

辽宁新创集团水泥有限公司生产厂长兼安全员马某山

对选粉机废料清理作业人员教育培训不到位，清理作业前只简单的进行一般性教育，未针对选粉机废料清理作业进行专门的教育培训；安全检查不到位，未能及时发现选粉机与检修平台之间存在的缝隙及废料清理作业过程中的存在的风险；未及时制止和纠正杨某春在未佩戴安全带等劳动防护用品情况下进行高处作业。导致发生生产安全事故，对该起事故负有管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项，第四十五条之规定[5]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[6]，建议对辽宁新创集团水泥有限公司生产厂长兼安全员马某山处上一年年收入百分之二十的行政处罚，即处人民币壹万肆仟叁佰贰拾捌元的行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施;

辽宁新创集团水泥有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，落实本单位安全生产主体责任，加强安全生产管理工作。一是完善安全生产规章制度，加强安全生产培训教育，加强生产作业现场安全管理。二是要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，对作业现场开展风险辨识，并对辨识出的安全风险采取相应的管控措施。三是要积极开展隐患排查治理工作，结合本单位生产经营特点，对作业现场进行经常性检查，及时发现并消除事故隐患。杜绝再次发生生产安全事故。

开原市应急管理局，要认真贯彻落实安全生产主体责任，加大域内企业安全生产监督检查工作，对安全生产教育培训、隐患排查等安全生产主体责任落实不到位的企业，要加大监管力度，全面开展安全隐患排查治理，完成事故隐患排查整治闭环工作。要认真吸取“11•27”事故教训，开展安全生产大检查，防止此类事故再次发生。

开原市人民政府事故调查组

2025年2月5日