宁夏陈桥建设有限公司“5·5”一般高处坠落事故调查报告

宁夏陈桥建设有限公司“5·5”一般高处

坠落事故调查组

2026年6月26日

目录

一、事故单位及有关人员情况.....2
(一) 事故发生单位及相关单位概况.....2
(二) 事故发生项目情况.....3
(三) 涉事人员情况.....3
二、事故发生经过及处置情况.....4
(一) 事故发生经过.....4
(二) 事故现场情况.....4
(三) 事故报告和应急处置及评估.....10
(四) 事故善后处理情况.....10
三、事故人员伤亡和直接经济损失.....11
(一) 人员伤亡情况.....11
(二) 直接经济损失情况.....11
四、事故原因.....11
(一) 直接原因.....11
(二) 间接原因.....11
五、对事故有关单位和责任人员的处理建议.....13
(一) 对事故企业的处理建议.....13

（二）对事故企业相关责任人员的处理建议.....13
（三）属地及有关部门处理建议.....16
六、事故主要教训.....16
（一）企业主体责任落实不力，关键环节管理失守.....16
（二）安全防护设施标准不落实，本质安全基础不牢.....16
（三）作业人员安全意识不足，违章行为未能有效遏制。.....16
（四）隐患排查治理不闭环，整改督办不到位.....17
七、事故整改和防范措施建议.....17
（一）强化主体责任落实，提升本质安全水平.....17
（二）规范高处作业安全防护，落实危险作业监护制度.....17
（三）强化安全培训考核，有效杜绝“三违”行为.....17
（四）提升监管执法质效，深化隐患排查治理.....18

宁夏陈桥建设有限公司“5·5”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月5日14时30分许，位于平罗县田州路南侧，怀通路西侧宁夏陈桥建设有限公司承建的平罗县桥馨别院项目在施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失163万元。

事故发生后，市委、政府高度重视，有关领导同志提出明确要求，由市应急管理局提级调查，牵头成立事故调查组组织相关人员及专家开展事故调查和善后处置工作，召开现场警示教育会。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，经市人民政府批复同意，成立了由市应急管理局牵头，市住建局、公安局、人社局、总工会，平罗县人民政府、县应急管理局等有关单位为成员的宁夏陈桥建设有限公司“5·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委和行业领域专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、询问谈话、技术分析、调查取证等方式，查清了事故发生的经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，

提出了整改和防范措施。

经调查认定，宁夏陈桥建设有限公司“5·5”一般高处坠落事故是一起因宁夏陈桥建设有限公司安全主体责任悬空、现场安全管理混乱、监理监督责任落实不到位、从业人员未经岗前安全教育培训、违章冒险作业等多重因素导致的一般生产安全责任事故。

一、事故单位及有关人员情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位。宁夏陈桥房地产发展有限公司，成立于2024年11月08日，位于宁夏回族自治区平罗县，法定代表人陈X帮。2025年7月1日，宁夏陈桥房地产发展有限公司成立了平罗县桥馨别院项目现场管理机构，任命蔡X红为项目负责人，全面负责项目管理工作。

2.施工单位。宁夏陈桥建设有限公司，成立于1999年10月12日，位于宁夏回族自治区平罗县，法定代表人陈X芳，总经理陈X帮为公司实际控制人（实际出资人）。2023年7月12日任命吴X伟为公司安全总监（副总经理）、兼任安全生产部负责人，分管安全生产工作。2025年7月12日，成立平罗县桥馨别院施工现场管理项目部，任命景X为项目部经理，全面负责项目施工现场统筹管理、安全监督及质量管控等工作；任命许X军为项目施工现场安全负责人，专职负责施工现场安全生产巡查、隐患排查、安全培训及应急管理等工作。

3.监理单位。宁夏壹航工程咨询有限公司，成立于2020年12

月14日，位于宁夏回族自治区平罗县工业园区，法定代表人苗X。2025年6月23日宁夏陈桥房地产发展有限公司与宁夏壹航工程咨询有限公司签订平罗县桥馨别院项目《建设工程监理合同》，任命刘X华为总监理工程师、王X为监理工程师，负责履行项目合同及相关工作。

（二）事故发生项目情况

1.项目整体情况。平罗县桥馨别院项目位于平罗县，由宁夏陈桥房地产发展有限公司开发建设，项目总用地面积31287.1平方米，建筑面积56363.11平方米，项目包括1#-9#住宅、10#入户大堂、11#门卫、12#换热站、地下人防工程。2025年7月宁夏陈桥房地产发展有限公司将平罗县桥馨别院项目发包给宁夏陈桥建设有限公司，该项目于2025年7月16日取得《建筑工程施工许可证》。

2.涉事项目情况。平罗县桥馨别院3#住宅楼，位于项目东北角，由西向东分3个单元布置，单元门面向南，剪力墙结构、地上10层（局部11层）、建筑高度35.25米、地上建筑面积6888.65平方米。3#住宅楼主体已建设完工，2026年4月28日完成外脚手架整体拆除，进入装饰装修阶段。

（三）涉事人员情况

1.陈X琴（死者）：系平罗县桥馨别院项目涂料班组长王X于2026年5月5日雇用临时工，从事平罗县桥馨别院项目3#楼碳纤维布粘贴作业，未经岗前安全教育培训，未与宁夏陈桥建设有

限公司签订劳动合同。

2.王X：2026年5月5日，王X未进行实名制通道录入登记，擅自带吴X娟、陈X和陈X琴3名雇用临时工进入施工现场，安排在3#住宅楼一单元西侧三层主卧室进行房顶楼板缝隙碳纤维布粘贴作业，14时30分许事故发生致陈X琴死亡。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月5日14时，王X安排吴X娟、陈X和陈X琴进入3#住宅楼一单元西侧三层主卧室进行房顶楼板缝隙碳纤维布粘贴作业。14时30分许，陈X琴在靠近窗洞处爬马凳过程中，手按在窗洞口1.2米高的防护栏杆上，防护栏杆突然脱落，陈X琴身体失稳、头部朝下从窗洞口坠落至楼外地面。同屋作业人员吴X娟、陈X立即跑下楼，看到陈X琴面朝下趴在地上，并且头部已经开始流血，吴X娟立即拨打120急救电话，14时45分，120到达事故现场，经医生现场诊断陈X琴已死亡。

（二）事故现场情况

现场勘验时，1.2米处防护钢管掉落在卧室内、0.75米处防护钢管西侧一端锚固点脱落。主卧室内有作业使用长条马凳1个，马凳：长1.85米、上口宽（凳面）0.25米、下口宽（支腿）0.5米、高0.87米，马凳（长轴）南北向放置、与①和③轴平行，马凳南端距窗洞0.4米、距西侧墙（①轴）1.48米、距东侧墙（③轴）1.54米。死者坠落于3#住宅楼室外混凝土地坪上，坠落高度6.9米。

上述房间布局等详见附图：事故现场勘验图。

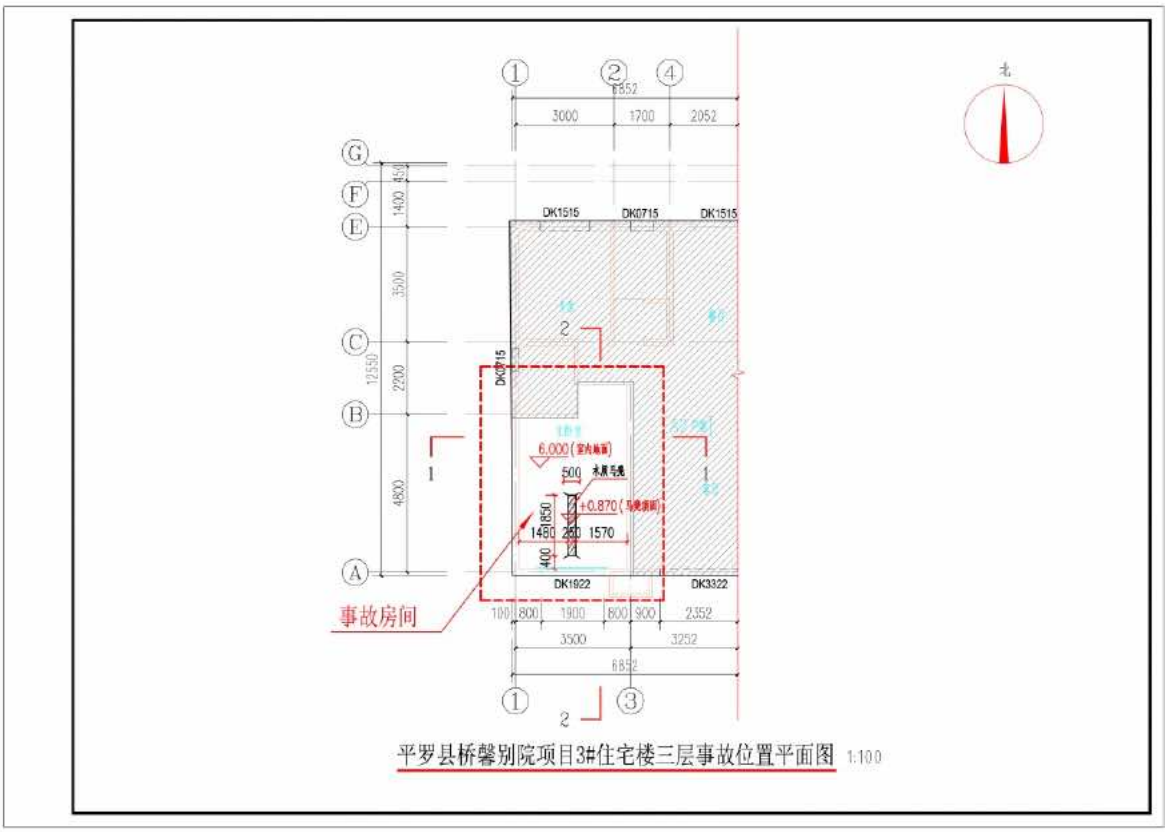


图 1 3#楼三层事故现场主卧室勘验平面图

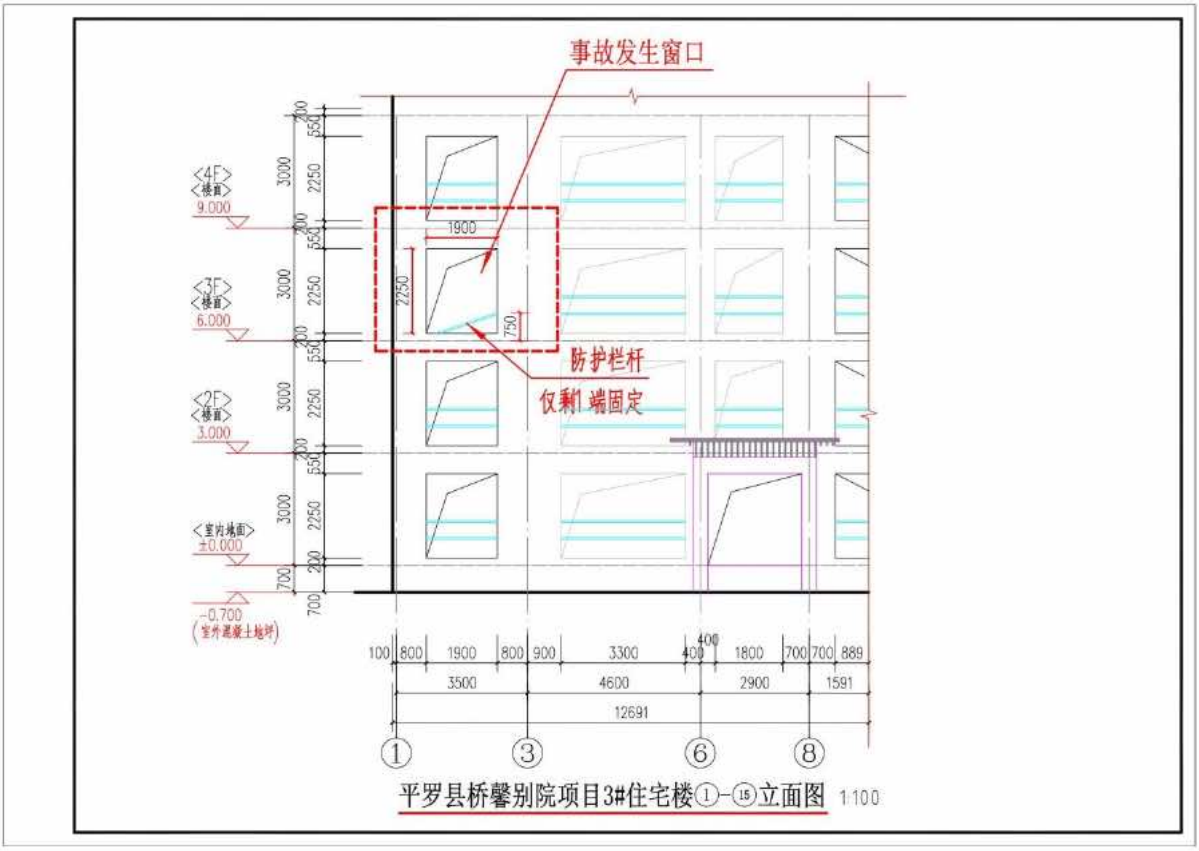


图 2　3#楼事故发生房间局部立面图

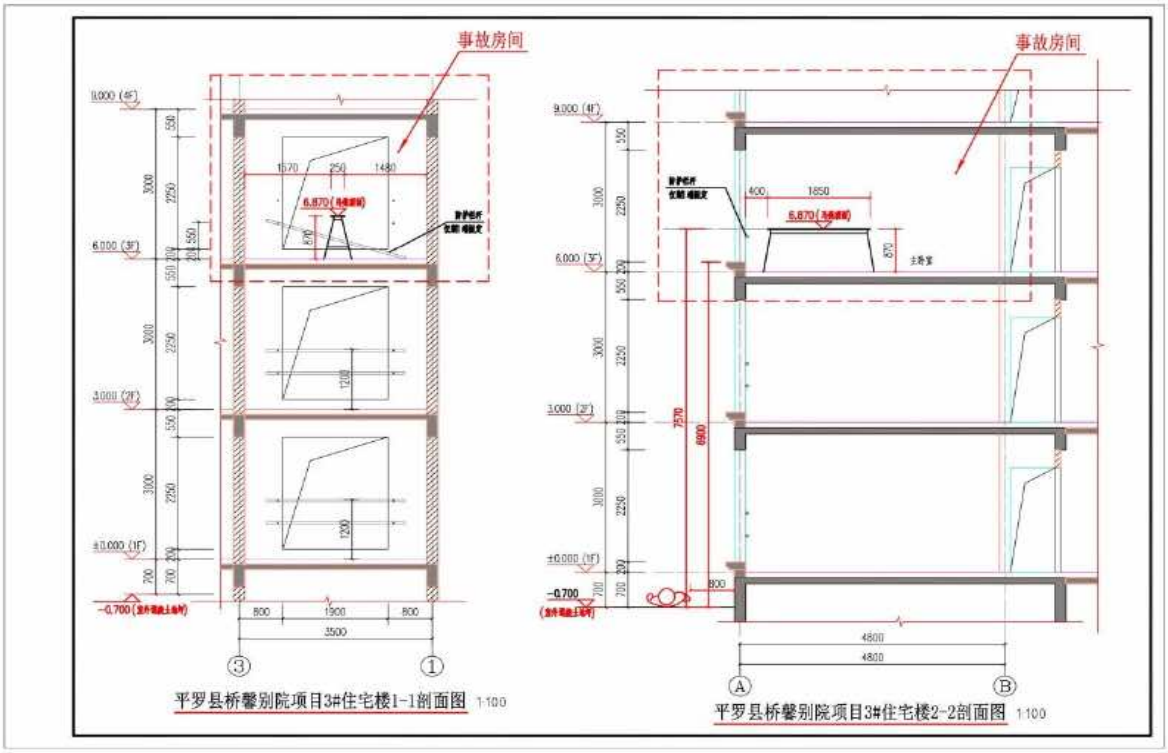


图 3　3#楼事故发生房间剖面图



图 4　三层事故房间



图 5　事故窗洞防护栏钢管



图 6　1.2 米防护栏西侧锚固点



图 7　0.75 米防护栏西侧锚固点



图 8　1.2 米防护栏东侧锚固点



图 9　事故使用马凳





图 10　三层事故窗洞　　图 11　三层事故窗洞



图 12　死者坠落位置

（三）事故报告和应急处置及评估

事故发生后，项目部经理景 X 于 14 时 35 分许赶到事故现场，得知现场人员已拨打 120 急救电话正在等待救援，立即打电话分别向公司总经理陈 X 帮、安全总监吴 X 伟、项目负责人蔡 X 红汇报现场情况。14 时 45 分 120 到达事故现场，经医生现场诊断陈 X 琴已死亡。在此期间，陈 X 帮安排景 X 向上级主管部门报告事故，景 X 于 15 时 28 分向平罗县住建局建设工程质量安全监督站以信息报送方式报告了事故情况。平罗县及市卫健委、住建局、应急管理局均在规定时间内按程序上报了事故信息。事故救援处置

中未发生其它次生衍生事故，社会舆情平稳。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，平罗县政府组织相关部门积极对接死者家属，进行心理疏导和安抚，并协助指导宁夏陈桥建设有限公司与死者家属协商，2026 年 5 月 5 日与死者家属达成一次性赔偿协议，并于 5 月 6 日赔偿款全部付清，善后事宜已妥善处理完毕。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡。死者：陈 X 琴，女。系平罗县桥馨别院项目临时用工。

（二）直接经济损失情况

事故调查组参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）规定统计，直接经济损失为 163 万元（不含事故罚款）。

四、事故原因

（一）直接原因

经事故调查组结合现场勘验、技术分析、台账核查及人员询问认定，事故直接原因为：**作业区域窗洞口临边防护未采用标准化、定型化防护，且防护栏杆未设置立杆。作业人员陈 X 琴进行碳纤维布粘贴作业时，未按规定正确使用个人安全防护用品。陈 X 琴在爬马凳过程中手按在窗洞 1.2 米高的横向钢管护栏上，钢管护栏突然脱落致使身体失去重心，头部朝下从窗洞口坠落至室外混**

凝土地坪，导致身亡。

（二）间接原因

一是现场安全管控形同虚设。涂料班组长王X未进行实名制通道录入登记，擅自将临时雇用人员带入施工现场，实名制通道管理形同虚设。施工单位制定了平罗县桥馨别院项目《高处防坠落专项施工方案》，明确临边防护要求："防护栏杆采用标准化、定型化防护"，但事故现场安全设施搭设与专项施工方案严重脱节，防护栏杆既不牢固，也不符合专项施工方案和安全技术规范要求。

二是安全责任落实断档悬空。项目部及相关管理人员日常检查、验收及安全技术交底等关键环节责任制落实走过场、无实效。安全员、班组长现场监管监护不到位、履职不力，对临窗洞口防护设施搭设不规范、施工人员违章作业等行为未及时发现，隐患排查不彻底、问题整改不落实。高处作业施工前，未对初次作业人员陈X琴进行培训教育，未对安全防护设施进行检查、验收，未进行安全技术交底，洞口临边未悬挂安全警示标志。

三是隐患排查整改流于形式。针对施工单位临边防护设施不符合规范的问题，监理单位发出的《监理通知单》（编号：011），仅提出"施工现场1#、2#、3#住宅楼个别矮窗临边防护搭设不符合规范要求"，但实际现场1#、2#、3#住宅楼临边防护搭设全部不符合规范要求；对存在的安全隐患虽下达了监理通知单，但未定人、定时间、定措施要求整改；在施工单位未整改，也未回复的情

况下，监理单位既未下达工程暂停令要求停工整改，也未向主管部门报告。

四是作业人员违章冒险作业。作业人员未经岗前安全教育培训，未按规定正确使用个人安全防护用品，对高处临边作业时攀爬作业风险认知不足，违章冒险作业，造成事故发生。

五、对事故有关单位和责任人员的处理建议

（一）对事故企业的处理建议

1.宁夏陈桥建设有限公司未严格落实安全生产主体责任，人员管理不规范，从业人员安全教育培训未有效落实，施工现场安全隐患排查治理不到位，对事故发生负有安全生产主体责任。由石嘴山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定依法处理。

2.宁夏壹航工程咨询有限公司未严格履行工程安全监理职责，对施工现场临边防护缺陷、作业人员违章作业等安全问题排查不全面、管控不到位、督促整改不力，对事故发生负有监理责任。由石嘴山市住建局依据相关法律法规依法处理。

（二）对事故企业及相关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

陈X琴，雇用临时工，安全意识淡薄、未经岗前安全培训教育违章作业、未按规定正确使用个人安全防护用品，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.对有关责任人员的处理建议

(1) 王X，宁夏陈桥建设有限公司项目涂料工班组长，未经岗前安全培训教育，未对临时雇用人员进行岗前安全培训教育，并擅自带入施工现场，对关键作业环节未进行安全技术交底，违规组织施工作业；未督促作业人员按规定正确使用个人安全防护用品；未制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行为；对事故发生负有直接管理责任。由石嘴山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。涉嫌重大责任事故犯罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》有关规定，移交公安机关予以立案查处追究责任。

(2) 陈X帮，宁夏陈桥建设有限公司总经理(实际控制人、实际出资人)，组织落实本单位全员安全生产责任制不深入；统筹实施本单位安全生产规章制度和操作规程流于形式；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；督促、检查本单位安全生产工作不到位；对事故发生负有主要领导责任。由石嘴山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定予以行政处罚。

(3) 吴X伟，宁夏陈桥建设有限公司安全总监(副总经理)，组织检查本单位安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产工作的建议；督促落实本单位安全生产整改措施不力；对事故发生负有安全管理责任。由石嘴山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

(4) 蔡X红，宁夏陈桥房地产发展有限公司项目负责人，组织检查项目现场安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产工作的建议；督促落实安全生产整改措施不力；对事故发生负有监督管理责任。由石嘴山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

(5) 景X，宁夏陈桥建设有限公司项目部经理，对施工现场统筹管理、安全管控履职不到位；未有效组织开展常态化安全教育培训；未及时排查消除施工现场安全隐患；对事故发生负有主要管理责任。由石嘴山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

(6) 许X军，宁夏陈桥建设有限公司项目部安全组长，日常检查履职不力，对现场监管不到位；未能及时发现并制止作业人员违章行为；隐患排查不彻底、问题整改不落实；对事故发生负有现场管理责任。由石嘴山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

(7) 刘X华，宁夏壹航工程咨询有限公司项目总监，安全监督缺位，隐患排查不全面、跟踪督办不到位，未及时向主管部门上报问题隐患，对事故发生负有安全监理责任。由石嘴山市住建局依据相关法律法规依法处理。

(8) 王X，宁夏壹航工程咨询有限公司监理工程师，现场安全检查不到位、履职不力，对防护设施搭设不规范、作业人员违章

作业未及时制止纠正；隐患排查不彻底、未督促问题隐患整改落实；对事故发生负有现场监理责任。由石嘴山市住建局依据相关法律法规规定依法处理。

（三）属地及有关部门处理建议

对在事故调查中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关资料，移交石嘴山市纪委监委依照相关规定予以处理。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不力，关键环节管理失守。施工单位安全生产主体责任落实不到位，专项施工方案落实、安全教育培训、安全技术交底、验收、检查等环节流于形式；现场人员管理失控，实名制与通道管控形同虚设，人员准入存在漏洞；安全监管履职缺位，现场安全监管不力，对防护设施搭设不规范、作业人员未正确使用个人安全防护用品、违章作业等隐患未及时发现和制止；监理单位督促整改不力，未按规定采取停工、报告等措施，未能有效履行法定监理职责。

（二）安全防护设施标准不落实，本质安全基础不牢。现场临边防护栏杆未按规范实施标准化、定型化搭设，构造缺失、固定简易，强度与稳定性、防护功能失效，反映出施工现场安全设施标准化、规范化建设存在严重不足。

（三）作业人员安全意识不足，违章行为未能有效遏制。临时用工未经岗前安全教育培训和安全技术交底，作业中未正确使用个人安全防护用品、依托不牢靠设施作业，暴露出对一线作业人

员特别是临时用工的安全准入、教育培训及现场监督管理缺失。

(四) 隐患排查治理不闭环，整改督办不到位。施工单位、监理单位制度执行不严，隐患排查不深入，整改要求不落实、跟踪督办不力，未形成“排查—整改—验收—销号”闭环。

七、事故整改和防范措施建议

(一) 强化主体责任落实，提升本质安全水平。企业要进一步完善并落实全员安全生产责任，建立和完善事故隐患内部报告奖励制度。企业主要负责人要切实履行第一责任人职责，组织全面风险辨识，完善处置措施，确保施工方案、安全技术交底、验收、现场隐患排查治理全面落实到位。监理单位要全面依法履行安全监理职责，隐患整改严格执行定人、定时、定措施，确保隐患整改闭环销号。

(二)规范高处作业安全防护，落实危险作业监护制度。企业要严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 要求，2 米及以上临边作业必须在临空一侧设置防护栏杆，并按规范设置横杆、立杆，全封闭密目式安全立网或工具式栏板，作业前必须完成防护验收、技术交底、警示标志设置，防护不合格一律严禁作业。严格执行自治区危险作业监护人制度，高处作业、有限空间等危险作业必须配备专职安全监护人，全面实行作业许可管理，无监护、无交底、无防护、无验收一律不得施工。

(三) 强化安全培训考核，有效杜绝“三违”行为。企业要建立规范化、标准化的岗前培训和定期复训机制，对所有一线员工进行

操作规程和风险辨识能力考核，确保新进场、转岗、返岗人员培训考核合格后方可上岗。加强高处作业专项安全培训及应急演练，提升作业人员风险辨识、自救互救及应急处置能力；深入开展反“三违”专项治理行动，对“三违”行为建立严管机制，纳入日常检查重点。

（四）提升监管执法质效，深化隐患排查治理。平罗县人民政府及住建部门要结合本次事故，通过专项整治、执法检查、明查暗访等方式，依法严厉打击各类违法违规行为，保持打非治违高压态势。对所有建筑施工项目全面开展安全隐患排查，重点整治高处作业、临时用电、消防安全、起重机械等突出问题。全面整治“三违”行为禁而不绝等顽瘴痼疾，着力防范化解重大安全风险，切实提高安全监管质效，对检查发现存在重大安全隐患和安全生产违法行为的企业要依法严肃查处，杜绝同类问题重复出现。

宁夏陈桥建设有限公司“5·5”一般高处

坠落事故调查组

2026 年 6 月 26 日