青铜峡市万泰工贸有限公司
“5·24”一般高处坠落事故调查报告

青铜峡市万泰工贸有限公司

“5·24”一般高处坠落事故调查组

2024 年 7 月

2024年5月24日15时许，青铜峡市万泰工贸有限公司发生1起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约161.76万元。

事故发生后，青铜峡市委、市政府高度重视，公安、应急、卫健、属地镇政府等部门（单位）第一时间到达事故现场，指导协助开展事故救援和善后处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，市人民政府于5月25日批准成立了由市应急管理局、纪委监委、公安局、工信局、人社局、青铜峡镇、总工会等部门（单位）组成的青铜峡市万泰工贸有限公司“5·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请安全生产专家参与，依法对事故展开全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，**青铜峡市万泰工贸有限公司“5·24”一般高处坠落事故是一起作业人员违规高空作业导致的生产安全事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

青铜峡市万泰工贸有限公司位于青铜峡市青铜峡镇，成立于2008年5月6日，统一社会信用代码91640381670409243，

法定代表人杨某甲，注册资本1000万元整，公司现有2个生产车间，分别为兰炭车间和白灰车间，用于生产兰炭和白灰。另建有原料库，成品库等料棚，现有职工20人。公司安全生产工作由企业主要负责人和生产厂长直接管理。

（二）事故发生经过及救援情况

5月24日15时许，青铜峡市万泰工贸有限公司维修工王某明发现成品库料棚大料皮带机输送皮带跑偏，与机架钢梁发生摩擦，在机器停机后，王某明携带安全带、佩戴安全帽，沿着输送带向皮带机机头部位爬去准备调整皮带位置，到达皮带机中部时，王某明让兰炭车间员工王某良递给他一把扳手。现场维修工王某孝看到王某明在皮带机上，提醒王某明高处作业系好安全带，王某明回答“知道了”，继续向机头爬去。过了几分钟，王某孝突然听到一声呼叫，抬头看到王某明从机头掉下来，王某孝过去将王某明翻转过来，看见王某明额前头部蹭破，安全帽从兰炭堆滚落下来。王某良听到呼叫声后，到达事故现场，王某孝让王某良给厂长杨某乙打电话，杨某乙大约2分钟后赶到现场，15时11分左右拨打了120急救电话。15时30分左右120救护车到达现场，发现王某明受伤过重，将其送至吴忠市人民医院抢救，王某孝和同事驾车随行，在路上联系王某明家属赶赴医院；17时左右，王某明因头部伤势过重经抢救无效死亡。

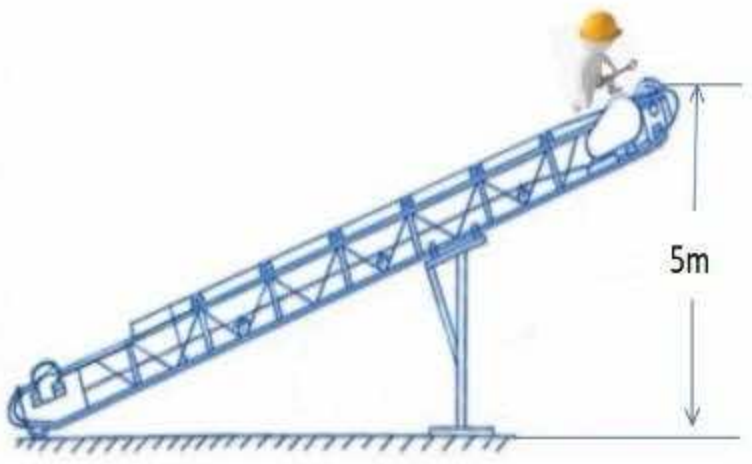


图 1 维修示意图

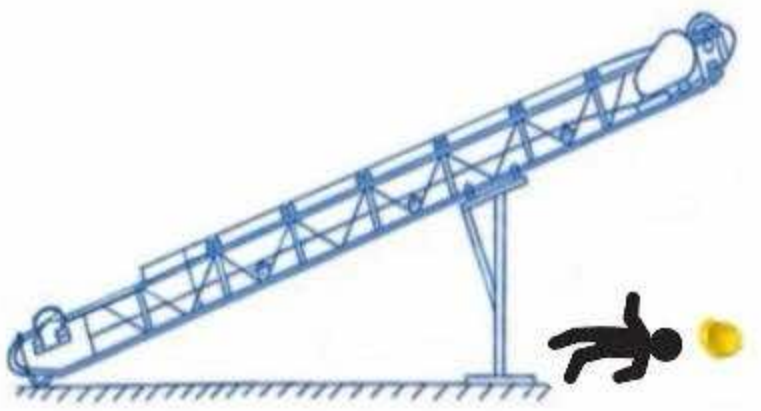


图 2 事故示意图

（三）事故现场情况

皮带机设备整体位于成品料棚中央，由北向南共 3 架，分别为大、中、小料皮带机，机体均倾斜上扬 30°左右，呈斜皮带布置，3 架皮带机机尾位于滚筒筛下，发生事故皮带机位于滚筒带右侧北端，为兰炭大料皮带机，机身材料为钢制，长约 12 米，输送皮带由设在机头的滚筒电动机拖动，机头最高处距地约 5 米，下方堆放成品兰炭，输送皮带上仍残留兰炭物料。事故现场遗留作业工具安全带一条，扳手一把，过期安全帽一顶（帽内注明有效期 30 个月，生产日期 2021 年 6 月，已过期 5 个月）。



图 3 事故皮带机



图 4 皮带机滚筒与轴承座

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，直接经济损失约161.76万元。

二、事故原因分析

（一）直接原因

经综合分析，事故直接原因是：青铜峡市万泰工贸有限公司维修工王某明安全意识淡薄，未按照高处作业操作规程规范作业，未正确佩戴劳动防护用具（安全帽），在对松动皮带机拖动滚筒轴承座固定螺栓时失稳坠落，致使头部受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.企业安全生产规章制度不健全。该公司全员安全生产责任制不健全，未实施本单位的安全管理制度和操作规程，安排不具备高处维修作业资质的人员进行高处作业，对高处危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.企业安全教育培训未落实。该公司对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能。

3.企业现场安全管理不到位。未在成品料棚、皮带机、控制柜设置明显的安全警示标志。

4.企业未严格开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，事故隐患排查治理流于形式，未采取有效管控措施消除现场隐患和杜绝违章作业行为。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）王某明，青铜峡市万泰工贸有限公司车间维修工。

在对设备进行维修时，未按照高处作业操作规程规范作业，未正确佩戴劳动防护用具（安全帽），在对松动皮带机拖动滚筒轴承座固定螺栓时失稳坠落，导致该起事故发生，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）杨某甲，青铜峡市万泰工贸有限公司总经理。作为公司的主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织本单位安全生产规章制度和操作规程的实施；未组织实施本单位安全生产教育培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负有主要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项[1]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，参照《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（试行）》和《生产安全事故罚款处罚规定》，建议由市应急管理局给予杨某甲处上一年年收入壹拾叁万肆仟元（134000元）40%的罚款计人民币伍万叁仟陆佰元（53600元）罚款的行政处罚。

（三）杨某乙，青铜峡市万泰工贸有限公司厂长。主管公司生产活动，按照“三管三必须”要求，对公司生产经营活动负有安全管理职责，对从业人员安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患；未采取有效管控措施消除现场隐患，对该起事故负有重要领导责任。以上事实违反了《中华人

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（七）[3]项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，参照《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（试行）》和《生产安全事故罚款处罚规定》，建议由市应急管理局给予杨某乙处上一年年收入柒万元（70000元）20%的罚款计人民币壹万肆仟元（14000元）罚款的行政处罚。

（四）青铜峡市万泰工贸有限公司。该公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业；对高处危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第三十条[6]、第四十三条[7]、第四十四条第一款[8]和第四十五条

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]的规定，参照《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（试行）》和《生产安全事故罚款处罚规定》，建议由市应急管理局给予青铜峡市万泰工贸有限公司处人民币伍拾万元（500000.00）罚款的行政处罚。

（五）青铜峡镇人民政府。属地安全生产监督管理职责履行不到位，对辖区内企业安全生产监督检查不到位，对该起事故负有直接监管责任，建议青铜峡镇人民政府向市安委会作出深刻检查。

四、事故防范和整改措施

（一）青铜峡市万泰工贸有限公司。一是严格落实生产经营单位安全生产主体责任，按照《中华人民共和国安全生产法》《宁夏回族自治区安全生产条例》等法律法规要求，切实提高管理人员安全责任意识，提升本公司安全管理水平，认真履行企业主要负责人和安全管理机构安全职责。**二是**建立健全安全管理体系，修订完善公司《全员安全生产责任制》《安全管理制度》《安全操作规程》《生产安全事故应急预案》等制度文件，严格按照各项管理制度设置安全管理机构或专（兼职）职安全管理人员，健全企业安全管理体系。**三是**深刻汲取事故教训，认真落实设备安全管理制度，建立有限空间、动火、高处作业等较大危险作业和检修、维修作业审批制度，严格履行审批手

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

续，并安排监护人员进行现场安全管理，确保作业安全。**四是**严格落实员工安全教育培训，重点做好安全管理人员、特种作业人员及新员工“三类人员”的培训教育，规范员工作业行为，制定现场作业要求。**五是**强化安全管理。在成品料棚、皮带机、电气控制柜等在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，并定期进行检查维护。**六是**按照《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》，全面开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，结合工艺流程、生产设备设施等关键环节，开展全面风险辨识，制定分级分类管控措施，扎实开展事故隐患排查治理，及时消除人的不安全行为、物的不安全状态，严防类似事故的再次发生。

（二）青铜峡镇人民政府。要牢固树立安全发展理念，召开警示教育会，向辖区内企业通报该起事故，督促其他企业深刻汲取事故教训，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实落实属地管理责任，结合安全生产治本攻坚三年行动，持续开展安全生产大排查大整治，督促辖区内企业严格落实安全生产主体责任，打通安全监管“最后一公里”，遏制各类生产安全事故发生。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门（单位）。各安委会相关成员单位要进一步加强各自行业领域安全生产监管工作，严格落实《中华人民共和国安全生产法》规定的“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，采取强有力的措施，督促企业构建完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成齐抓共管的合力，深

入开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点领域、容易被忽视的“小部位”，逐项研判安全风险，认真排查治理问题隐患，坚决防在先、防在前，抓在日常、严在经常，坚决遏制各类事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定向好。

青铜峡市万泰工贸有限公司“5·24”
一般高处坠落事故调查组
2024 年 7 月 19 日