丹东瑞应汽车冲压件有限公司“3·28”一般物体打击事故调查报告

元宝区“3·28”事故调查组

2024年4月12日

目　录

一、基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）发生事故区域和设备设施情况.....2

（三）作业人员和作业安排情况.....5

（四）事故发生单位安全管理情况.....5

（五）事故人员伤亡和直接经济损失情况.....6

二、事故发生经过.....6

三、应急处置、事故报告及评估情况.....7

（一）事故现场应急处置情况.....7

（二）事故信息接报及相应情况.....8

（三）应急处置评估情况.....8

四、事故原因.....8

（一）直接原因.....8

（二）间接原因.....9

五、事故责任认定和处理建议.....9

（一）不予追究责任人员.....9

（二）对事故责任单位处理建议.....10

（三）对事故责任人员处理建议.....10

（四）其他处理建议.....10

六、事故整改和防范措施建议.....10

（一）严格落实企业主体责任，强化安全隐患排查.....10

（二）扎实开展安全教育培训，提高员工安全意识.....12

（三）严格落实监管部门责任，加大监管执法力度.....12

丹东瑞应汽车冲压件有限公司“3·28”一般物体打击事故调查报告

2024年3月28日9时44分，位于丹东市元宝区金山镇的丹东瑞应汽车冲压件有限公司发生一起物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失约112万元。

事故发生后，区政府领导高度重视，第一时间对应急救援和现场处置提出意见，要求迅速查明事故原因，并针对全区机械加工企业开展隐患排查，坚决防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，3月28日，经元宝区人民政府批准，成立丹东瑞应汽车冲压件有限公司“3·28”一般物体打击事故调查组，由元宝区应急局任组长单位，公安元宝分局、元宝区总工会、金山镇人民政府为成员单位，并邀请区纪委监委派员参加，依法依规对事故进行调查。事故调查组邀请丹东市安全生产技术专家对事故原因进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、综合研判和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，认定了事故性质，理清了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

调查认定，**丹东瑞应汽车冲压件有限公司“3.28”一般物体打击事故是一起因员工违章作业、企业事故隐患排查不到位、安全生产责任制未落实、安全教育培训流于形式导致的生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

丹东瑞应汽车冲压件有限公司（以下称瑞应公司），注册成立日期2009年7月7日，营业期限自2009年7月7日至2029年7月7日，法定代表人、董事长崔某某，总经理王某某（为主要负责人，负责瑞应公司的日常管理），统一社会信用代码：91210600689688035A，注册资本2000万人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：丹东市元宝区金山镇古城路88号。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，金属加工机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），金属结构制造，金属工具制造，模具制造，模具销售，通用零部件制造，密封件制造，机械零件、零部件加工，钢压延加工，机械设备租赁。

（二）发生事故区域和设备设施情况

瑞应公司占地面积2万平方米，有1个制造车间和1个仓储车间，共有各种生产类设备82台，事故发生在该公司的制造车间。制造车间共有冲压机18台，500吨及以上4台，500吨以下14台。事故发生时开机6台，其中500吨及以上2台，500吨以下4台。生产任务是工件成型，主要工序为

将金属板放置到冲压机压边板上，通过凸模凹模挤压定型，得到相应工件半成品。厂房布局及事故发生区域视图如下：

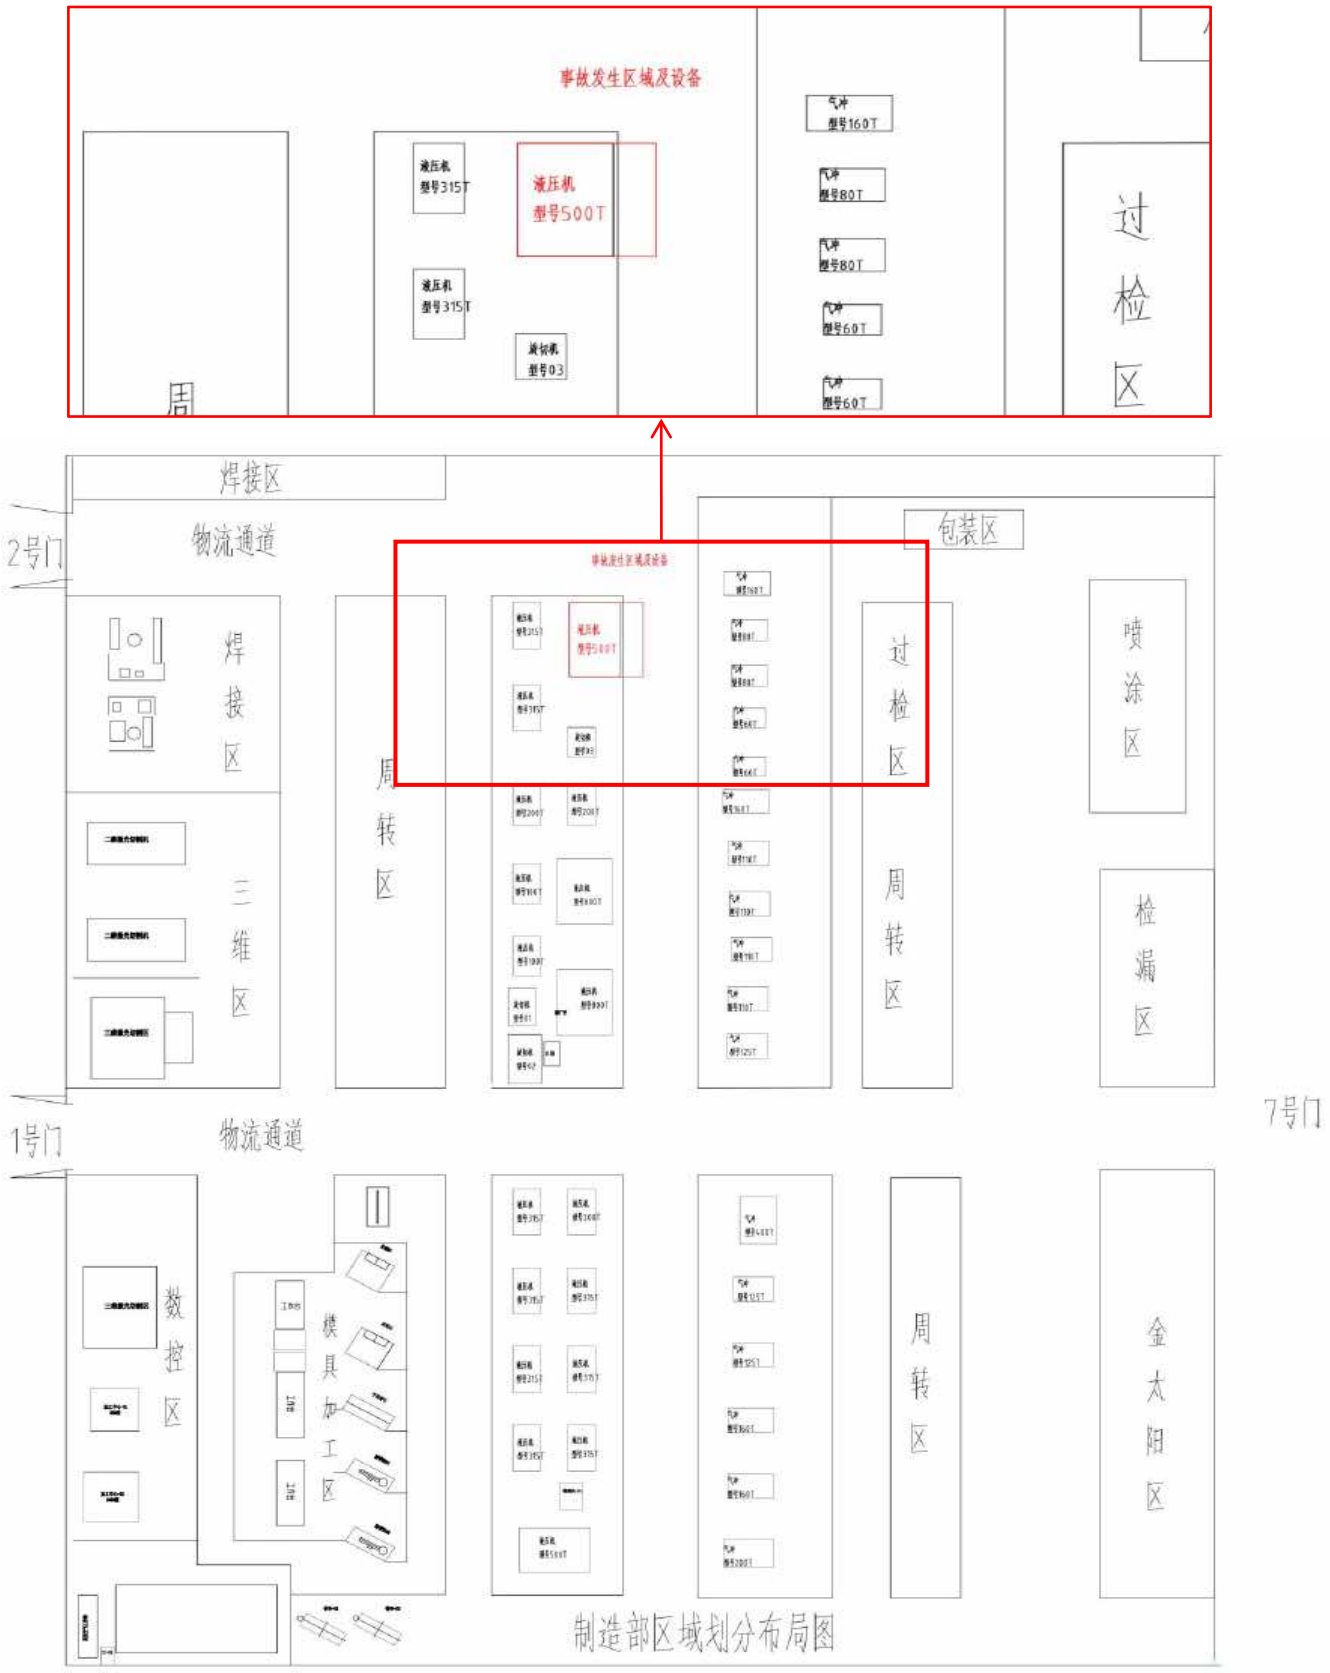


图 1 厂房布局及事故发生区域视图

发生事故的设备是一台四柱式冲压机，生产厂家为沃得精机（中国）有限公司，型号 YW32-500，出厂日期 2017 年 6 月 3 日，公称力 5000KN，液压势力 1000KN，工作压力 25MPa。设备示意图如下:

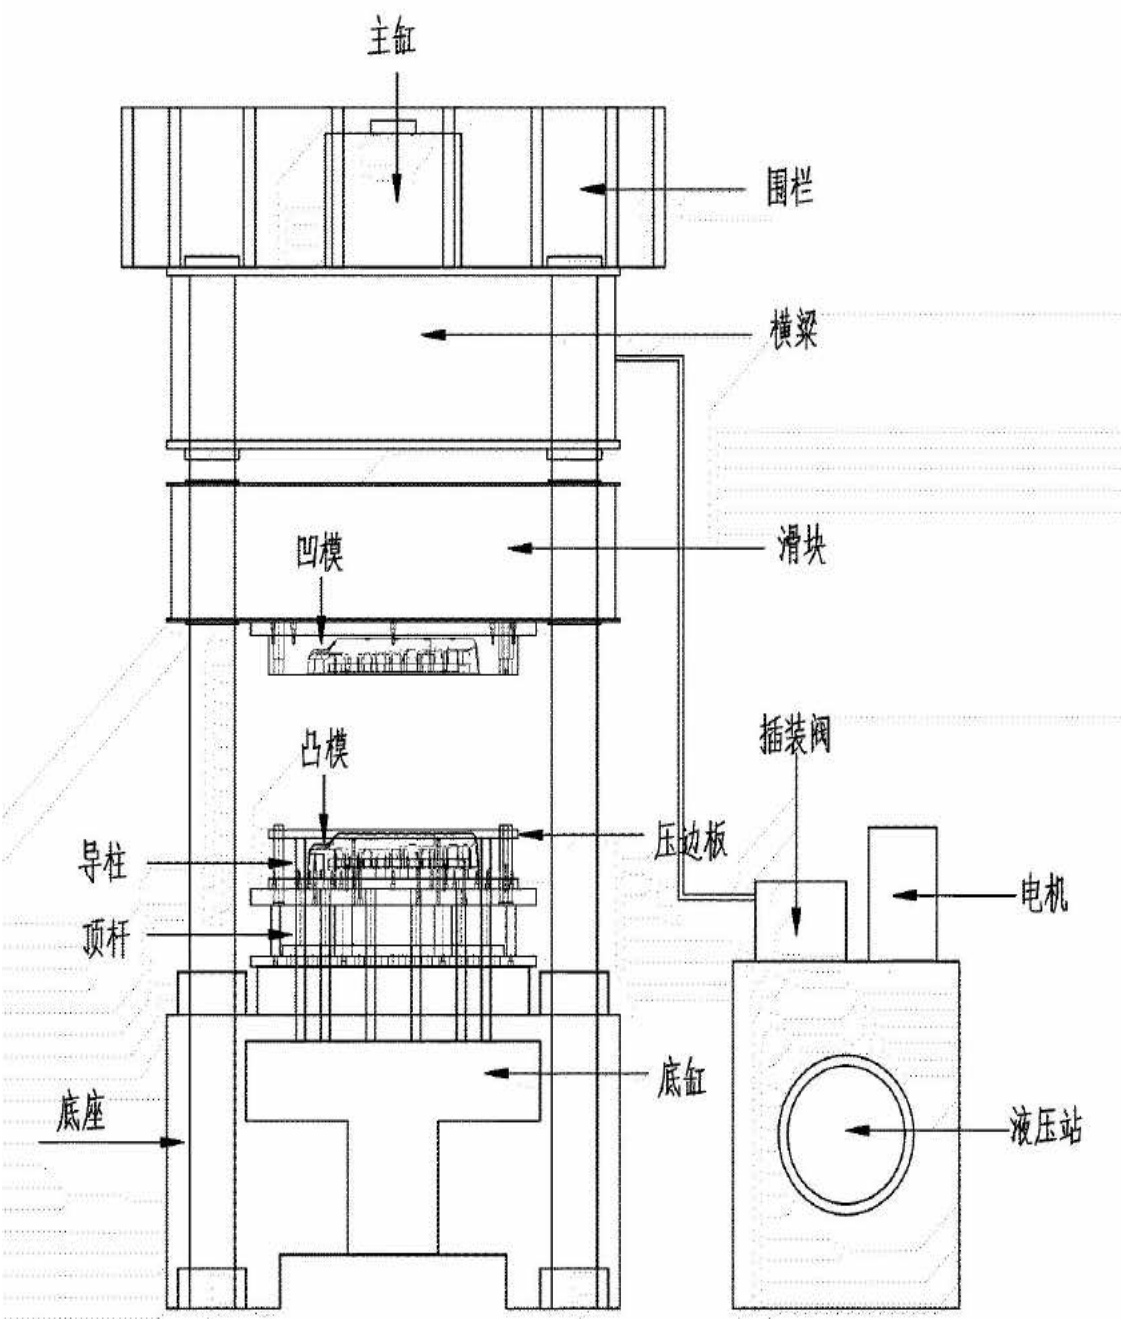


图 2 发生事故的冲压机示意图

（三）作业人员和作业安排情况

2024 年 3 月 28 日 8 时左右，瑞应公司 6 名员工分别操作 6 台冲压机进行当日作业。当日作业区域在场人员有:

1.孙某某，男，冲压工人，负责生产 D30 壳体。

2.史某某，男，液压工人，负责生产隔热罩。

3.孙某某，男，液压工人，负责生产连接板组件。

4.崔某某，女，液压工人，负责生产孔板。

5.卢某某，男，液压工人，负责生产挡泥板支架。

6.王某，男，液压工人，负责生产皮带轮壳体。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和安全管理人员配备情况。瑞应公司现有员工 79 人，其中制造部员工 49 人，班长及以上管理人员 5 人,主要负责人为负责公司日常管理的总经理王某某，安全员为冷某。王某某和冷某均经安全教育培训并取得培训合格证。

2.安全管理制度建立情况。瑞应公司建立了《安全生产管理制度汇编》，其中针对冲压机操作编制了《油压机安全操作规程》和《冲压机作业操作指导》，明确了“异常情况需及时报告给主管领导或设备管理人员”和“工作期间，保持设备周边卫生，随时整理工作区域物品摆放整齐”等内容并在公司展板处进行公示。

3.员工安全教育培训情况。事故死者孙某某于 2014 年入职，从事冲压工作，接受过三级安全教育培训并考试合格。

（五）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者孙某某，男，51周岁，辽宁省宽甸满族自治县灌水镇欢水洞村人，系瑞应公司冲压机操作工。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定本起事故直接经济损失约112万元。

二、事故发生经过

2024年3月28日7时56分，孙某某到达工位，查看设备运行状态正常，8时12分压制产品首件，生产D30壳体。9时33分，孙某某发现由于模具受力不均导致生产出的壳体有缺陷。按照瑞应公司规定，模具出现问题应及时告知带班领导并通知专业检修人员处理。孙某某未立即执行公司规定，而是自己将一块金属垫块放置在冲压机支撑板与模具压边板中间，用以辅助顶杆改变压边力，解决模具受力不均问题。

9时44分，孙某某调试完机器，在未将金属垫块取出的情况下便打开冲压机开关开始作业。冲压机巨大的压力将支撑板挤压弯曲并将金属垫块挤压弹出击中孙某某右腹部，孙某某从工作台弹出并倒地不起。

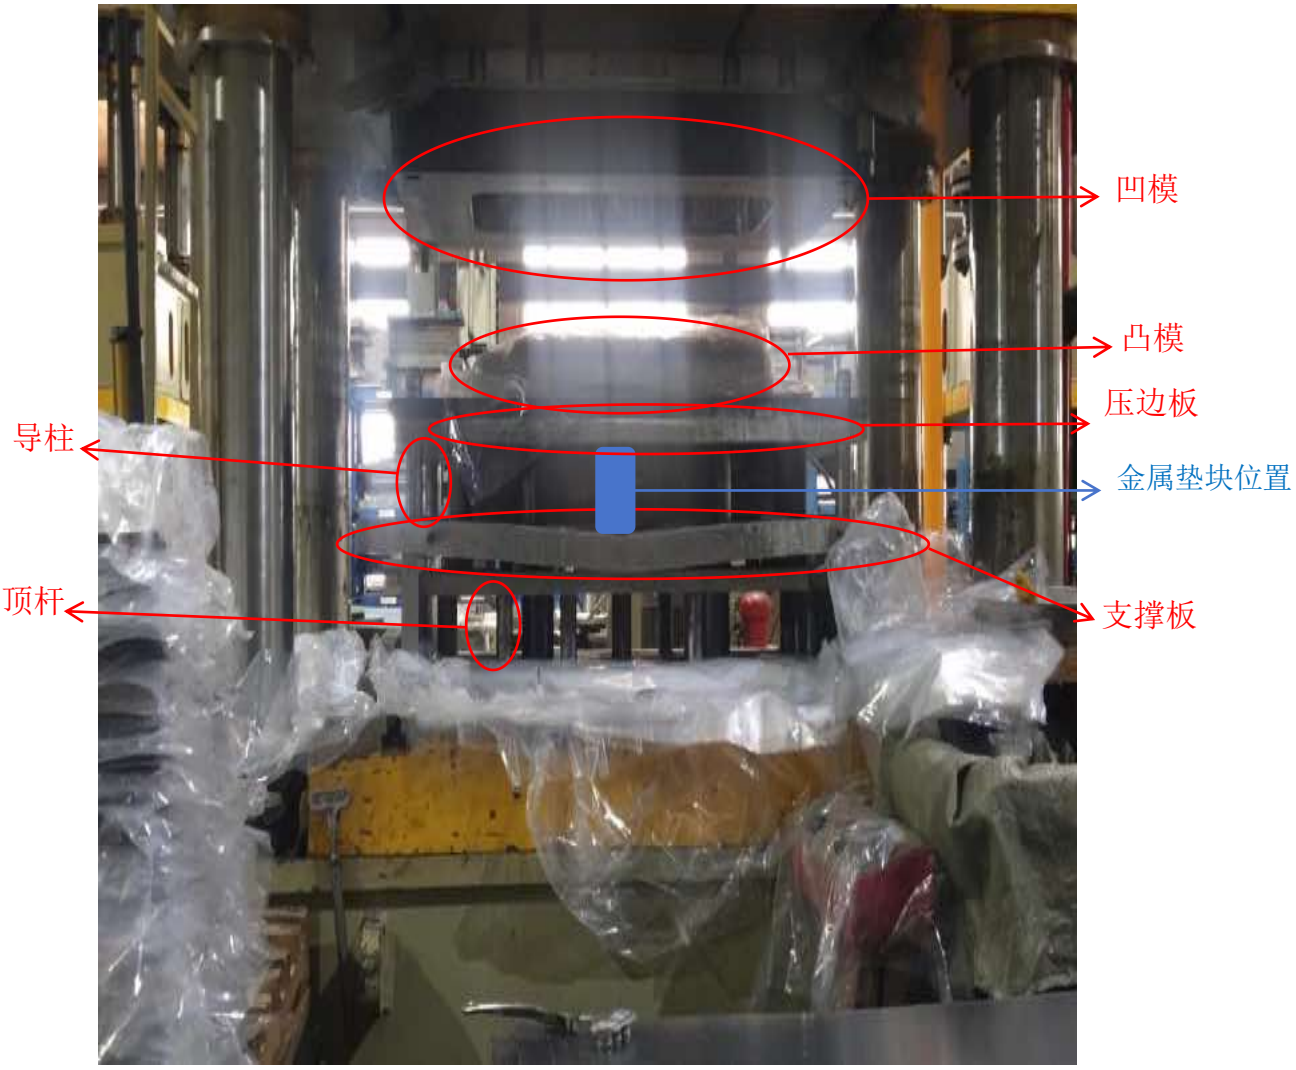


图 3 事故冲压机实物图（型号 YW32-500）

三、应急处置、事故报告及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，车间工人孙某某立即向公司安全员冷某报告事故情况。冷某随即赶到事故现场，发现孙某某蜷缩在地，仍有呼吸，地面有血迹。

9 时 45 分，车间班长郭建华拨打 120 急救电话。

9 时 46 分，冷某打电话给在无锡出差的王某某，报告事故情况，王某某要求立即报告属地镇政府、派出所、区应急等相关部门，并做好应急处置工作，。

10 时 00 分，郭某某拨打 110 报警，金山镇派出所接警。

10 时 08 分，金山镇派出所民警到达事故现场，并联系市公安局刑侦支队法医立即赶往现场。

10 时 15 分，120 急救人员与法医到达事故现场。经现场检查，孙某某已无生命迹象。

冷某立即通知所有冲压设备停止生产。

（二）事故信息接报及相应情况

10 时 14 分，冷某向企业所在地金山镇政府报告了事故情况。随即金山镇政府向区应急局报告了事故情况，区应急局、公安元宝分局及金山镇政府等部门负责同志立即赶往事故现场进行处置。

10 时 15 分区应急局向区政府报告。

10 时 24 分，区应急局向市应急局电话报送事故信息并于 10 时 58 分在国家应急指挥综合业务系统上报事故信息，同日下午通过应急管理部生产安全事故统计信息直报系统再次上报。

（三）应急处置评估情况

从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置及时，事故发生单位和区政府相关部门响应及时、程序合法，信息报告和救援信息传递沟通顺畅、及时，事故现场管控有序，善后处理工作得当。

四、事故原因

（一）直接原因

冲压机操作工孙某某未遵守冲压作业操作规程，自作主张将金属垫块充当调整工具，且未将金属垫块撤下就启动冲

压机，冲压机巨大的压力将金属垫块挤压弹出击中其右腹致死，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.事故隐患排查不到位。瑞应公司各级人员安全生产责任制和现场安全检查制度的执行与落实不到位，管理痕迹不明显，事故隐患排查等方面工作流于形式，仅限于写资料、存档案，应付检查。主要负责人未督促、检查本单位安全生产工作，安全员和班长未及时发现并制止孙某某违章作业行为。

2.安全生产责任制未落实。安全生产规章制度落实不到位，生产部门和安全管理部门没有很好的协同合作，存在把生产置于安全之前的情况。安全生产责任制未层层落实，风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制未有效发挥作用。

3.安全教育培训工作不扎实。孙某某的《企业员工三级安全教育记录》所记录的安全教育培训内容与其他岗位内容雷同，且未具体记录到岗位，如班组级教育直接笼统写为本岗位，未将冲压作业与其他作业具体区分。安全生产培训签到表无具体日期，且孙某某安全培训试卷也无具体日期，考试岗位针对性不强，冲压相关知识与要求不足，且试卷批分宽松，25 分简答题只一句话就给满分，致使员工安全意识淡薄，辨识安全风险和消除事故隐患能力较差。

五、事故责任认定和处理建议

（一）不予追究责任人员

孙某某，男，瑞应公司冲压工人。未遵守该公司制定的冲压作业操作规程，发现模具出现问题时未及时上报带班领

导并通知专业维修工处理，自作主张将金属垫块放置在压力柱部位充当调整工具，且未将金属垫块撤下就开动冲压机，导致自身被飞出的金属垫块打击致死，对该起事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故责任单位处理建议

丹东瑞应汽车冲压件有限公司未认真落实企业安全生产主体责任，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格落实岗位安全生产责任，对事故的发生负有责任。建议由元宝区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[1]之规定给予行政处罚。

（三）对事故责任人员处理建议

1.王某某，男，瑞应公司主要负责人，对本单位安全生产工作全面负责。未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有领导责任。建议由元宝区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]之规定给予行政处罚。

2.冷某，男，瑞应公司安全员，负责本单位安全生产管理工作。未扎实开展安全教育培训工作，未履行检查本单位安全生产状况及时排查生产安全事故隐患职责，对事故发生负有领导责任，建议由元宝区应急局依据《中华人民共和国

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；.....

安全生产法》第九十六条[3]之规定给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.郭某某，男，瑞应公司冲压班长，负责生产车间冲压班组安全管理工作。存在未及时发现并制止孙某某违章作业的行为，对本次事故发生负有管理责任，建议由瑞应公司根据公司内部管理规定给予处理。

2.臧某某，男，瑞应公司模具维修工组长，负责模具维修及维修工安排调度工作。存在未及时发现事故冲压机模具压力不均的问题，对本次事故发生负有管理责任，建议由瑞应公司根据公司内部管理规定给予处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）严格落实企业主体责任，强化安全隐患排查

瑞应公司要切实履行安全生产主体责任,全面认真贯彻落实法规政策和标准规范要求,以细之又细、严之又严的态度部署落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；要加强现场作业监督检查与隐患排查工作，规范作业行为，按照岗位职责分工做好人员安排、工作监护和各项工序过程的安全确认，完善操作规程，将“严禁私自调试设备”加入到现有操作规程中，教育引导作业人员严格落实规范作业行为，同时加强对设备设施、生产现场环境和“三违”现象的检查，督促员工自觉遵守规章制度和操作规程，及时发现并消除隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）扎实开展安全教育培训，提高员工安全意识

瑞应公司要加大对班组长及一线作业人员的基础知识和安全技能培训，要结合员工工作性质和岗位特点，进行有针对性的安全教育培训，增强员工预防事故和辨别风险的能力，坚决制止和纠正违章作业的行为；要结合本起事故教训，组织全员进行深层次的原因剖析，开展“杜绝违章作业”安全警示教育，切实增强员工的安全意识、提高安全技能。

（三）严格落实监管部门责任，加大监管执法力度

属地镇政府要全力配合企业做好善后工作。各镇街、各部门要吸取事故教训，举一反三，树牢安全发展理念，始终绷紧安全生产之弦。围绕“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，以及“三管三必须”“谁主管谁负责”的原则,按照元宝区安委会成员单位安全生产工作任务分工，结合本次事故暴露的问题，严格照单履职,形成工作合力,确保责任全覆盖、监管无盲区。要加强对各重点行业领域的执法检查和安全监管工作，对存在违法违规行为的，依法严格处罚，种好安全生产“责任田”，督促企业严格落实安全生产主体责任，牢牢守住安全生产防线。

丹东瑞应汽车冲压件有限公司“3·28”

一般物体打击事故调查组

2024年4月12日