田阳田州广西富强木业有限公司卸货作业“5·2”一般触电事故调查报告

田阳区人民政府事故调查组

2025年8月27日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 3 -

（一）涉事项目相关情况 ..... - 3 -

（二）事故相关单位及人员概况 ..... - 6 -

（三）事故发生经过 ..... - 10 -

（四）现场勘察情况和相关调查情况 ..... - 12 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 18 -

二、应急处置及评估情况 ..... - 18 -

（一）应急救援及处置情况 ..... - 18 -

（二）事故信息接报及响应情况 ..... - 18 -

（三）事故善后处理情况 ..... - 19 -

（四）应急处置评估情况 ..... - 19 -

三、事故原因分析 ..... - 19 -

（一）直接原因 ..... - 20 -

（二）间接原因 ..... - 20 -

四、其他单位存在的问题 ..... - 22 -

（一）其他企业存在的问题 ..... - 22 -

（二）地方党委政府和有关部门存在的其他问题 ..... - 22 -

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议 ..... - 23 -

（一）有关责任单位处理建议 ..... - 23 -

（二）有关责任人员处理建议 ..... - 24 -

（三）有关车辆处理建议 25

（四）其他建议 ..... - 25 -

六、事故主要教训 ..... - 25 -

七、事故防范和整改措施建议 ..... - 27 -

2025年5月2日20时28分许，广西富强木业有限公司（以下简称富强木业公司）在百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块百色市田阳区乐鸿木业有限公司（以下简称乐鸿木业公司）厂房西侧约9米处卸货作业时发生一起一般触电事故，造成1人抢救无效死亡。

事故发生后，田阳区委区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，成立由田阳区应急局牵头，百色市公安局田阳分局、区工信局、区林业局、区发改局、区人社局、区司法局、区总工会、区人民检察院、田州镇人民政府等单位组成田阳田州广西富强木业有限公司卸货作业“5·2”一般触电事故联合调查组，并邀请区纪委监委全程监督。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，按程序开展事故调查取证工作。经事故调查组现场勘察、调查取证、调阅资料、询问取证、视频分析、技术分析等方式，查明了事故发生经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出对相关责任人员、责任单位的处理和事故防范措施建议。

经调查认定，田阳田州广西富强木业有限公司卸货作业“5·2”一般触电事故是一起因卸货区域设置不合理，夜间作业光线不足，作业人员安全意识淡薄，现场管理人员引导卸货作业不当，卸货安全风险预判不足、缺乏安全防护措施、违章冒险在高压线下进行卸货作业，未能及时制止危险作

业行为，造成桂******自卸货车在倾卸木材过程中车厢前部私自加装两根长800mm高800mm呈“L”型的铁架触碰到高压线，导致驾驶员陆*七触电抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目相关情况

事故地点位于百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块百色市田阳区乐鸿木业有限公司厂房西侧约9米处。

1.场地租赁情况：2023年2月20日，田阳县万豪房地产开发有限公司委托公司员工黄*焕全权日常管理维护百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块场地。2023年3月1日，黄*焕私自与黄*红签订租地协议，将田州镇三雷村火车站大道A1地块约90亩场地出租给黄*红，用于晒木料和停车场使用，年租金为人民币27万元整，租期为2023年3月1日至2027年3月1日。

2.生产经营管理情况：2024年12月份，乐鸿木业公司在出租位于百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块场地搭建厂房，收购木材进行加工生产经营活动。2025年4月初，乐鸿木业公司黄*红及儿子黄*搏与富强木业公司法人、总经理宾*能就乐鸿木业公司面板加工生产设备转让问题达成口头协议。2025年4月11日前期，为检验面板加工生产盈利情况，乐鸿木业公司购买几车木材进行试生产，乐鸿木业公司和富强木业公司宾*能共同管理，生产利润归乐鸿木业公司所有。2025年4月11日，富强木业公司财务负责人李*与黄*红的儿

子黄*搏做好乐鸿木业公司电表用电缴费交接手续，乐鸿木业公司场地正式由富强木业公司生产经营管理。富强木业公司接手生产经营管理后，收购木材存放乐鸿木业公司场地从事木材加工生产，宾*能、李*、宾*华等均参与木材收购、过磅等经营活动，乐鸿木业公司无人参与经营管理，且未在其中获得利益，也未向富强木业公司收取场地、厂房、设备及电费等费用。

3. 木料供应交易情况：2025年3月21日，富强木业公司宾*能电话联系木材供应商何*利是否有木材销售，何*利便将林木基地位置通过微信发给宾*能。宾*能当天到位于田阳区坡洪镇郎舍村敢拔屯林木基地查看木材情况，并与何*利达成口头协议，约定富强木业公司收购何*利基地木材。2025年3月27日，何*利开始向富强木业公司供应木材。富强木业公司接手乐鸿木业公司场地生产经营后，李*通过微信交待何*利购买木材规格、木材分拣装车及分类运输到富强木业公司老乡家园场地和乐鸿木业公司场地。2025年4月16日，富强木业公司通过对公账户向何*利个人账户转账4月14日、4月15日陆*七和陆*达运输到乐鸿木业公司场地的木材款项，两次共计17197元；2025年4月23日，富强木业公司宾*能通过宾*能的个人账户向何*利个人账户转账4月17日（两车）、4月18日和4月19日陆*七和陆*达运输到乐鸿木业公司场地的木材款项，四次共计32924元；2025年4月23日，富强木业公司通过广西一帆木业有限公司对公账户向何*利个人账户转账4月23日陆*七和陆*达运输到乐鸿木业公司的木材款项，共计8379元。2025

年5月18日，何*利通过微信把4月29日至5月18日的木材销售流水记录发给富强木业公司李*，李*告诉何*利：运到乐鸿木业公司场地的木材款由宾*能负责转账。因何*利仅卖木材给富强木业公司，不接受宾*能的微信好友申请。2025年5月21日，宾*能电话联系何*利称自己为富强木业公司宾*能的弟弟，请求何*利加为微信好友，通过之后发银行卡号给宾*能。当天宾*能将运到乐鸿木业公司场地的木材款人民币18196元整转账给何*利。

4. 木料运输情况：2025年4月12日，何*利与陆*达就卖给富强木业公司的木材以运价每吨55元运输到指定地点达成承运口头协议。陆*达因本人运输能力有限，便找陆*七一起运输木材，以同样的运价运输到指定地点达成承运口头协议。陆*达驾驶自有桂LC****自卸货车运输木材，陆*七驾驶自有桂L1****自卸货车运输木材。根据富强木业公司要求，品相好的圆木和松木（正材）运送到乐鸿木业公司场地，杂木运送到富强木业公司的老乡家园场地。截止2025年5月2日事发，陆*达给何*利运输14车木材，陆*七给何*利运输17车木材。

5. 高压线运营情况：田州站10KV田农I线于2009年6月9日投产运营，高压线穿过乐鸿木业公司场地上空，导线边线与乐鸿木业公司铁棚房的水平安全距离9米，符合《电力设施保护条例实施细则》要求[1]；高压线线路与地面垂直距离为

[1]《电力设施保护条例实施细则》（2023年12月修订，2024年3月1日起施行）第五条规定“架空电力线路保护区，是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：

6.54米，满足中华人民共和国电力行业标准《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T5220-2021）第11.0.2“3kV-10kV导线与地面的最小距离：非居民区5.5米安全距离”的规定。

（二）事故相关单位及人员概况

1.涉及相关单位概况

（1）百色市田阳区乐鸿木业有限公司，成立于2024年10月30日，统一社会信用代码91451081MAD0HM7T5T，住所位于广西壮族自治区百色市田阳区田州镇三雷村那广屯火车站前大道优程酒店旁，经营范围：一般项目:木材加工、木材收购、木材销售、建筑用木料及木材组件加工、人造板销售、林业专业及辅助性活动、停车场服务、土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。)。法定代表人为黄建喜；黄建红、黄建喜、廖作山为公司股东，分别占股60%、20%、20%。

（2）广西富强木业有限公司，成立于2019年9月3日，统一社会信用代码91451021MA5P1UFR2A，住所位于广西壮族自治区百色市田阳区田州镇东江村那凸屯原华商能源旁边。经营范围：一般项目：木材收购、木材销售、林业产品销售、农副产品销售、木材加工、地板制造等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）。法定代表人为宾春能；宾春能、李琼为公司股东，分别占股80%、20%。

1千伏以下 0米；1——10千伏 1.5米；35千伏 3.0米；66——110千伏 4.0米；154——220千伏 5.0米；330千伏 6.0米；500千伏 8.5米。”

（3）广西旅发万阳房地产开发有限公司。原名为田阳县万豪房地产开发有限公司，于2025年3月6日更名为广西旅发万阳房地产开发有限公司。公司成立于2012年7月5日，统一社会信用代码91451021599819601J，住所位于百色市田阳区田州镇火车站进站大道左侧。经营范围：房地产开发经营，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）。法定代表人为李春婵，王放任公司生产部长，负责百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块项目的施工管理，黄*焕受公司委托全权负责地块项目场地日常管理维护。

（4）广西电网有限责任公司百色田阳供电局，成立于2017年6月2日，统一社会信用代码91451021MA5L6AQM07，住所位于百色市田阳区田州镇解放东路119号。经营范围：电力建设、电力生产、电网经营、电力购销、电力投资、电力修配、电力方面咨询服务、技术服务、电动汽车充电设施建设运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。法定代表人田维民，陈金任总经理。该单位持有《中华人民共和国电力业务许可证》。

2.事故相关人员概况

（1）黄*喜，男，壮族，政治面貌：群众，文化程度：初中，户籍所在地广西百色市田阳区**镇**村**屯*号，现住址广西百色市田阳区***房，居民身份证号码为45**********，联系电话18*********，系百色市田阳

区乐鸿木业有限公司法定代表人，是百色市田阳区乐鸿木业有限公司股东之一。

（2）黄*红，男，壮族，政治面貌：群众，文化程度：初中，户籍所在地广西百色市田阳区**镇**村**屯*号，现住址田阳区***小区*栋*单元*号，居民身份证号码45**********，联系电话18*********，系百色市田阳区乐鸿木业有限公司股东之一，负责百色市田阳区乐鸿木业有限公司对外业务工作。

（3）黄*搏，男，壮族，政治面貌：群众，文化程度：大专，户籍所在地广西百色市田阳区**镇**村**屯*号，现住址田阳区**小区*栋*单元*号，居民身份证号码45**********，联系电话18*********，系黄建红的儿子。

（4）宾*能，男，汉族，政治面貌：群众，文化程度：中专，户籍所在地广西**县**镇**村***号，现住址广西**县**镇**村***号，居民身份证号码45**********，联系电话13*********，系广西富强木业有限公司法定代表人兼公司总经理，负责公司经营管理全面工作。

（5）宾*能，男，汉族，政治面貌：中共党员，文化程度：中专，户籍所在地广西**县**镇**村***号，现住址广西**县**镇**村***号，居民身份证号码45**********，联系电话13*********，系广西富强木业有限公司员工。

（6）李*，女，汉族，政治面貌：群众，文化程度：初中，户籍所在地广西玉林市**区**镇*号，现住址广西百色市

田阳区*镇*单元*室，居民身份证号码45**********，联系电话15*********，系广西富强木业有限公司、广西多样木业有限公司股东之一，负责广西富强木业有限公司生产管理和财务管理工作。同时为广西多样木业有限公司法人兼财务负责人，也为广西一帆木业有限公司财务负责人。

（7）黄*焕，男，壮族，政治面貌：群众，文化程度：文盲或半文盲，户籍所在地广西田阳区**镇**村**岩念屯*号，现住址百色市田阳区**镇*小区*单元*室，居民身份证号码45**********，联系电话15*********，系广西旅发万阳房地产开发有限公司百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块场地日常管理维护人员。

（8）王放，男，汉族，政治面貌：中共党员，文化程度：大学本科，户籍所在地南宁市西乡塘区南铁北一区***号，居民身份证号码：50**********，联系电话13*********，系广西旅发万阳房地产开发有限公司生产部长，负责百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块项目的施工管理。

（9）何*利，男，壮族，政治面貌：中共党员，文化程度：初中，户籍所在地广西百色市田阳区**镇**村**屯*号，现住址广西百色市田阳区**镇****小区***单元***室，居民身份证号码45**********，联系电话13*********，为广西富强木业有限公司生产用料的木材供应商。

（10）陆*达，男，壮族，政治面貌：群众，文化程度：大专，户籍所在地广西百色市田阳区**镇**村**屯***号，现

住广西百色市田阳区**镇**小区***单元***室，居民身份证号码45**********，联系电话18*********，为何*利承运木料给富强木业公司的桂LC****自卸货车司机。

（11）陆*七，男，壮族，户籍所在地广西百色市田阳区**镇**村**屯****号，生前居民身份证号45**********，为何*利承运木料给富强木业公司的桂L*****重型自卸货车司机，在本次事故中死亡。

3. 事故发生单位安全管理情况

事故发生后，富强木业公司未依法向事故调查组提供相关材料。经事故调查组调查发现，富强木业公司于2025年4月11日接手乐鸿木业公司场地生产经营管理后，未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未制定卸货安全操作规程并对驾驶员卸货进行安全生产教育培训，致使驾驶员陆*七卸货作业时无章可循。安全风险辨识不到位，木材存放区域设置不合理，安全隐患排查治理不到位，安全生产资金投入不足，作业现场安全管理不到位等，未认真落实安全生产主体责任，安全生产管理混乱。

（三）事故发生经过

1. 事故发生前期

2025年5月2日，陆*七和陆*达到田阳区坡洪镇郎含村敢拔屯的林木基地装载木材，林木基地装车师傅按富强木业公司要求，在装载场地对圆木、松木与杂木进行分类，将品相好的圆木、松木装到陆*七驾驶的桂L*****自卸货车上，杂木装到陆*达驾驶的桂L*****自卸货车上。根据富强木业公司要

求，陆*七驾驶桂L*****自卸货车将圆木、松木运送到乐鸿木业公司场地内，陆*达驾驶桂L*****自卸货车将杂木运送到富强木业公司老乡家园场地内。

2.事故发生过程

2025年5月2日20时02分许，陆*七电话告诉富强木业公司李*到乐鸿木业公司场地过磅木材。根据2025年5月2日影像记录：

20时15分07秒，陆*七驾驶运载着松木的桂L*****自卸货车来到地磅处。

20时15分48秒，李*来到了乐鸿木业公司场地地磅旁。

20时16分30秒，李*引导陆*七将桂L*****自卸货车开上地磅进行过磅。


20时22分，李*出现在木材加工铁棚西侧约9米处的原木堆放区并使用手机自带的电筒引导陆*七驾驶车辆驶向卸货地点。

20时23分，李*引导陆*七驾驶车辆到田州站10KV田农I线#5电线杆至田州站10KV田农I线#6电线杆区间的高压电线下。

20时25分50秒，陆*七开始调整车辆位置准备使用该货车自带的液压升降杆将车斗举升起来倾倒木材。

20时27分36秒，陆*七驾驶桂L*****自卸货车在倾卸木材过程中车厢前部私自加装两根长800mm高800mm呈“L”型的铁架触碰到田州站10KV田农I线［图一］。

20时27分46秒，陆*七打开驾驶室车门，发生触电，随即从车门坠落到车旁的地面，不醒人事。

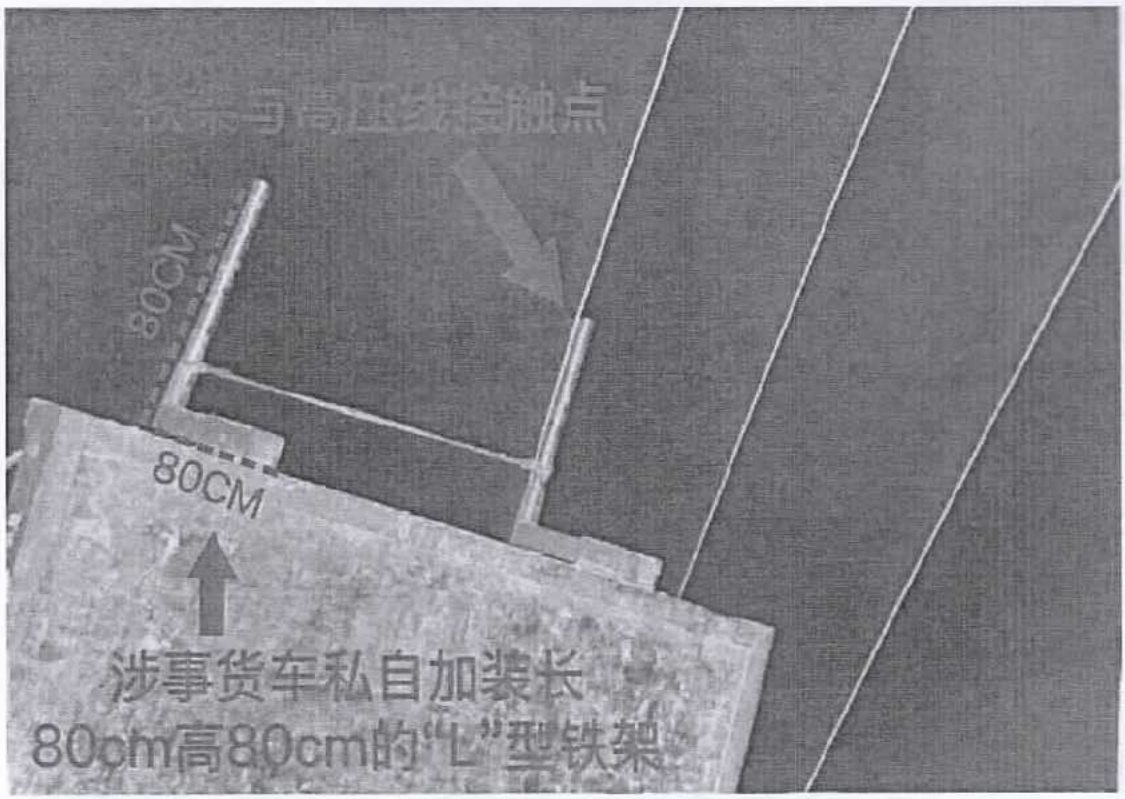

图一：涉事货车私自加装“L”型铁架触碰到高压线

（四）现场勘察情况和相关调查情况


1. 现场勘察情况

事故地点位于百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块百色市田阳区乐鸿木业有限公司木材加工铁棚厂房西侧约9米处。事故点停放一辆车牌号为桂L*****的红色自卸货车，该货车车头朝北，车尾朝南，自卸货车上空为田州站10KV田农Ⅰ线穿过，实测线路对地高度6.54米［图二］［图三］［图四］。事故点东面约140米为停车场大门（靠火车站站前大道），南面约160米为围墙，西面约180米为碧桂园小区围墙，北面约220米为三雷村那广屯南边公路［图五］［图六］。田州

站10KV田农Ⅰ线高压线#5电线杆至田州站10KV田农Ⅰ线#6电线杆水平距离长度90米。涉事车辆位于田州站10KV田农Ⅰ线#5电线杆至田州站10KV田农Ⅰ线#6电线杆区间的高压线下方。涉事车辆水平距离田州站10KV田农1线#5电线杆26米，涉事车辆水平距离田州站10KV田农1线#6电线杆64米。涉事车辆货箱在放平状态下货厢最高点距离地面4.15米，事故发生时涉事车辆货箱在举升状态下货厢最高点距离地面6.8米［图七］。




图二：现场高度测量

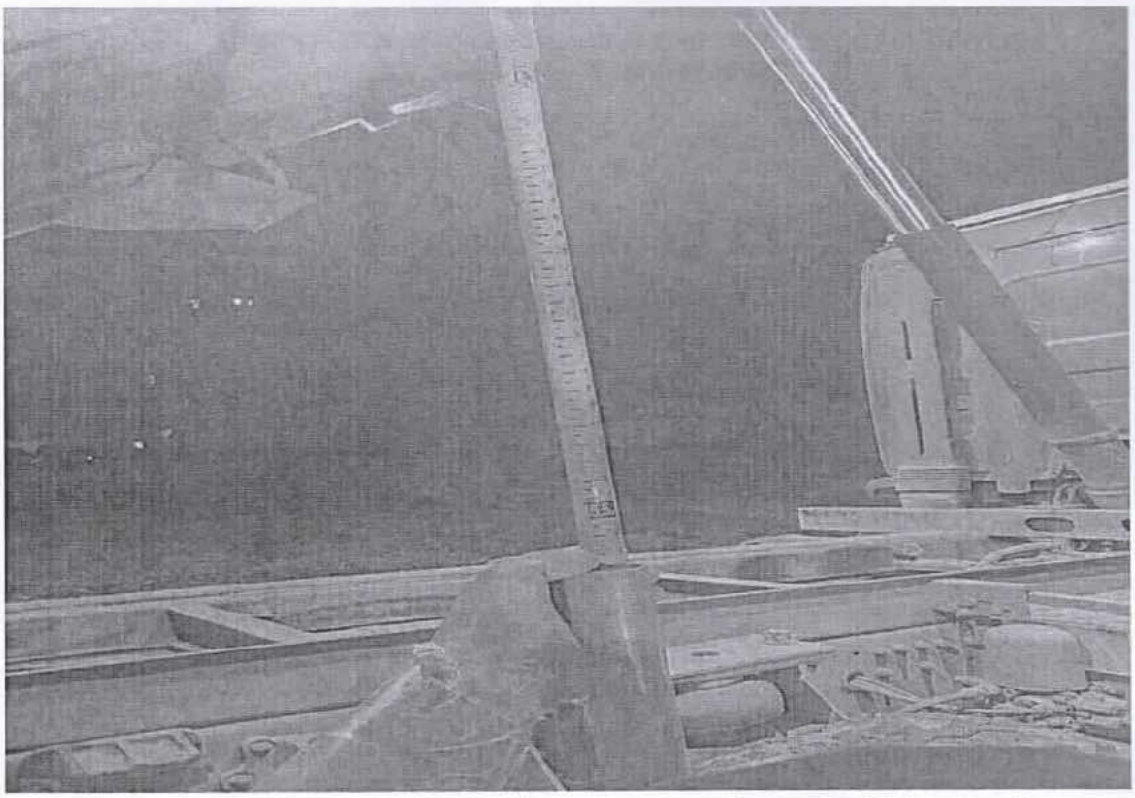


图三：高压线路与地面垂直距离现场实测




图四：高压线与地面垂直距离高度为6.54米

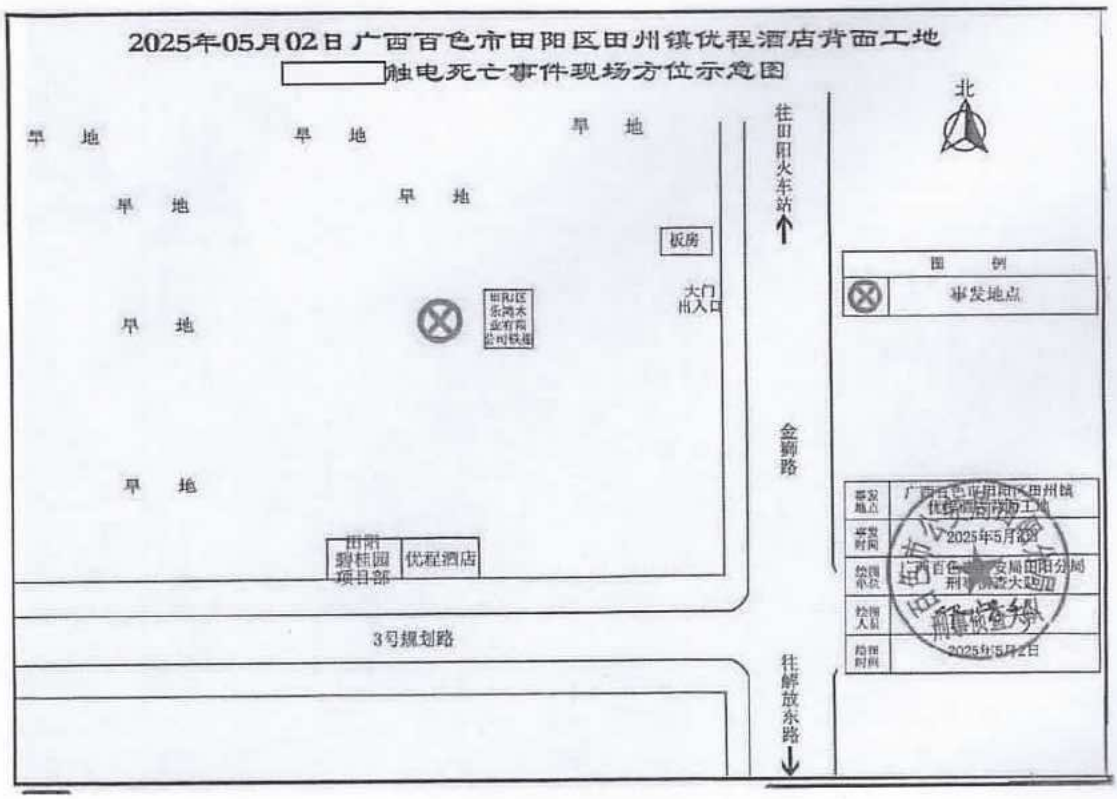

图五：事故现场方位示意图

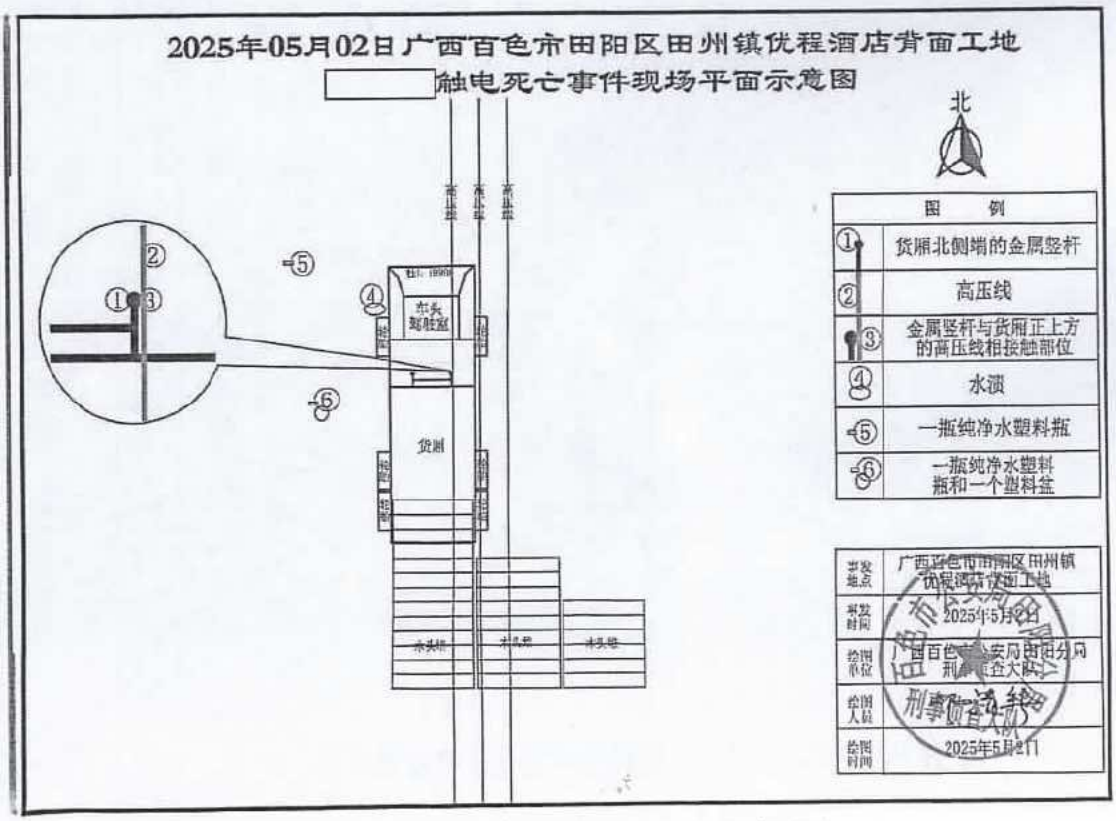

图六：事故现场平面示意图

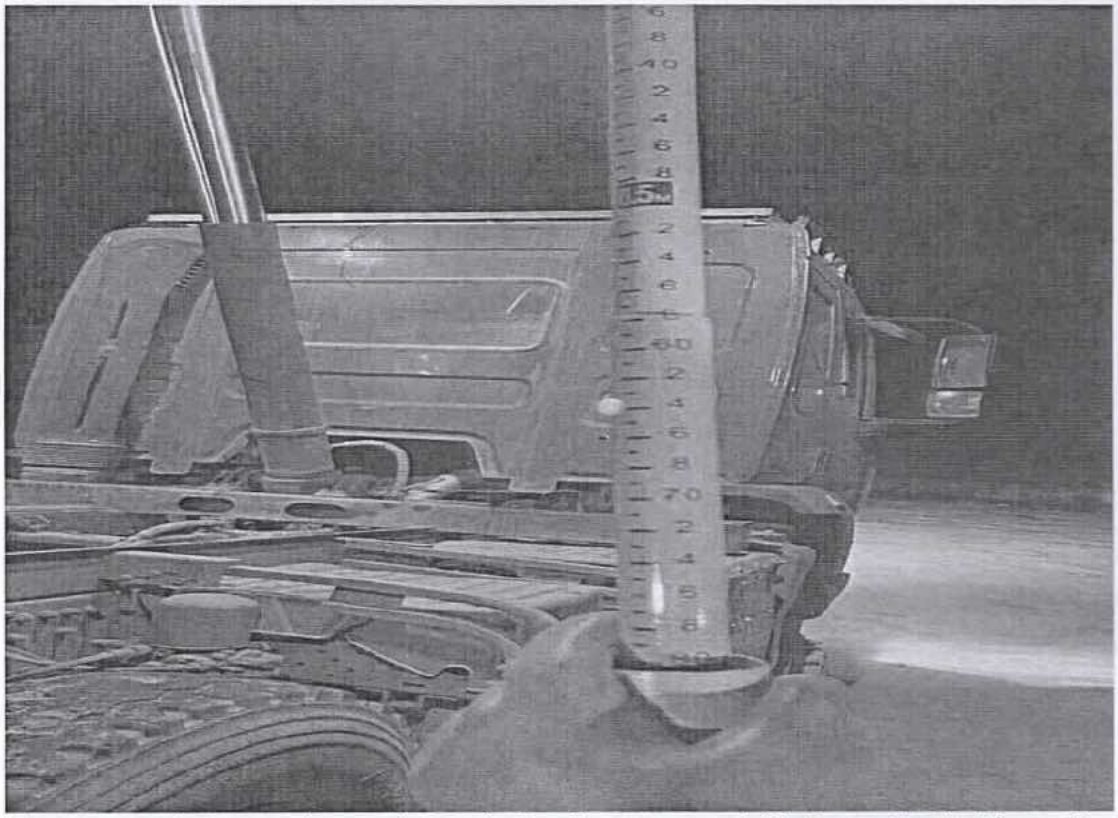

图七：车厢顶部（含私自加装“L”型铁架）距离地面高度

2. 涉事车辆信息

机动车所有人陆*七，车牌号桂L*****，车辆识别代码/车架号LX**********，车辆类型为重型自卸货车，车身颜色为红色，车辆外廓尺寸：长7300mm，宽2550mm，高3350mm［图八］（该车辆在车厢前部私自加装两根长800mm高800mm呈“L”型的铁架后，车辆外廓实际高度4150mm）［图九］。货厢内部尺寸：长4700mm，宽2400mm，高800mm。车辆总质量25000kg，车辆核定载质量14225kg，车辆出厂日期为2023年5月5日，车辆注册日期为2023年5月23日，机动车行驶证发证日期为2023年5月23日，强制报废期为2038年5月23日，使用性质为货运，机动车交通事故强制保险期间为2024年5月21日12:30至2025年5月21日12:30。



图八：涉事车辆加装“L”型铁架前的外观照片



图九：涉事车辆加装“L”型铁架后的外观照片

3.相关单位出具佐证材料

百色市田阳区人民医院出具的《门（急）诊初诊病例》，表明陆*七因触电后呼吸和心脏骤停经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成陆*七1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）》及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约120万元。

二、应急处置及评估情况

（一）应急救援及处置情况

2025年5月2日20时28分许，陆*七发生触电随即坠落到车旁的地面，不醒人事。李*见状，急忙采取措施进行抢救，并拨打黄*福的移动电话寻求帮助。20时29分31秒，李*拨打120急救电话。20时30分许，黄*福到达事故现场参与抢救。20时45分许，百色市田阳区人民医院120急救车到达现场对陆*七开展急救工作。21时40分许，根据家属要求，百色市田阳区人民医院120急救人员将陆*七抬上120急救车，转至百色市田阳区人民医院继续抢救。接到事故报告后，公安、应急、工信等部门领导和相关人员也陆续到达事故现场开展应急处置工作。2025年5月2日22时20分，医务人员宣告陆*七抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，20时29分31秒，李*拨打120急救电话，

21时11分李*向富强木业公司法人、总经理宾*能电话汇报乐鸿木业公司场地发生事故（当天李*未曾向宾*能汇报事故情况）。接到事故报告后，田阳区应急管理局按照规定及时向区两办、市应急局上报事故情况，并将事故录入事故综合直报系统。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，田阳区人民政府针对家属关注的赔偿关键问题及时组织研判，工作组多次组织事故相关企业与家属代表深入沟通。2025年5月13日下午，在工作组协调下，富强木业公司宾*能与死者家属达成善后处理初步协议。2025年5月14日凌晨01时许，遇难者家属将陆*七遗体送回玉凤镇老家安葬。

（四）应急处置评估情况

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通及时、顺畅，政府和有关部门响应积极，能及时、准确上报事故信息，未造成不良后果。在应急处置和救援方面，政府组织力量积极参与善后处置，各部门互相配合、共同参与、积极应对。事故应急处置和善后处理工作比较得当,事故危险状态迅速消除，事故后果没有进一步扩大，事故损失降到最低程度。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.驾驶员陆*七安全意识淡薄，在桂L*****自卸货车车厢前部私自加装两根长800mm高800mm呈“L”型的铁架，导致整车高度超出原设计标准[2]。在夜间作业光线不足情况下，未对作业环境作充分的分析。在高压线下卸货安全风险预判不足，未认真观察周边环境安全，缺乏安全防护措施，违章冒险作业，在举升货厢卸载木材时车厢前部私自加装的铁架触碰到田州站10KV田农I线，导致触电，发生事故。

2.富强木业公司李*，安全风险预判不足，引导陆*七驾驶桂L*****自卸货车卸货作业不当，未能及时制止违章冒险作业行为，导致举升货厢卸载木材时货车车厢前部私自加装铁架触碰到田州站10KV田农I线，发生触电事故。

（二）间接原因

1.富强木业公司主要负责人履职不到位[3]。未组织建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定卸货安全操作规程并组织人员对驾驶员卸货进行安全生产教育培训[4]，致使

---

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年第三次修正）第十六条第（一）项规定“任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；……”、《中华人民共和国道路运输条例》（2023年第五次修订）第三十条规定“客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安 全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操 作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产 安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

驾驶员陆*七卸货作业时无章可循。未督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患等。

2.安全风险辨识不到位。富强木业公司接手乐鸿木业公司场地生产经营管理后，未认真对田州站10KV田农I线穿过场地上空进行安全风险辨识。

3.木材存放区域设置不合理。富强木业公司接手乐鸿木业公司场地生产经营管理后，未依照《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.7.5[5]规范要求存放木材。

4.安全隐患排查治理不到位。富强木业公司接手乐鸿木业公司场地生产经营管理后，未认真履行安全隐患排查治理工作，未及时发现并消除事故发生点上空田州站10KV田农I线存在的安全隐患[6]。

5.安全生产资金投入不足。富强木业公司未按规定提取安全生产资金，未制定安全生产资金投入使用计划[7]。生产经营场所存在高压线穿过，未采取任何安全防护措施，未设置明显的安全警示标志[8]，未划定安全作业区域，也未采取安全隔离措施。

---

[5]《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 5.7.5 作业区组织的原则 a)作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨碍人员工作和造成危害；b)作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、平台存放，保证人员安全，通道畅通。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

6.作业现场安全管理不到位。驾驶员陆*七在电力线路保护区范围内违章冒险卸货作业未及时制止[9]。

四、其他单位存在的问题

（一）其他企业存在的问题

1.广西旅发万阳房地产开发有限公司。未规范管理百色市田阳区田州镇三雷村火车站大道A1地块项目场地。

2.百色市田阳区乐鸿木业有限公司。未对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理，未对承包单位、承租单位开展安全生产检查，无相关检查记录[10]。

3.广西电网有限责任公司百色田阳供电局。架空线路巡视隐患排查不彻底。2025年4月22日对田州站10KV田农I线开展巡视，未及时发现架空线路附近堆积物（木材）等[11]，没有危险告知、安全警示。

（二）地方党委政府和有关部门存在的其他问题

---

[9]《电力设施保护条例》（2011年第二次修订）第十条第（一）项规定：电力线路保护区：
(一)架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：
1—10千伏 5米，35—110千伏 10米
154—330千伏 15米，500千伏 20米
在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
《电力设施保护条例》（2011年第二次修订）第十七条规定：任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：
(一)在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业；
(二)起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工；
(三)小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区；
(四)在电力电缆线路保护区内进行作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[11]《中国南方电网有限责任公司企业标准》（Q/CSG 1205061-2024）中“20KV及以下中低压配电运行标准”附录B(规范性)：配电线路、设备及设施巡维要求B.1.3 定期巡视的主要范围第d）：架空线路、电缆通道附近是否有树木、违章建筑及悬挂、堆积物，周围是否存在挖沟、取土、修路、放炮及其他影响安全运行的施工作业，是否存在涉电公共安全的隐患点等。

1.田州镇人民政府。对辖区内安全生产检查存在疏漏[12]。

2.区林业局。对辖区内安全生产检查存在疏漏[13]。

3.区工信局。对辖区内安全生产检查存在疏漏。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位处理建议

1.广西富强木业有限公司

2025年4月11日，富强木业公司李*与黄*红的儿子黄*搏做好乐鸿木业公司电表用电缴费交接手续后，乐鸿木业公司场地及设备由富强木业公司生产经营管理，富强木业公司为乐鸿木业公司场地的实际生产经营管理单位。接手乐鸿木业公司场地生产经营管理后，富强木业公司未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未制定卸货安全操作规程并对驾驶员卸货进行安全生产教育培训，致使驾驶员陆*七卸货作业时无章可循。安全风险辨识不到位，木材存放区域设置不合理，安全隐患排查治理不到位，安全生产资金投入不足，作业现场安全管理不到位等，未认真落实安全生产主体责任，对本起事故的发生负有直接管理责任。建议由百色市田阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[14]进

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款　安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下

行行政处罚。

2.百色市田阳区乐鸿木业有限公司

乐鸿木业公司把场地及设备移交富强木业公司生产经营管理后，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未对承包单位、承租单位开展安全生产检查，无相关检查记录。建议将该违法线索移交百色市田阳区应急管理局依法查处[15]。

（二）有关责任人员处理建议

1.陆*七安全意识淡薄，在桂L*****自卸货车车厢前部私自加装两根长800mm高800mm呈“L”型的铁架，导致整车高度超出原设计标准。在高压线下卸货安全风险预判不足，未认真观察周边环境安全，缺乏安全防护措施，违章冒险作业，在举升货厢卸载木材时车厢前部私自加装的铁架触碰到田州站10KV田农I线，导致触电，发生事故，对本次事故发生负有直接和主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.李*，女，汉族，身份证号码为45**********，广西富强木业有限公司股东之一，负责富强木业公司的生产管理和财务管理工作，为事故当天作业现场管理人员，安全风险预判不足，引导陆*七驾驶桂L*****自卸货车卸货作业不当，未能及时制止违章冒险作业行为，导致发生触电事故，

对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚 款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

对本次事故发生负有次要责任。涉嫌犯罪，建议移交司法机关依法进行处理[16]。

3.宾*能，男，汉族，身份证号码为45**********，广西富强木业有限公司法定代表人兼公司总经理，负责公司经营管理全面工作。在接手乐鸿木业公司场地经营管理后，未认真履行安全生产管理工作职责，疏于管理,工作失职,对本次事故发生负有责任。建议由百色市田阳区应急管理局依法进行行政处罚[17]。

（三）有关车辆处理建议

涉事货运车辆桂L*****自卸货车，车厢前部私自加装两根长800mm高800mm呈“L”型的铁架，违反《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年第三次修正）第十六条第（一）项及《中华人民共和国道路运输条例》（2023年第五次修订）第三十条之规定，建议将该违法线索移交交通运输管理部门依法进行处理[18]。

（四）其他建议

1.黄*焕未经公司同意与个人签订租地协议，未有效维护地块项目场地。建议广西旅发万阳房地产开发有限公司按公司相关规定对黄*焕进行内部处理。

---

[16]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条第三款　事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条　对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[18]《中华人民共和国道路运输条例》（2023年第五次修订）第六十九条第二款　违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处5000元以上2万元以下的罚款。

2.田州站10KV田农I线巡视班组对架空线路巡视隐患排查不彻底。建议广西电网有限责任公司百色田阳供电局按公司相关规定对相关巡视班组进行内部处理。

3.建议田阳区发改局加强辖区内电力行业监管，督促广西电网有限责任公司百色田阳供电局对辖区内运营高压线加强巡查排查，杜绝类似事故发生。

4.建议田阳区自然资源局、田阳区住建局加强对辖区内房地产闲置土地的管理，杜绝类似事故发生。

5.建议交通运输部门加强对辖区内非法改装的货运车辆依法查处并处理，杜绝类似事故发生。

6.广西富强木业有限公司、广西多样木业有限公司未为员工缴纳社保，建议人社部门依法规范。

7.建议田州镇人民政府向田阳区人民政府作出事故说明。

8.建议田阳区林业局、田阳区工信局分别向田阳区人民政府作出事故说明。

六、事故主要教训

事故暴露出辖区内个别生产企业未严格落实安全生产主体责任，安全技术操作规程未健全，安全生产投入不足，安全防护措施不到位，从业人员安全培训教育不到位，隐患排查治理不到位，作业现场安全管理不到位，安全生产管理混乱等问题。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取田阳田州广西富强木业有限公司卸货作业“5·2”一般触电事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议：

（一）严格落实属地监管责任，把安全生产工作放在突出的位置抓紧抓实。属地人民政府及区直相关部门要深刻汲取事故教训，充分认识做好安全生产工作的重要性，认清当前安全生产的严峻形势，全面提升政府及有关部门的安全监管能力和水平。

（二）强化安全生产执法检查，加强沟通联系，打通信息壁垒。相关行业监管部门要依法履行职责，开展执法检查活动，聚焦重点行业、重点领域、重点企业、重点部位，认真、细致、深入、全面加强风险隐患排查整治。属地人民政府及区直相关行业监管部门要加强沟通联系，密切配合，信息共享，对于发现的非法违法行为要按照职责分工及时通报、移交给有关部门，形成联动机制，共同严厉打击各类非法违法行为。

（三）落实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产管理能力。各生产经营企业要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实抓好安全生产工作。

（四）加大安全生产知识宣传力度，提升全民安全意识。属地人民政府及区直行业监管部门要采取多种形式广泛开展安全生产知识宣传，重点强化安全生产作业的安全风险隐患、安全条件要求、安全作业规程、防护用品使用等内容的宣传，切实提升从业人员安全意识和履行安全职责能力，增

强群众对危险作业高安全风险的认识和警惕性。要结合日常监管工作，积极推进企业开展安全生产宣传教育，督促企业组织召开事故警示教育会议，深刻汲取事故教训，提高企业安全风险防范能力。通过微信、短信、网上平台等方式，加强典型案例警示教育，普及安全知识技能，提升全民安全意识，防范化解重大安全风险。

附件：参加事故调查人员签名表

广西富强木业有限公司卸货作业“5·2”

一般触电事故调查组

2025年8月27日