平桂望高荣发公司“8•15”一般 高处坠落事故调查报告

2024-09-30 16:55 来源：平桂区人民政府

平桂望高荣发公司“8·15”一般

高处坠落事故调查报告

2024年8月15日，贺州市荣发新材料科技有限公司厂区内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，平桂区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮区安全生产条例》等有关法律法规规定，成立了平桂望高荣发公司“8·15”高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），由区政府办、区应急管市公安局平桂分局、区经贸局、区总工会、高新区管委、望高镇政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时邀请平桂区纪委监委机关派员参与事工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生区域

事故发生在平桂区望高镇望高工业区的贺州市荣发新材料科技有限公司（以下简称“荣发公司”）。

（二）事故相关单位和人员基本情况

1.荣发公司《营业执照》统一社会信用代码91451103MACP111578(1-1)，法定代表人刘*寅。2024年7月底，荣发公司停产，厂内仅留下出纳覃人潘*宏。

2.李*华，广西中鹏新材料有限责任公司（以下简称“中鹏公司”）负责人。2024年7月底，荣发公司停产后，李*华与刘*寅约定，由刘*寅将司原有的设备搬迁至中鹏公司，双方共同合作生产经营。

3.江*广，八步区莲塘镇人，没有工作单位。江*广长期在望高镇一带承接并从事钢结构厂房搭建工作。

4.莫*海，黄田镇人，没有工作单位。莫*海长期对外承接并从事钢结构厂房搭建工作。8月11日至15日期间，莫*海牵头召集了陈*诚、陈*矿、莫*忠等人到荣发公司进行拆除钢结构厂房作业。经询问，莫*海等人以往从事钢结构搭建、拆除作业所得收入，由参与作业人员按出工天数均

二、现场勘查和调查情况

1.2024年8月3日，荣发公司与中鹏公司（该公司位于望高镇富业南路与新材东路交汇处西北侧）签订合作协议，双方约定共同合作生产经营公司以其自有机械设备（该设备为荣发公司生产时所用设备）入股，并负责安装、调试好直至生产；中鹏公司以其自有场地入股。双方签订协议后口头委托李*华找人拆除设备并搬到中鹏公司场地内。李*华随后找到设备拆装人员赵修凤，约定拆装费用31000元，同时将此事告知刘*寅，刘*寅向*寅、李*华、赵*凤3人对设备拆装事项均为口头约定。

2.2024年8月8日左右，设备拆装人员赵*凤查看现场后发现，由于设备体积较大，如果不将设备上方的钢结构厂房屋顶拆掉，就无法将设备来。赵*凤将该情况告知李*华。李*华随后联系到江*广，让其找人拆除厂房屋顶。


3.江*广接到拆除厂房屋顶的工作后，即联系了莫*海，由莫*海带人到荣发公司实施拆除厂房屋顶作业。经查，江*广与莫*海约定拆除厂房屋用为6元/平方米。经询问相关人员和查看事发地点附近监控，8月11日至15日期间，江*广多次到现场安排作业内容，并为莫*海等作业人员连接电焊条用具等。

4.经现场勘查，作业人员拆除的厂房屋顶距地面13米。8月15日作业期间，莫*海攀爬至厂房屋顶作业时，没有佩戴安全绳和安全帽。

5.经查，莫*海等人没有取得高处作业和焊接作业的特种作业资格证，不具备高处作业和焊接作业的安全生产条件。

6.事故现场图片。



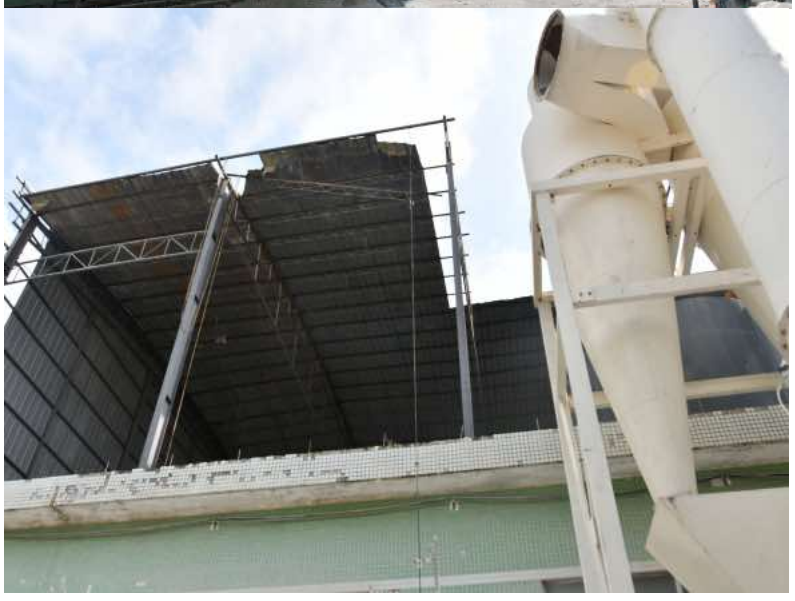

三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年8月15日11时许，莫*海与莫*忠两人进入荣发公司开始拆除厂房屋顶作业。江*广为他们连接电焊机电源并提供焊条。随后，莫*海、人在没有佩戴安全绳、安全帽的情况下攀爬上距离地面13米高处的屋顶，采用电焊切割方式对屋顶钢结构进行切割。12时12分，莫*海不慎从屋顶受伤。随后，江*广用其车辆将莫*海送往医院救治。

8月21日，莫*海在贺州广济医院抢救无效死亡，死亡原因为呼吸衰竭、特重型颅脑外伤。

（二）人员伤亡情况和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者莫*海，男，40岁，身份证号码452402******051019，家庭住址广西贺州市八步区黄田人。

这起事故经济损失未确定。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

莫*海在登高至13米高处屋顶作业时，没有按规定佩戴安全绳和安全帽，冒险作业，作业中不慎跌落地面致死，这是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.莫*海等作业人员没有取得高处作业和焊接作业的特种作业资格证，不具备高处作业和焊接作业的安全生产条件。

2.江*广没有对钢结构厂房屋顶拆除作业人员安全资格进行核验；没有对作业人员进行技术交底；没有安排专门人员对高处作业进行现场安冒险组织作业。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂望高荣发公司“8·15”一般高处坠落事故是一起作业人员冒险作业造成的生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故主体责任单位、人员的处理建议

1.莫*海，钢结构厂房屋顶拆除作业人员，没有取得高处作业和焊接作业的特种作业资格证，不具备高处作业和焊接作业的安全生产条件；时，没有按规定佩戴安全绳和安全帽，冒险作业，对事故的发生负直接责任。鉴于莫*海在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.江*广，钢结构厂房屋顶拆除项目承揽者，承接了荣发公司钢结构厂房屋顶拆除项目后，没有对钢结构厂房屋顶拆除作业人员安全资格进没有对作业人员进行技术交底，没有安排专门人员对高处作业进行现场安全管理，冒险组织作业，对事故发生负主要责任。因江*广在该事故中以身份存在，不适用《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规对其进行行政处罚，建议将该事故案卷移交公安机关，由公安机关对江*广中是否涉嫌构成犯罪进一步调查。

（二）对事故相关单位、人员的处理建议

1.贺州市荣发新材料科技有限公司，将钢结构厂房屋顶拆除项目发包给不具备安全生产条件的个人。建议由平桂区应急管理局依据安全生产规规定，对其给予行政处罚。

2.刘*寅，贺州市荣发新材料科技有限公司主要负责人，将钢结构厂房屋顶拆除项目发包给不具备安全生产条件的个人。建议由平桂区应急据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

六、整改防范措施建议

（一）贺州市荣发新材料科技有限公司，应严格遵守安全生产有关规定，不得将生产经营项目、场所、设施发包给不具备安全生产条件的单人；同时应建立健全安全生产规章制度、安全生产责任制和操作规程，严格按照生产经营单位安全培训规定，对从业人员进行岗位安全操作规程和作技能的教育和培训。严格落实安全隐患排查治理规定，加强日常检查及安全管理工作。主要负责人、安全管理人员应当依法履行《安全生产法》安全管理职责。

（二）贺州高新区管委、行业主管部门及望高政府，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向各自管理范围的行通报，加强对“厂中厂”的监督管理。要严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实主体责任，完善安全生产管理制度及操作规程，并要加强对从业人员的安全生产教育和培训，以提高从业人员和管理人员的素质，确保企业的安全生产。

平桂望高荣发公司“8·15”高处坠落调查组

2024年9月18日

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013