八步仁义誉能（广东）电力建设有限公司 “9•23”一般高处坠落事故调查报告

2025-12-29 10:25 来源：八步区应急管理局

2025年9月23日17:01时许，誉能（广东）电力建设有限公司在八步区仁义镇广西恒希建材有限公司（一期）22.113MWp分布式光伏发电项目高处坠落事故，造成1人重伤二级[①]，直接经济损失15万元（不含工伤理赔）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步仁义誉能（广东）电力建设有限公司“9·23”一般高处坠落事故调查组。事故调查组学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故经过、原因亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和的意见建议。

事故调查组认定，八步仁义誉能（广东）电力建设有限公司“9·23”高处坠落事故是一起由于施工单位使用特种作业人员无证上岗，安全设备不符合标准要求，以及从业人员安全意识淡薄导致的一般生产安全责任事故。

---

①:《司法鉴定意见书》(广西盛邦司鉴中心〔2025〕临鉴字505号)。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过及救援情况

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过:

2025年9月22日，广西恒希建材有限公司作出光伏项目施工暂停作业的通知。9月23日12时42分，恒希公司为做好“桦加沙”台风安全防御工通知光伏项目部做好厂棚顶面物品稳固和杂物的清除工作。14时30分许，誉能（广东）电力建设有限公司在广西恒希建材有限公司（一期）22.113M式光伏发电项目经理王x辉，通知集合了班组长聂x敏、纪x冲（伤者）等11名施工人员，安排部分人员负责上厂棚顶面进行稳固和清理作业，部分地面协同工作。15时许，纪x冲等作业工人穿戴好防滑鞋、工作服、安全带（五点式）、安全帽，登上厂棚顶清理棚面遗留物品和修补瓦面破损点分许，纪x冲身穿五点式安全带，并挂扣在生命线上，手里拿着废料，踩在瓦面上行走，在走至事发点时，瓦面突然破损，导致纪承冲坠落到生产窗瓦面，紧接着翻滚后坠落到地面上。至此，事故发生。

事故发生后，在地面上离纪x冲坠落点最近的聂x敏第一时间跑过去，并询问伤者情况，随即拨打了“110”报警电话和“120”急救电话。许，“120”救护车到达广西恒希公司，将纪x冲送往贺州市八步区第二人民医院进行检查。根据检查情况，医生建议转院救治。19时40分许，由医将纪x冲转送达贺州市中医医院进行救治。至此，救援工作结束。

9月27日，誉能（广东）电力建设有限公司将纪x冲转桂林医科大学第一附属医院治疗。并于10月20日出院，进入康复期休养。

（二）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生在八步区仁义镇大桂山林场蝴蝶站（即：广西恒希建材有限公司）。



（图1　事故地点：广西恒希建材有限公司

生产车间和仓库相连处通道厂棚）

2. 事故发生作业内容

为做好“桦加沙”台风安全防御工作，需要清理厂棚顶面遗留物品和修补瓦面破损点。



（图2　事发点作业面）

3. 事故现场勘察情况

根据事发后到现场查看，并安排项目经理王x辉现场指认，记录如下：

事故发生位置：生产车间和仓库相连处通道厂棚作业面。

人员坠落路径：纪x冲踩破瓦面掉到生产车间气窗瓦面上，随后翻滚再坠落到地面上。

坠落点与地面高度：厂棚破损处至地面高度约为9m，厂棚顶面至生产车间气窗瓦面约为1.5m，气窗瓦面至地面约为7.5m。

厂棚瓦材质：pvc树脂瓦，瓦厚度为1mm。

纪x冲使用的生命线（捆绑绳）：直径6.0mm，结构：PVC，无破断拉力值，在4米处发生破断。


坠落点地面位置：坠落点距离墙体为2.4m。

安全防护设备：当事人佩戴的生命线发生破断、穿戴有安全帽、五点式安全带、防坠器。

其他问题：现场未设置有“必须佩戴安全帽”“必须穿戴安全带”“当心高处坠落”“当心坠物”等安全警示标志牌。



（图3　1mm厚度的pvc树脂瓦）

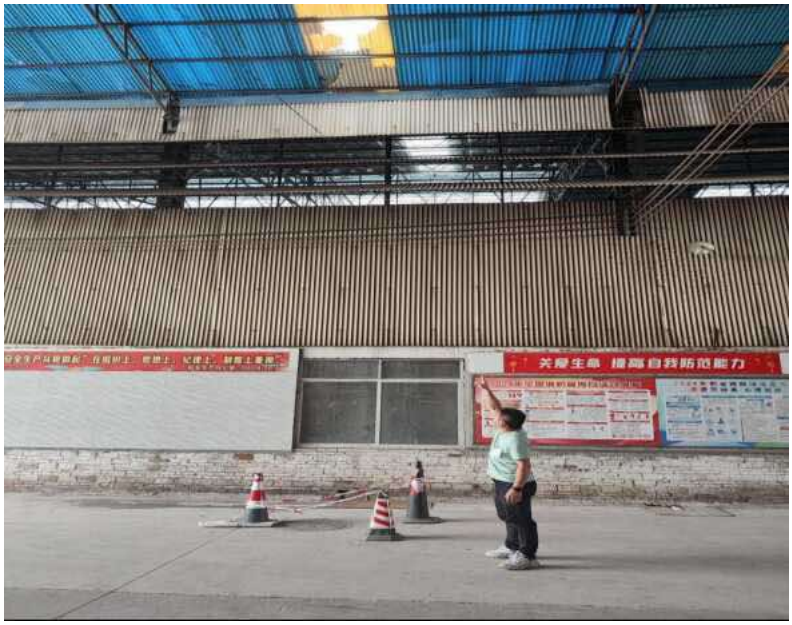

（图4　王x辉指认事故现场）



（图5 破断的6.0mm生命线）

（三）人员伤亡情况

该事故造成1人重伤二级。伤者：纪x冲，男，1983年6月1日出生，身份证号码：5xxxxxxxxxxxxxxxx，家庭住址：贵州省盘州市竹海镇南皇号。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因

纪x冲安全意识淡薄，未取得高处作业[①]操作证从事高处作业活动。2025年9月23日在开展厂棚顶清理棚面遗留物品和修补瓦面破损点作业过穿五点式安全带，并挂扣有6.0mm生命线，踩在1mm厚老旧的pvc树脂瓦面上，pvc树脂瓦发生破损，致使人员发生坠落，坠落过程中身上挂扣的生重力作用下发生破断，导致人员从9米高处坠落到地面。以上是造成本次高处坠落事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.誉能（广东）电力建设有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是组织未有特种操作证人员从事特种作业活动。2025年9月23日防御清理厂棚面遗留物品和修补瓦面破损点作业,组织安排未取得特种操作证的纪x冲、王x星、李x来、王x军到厂棚顶面（约高9米）开展高处作业活动较大危险因素的作业场所上未设置明显的安全警示标志。2025年9月23日防御台风开展清理厂棚面遗留物品和修补瓦面破损点作业，存在高处坠落素，作业区未设置“必须佩戴安全帽”“必

---

①《国家安全生产监督管理总局特种作业目录》：3高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。3装、维护、拆除作业。

须穿戴安全带”“当心高处坠落”“当心坠物”等相应的警示标示牌。三是安全隐患排查治理工作不到位。对作业中使用的6.0mm生命线（严禁承重）、钢丝绳夹布置和钢丝绳夹数量未达到3个，不符合国家标准规范[①]，事故隐患未能及时排查整改；缺少事故隐患排查治理情况台账。

2.广西广合建设项目管理有限公司：履行项目监理职责不到位。对誉能（广东）电力建设有限公司选用6.0mm生命线（捆绑绳，严禁承重）夹布置和钢丝绳夹数量未达到3个，不符合国家标准规范，未进行规范性审查。

3.广西恒希建材有限公司：对外包项目统一协调、管理不到位。一是对新外来从业人员（聂x敏、伤者：纪x冲，其他人员有：纪x馨、方军、李x、纪x莆、王x星、李x来、李x锋、王x军）未纳入公司安全生产教育培训。二是在安排做好“桦加沙”台风安全防御工作，临时通知光伏项厂棚顶面物品稳固和杂物的清除工作时，未通知监理单位人员做好相关工作审查及旁站工作。

---

①《高处作业生命绳规范》GB25543，生命线全部采用直径不低于12毫米的镀锌钢丝绳，应无断丝、断股、灼伤腐蚀、严重变形等缺陷。《钢丝绳夹》GS/T 5976-2006 附录 A.1 钢丝绳夹的布置：钢丝绳夹应把夹座扣在钢丝工作段上，U形螺栓扣在钢丝绳的尾段上，钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。A.2 钢丝绳夹的数量：对于符合准规定的适用场合，每一连接处所需钢丝绳夹的最少数量。

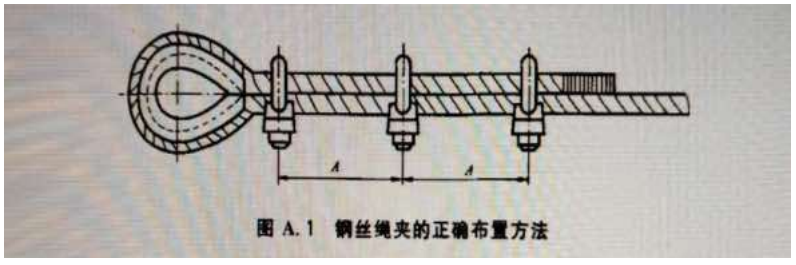


图 A.1 钢丝绳夹的正确布置方法

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月23日17时48分许，八步区应急管理局接到贺州鑫恒新能源有限公司电话报告事故情况。18时00分许八步区应急管理局接到广西恒限公司电话报告事故情况。9月24日，八步区应急管理局会同区经贸局、仁义镇政府和贺州经济技术开发区管理委员会相关人员到事发现场进行核向事故现场有关人员了解事故情况，作出了现场处置措施，并督促企业做好伤者救治以及家属安抚工作。

（二）善后处理情况

2025年11月19日事故企业支付给伤者1万元生活费，伤者纪承冲已于11月19日回家进行康养，后续按照工伤申请进行理赔。

四、建设项目相关单位情况

（一）屋顶出租单位：广西恒希建材有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91451100559424808C（1-1），注册资本：叁仟万圆整，限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2010年08月05日，法定代表人：刘x康，营业期限：2010年08月05日至2060年08月05日，住所：贺区仁义镇大桂山林场蝴蝶站，经营范围：陶瓷制品的生产、销售；陶瓷原材料的加工、生产、销售；钢材、建材的购销。（依法须经批准的项目，门批准后方可开展经营活动。）

2025年9月22日，广西恒希建材有限公司以微信群方式对光伏发电项目建设下达全面停工整改通知。

（二）项目建设单位：贺州鑫恒新能源有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91451102MAD842ND8A（1-1），注册资本：壹佰万型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2023年12月21日，法定代表人：蒋x，住所：贺州市八步区灵凤路52号1栋202经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技技术推广；储能技术服务；合同能源管理；大数据服务；热力生产和供应；电气设备修理；再生资源销售；工程管理服务；企业管理咨询。（除依准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建设规模及内容：广西贺州恒希建材（一期）22.113MWp分布式光伏发电项目工程面积156655.29平方米，拟建屋顶分布式光伏22.113MWp分项目，拟占用屋顶面积为97647平方米，项目每年发电量为2201万千瓦时，项目采用自发自用，余电上网模式，产品技术及系统安装符合国家和行持有广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码：2401-451102-04-01-897661。

（三）项目施工单位：誉能（广东）电力建设有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91441303MA550FP35N，注册资本伍仟万元（人类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2020年07月13日，法定代表人：陈x贵，住所：广州市番禺区市桥街西环1197、1199、1193号之608房，经营范围：建筑安装业。（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http:∥www.gsxt.gov.cn。依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244831666，有效期：至2026年03月06日，资质等工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级；《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号：6-1-00055-2025，有效期：至2031年01月20类别和等级：承装类三级、承修类三级、承试类三级；《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2025]000746，许可范围：建筑施工，有2028年02月08日。

广西贺州恒希建材厂18.02MWp分布式光伏项目设有项目经理1名，安全生产管理员3名。根据项目施工进度，当前施工现场实际安排有1名安理员。

（四）项目监理单位：广西广合建设项目管理有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91450100MAA7G7JJ4Y（1-1），注册资本：伍佰类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2022年02月10日。法定代表人：陈x玲，住所：贺州市八达西路689号1栋2单元904室，经一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；园林绿化工程施工；节能管理服务；技术服务、技术开发询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及再生利用；信息技术咨询服务；温室气体排放控制技术研发；环境保护专用设备制造；信息系务；税务服务；不动产登记代理服务；土地整治服务；水资源管理；水土流失防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；安全评价业务。（依法须经目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有《工程监理资质证书》，证书编号：E24502效期至：2027年03月25日。

该项目监管设有总监理工程师1名，派驻现场监理员2名以上带证书的监理工程师。因恒希公司的停工安排，2025年9月23日广合公司未安排临时作业现场进行旁站监理工作。

（五）劳务分包单位：量山建设控股集团有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440101MA59F1U77D，注册资本：陆亿陆仟伍佰捌（人民币），类型：其他有限责任公司，成立日期：2016年09月28日，法定代表人：邱x，住所：广州市番禺区南村镇番禺大道北14号304、305围：商务服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144200169，有效期12月28日；《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2023]017000。从业人员实际为誉能（广东）电力建设有限公司自行管理。

（六）合同关系

1.广西恒希建材有限公司与贺州鑫恒新能源有限公司于2024年10月26日签订有《广西恒希建材有限公司（一期）22.113MWp分布式光伏发电管理暨屋顶租用协议》，合同编号：HX20241017001；《补充安全协议书》HengXi20241017-002，明确了双方安全生产管理责任。

2.贺州鑫恒新能源有限公司与誉能（广东）电力建设有限公司于2024年12月20日签订有《广西贺州恒希建材厂18.02MWp分布式光伏项目施工《安全生产文明施工协议》，明确了双方安全生产管理责任。

3.贺州鑫恒新能源有限公司与广西广合建设项目管理有限公司于2024年12月15日签订有《建设工程委托监理合同》。

4. 誉能（广东）电力建设有限公司与量山建设控股集团有限公司签订有《加固工程劳务分包合同》。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理意见

（一）对责任人处理建议（共4人）

1.纪x冲（伤者，誉能（广东）电力建设有限公司工人）：安全意识淡薄，未取得高处作业操作证从事高处作业活动。2025年9月23日在开展理棚面遗留物品和修补瓦面破损点作业过程中，身穿五点式安全带，并挂扣有6.0mm生命线，踩在1mm厚老旧的pvc树脂瓦面上，pvc树脂瓦发生破人员发生坠落，坠落过程中身上挂扣的生命线在受重力作用下发生破断，导致人员从9米高处坠落到地面。对事故发生负有直接责任，建议由誉能公司安全生产管理有关规定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

2.陈华贵（誉能（广东）电力建设有限公司总经理）：履行本单位项目安全生产工作职责不到位。在督促、检查项目安全生产工作，未及时安全事故隐患。6.0mm生命线（捆绑绳，严禁承重）、钢丝绳夹布置和钢丝绳夹数量未达到3个，不符合国家标准规范；缺少事故隐患排查治理情以上行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

3. 王x辉（誉能（广东）电力建设有限公司项目经理）：履行对本单位项目安全生产工作职责不到位，对本项目的生产安全状况检查不到位检查发现6.0mm生命线（捆绑绳，严禁承重）、钢丝绳夹布置和钢丝绳夹数量未达到3个，不符合国家标准规范；缺少事故隐患排查治理情况台账为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

4. 林x杰（誉能（广东）电力建设有限公司项目安全生产管理员）：履行安全生产管理人员职责不到位。对本项目的生产安全状况检查不到时检查发现6.0mm生命线（捆绑绳，严禁承重）、钢丝绳夹布置和钢丝绳夹数量未达到3个，不符合国家标准规范；缺少事故隐患排查治理情况台行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（二）对责任单位处理建议（共3家）

1. 誉能（广东）电力建设有限公司：落实安全生产主体责任不到位。一是组织未有特种操作证人员从事特种作业活动。2025年9月23日防御清理厂棚面遗留物品和修补瓦面破损点作业,组织安排未取得特种操作证的纪x冲、王x星、李x来、王x军到厂棚顶面（约高9米）开展高处作业活动较大危险因素的作业场所上未设置明显的安全警示标志。2025年9月23日防御台风开展清理厂棚面遗留物品和修补瓦面破损点作业，存在高处坠落素，作业区未设置“必须佩戴安全帽”“必须穿戴安全带”“当心高处坠落”“当心坠物”等相应的警示标示牌。三是安全隐患排查治理工作不到业中使用的6.0mm生命线（捆绑绳，严禁承重）、钢丝绳夹布置和钢丝绳夹数量未达到3个，不符合国家标准规范，事故隐患未能及时排查整改；隐患排查治理情况台账。以上行为对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

2.广西广合建设项目管理有限公司：履行项目监理职责不到位。对誉能（广东）电力建设有限公司选用6.0mm生命线（捆绑绳，严禁承重）夹布置和钢丝绳夹数量未达到3个，不符合国家标准规范，未进行规范性审查。对以上存在违规行为，建议由八步区住房和城乡建设局依据安全生法规规定，对其给予行政处罚，处罚结果报贺州市八步区应急委办备案。

3. 广西恒希建材有限公司：对外包项目临时施工作业安全生产管理工作未做到有效的统一协调、管理。一是对新外来从业人员（聂x敏、伦冲，其他人员有：纪x馨、方x其、王x军、李x、纪x莆、王x星、李x来、李x锋、王x军）未纳入公司安全生产教育培训。二是在安排做好“桦加沙全防御工作，临时通知光伏项目部做好厂棚顶面物品稳固和杂物的清除工作时，未通知监理单位人员做好相关工作审查及旁站工作。对以上存在违建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施:

（一）誉能（广东）电力建设有限公司：一是要深刻吸取“9·23”一般高处坠落事故教训，举一反三，严格执行特种作业人员持证上岗；强从业人员安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，做好作业安全技术交底工作；三是应在有较大危险因素的作业场所设安全警示标志；四是要严格执行安全生产隐患排查治理工作，做好安全风险管控，特别是生命线钢丝绳的选用、安装和质量问题，强化技术和管施，及时发现并消除安全隐患，确保安全生产。**贺州鑫恒新能源有限公司：**一是要加强项目建设安全生产管理工作，定期召开工作会议，及时解决工作问题；二是督促监理单位做好施工方案审查和特殊作业现场旁站工作；三是要处理好项目施工过程中与场地出租方的关系。**广西广合建设项目公司：一是**要严格履行工程监理单位职责，应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对不符合条出整改措施；二是对施工单位使用未持有特种作业证人员从事特种作业活动的要及时指正，对拒不改正的应报告业主或行业主管部门。**广西恒希建司**：要加强外包项目安全生产管理，明确双方安全生产管理责任，做好对外来人员纳入本公司安全生产教育培训工作，加强存在交叉作业的现场管安全生产工作统一协调和管理工作。

（二）仁义镇政府、贺州经济技术开发区管理委员会要落实安全生产属地管理责任有关工作要求，加强对辖区企业安全生产法律法规宣传，经营单位严格落实安全生产主体责任，加大安全生产投入，做好安全生产防范措施的落实。

（三）各行业主管部门要严格落实“管行业必须管安全”和《八步区安全生产治本攻坚三年行动方案》要求，要加强行业领域在建项目的安督管理工作，高度重视高处作业等特殊作业安全措施的落实，要加强安全生产法律法规宣传和服务指导，防范各类事故发生。

八步仁义誉能（广东）电力建设有限公司

“9·23”高处坠落事故调查组

2025年12月22日