江西宇慧智能设备有限公司
永新工业开发区水平设备生产项目
“4·8”一般高处坠落事故
调查报告

永新县政府事故调查组

2025 年 5 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）项目基本情况 2
（二）事故涉及单位基本情况 2
（三）有关合同签订情况 5
（四）事故伤亡人员情况 6
（五）事故直接经济损失情况 6
二、事故发生经过和应急处置情况 6
（一）事故发生经过 6
（二）事故有关调查情况 7
（三）事故现场应急处置情况 9
（四）事故善后情况 10
（五）事故应急处置评估 10
三、事故原因及存在的问题 10
(一)直接原因 10
(二)其他可能因素排除 11
(三)有关单位存在的主要问题 11
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 13
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 13
（二）对事故有关责任人员的处罚建议 13
（三）对其他有关人员的处理建议 16
（四）对事故有关责任单位的处罚建议 17
（五）其他处理意见 19
五、事故防范和整改措施 20

江西宇慧智能设备有限公司永新工业开发区水平设备生产项目“4·8”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月8日14时20分许，位于永新县工业园区的江西宇慧智能设备有限公司永新工业开发区水平设备生产项目发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约156.52万元[1]。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，永新县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县人社局、县住建局、县工业园区管委会等部门组成的事故调查组，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话、综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查明了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，这起高处坠落事故为一起因建设单位违法发包给无资质企业，施工单位及各方安全管理缺失而造成的一般生产

[1] 不含行政处罚罚款金额

安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

江西宇慧智能设备有限公司永新工业开发区水平设备生产项目（以下简称涉事项目）,建设单位为江西宇慧智能设备有限公司，建设地址为永新工业开发区江西宇慧智能设备有限公司内，建筑总面积 8681.2 ㎡，其中包含 06#综合楼、07#生产车间和 08#产品检测中心。事故发生点为 07#生产车间。

根据永新县住房和城乡建设局于 2024 年 5 月 31 日办理的《建筑工程施工许可证》[2]显示：参建单位有重庆华筑建筑设计集团有限公司（勘察单位和设计单位）、吉安隆海锋建设集团有限公司（施工单位）、江西浩科项目管理有限公司（监理单位）。

（二）事故涉及单位基本情况

1.建设单位：江西宇慧智能设备有限公司（以下简称“宇慧公司”）。统一社会信用代码：91360830MA7LK92N3R；注册资本：2000.00 万元人民币；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；成立日期：2022 年 4 月 15 日；法定代表人：吴昱凯；营业期限：2022 年 4 月 15 日至无固定期限；注册地址：江西省吉安市永新县工业开发区。

2.施工单位：吉安隆海锋建设集团有限公司（以下简称“隆海锋公司”）。统一社会信用代码：91360830MA35KN8R04；注册

[2] 编号：360830202405310501

资本：4008.00万元人民币；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2016年9月28日；法定代表人：陈清怡；营业期限：2016年9月28日至2066年9月27日；注册地址：江西省吉安市青原区贸易广场豪德星城。

资质情况：安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字〔2018〕040023，许可范围：建筑施工，有效期至2026年12月4日。建筑业企业资质证书编号：D236184376，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期至2030年2月14日。

项目有关人员资质：项目经理李海明，持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》[3]，有效期至2027年2月7日。安全员蔡媛君，持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》[4]，有效期至2028年3月21日。

3.监理单位：江西浩科项目管理有限公司（以下简称“浩科公司”）。统一社会信用代码：91360802MA39A8779M；注册资本：300.00万元人民币；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2020年8月26日；法定代表人：尹丰；营业期限：2020年8月26日至无固定期限；注册地址：江西省吉安市吉州区君华大道76号。

资质情况：工程监理资质证书编号：E236031991，资质类别及等级：房屋建筑工程监理乙级，有效期至2028年12月22日。

项目有关人员资质：总监理工程师周福堂，持有《注册监理

[3] 编号：赣建安B（2024）0006816
[4] 编号：赣建安C3（2022）0149419

工程师注册执业证书》[5]，有效期至2025年9月8日。监理员尹志坤，持有《住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证》[6]，有效期至2027年6月16日。

4.劳务分包单位及钢结构工程实际施工单位: 江西百豪建设工程有限公司（以下简称“百豪公司”）。统一社会信用代码:91360405MA39T5JL52；注册资本：200.00万元人民币；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2020年12月21日；法定代表人：林坚彩；营业期限：2020年12月21日至2050年12月20日；注册地址：江西省吉安市永新县禾川镇湘赣大道广源天都。

资质情况: 建筑业企业资质证书编号：D336227002，资质类别及等级：施工劳务企业备案，有效期至2026年3月31日。无钢结构工程专业承包企业资质。

5.汽车起重机出租单位: 永新县王氏搬运机械有限公司（以下简称“王氏公司”）。统一社会信用代码:91360830MA7EHN2U67;注册资本：30.00万元人民币；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；成立日期：2021年12月6日；法定代表人：王奇；营业期限：2021年12月6日至无固定期限；注册地址：江西省吉安市永新县埠前镇仰山村。

汽车起重机及操作员情况: 汽车起重机所有人：王奇，号码号牌：赣DL8280，车辆类型：重型非载货专项作业车，品牌型

[5] 注册号：44016343
[6] 编号：2401060000428596

号：三一牌 SYM5342JQZ。操作员汤龙华，2020 年 10 月 15 日取得 B2 机动车驾驶证。

（三）有关合同签订情况

2024 年 3 月 12 日，宇慧公司与隆海锋公司签订《建设工程施工合同》，双方约定由隆海锋公司负责涉事项目的建设，工程签约合同价为 10475234.92 元，项目经理为李海明。

2024 年 3 月 12 日，宇慧公司与浩科公司签订《建设工程监理合同》，宇慧公司委托浩科公司为涉事项目提供监理服务，监理酬金为 87285 元，总监理工程师为周福堂。

2024 年 6 月 3 日，宇慧公司、隆海锋公司与百豪公司签订《劳务承包合同》，百豪公司以包人工、包施工机具、包质量、包工期、包安全的方式承包涉事项目 06#综合楼、08#产品检测中心、07#生产车间地面以下基础部分、07#生产车间地面以上墙裙和地坪、室外雨污管等土建部分的劳务，劳务费为 1814001 元。合同中载明百豪公司为实际施工方。

2024 年 10 月 10 日，宇慧公司、隆海锋公司与百豪公司签订《钢结构劳务协议书》，百豪公司以 50 元/㎡的价格（该费用包含吊车费、工人工资、生活费、工具、氧气、电焊条、切割设备等）以包工不包料的形式承包涉事项目的所有钢结构工程。

王氏公司未与项目有关单位或个人签订租赁合同，钢结构工程施工所需汽车起重机由施工班组长刘海涛与王氏公司法定代表人王奇联系并进行工程量计算，双方约定每辆 1400 元/天（配备司机一名），百豪公司将款项汇至王奇个人账户（附言“工资

-宇慧”）。

（四）事故伤亡人员情况

李群安，男，汉族，1976 年 8 月 5 日生，住江西省吉安市永新县高市乡八团村。系百豪公司钢结构工程施工人员，具备特种作业操作证（操作项目：熔化焊接与热切割作业），有效期至 2031 年 3 月 2 日。

2025 年 4 月 8 日 14 时 20 分许，李群安于 07#生产车间钢结构厂房屋面作业时，因檩条变形断裂导致坠落受伤，经永新县人民医院抢救无效死亡。当日系李群安首次参与涉事项目建设施工，办理了加入建设项目工伤保险手续，但尚未与项目有关单位签订劳务或劳动合同，未接受过三级安全教育。

（五）事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》等标准和规定统计，核定本起事故造成直接经济损失约 156.52 万元。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

涉事项目 07#生产车间的钢结构主体和屋顶檩条（C 型钢材质）安装完成，计划对屋面进行彩钢瓦安装铺设作业。2025 年 4 月 8 日，用于铺设作业的彩钢瓦运送至项目现场，百豪公司班组长刘海涛安排班组成员刘仁灿、贺子龙、李群安、吴清桂和王氏公司吊车司机汤龙华往屋面吊运彩钢瓦。吊运作业时，由汤龙华

操作汽车起重机进行吊运，刘仁灿和贺子龙负责在地面将彩钢瓦挂钩，李群安和吴清桂在高约10.2米的屋面檩条上负责指挥彩钢瓦吊运位置并将彩钢瓦解钩，两人均戴有安全帽、佩戴安全带（采用低挂高用方式）。在吊运最后一捆彩钢瓦至钢结构厂房西北角时，因该捆彩钢瓦数量较多（重约4.2吨），于是将其分成两次吊运。随后众人将拆分成两捆的彩钢瓦以叠放形式吊至西北角第一、第二根檩条上（檩条设计活荷载为：0.50kN/㎡）。14时20分许，随着李群安解开第二捆彩钢瓦的第二根吊绳时，彩钢瓦将承重的两根檩条压致变形，檩条与横梁连接部位亦断裂破坏，站立在彩钢瓦上的李群安随彩钢瓦一同坠落摔至地面。

（二）事故有关调查情况

2025年3月2日，县住建局主要领导带领县建筑工程质量安全监督站（以下简称“质安站”）执法人员，与园区管委会项目管理股、园区管委会安环管理股联合开展园区建筑项目安全生产巡查，发现涉事项目处于停工状态，存在工程临时施工用电不规范、施工单位重点岗位人员未到岗履职等情形，立即下发了停工整改通知书。同日，浩科公司对隆海锋公司发出工程暂停令。

3月3日11时7分，宇慧公司通过江西省建筑工人实名制管理服务信息平台（工程风险管理系统）提交项目状态变更申请，由“在建”修改为“停工”。县住建局建筑业管理股肖伟军于3月7日15时10分审批通过。

4月7日9时20分，宇慧公司通过江西省建筑工人实名制管理服务信息平台（工程风险管理系统）提交项目状态变更申请，

由“停工”修改为“在建”，县住建局建筑业管理股肖伟军于4月7日10时56分审批通过。截至4月8日事故发生之时，质安站尚未对3月2日发现的隐患限期整改情况进行复查。因宇慧公司未将复工有关的材料报送至质安站，因此质安站尚未对项目复工情况进行核查并出具意见。

隆海锋公司及百豪公司均未对此次吊装作业编制施工方案，现场无技术人员、安全管理人员和监理人员在场对施工人员进行技术交底及监督，亦未安排持证的起重信号司索工。

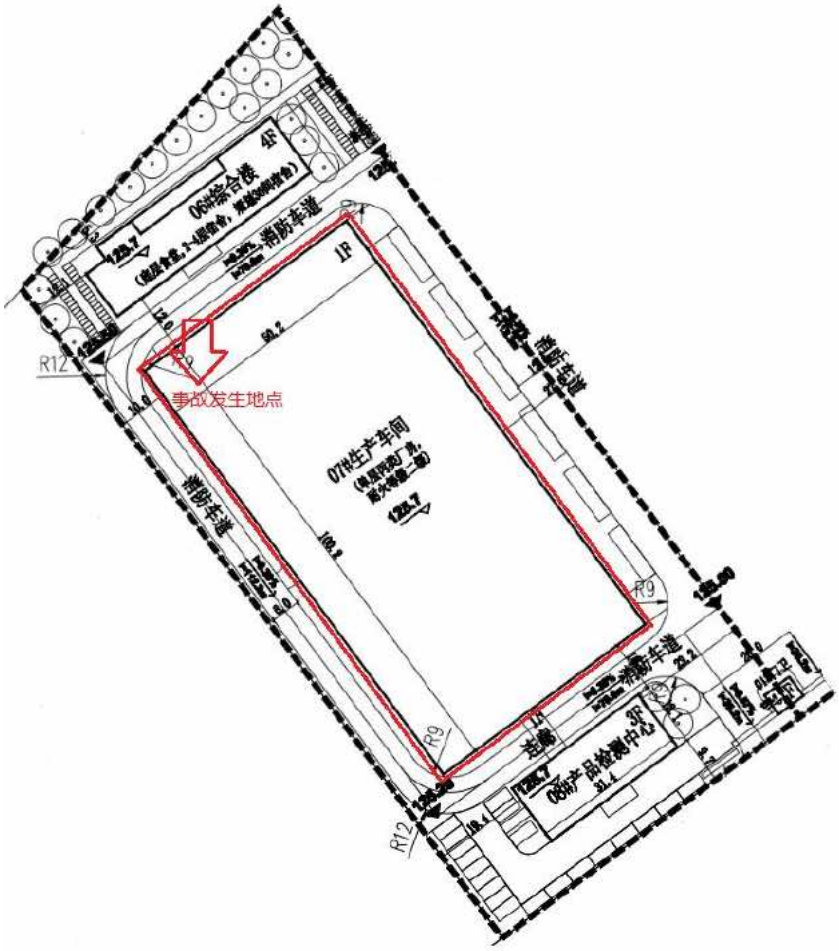


图1　涉事项目平面图及事故发生地标示



图 2　事故发生现场示意图

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后，施工工人刘灿仁于 14 时 24 分拨打 120 急救电话，于 14 时 33 分拨打了 110 报警电话。14 时 36 分，小屋岭派出所民警到达事故现场，14 时 46 分，120 医护人员到达事故现场。在民警的协助下，医护人员、刘仁灿与事故发生后赶到现场的宇慧公司主要负责人赖志堂、施工班组长刘海涛共同将伤者送

至永新县人民医院进行抢救。救护车于15时10分到达永新县人民医院，李群安经抢救于18时09分死亡。

（四）事故善后情况

事故发生后，县政府组织事故相关单位及有关人员，做好家属安抚、赔付协商以及社会维稳工作。2025年4月17日，死者家属与宇慧公司签订《永新县劳动人事争议调解中心调解协议书》[7]，由宇慧公司支付死者家属一次性工亡补助金、一次性丧葬补助金、一次性供养亲属抚恤金等工亡赔偿金共计人民币156万元。死者家属情绪稳定，死者遗体于4月21日在永新县殡仪馆火化。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，永新县第一时间启动应急预案，公安、应急、住建及县工业园区管委会等部门立即赶赴现场开展救援处置，制定善后处置方案，全力做好遇难者家属安抚和善后工作。现场应急救援处置总体及时有效，未发生次生事故，对现场管理和信息发布情况及时掌控，未给社会造成不良影响。

经评估认为，此次救援处置工作应急响应及时、科学、有效，维护了死者家属合法权益，及时化解矛盾，高效避免发生事故衍生危害。

三、事故原因及存在的问题

经事故调查组认定，该起事故原因为：

（一）直接原因

[7] 永劳人调字〔2025〕21号

百豪公司无资质承接钢结构厂房工程施工，未进行钢结构厂房屋顶檩条承载力计算，未编制施工方案，未进行吊装作业班前教育，施工现场质量、安全管理缺失。同时，施工人员李群安未正确采取可靠的防坠措施，在檩条超出负荷变形断裂后从高处坠落。

(二)其他可能因素排除

2025 年 4 月 8 日当天气象、环境与事故发生无关。

(三)有关单位存在的主要问题

1.宇慧公司，委派股东赖志堂为安全生产主要负责人，全面负责项目施工质量、施工进度和施工安全的监督及现场管理。该公司将钢结构工程以劳务分包的名义违法发包给无钢结构工程专业承包企业资质的百豪公司；对安全生产工作协调管理不到位，对施工单位和监理单位提出的钢结构工程资质和“刘海涛施工班组”不受施工单位统一管理等问题未予反馈并进行整改。

2.隆海锋公司，作为施工单位制定了系列规章制度和操作规程，成立了工程项目管理组，任命了项目经理、施工员、技术员、质量员、安全员等岗位负责工程建设的质量和安全工作。但项目组现场履职不足，对于项目安全管理缺失，未向有关部门报告分包企业不具备钢结构工程专业承包企业资质；未按要求及时与分包单位签订安全管理协议并统一协调管理，未采取有效措施管控事故风险及时消除事故隐患；未针对吊装作业等制定专门的施工方案并对施工人员进行技术交底，未现场监督指导施工人员按照施工方案组织施工。隆海锋公司在项目主体建设部分亦存在涉嫌

违法转包分包，项目负责人未对该工程施工活动组织管理，主要建筑材料、施工机械设备由其他单位或个人采购、租赁，存在变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人的情况。

3.百豪公司，由“刘海涛施工班组”负责钢结构工程的实际施工。该公司以劳务分包之名无资质承揽钢结构工程，且未落实企业安全生产主体责任，未针对吊装作业制定施工方案或操作规程，对施工现场安全管理存在漏洞；未对施工人员进行安全教育培训及安全技术交底，未开展安全风险隐患排查治理工作，未能及时消除事故隐患；主要负责人未履行安全管理职责，落实安全生产“反三违”工作力度不够。

4.浩科公司，指派周福堂为总监理工程师、尹志坤为监理员负责该项目工程监理事务。该公司未依法履行建筑施工监理责任，现场监理履职不到位；对实际施工方无钢结构工程专业承包企业资质、未制定施工方案冒险作业等违规行为审查不力。浩科公司虽通过监理工作联系单及监理月报等方式向建设单位要求提供钢结构工程分包资质相关资料，但在未得到反馈且长期不予整改的情况下未向有关行业主管部门报告。

5.王氏公司，受委托提供吊装机械进行作业，安全生产教育培训不到位。在现场未编制施工方案，未安排专门的起重信号司索工，无安全管理人员进行班前教育、技术交底的情况下仍盲目听从施工人员指挥进行作业。

6.永新县住房和城乡建设局，未认真履行日常监督检查职责，存在监管盲区，未发现该建设项目存在涉嫌违法发包、违规

建设等违法行为；工作作风不扎实，安全检查浮于表面、流于形式，未真正落实安全隐患排查、整改、销号闭环等程序。4月7日，宇慧公司通过江西省建筑工人实名制管理服务信息平台（工程风险管理系统）提交项目状态修改为“在建”的申请后，在未组织行之有效的复工复产和隐患整改情况核查，且项目关键人员未到岗履职的情况下通过审批。

7.永新县工业园区管委会，组织开展安全生产隐患排查整治工作不深入、不细致，对辖区内建筑施工项目的安全检查和违法违规行为督查不到位，未认真履行属地安全生产监管责任。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李群安，男，百豪公司钢结构工程施工工人。安全意识淡薄，违反安全操作规程作业，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议

1.赖志堂，男，宇慧公司主要负责人，经授权全面负责公司安全生产相关事宜。履行安全生产管理职责不到位，施工现场隐患排查治理不到位、未及时消除事故隐患，未及时制止违章行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[8]、第二十五条第一款[9]、第二十六条第一款[10]等相关规定，对事故的发

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评

生负有领导责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]的规定对其给予行政处罚。

2.陈清怡，女，隆海锋公司主要负责人。履行生产经营单位主要负责人法定职责不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条等相关规定，对事故发生负有领导责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对其给予行政处罚。

3.李海明，男，隆海锋公司项目经理。项目组现场履职不足，对于项目安全管理缺失，未采取有效措施管控事故风险及时消除事故隐患，对从业人员的安全教育培训和技术交底不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十六条第一款等相关规定，对事故发生负有管理责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定对其给予行政处罚。

4.蔡媛君，女，隆海锋公司安全员。对于项目安全管理不到位，未采取有效措施管控事故风险及时消除事故隐患。其行为违

估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十六条第一款等相关规定，对事故发生负有管理责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其给予行政处罚。

5.刘晓亮，男，百豪公司主要负责人。未切实履行生产经营单位主要负责人法定职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，安全管理缺失。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条等相关规定，对事故发生负有领导责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对其给予行政处罚。

6.刘海涛，男，百豪公司钢结构工程现场负责人，施工班组组长。未履行现场施工岗位安全职责，施工现场隐患排查治理不到位，未及时制止违章行为消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十六条第一款等相关规定，对事故的发生负有管理责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其给予行政处罚。

7.周福堂，男，浩科公司总监理工程师。履行建筑施工监理责任不到位，对施工单位违规行为未及时下达停工指令并向有关行业主管部门报告。建议由永新县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[13]等规定对其给予行政处罚。

[13]《建设工程质量管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不

8.尹志坤，男，浩科公司监理员。履行建筑施工监理责任不到位，对施工单位违规行为未及时下达停工指令并向有关行业主管部门报告。建议由永新县住建局依据有关规定对其进行处理。

9.汤龙华，男，王氏公司吊车司机。在现场未编制施工方案，未安排专门的起重信号司索工，无安全管理人员进行班前教育、技术交底的情况下仍盲目听从施工人员指挥进行作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十九条[14]，建议由永新县应急管理局依据有关规定对其进行处理。

（三）对其他有关人员的处理建议

1.龙飞云，男，中共党员，永新县建筑工程质量安全监督站站长。未按要求对涉事项目隐患整改情况进行核查，对涉事项目钢结构工程实际施工企业不具备专业承包资质、工人违规作业等问题，在日常监督检查中失管失察，工作流于形式。建议由永新县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室（以下简称“县安防办”）对其进行约谈。

2.肖伟军，男，中共党员，永新县住建局建筑业管理股干部，系江西省建筑工人实名制管理服务信息平台（工程风险管理系统）管理人员。在收到宇慧公司项目状态变更申请后，未会同相关职能股室组织复工复产核查工作，仅通过书面申请便通过审批。日常管理工作浮于表面、流于形式。建议由县安防办对其进行约谈，县住建局依据内部管理规定对其进行处理并报县安防办

予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

备案。

3.段诚，男，中共党员，永新县工业园区管委会干部，系涉事项目挂点干部。对挂点企业开展安全生产隐患排查整治工作不深入、不细致，未能及时发现安全隐患及存在的问题并督促整改。建议由县安防办对其进行约谈。

（四）对事故有关责任单位的处罚建议

1.宇慧公司，借劳务分包之名，行违法分包之实。根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条（一）、（二）项[15]的规定，其行为属于违法发包，且其对安全生产工作协调管理不到位，对事故发生负有责任。建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[16]的规定对其给予行政处罚。

2.隆海锋公司，未落实企业安全生产主体责任，项目组现场履职不足，安全管理缺失；对施工现场缺乏有效统一的质量安全管控、协调，对施工现场违反质量安全管理规定、管理混乱失控情况检查不力；未采取有效措施管控事故风险及时消除事故隐患，对从业人员的安全教育培训和技术交底不到位。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[17]和《中华人民共

[15]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条：存在下列情形之一的，属于违法发包：（一）建设单位将工程发包给个人的；（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[17]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

和国安全生产法》第四条第一款[18]、第二十八条第一款[19]和第四款[20]、第四十四条第一款[21]等相关规定，对事故发生负有责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对其给予行政处罚。

3.百豪公司，以劳务分包之名无资质承揽钢结构工程，且未落实企业安全生产主体责任，采取有效措施管控事故风险及时消除事故隐患，未开展对从业人员的安全教育培训和技术交底。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款和第四款、第四十四条第一款等相关规定，对事故发生负有责任，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对其给予行政处罚。

4.浩科公司，未依法履行建筑施工监理责任，对施工单位违规行为未及时下达停工指令并向有关行业主管部门报告。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[22]的规定，对事

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[22]《建设工程质量管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建

故发生负有监理责任，建议永新县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[23]的规定对其给予行政处罚。

5.王氏公司，未依法开展安全生产教育培训工作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，建议由永新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[24]的规定对其给予行政处罚。

6.永新县住房和城乡建设局，落实建设工程安全监管责任不到位，对建设各方责任主体落实安全生产责任监督不到位；对违法违规行为执法不严、查处不力，对事故的发生负有行业监管责任，建议责成县住建局向永新县人民政府作出深刻书面检查。

7.永新县工业园区管委会，对辖区内在建工程项目安全生产状况监督检查不到位，对事故发生负有属地监管责任，建议责成县工业园区管委会向永新县人民政府作出深刻书面检查。

（五）其他处理意见

经调查发现，宇慧公司将钢结构工程违法发包给无资质企业、隆海锋公司在项目主体建设部分存在涉嫌违法转包分包，同时涉事项目存在未批先建的情况。建议由永新县住建局对有关情况进一步调查，并将查处情况报至县安防办。

设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[23]《建设工程质量管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取本次事故教训，切实强化安全防范措施，进一步消除事故隐患，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

(一)进一步树牢安全发展理念。要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，更好统筹发展和安全，上下联动全面提高基层安全治理效能。县工业园区管委会及有关部门要强化担当意识，根据“谁主管谁牵头、谁审批谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，按照“既要管审批的、也要管未审批的，既要管目录内的、也要管目录外的”要求，主动加强监管，及时整治隐患，严防失管漏管引发事故。

(二)完善落实安全生产责任体系。各乡镇人民政府特别是县工业园区管委会要进一步完善和落实党政领导、部门监管和企业主体责任，依法依规进一步明确相关部门工作职责，加强工作部署，强化督促考核，确保责任落实到位。要督促企业特别是各类建设工程参建单位依法落实建设施工安全生产主体责任，确保施工安全。

(三)全面开展在建施工项目排查整治。各有关部门特别是县住建局要立即部署开展专项整治行动，全面排查整治无资质承揽工程、未经许可擅自开工等违法行为，全面排查施工现场事故隐患，推动重大事故隐患动态清零。要严查关键岗位人员履行法定职责行为，企业负责人、项目负责人要依法依规开展带班检查，安全生产管理人员、特种作业人员要依法持证上岗，确保“人证

合一”，严厉打击各类借证、挂靠和无证上岗行为。

(四)开展违法建设警示教育活动。各有关部门特别是县住建局要在全县范围内全面开展违法建设警示教育活动，将近年类似事故通报至辖区内所有工程建设参建单位，指导企业依法开展安全生产教育培训，鼓励企业创新教育形式，综合运用事故分析、警示教育、专题培训、模拟事故体验等方式，推动从业人员自觉提升自身安全素养。大力宣传贯彻建设施工安全生产法律法规，充分发动从业人员举报安全生产违法行为，拓宽投诉举报渠道，健全投诉举报机制，推动由“要我安全”向“我要安全”“我会安全”转变。

附件：1.《江西宇慧智能设备有限公司永新工业开发区水平设备生产项目“4·8”一般高处坠落事故调查报告》审议调查组成员签名表

2.有关证据材料另立案卷（略）

永新县政府事故调查组

2025年5月