江川宁海云南江磷集团股份有限公司“2·14”一般高处坠落事故调查报告

玉溪市江川区政府事故调查组

2023 年 5 月 10 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概.....1
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
1.死亡人员基本情况.....4
2.直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....5
（四）舆论处置情况.....5
（五）事故应急处置评估结论.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）间接原因分析.....6
四、事故发生地政府及相关部门工作开展情况.....6
（一）玉溪市江川区宁海街道工作情况.....7
（二）玉溪市江川区应急管理局工作情况.....7

（三）玉溪市江川区工业商贸和信息化局工作情况.....7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）建议不予追究人员..... 8
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
..... 8
（三）其他处理建议..... 10
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11

江川宁海云南江磷集团股份有限公司“2·14”一般高处坠落事故调查报告

2023年2月14日9时40分许，云南江磷集团股份有限公司二车间发生一起高处坠落事故，此次造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，玉溪市江川区人民政府成立了云南江磷集团股份有限公司“2·14”一般事故联合调查组（以下简称调查组），由区委常委、常务副区长任组长，区应急局局长、宁海街道办事处主任任副组长，从市公安局江川分局、区总工会、区人社局等相关部门抽调成员，全面开展事故调查处理工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，江川宁海云南江磷集团股份有限公司“2·14”一般高处坠落事故是一起安全生产责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

云南江磷集团股份有限公司，成立时间：1998年7月29日；统一社会信用代码：91530000709812XXXX；法定代

表人：万XX，地址：云南省玉溪市江川区兴江路XX号；类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股）；经营期限：2005年9月13日至长期；注册资金：贰仟伍佰贰拾捌万元整；经营范围：黄磷、赤磷、磷铵、磷矿石、五氧化二磷、石灰、金属包装容器的自产自销。

（二）事故单位管理情况

1.安全管理机构设置及人员配备情况：

云南江磷集团股份有限公司人员结构为：法定代表人万XX;安全环保部总监饶XX；内设有安全环保部,安全环保部经理宋XX；每个生产车间设一名车间主任，二车间主任张XX。

2.公司安全生产管理制度建立及落实情况：

云南江磷集团股份有限公司建有《安全生产责任制》《领导带班管理制度》《培训管理制度》《安全培训教育管理制度》《安全生产奖罚管理制度》《安全活动管理制度》等安全生产管理制度。按照每月不少于1次、每次不少于2学时的规定对员工进行统一安全教育培训；二车间每日开工前有安全教育。

（三）事故发生经过

2月14日7时45分玉溪市江川区云南江磷集团股份有限公司二车间员工在车间门口集合，集合完毕张XX组织每日上岗前安全培训，明确任务分工、岗位的安全职责和操作规程。

8时车间教育完毕后，张XX安排张XX带队，李XX、


杨XX、唐XX、汤XX、李XX、李XX等15名员工专门进行5号炉、6号炉楼面卫生清扫，9名男职工打扫5号炉、6号炉所在的3、4楼楼面，6名女职工清扫2楼楼面。

8时05分，李XX、杨XX、唐XX、汤XX、李XX、李XX等9名男职工到6号炉4楼开始打扫卫生，打扫卫生时无分工，大约打扫了50多分钟，6号炉4楼卫生打扫完毕。

9点许，李XX、杨XX、唐XX、汤XX、李XX、李XX等9人从5号炉和6号炉链接的天桥来到5号炉4楼，开始4楼卫生打扫，约40分钟后李XX因工作失误从5号炉4楼东南角移动分料皮带机墙上洞口处坠落至1楼（约22米），随后李XX发现李XX坠落后向张XX报告。

（四）事故现场基本情况

现场位于云南省玉溪市江川区云南江磷集团股份有限公司生产区化工厂二车间5号黄磷生产电炉4楼东南角移动分料皮带机墙上洞口处，离地约22米。

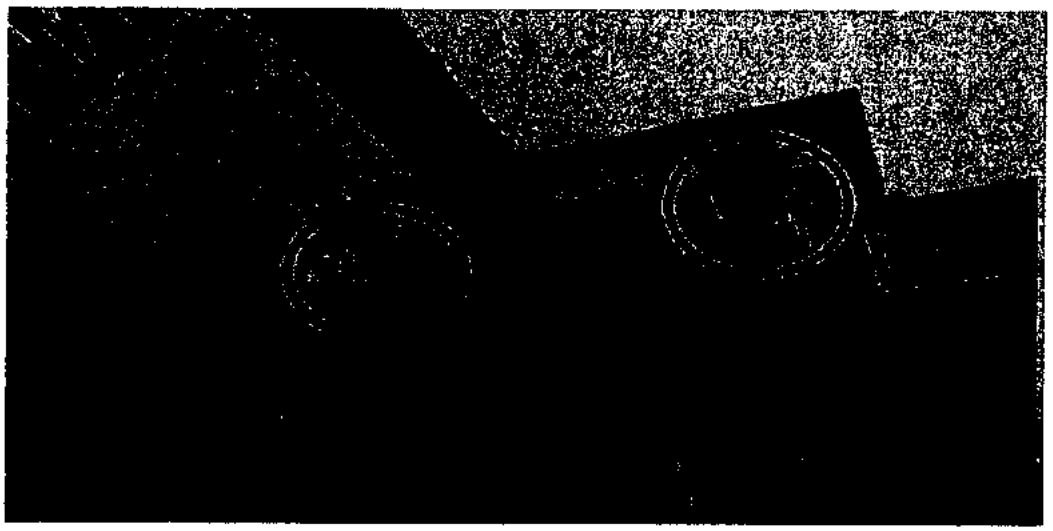

事故现场照片

（五）事故造成的人员伤亡及直接经济损失

1.死亡人员基本情况

李XX，男，汉族，家住云南省玉溪市江川区大街街道早街社区XXXX号，生于1992年11月15日，身份证号530421199211l5XXXX，于2022年7月26日至今在云南江磷集团股份有限公司工作。

2.直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约140万元。

二、事故处置情况及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9时48玉溪市江川区公安分局110报警服务台接到宋XX电话报警：云南江磷集团股份有限二车间发生一起高处坠落事故，1人受伤。接到报警后，值班民警立即向玉溪市江川区公安局带班领导汇报并通知玉溪市江川区应急管理局和"120"立即赶赴事故现场开展救援处置。9时50分玉溪市江川区应急管理局接到宋XX和110电话：云南江磷集团股份有限二车间发生一起高处坠落事故，1人受伤，区应急局局长和相关工作人员立即赶赴现场了解事故情况并向区政府常务副区长报告，区政府常务副区长接到事故信息后，对应急救援工作进行安排。9时51分，玉溪市江川区人民医院接到电话后立即组织救护车辆及医护人员赶赴现场。玉溪市江川区政府接到事故报告后，立即启动《玉溪市江川区安全生产事故应急预案》，开展应急救援、医疗救治、善后处置、舆论引导等工作。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，9时43分张XX打电话向车间主任张XX报告，9时45分张XX到达现场，组织人员施救（当时李XX还有点呼吸），拉隔离带，通知人员撤离现场。9时47分张XX打电话给安环部经理宋XX，告诉他有人坠落。9时48分安环部经理宋XX和生产副总邓X赶到现场，查看现场情况后宋XX拨打110和120电话。9点49分宋XX打电话给安全环保总监饶XX汇报情况。10时2分饶XX赶到现场并电话告知董事长万XX。

10时17分，饶XX打电话向区应急局汇报，10时20分向区工信局汇报。10时19分许120到达现场经现场医护人员确认已无生命迹象。随后110和相关部门到达现场。现场民警、企业员工配合殡仪馆工作人员将遇难者遗体运往殡仪馆。11时20分许，完成事故现场勘查工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，玉溪市江川区委、区政府立即成立相关部门负责人为成员的善后处理工作小组，迅速开展遇难者家属情绪安抚、心理疏导、遗体处置、丧葬赔偿等善后工作。经多次组织协商，与遇难者家属达成了调解意见，在善后处置过程中，遇难者家属情绪基本保持稳定，无过激言行。

（四）舆论处置情况

事故发生后，玉溪市江川区迅速开展相关网络舆情监测和处置工作，及时启动网络舆情应急处置预案，第一时间开展网络监测，无负面舆情出现。

（五）事故应急处置评估结论

经评估，本次事故应急救援处置过程中，玉溪市江川区党委、区政府高度重视，第一时间启动事故应急预案，有关部门各司其职，协调联动，各方面应急力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效，未出现救援人员伤亡情况；对遇难者家属安抚工作耐心细致，遇难者遗体处理妥当；现场管控有力，舆情应对积极有效，未发生二次事故和影响社会安全、稳定的情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查和检测鉴定，事故的直接原因是：职工李XX在未佩戴劳动防护用品（安全带和安全头盔）的情况下在高处作业区域从事卫生清扫作业，在此过程中未按操作规范安全作业导致事故发生。

（二）间接原因

1.云南江磷集团股份有限公司履行安全生产主体责任不到位。作业区域辨识不准确，未辨识出高处作业区域，现场隐患排查治理不到位。

2.云南江磷集团股份有限公司作业现场管理不到位。在作业现场未设置安全警示标志、未设置安全防护设施。

3.云南江磷集团股份有限公司安全生产教育培训制度执行不到位。李XX在请病假93天后，回来上班前未开展安全教育培训及考核。

四、事故发生地政府及相关部门工作开展情况

（一）宁海街道工作情况

负责宁海街道辖区安全生产工作。建立了街道《安全生产专项整治三年行动“挂图作战”年度目标任务》《安全生产十五条措施推进》，明确了监管责任人及检查的频次；贯彻落实2023年1月19日全市安委会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会暨全市应急管理工作会议精神情况；贯彻落实2月20日全区第一次全体会议暨全区应急管理工作会议精神；各重点行业领域开展2023年节后复工复产安全生产风险隐患大排查大整治联合检查工作情况、检查记录、相关图片及信息、隐患整改闭环；对辖区内企业开展了节后复工复产专项检查。

（二）玉溪市江川区应急管理局工作情况

完成2023年节后复工复产安全生产风险隐患大排查大整治联合检查工作情况、检查记录、相关图片及信息、隐患整改闭环情况；完成安全生产“百日攻坚”行动推进表和每周工作动态。建立了《安全生产专项整治三年行动“挂图作战”年度目标任务》《安全生产十五条措施推进》，明确了监管责任人及检查的频次；贯彻落实2023年1月19日全市安委会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会暨全市应急管理工作会议精神情况；贯彻落实2月20日全区第一次全体会议暨全区应急管理工作会议精神。

（三）玉溪市江川区工业商贸和信息化局工作情况

建立了《安全生产专项整治三年行动“挂图作战”年度目标任务》《安全生产十五条措施推进》，明确了监管责任人及检查的频次；贯彻落实2023年1月19日全市安委会、自然

灾害应急管理委员会、减灾委员会暨全市应急管理工作会议精神情况；贯彻落实2月20日全区第一次全体会议暨全区应急管理工作会议精神；

经调查，事故发生地政府及相关职能部门在复工复产期间，按照上级安排部署和职责分工，认真开展了安全生产管理相关工作。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究人员

李XX，男，生于1992年11月15日，身份证号：530421199211115XXXX，家住云南省玉溪市江川区大街街道早街社区XXXX号，云南江磷集团股份有限公司工作人员。鉴于其本人在此次事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.云南江磷集团股份有限公司，履行安全生产主体责任不到位；作业现场管理不到位；安全生产教育培训制度执行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[1]、第三十五条[2]、第二十八条[3]第一款之规定。该

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当依据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；…

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志…

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，…

公司对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]第一项之规定，由玉溪市江川区应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.万XX，男，生于1959年4月6日，身份证号码：532422195904O6XXXX，家住云南省玉溪市江川区大街街道XXXXX号，云南江磷集团股份有限公司法定代表人，为公司主要负责人，履行企业主要负责人安全生产职责不到位，对事故的发生负有领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]之规定，由玉溪市江川区应急管理局依法对其实施行政处罚。

3.饶XX，男，生于1966年1月25日，身份证号：532422196601 25XXXX，家住玉溪市江川区大街街道景新路XX号，云南江磷集团股份有限公司安全环保部总监，履行企业安全管理人员安全生产职责不到位，对事故的发生负有责任。建议项依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，由玉溪市应急管理局暂停其与安全生产有关的资格；玉溪市江川区应急管理局依法对其实施行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款…

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款…

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.宋XX，男，生于1974年8月11日，身份证号：532422197408111XXXX，家住云南省玉溪市江川区大街星云路XXXX号，云南江磷集团股份有限公司安全环保部经理，履行公司分工职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由云南江磷集团股份有限公司按照公司内部规定进行处理，处理情况报玉溪市江川区应急管理局备案。

5.张XX，男，生于1967年10月12日，身份证号：532422193710012XXXX，家住云南省玉溪市江川区大街镇XXXXX号，云南江磷集团股份有限公司二车间主任，履行公司分工职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由云南江磷集团股份有限公司按照公司内部规定进行处理，处理情况报玉溪市江川区应急管理局备案。

（三）其他处理建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强和改进安全管理工作，提出如下处理建议：

1.责令玉溪市江川区应急管理局向玉溪市江川区人民政府作出深刻书面检查。

2.责令玉溪市江川区工业商贸和信息化局向玉溪市江川区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实。云南江磷集团股份有限公司主要负责人、安全管理人员未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，履行企业主要负责人、安全管

理人员职责。作业区域辨识不准确，未辨识出高处作业区域，现场隐患排查治理不到位；在作业现场未设置安全警示标志、未设置安全防护设施。

（二）企业安全教育责任不落实。云南江磷集团股份有限公司李XX在请病假93天后，回来上班前未开展安全教育培训及考核。

七、事故整改和防范

（一）吸取事故教训，落实安全生产责任。要深刻汲取事故教训，牢固树立安全生产红线意识，切实落实企业安全生产主体责任，开展安全风险辨识、安全隐患排查，落实风险隐患防控监管措施，加强作业现场安全督促检查工作，切实做到隐患排查整改工作“五落实”，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，全面优化企业安全生产状态，在装车平台设置安全绳设施、规范设置警示标志。

（二）梳理完善管理制度，强化过程管控。要依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，依法依规进一步健全完善安全生产责任制和安全日常管理工作制度，强化过程管控，对作业过程进行危险性分析，分析可能发生的事故，制定相应的安全措施，并对所有作业人员进行安全教育。要进一步严查违规违章作业，督促作业前安全防护措施的落实，确保作业过程安全、可控。

（三）强化安全教育培训，提升安全管理素质。云加强职工安全教育和培训工作，各级从业人员要进一步熟悉岗位职责，安全管理制度和相关作业方案，确保尽职履责，加强

作业现场安全管理，确保项目后续作业安全。

（四）加强督查检查，落实规章制度。要进一步提高认识，明确工作职责和任务，严格按照“三个必须”要求，充分发挥企业主体责任，认真排查整改安全隐患，杜绝生产安全事故的发生，实现安全作业。