# 西乡塘石埠邕隆路广贸大厦配电房“8.22”一般触电事故调查报告

发布日期：2023-12-18 10:00 撰稿人： 来源：应急管理局

**西乡塘石埠邕隆路广贸大厦配电房“8·22”**

**一般触电事故调查报告**

**西乡塘区政府事故调查组**

**2023年12月**

2023年8月22日16时20分许，位于南宁市西乡塘区邕隆路383号的广贸大厦配电房，一名工人在检修电路时不慎触电晕倒，经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处（2019）174号)等法律法规的有关规定，城区政府批准成立了西乡塘石埠邕隆路广贸大厦配电房“8·22”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），建局、公安分局、总工会、石埠街道等有关人员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请相关领域专家参与事故调查工作，并邀请城区纪委监委派员列席

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查。通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员、专家责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

**经调查认定，该触电事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

**（一）事故发生单位基本情况**

南宁市西乡塘区鹏盛物业管理有限公司（以下简称鹏盛物业公司），成立于2021年6月28日，注册资本5万元整，法定代表人陈*珍，统一社会信用代码地：南宁市西乡塘区石埠街道石西村邕隆路383号10楼。经营范围：物业管理；住房租赁；房地产经纪；会议及展览服务；市场营销策划；停车场服务；家（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工（依法须经批准方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

西乡塘区邕隆路383号的广贸大厦是农民回建安置（三产）房，由鹏盛物业公司负责管理和经营。因广贸大厦一层有多间空置的铺面，鹏盛物业公司202表、装修后再进行出租，事故发生在安装铺面电表的作业过程中。

**（二）事故发生单位安全管理情况**

经调查，鹏盛物业公司安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生产管理制度；未配备专职或者兼职的安全生产管理人员；未依法对从业人员进行安定编制生产安全事故应急预案；未建立和落实事故隐患排查制度，对危险作业（电工作业）现场管理不到位。

**（三）事故发生经过**

2023年8月22日上午，鹏盛物业公司总经理李*昆请远房亲戚梁*进为广贸大厦一层空置铺面安装电表，双方商定安装一个电表费用为800元。梁*进为*国协助自己。15时40分左右，两人进行电缆铺设作业，梁*进来到广贸大厦的室外箱式配电房（图1），打开室外箱式配电房里面的低压出线柜的门进行布距离广贸大厦约100米的五金店买螺栓。



图1　广贸大厦室外配电房

16时20分左右，梁*国回到广贸大厦，刚停好车就听到梁*进发出“呃”声音。梁*国意识到出事了，迅速跑到配电房，发现梁*进半蹲在地上，左手抓排（图2）。梁*国抓住梁*进的衣服想把他拉开，但接触到梁*进的皮肤时有触电的麻感，确认梁*进已触电且无法摆脱，于是赶紧关闭配电室的总电源开关地上失去意识。鹏盛物业公司李*昆、李*芬接到信息后赶来参与抢救，李*芬拨打了120急救电话。约20分后，120急救人员将梁*进转移到广西医科大二附梁*进经医院抢救无效死亡。

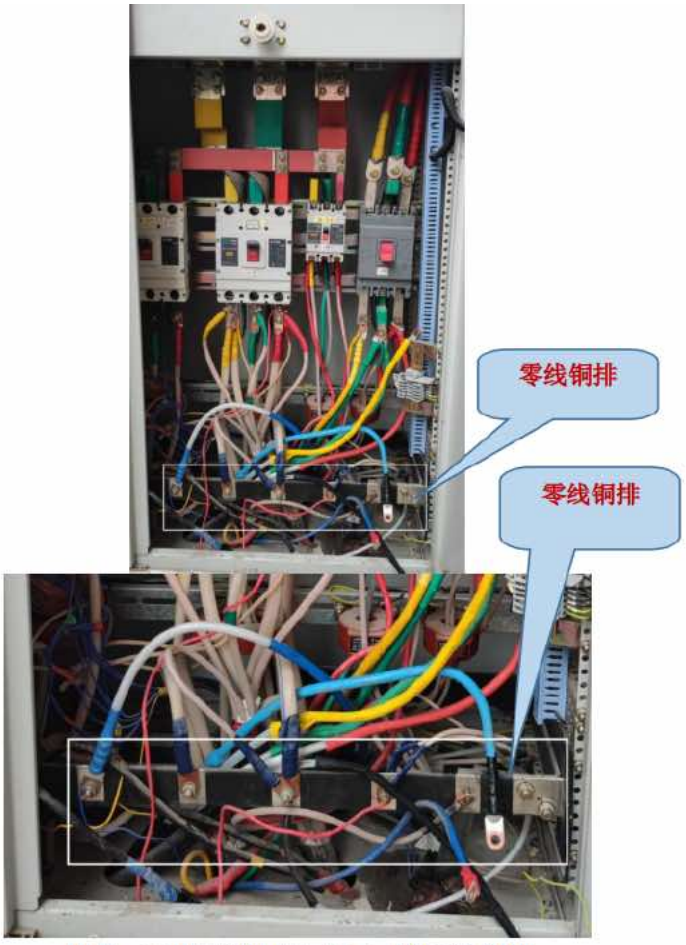



图 2　低压出线柜零（$N_0$）线接线铜排

**（四）事故现场情况**

经查阅询问笔录，鹏盛物业公司总经理李*昆表述，广贸大厦一楼铺面安装分电表是从室外配电房低压侧取电，具体的线路布设、接线由梁*进负责。经广贸大厦的预装室外箱式配电房，品牌是“南亚电器”。事故发生后，从现场照片可能看出，梁*进、梁*国两人是沿着配电房到广贸大厦的供电线路来布设大厦电梯供电线路出线端接电。梁*进已将电梯电源的开关断开，并松开了A相（黄色线标）出线端接头螺栓准备接线（图3红圈处）。同时，也松开了低压侧接线排的其中一个接线柱，准备从该接线排接零（$N_0$）线（图3线蓝色接线头黄圈处）。

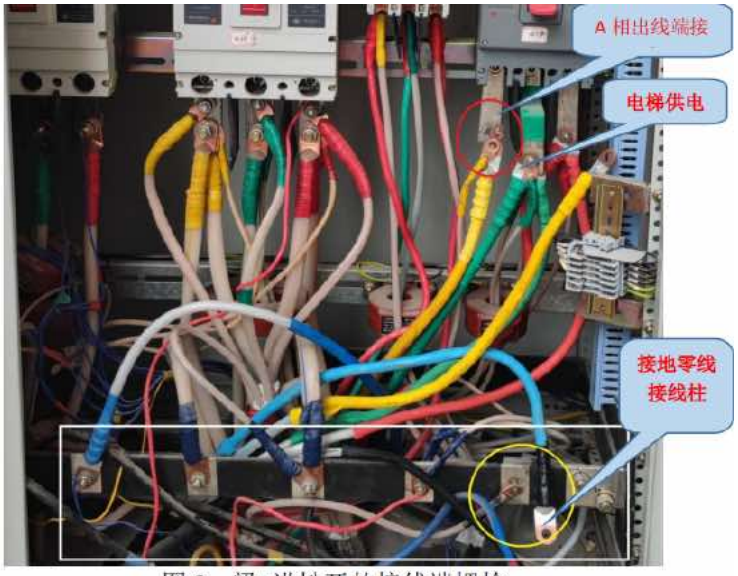



图 3　梁*进松开的接线端螺栓

根据梁*国的描述和场照片可以看出，梁*进是计划先接零线（$N_0$）端，并且在接零线（$N_0$）时，手触碰到零线（$N_0$）接线排时触电。再根据现场散落着人字拖鞋进行低压电工作业的（图4）。



图 4　现场散落的人字拖鞋

为查清梁*进的触电原因，事故调查组人员、专家、鹏盛物业公司的电工到现场进行了测试。当打开配电房及低压输出柜的门后，多次测试结果显示低压线排不带电，低压验电笔无报警讯息。但是，当电工戴上绝缘手套一边拨动出线侧路一边测试时，发现零线（$N_0$）接线排带电，而且随着线路拨动时强时弱。前有人从低压侧出线柜中的4楼以上"居民用电"开关负荷端、零线（$N_0$）接线排接线端分别用多股铜芯线接了一相电源线用于值班室的照明，这照明引出线经混凝土基座间的孔洞穿出（图5黄圈处），经PVC阻燃管引出配电房。将此值班室照明用线拆除后再次测试，无论怎么拨动线路，低压侧出线柜的零线（$N_0$）员将两条多股铜芯线拆出后，发现两条导线穿过低压输出柜底边的地方绝缘层已破损，而且碰接在一起，导致拨动出线柜中的其他线路时，两条导线破损处排带电。

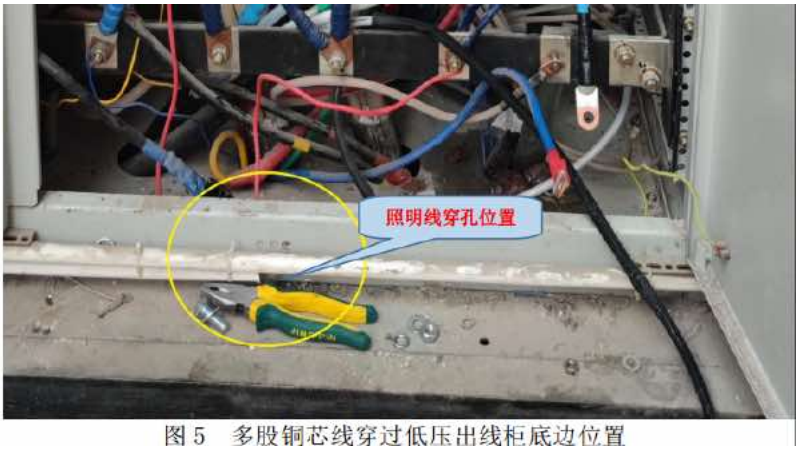


图 5　多股铜芯线穿过低压出线柜底边位置

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者：梁*进，男，39岁，鹏盛物业公司请的临时电工作业人员，身份证号码：450111********0614，籍贯街道办事处乐洲村18队111号。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约80万元。

二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

事故发生后，鹏盛物业公司工作人员李*芬打120急救电话，鹏盛物业公司总经理李*昆赶到现场指挥事故处置，同时向公司法定代表人陈*珍报告了事故

**（二）事故现场应急处置情况**

事故发生时，梁*国拉下配电总闸，梁*进倒在地上，鹏盛物业公司总经理李*昆参与抢救，同时物业工作人员李*芬打120急救电话，约20分钟后，120将救治。接报事故后，石埠街道办事处、石埠派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。城区织人员赶赴现场，对事故开展前期调查。

**（三）医疗救治和善后情况**

2023年8月22日17时20分，梁*进被送到广西医科大学第二附属医院抢救。医院初步诊断，梁*进电击伤、呼吸心跳骤停。经医院积极抢救后仍无自主线，于2023年8月22日18时40分宣告临床死亡。石埠街道办积极组织协调善后工作，鹏盛物业公司及时支付梁*进抢救费用，并与梁*进家属达成了赔偿协议。

**（四）事故应急处置评估**

根据调查情况，鹏盛物业公司在事故发生后的应急响应迅速，现场应急救援处置比较到位，未发现该公司存在因救援不当导致事故后果扩大的情形。从环节评估，鹏盛物业公司的应急处置工作符合要求。该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和

三、事故原因分析

根据现场人员描述，结合事故现场勘查和测试，经分析推断事故直接原因是：**广贸大厦的室外配电房低压侧出线柜一引入值班室照明用导线绝缘层破损致零线接线端的接线排带电。梁*进的安全意识淡薄，在进行低压电工作业时未按规定穿戴防护用品，在部分停电的电气设备上工作时未验电，用手直接接触电事故。**

**（一）直接原因分析**

经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，梁*进未取得电工类的特种作业操作证（以下简称电工证）。梁*进进行接线前，只是将低压侧出线柜中的路电源均未断开。值班室照明线路的相线从4楼以上居民用电开关出线端C相接线、从低压侧配电柜的零线接线排接零线（$N_0$），是带电的线路。梁*进在时，未拨动值班室的照明用电线，零线接线排不带电。当梁*进进行接零线时，对新布设的电线有拖扯，使得值班室照明用线路绝缘破损处相接触导致零线看出，梁*进没有使用带绝缘层的钢丝钳接线（现场摆放有钢丝钳），而是用手直接去碰触接线端。

所以，根据现场勘查和测试，可推测出梁*进在接零线时，抽动新布设导线时，不慎拨动到值班室的照明线路导致零线接线排带电，因手碰触到零线接

**（二）其他可能因素排除**

通过事故现场勘查、询问事故目击者及参与救援的人员，事故发生时梁*进是单独作业，在接线时未进行验电检测、未使用电工绝缘工具，用手直接触意破坏、突发自然灾害因素等影响。

综上所述，事故的发生是因为梁*进的安全意识淡薄，在未取得电工证的情况下进行电工作业，不按电工作业规定穿戴防护用品，在同一配电柜上部分时未验电、未使用电工绝缘工具，手直接碰触带电体发生触电伤害，经医院抢救无效后死亡。

**（三）间接原因分析**

1.鹏盛物业公司安全生产主体责任不落实。未制定施工方案、未对进场作业工人进行安全技术交底及安全教育和培训,未认真核实临时请的电工的持证行隐患排查，盲目施工作业，最终导致事故发生。

2.鹏盛物业公司主要负责人陈*珍未依法履行安全生产职责。未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未作，及时消除作业现场隐患。

四、相关单位和人员存在的主要问题

**（一）事故单位存在的主要问题**

经查阅企业安全管理台账、询问相关人员,鹏盛物业公司安全生产主体责任不落实。该公司未建立健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制程；未对临时请的工人进行安全生产教育和培训；未建立风险分级管控制度和实施管控措施；未开展隐患排查治理，及时发现和消除作业场所事故隐患；临（低压电工作业）。

经调查，鹏盛物业公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十八条第一款[2]、第四十一条[3]、第四十四条第一款[4]的

**（二）企业主要负责人存在主要问题**

鹏盛物业公司法定代表人陈*珍未履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责。未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规检查本单位安全生产工作，致使该公司日常安全管理混乱，现场作业方面存在的事故隐患未得到及时消除。陈*珍的行为违反了《中华人民共和国安全生产法

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**(一)建议免于追究责任的人员（1人）**

梁*进，男，39岁，鹏盛物业公司临时请的电工作业人员。安全意识淡薄，在未取得电工证的情况下进行电工作业，不按规定穿戴防护用品，在部分断没有验电、没有使用绝缘工具，手直接碰触带电体触电，直接导致事故的发生，对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

**(二)对事故责任人员的处理建议（1人）**

陈*珍，女，鹏盛物业公司法定代表人，未依法履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，依法对其进行处理。

**(三)对事故责任单位的处理建议**

鹏盛物业公司安全生产主体责任不落实。未认真核实临时请的电工作业人员的持证情况，未组织人员对现场进行隐患排查，未采取技术、管理措施及时隐患，盲目施工作业。该公司安全生产主体责任不落实最终造成了此次事故的发生，对此次事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产款、第四十四条第一款的规定，建议由城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项[7]的规定，依法对其进行处理。

六、事故主要教训

经过事故分析，这起事故应该汲取的事故教训如下：

**（一）生产经营单位应汲取的事故教训。**经事故调查发现，在整个事故发生前，鹏盛物业公司未履行企业和企业负责人安全生产职责，未落实企业安全章制度不健全；从业人员（含临时作业人员）安全教育培训不到位；未建立隐患排查治理制度和组织开展隐患排查；安全风险意识不足，临时请无证人员从未按要求落实现场监护人。因此，生产经营单位应深刻汲取事故教训，企业负责人增强法律意识，严格落实安全生产主体责任，从源头杜绝生产安全事故。

**（二）从业人员应汲取的事故教训。**经事故调查发现，该事故中涉及的作业人员均无特种作业操作证，在不具备相应操作能力和未做好个人安全防护的业。因此，从业人员应深刻汲取事故教训，认真学习生产安全相关知识，提高自身应急处置能力，更好的保护自己、保护他人。

**（三）行业管理和属地监管应吸取的教训。**新修订《中华人民共和国安全生产法》明确提出管行业必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政住建部门和属地街道办事处加强对建筑施工类企业和在建项目的安全生产监管，但对物业管理类企业的安全生产检查、宣传力度还不够。行业管理部门和属大对辖区内物业管理企业的监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生。

七、事故防范及整改措施建议

根据事故发生的直接原因和有关单位存在的主要问题以及事故教训，提出如下事故整改和防范措施：

**（一）严格落实企业安全生产主体责任**

鹏盛物业公司要认真吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。要建立健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制；开展全员安全生产全意识；建立并落实隐患排查治理制度，及时发现与消除各类事故；加强对危险作业的管控，严格落实审批制度和现场监护措施。

**（二）严格落实物业管理行业监管责任**

城区住建部门要举一反三，强化安全生产行业部门监管职责，按照安全生产“三个必须”和“谁主管谁负责、谁审批谁监管”的原则，夯实行业监管责任监督管理，加大安全生产宣教力度，督促落实企业安全生产主体责任，规范生产经营行为；深入开展物业管理类安全隐患专项整治，排查治理各类事故隐患

**（三）严格落实安全生产属地管理责任**

石埠街道办应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，在行业主管部门的指导下，召开辖区内物业管理企业安全生产专项会议专题培训，加大物业管理对辖区物业管理企业监督检查，及时排查和消除安全隐患，有效防范各类事故发生。

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全
产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控
制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产
规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合
业。”

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐
录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部
大会报告。”

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程
业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员
生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织
全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

6[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故
列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任
列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”