德安方圆（德安）矿业投资有限公司
“12·10”一般车辆伤害事故
调查报告

德安县人民政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

（六）事故应急处置情况

二、事故直接原因

三、事故相关单位的主要问题

（一）方圆（德安）矿业投资有限公司

（二）湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部

四、对事故责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故相关责任人员的处理建议

（二）对事故相关责任单位的处理建议

五、事故防范和整改措施

2023年12月10日上午10时左右，方圆（德安）矿业投资有限公司尖峰坡锡矿井下+223m南4采场附近运输巷发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失约人民币130万元。

事故发生后，市、县应急管理局第一时间赶到事故现场并指导事故善后工作。同时按照国家矿山安全监察局要求，责令方圆（德安）矿业投资有限公司尖峰坡锡矿停产整顿。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，经德安县人民政府批准，2024年1月2日成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县自然资源局、吴山镇等有关部门派员组成的方圆（德安）矿业投资有限公司尖峰坡锡矿“12·10”事故调查组（以下简称事故调查组），国家矿山安全监察局江西局派员参加，开展事故调查工作。市安办对该起事故进行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问等方式， 查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、认定了事故性质和责任、提出了对相关责任人和责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，方圆（德安）矿业投资有限公司“12·10”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.事故发生单位情况。

方圆（德安）矿业投资有限公司隶属江西钨业集团有限公司（原江西省稀有金属钨业控股集团有限公司），是国有独资企业。公司成立于2002年11月25日，注册资本：13455万元。其矿区位于江西德安县彭山林场，2006年1月由江西钨业集团有限公司从内蒙古兴业集团股份有限公司全资收购。方圆（德安）矿业投资有限公司统一社会信用代码为91360426759967O810，营业期限：2023年10月19日至长期，经营范围：有色金属、黑色金属及稀土矿产品加工、采选、销售(依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动)。方圆（德安）矿业投资有限公司尖峰坡锡矿为该公司所属矿山。

方圆（德安）矿业投资有限公司尖峰坡锡矿位于德安县吴山镇，距德安县城北约28公里，交通便利。矿区面积1.5108平方公里，开采矿种为：锡矿、锌矿，设计生产规模19.8万吨/年。于2023年4月19日取得江西省应急管理厅核发的安全生产许可证，证号：（赣）FM安许证字〔2007〕M1238号，有效期从2022年12月26日至2025年12月25日。许可范围：锡、铅、萤石矿19.8万吨/年，平硐+盲斜井联合开拓，+250m、+230m、+222m三个中段地下开采。于2022年6月8日由取得江西省自然资源厅核发的采矿许可证，证号：C1000002010073220070950，有效期从2022年1月29日至2028年1月28日。公司于2023年9月17日-19日组织专家对安全标准化进行了复审。

2.外包单位情况

湖南鑫诚矿业有限公司成立于2014年01月18日，经营类型为有限责任公司（自然人投资或控股），位于长沙市开福区三一大道459号骏豪花园B7栋801房，法定代表人彭叶辉，注册资本4188万元，拥有矿山工程施工总承包贰级资质，证书编号D343019706，有效期至2024年09月30日。公司统一社会信用代码：91430000090486453 6。营业期限：2014年01月08日至2044年01月07日。安全生产许可证号：（湘）FM安许证字〔2021〕A403号，有效期自2021年03月10日至2024年03月09日。许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。

2021年12月11日，方圆（德安）矿业投资有限公司与湖南鑫诚矿业有限公司首次签订了采掘工程施工合同，同时签订了《方圆（德安）矿业投资有限公司井巷采掘工程承包合同》以及《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，将方圆（德安）矿业投资有限公司井巷采掘工程承包给湖南鑫诚矿业有限公司，并明确了各自安全生产管理责任。有效期限：2022年1月1日至2024年12月31日。湖南鑫诚矿业有限公司成立了湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况。

1.方圆（德安）矿业投资有限公司安全管理情况。

该公司设有健康安全环保部，同时设有2个生产单位方圆锡矿、选矿厂。该公司员工总人数是152人，其中各类专业技术人员21人，安全管理人员 15人,注册安全工程师 2人，选厂一线作业人员98人，其余为后勤辅助人员。张育桂为公司直属党支部书记，执行董事，主持公司全面工作；谭尧峰为公司总经理，

负责公司行政全面工作，负责企业管理、审计、风控、投资、全面预算、财务管理，科技信息等工作；寇洪立为公司副总经理，负责组织人事、供销、平安建设、治安保卫、对外协调等工作；王彩祥为公司副总经理，负责生产技术、安全环保、职业健康等工作。邵国亮为公司尖峰坡锡矿地下矿山矿长，主管公司尖峰坡锡矿安全、生产以及内外协调等工作；王宪冈为公司尖峰坡锡矿地下矿山总工程师，主管公司尖峰坡锡矿安全生产技术管理工作；王旭为公司尖峰坡锡矿地下矿山生产副矿长，协助矿长管理公司尖峰坡锡矿生产作业安全生产技术指导等工作；叶成雨为公司尖峰坡锡矿地下矿山安全副矿长，协助矿长管理公司尖峰坡锡矿安全生产工作；洪小龙为公司尖峰坡锡矿地下矿山机电矿长，协助矿长管理公司尖峰坡锡矿机电设备维护保养等工作。

公司成立了安全生产委员会，任命张育桂为主任委员，谭尧峰、寇洪立、王彩祥为副主任委员。安全生产委员会下设办公室，办公室设在健康安全环保部，吴彬兼任办公室主任，负责公司安委会日常安全管理工作。

地下开采方式：开拓方式为平硐+盲斜井联合开拓，采矿方法采用全面采矿法，爆破作业方式为浅孔爆破，通风系统为对角式分区抽出式机械通风及局扇辅助通风。

采掘作业流程：准备阶段（检查作业面空气质量状况、顶板围岩情况、风水管及阀门控制可靠情况、恢复照明、处理松石）——打眼——装药、爆破——通风——检查（检查空气质量状况、爆破效果、顶板稳固情况，恢复照明、处理松石）——出矿（电耙出矿，耙至采场溜井，矿车装矿，再由电机车通过

+222m 主运输巷运至+210m 平窿口选厂矿仓卸载）。该起事故发生在出矿流程中的运矿过程中。

发生事故的设备为架线式工矿电机车，设备型号 QKT8-3，生产单位湖南南电电气股份有限公司，出厂日期 2016 年 7 月，矿用产品安全标志证书和产品合格证相关资料遗失。

2.湖南鑫诚矿业有限公司安全管理情况。

该公司项目部设有安防组、生产技术组。项目部员工总人数 68 人，其中专职安全管理人员 3 人。现有项目部经理、副经理和中段值班长（安全员）等管理人员共 10 人。湖南鑫诚矿业有限公司聘任谢中华为项目部经理，吴哲为安全负责人（副经理），杜彪为采矿技术负责人，鄢峰为测量技术负责人，吴平为地质技术负责人，尹邱成为机电技术负责人，张名警、周建明、肖东阳为项目部安全员，负责井下安全生产和现场安全管理工作；张名警负责+222m 中段作业安全生产工作，周建明负责+230m 中段安全生产工作，肖东阳负责+250m 中段安全生产工作，谢观发负责+222m 运输班安全生产工作。


（三）事故发生经过。

2023 年 12 月 10 日上午 10 点左右，湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部运矿电机车驾驶员王勿长在+223M 南 4 采场放好矿运输出窿，放矿工张灵安开着充电式电机车跟在王勿长运矿车后面，准备去充电点充电。行驶约 40 米后，张灵安发现王勿长驾驶的运矿机车工速度变慢，随即发现王勿长躺在巷道边。张灵安立即下车上前查看情况，发现王勿长手断了，在痛苦的呻吟。因张灵安感觉伤情较重，一个人无法实施救援，随


即返回+223M 南 4 采场请耙矿工罗敏下来救援，并通过井下通讯电话通知地表窿口值班室。

（四）事故现场情况。

事故现场位于方圆（德安）矿业投资有限公司尖峰坡锡矿+223M 南 4 采场运输巷道。（详细情况见附图）

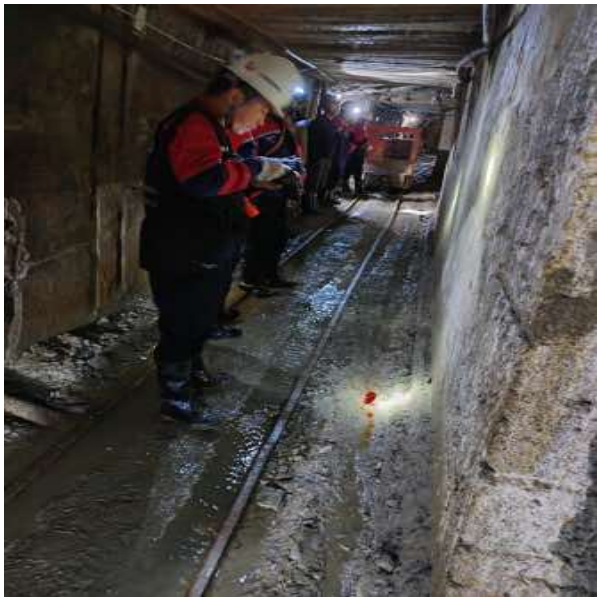



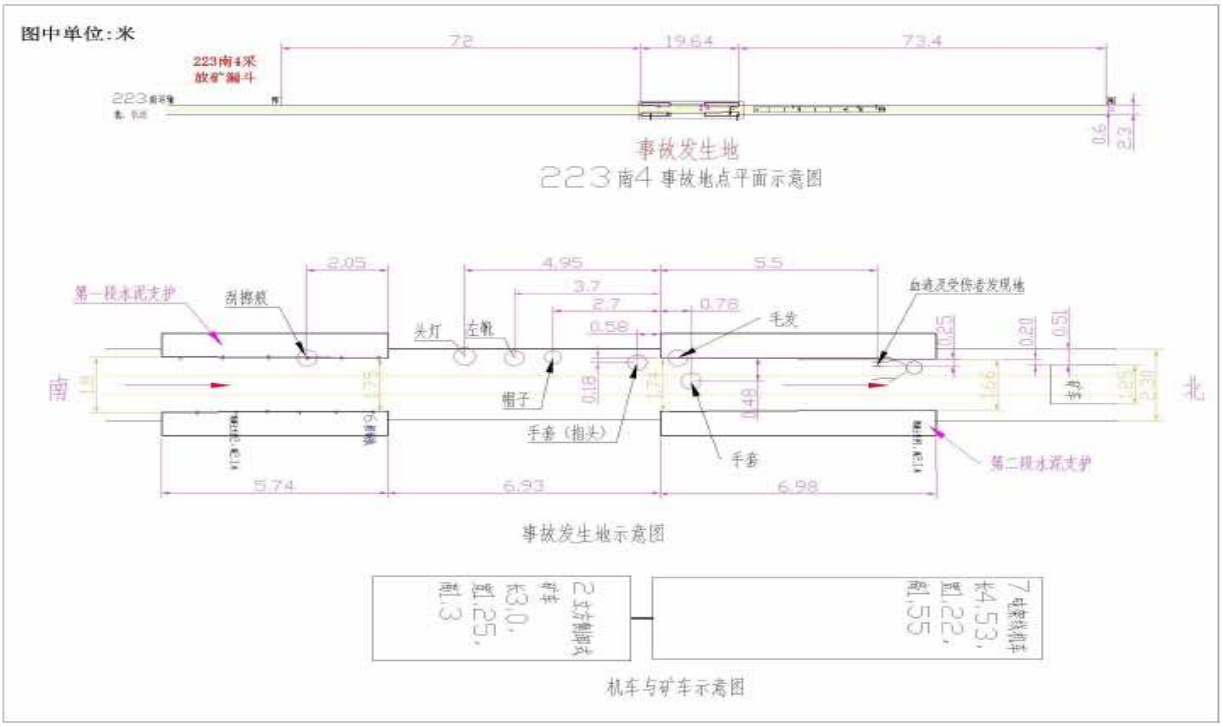

事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。

事故造成一人死亡，具体情况如下:

王勿长，男，55岁，汉族，身份证号码：362133XXXXXXX1116，家庭住址：江西省赣州市兴国县樟木乡新城村中安组9号。湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部运矿电机车驾驶员。伤亡情况：死亡。

2.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失约为人民币130万元。

（六）事故应急处置情况。

1.事故现场应急处置情况。

事故发生后，张灵安感觉王勿长伤情较重，一个人无法实施救援，随即返回+223m南4采场请耙矿工罗敏下来救援，并通过电话通知地表窿口值班室。两人检查感觉仍无法实施救援，耙矿工罗敏跑步到+223m北3采通知工友救援。公司坑口职工王旭、刘大均在290变电硐室接到通知并与地表救援人员会合后立即返回实施救援，上午10点41分左右伤者王勿长被救援出+210m中段地表窿口。地表接井下救援请求后，立即与医院联系请求救护，并向公司值班领导报告事故情况。公司领导张育桂、谭尧峰10点45分左右赶往+210m中段窿口，查看了伤者情况，并立即指挥尽一切可能抢救伤员。运送伤者车辆在中途与救护车辆会合，经120医护人员确认伤者已无生命体征。

2.事故信息接报及响应情况。

德安县应急管理局接到方圆（德安）矿业投资有限公司事故报告后，向九江市应急管理局、国家矿山安全监察局江西局上报了事故发生情况，同时立即组织相关人员赶赴事故现场。

3.善后处理情况。

事故发生后，方圆（德安）矿业投资有限公司紧急成立了应急处置工作小组，张育桂、谭尧峰任组长，副组长为寇洪立、王彩祥，成员包括公司中层管理干部。领导小组下设综合协调组、配合调查组、善后组及稳定组四个小组，主要负责负责配合事故调查及停产安排等工作。督促湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部紧急成立了应急处置工作小组，主要负责死者家属通知、接待、安抚、心理疏导、赔偿以及与保险公司对接等工作，已与死者家属就善后赔偿达成一致，并赔付到位。

4.事故应急处置评估。

经综合评估，事故调查组认为，方圆（德安）矿业投资有限公司、湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部应急处置得当，事故信息接报及响应及时，妥善做好了善后赔偿工作。

二、事故直接原因

湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部电机车驾驶员王勿长安全意识淡薄，在井下+223M南4采场运输巷运矿过程中，违反安全操作规程[1]，违规将身体暴露在车外，导致其与巷道内水泥支护钢柱碰撞后甩出车外，被自己驾驶的电机车拖

[1]《金属非金属矿山安全规程》第6.4.1.11条：电机车司机驾驶车辆运行时不应将头或身体探出车外。

拽，并与巷道内水泥支护壁碰撞挤压致死，是导致此次事故发生的直接原因。

三、事故相关单位的主要问题。

（一）方圆（德安）矿业投资有限公司

1.安全管理人员配备不符合相关规定。公司分管安全的领导因身体原因无法带班下井，不能胜任地下矿山安全生产工作的需要。健康安全环保部负责人无从事井下安全生产工作相关经验。[2]

2.领导带班下井制度执行不严格。在事故发生当天，公司当天带班下井的领导在外地培训，未带班下井，公司也未安排其他领导带班下井。[3]

3.风险分级管控和隐患排查治理不到位。对运矿机车风险辨识和管控不到位，对部分运输巷道未扩帮支护造成巷道宽度不符合设计要求的安全隐患，未及时排查治理。

4.对外包单位统一管理不到位。公司未严格按照“九统一”[4]对外包单位进行管理，未严格督促外包单位开展安全教育培训和对从业人员的监督考核。

5.安全设备管理不到位。事故车辆出厂日期为2016年，公司未提供事故车辆矿用产品安全标志证书，矿用合格证书等相关资料。

（二）湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部

[2]《金属非金属矿山安全规程》第4.3.1条：专职安全生产管理人员应从事矿山工作5年以上、具备相应的矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿山生产系统。

[3]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条：矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。

[4]“九统一”即：安全工作统一管理，安全会议统一布置，安全培训统一计划，安全监管统一职责，人员招聘统一把关，安全责任统一考核，安全隐患整治统一安排，技术服务统一提供，安全标准化建设统一检查。

1.出入井安全管理制度落实不到位。+210m 窿口值班室无值班值守人员，运输班组员工未佩戴人员定位卡入井。

2.隐患排查治理落实不到位。事发巷道地面积水较严重，影响车辆安全运行，但项目部未排查出此隐患并进行治理。[5]

3.安全教育培训落实不到位。方圆公司虽开展了集中安全教育培训，但项目部未对各岗位员工开展分岗位的有针对性的安全教育培训[6]。运输班组员工入井前，项目部未对员工进行入井前的安全教育培训。

4.对员工安全管理不到位。未严格落实从业人员安全生产工作考核奖惩制度，对员工“三违”行为惩处力度不够，对员工安全管理不严。

四、对事故责任单位及责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对事故相关责任人员的处理建议。

1.建议免于追究责任人员。

王勿长，男，湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部运矿电机车驾驶员。其违反安全操作规程，违规将身体暴露在车外，导致其与巷道内水泥支护钢柱碰撞后甩出车外，被自

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《金属非金属矿山安全规程》第 4.5.1 条：矿山企业应对矿山从业人员进行安全生产教育和培训，保证各岗位人员具备必要的安全生产知识，熟悉本矿山安全生产规章制度和本岗位安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

已驾驶的电机车拖拽，并与巷道内水泥支护壁碰撞挤压致死，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.对事故相关责任人员的行政处罚建议。

张育桂，男，党员，现任方圆（德安）矿业投资有限公司党支部书记、执行董事，主持公司全面工作，2023 年 1 月任职。未严格落实全员安全生产责任制和领导带班下井工作制度，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位安全生产工作落实不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，给予行政处罚。

王彩祥，男，党员，现任方圆（德安）矿业投资有限公司副总经理，负责生产技术、安全环保、职业健康等工作；分管生产科技部、健康安全环保部；2023 年 1 月任职。未严格履行本岗位安全生产责任，因自身身体原因，不能带班下井，无法检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议公司调整其分工并由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，给予行政处罚。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

吴彬，男，群众，现任方圆（德安）矿业投资有限公司健康安全环保部副主任（主持工作），负责公司安全管理、环保管理及职业健康卫生管理等工作，2023 年 10 月任职。因其无从事矿山工作经验，对井下安全生产状况检查不到位，不能及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议公司调整其工作岗位并由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予行政处罚。

谢中华，男，群众，现任湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部经理，负责项目部全面工作，2023 年 8 月任职。安全生产教育培训落实不到位，不能保证从业人员熟悉本岗位安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能。对从业人员安全生产考核奖惩制度落实不到位。对事故负有管理责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予行政处罚。

邵国亮，男，群众，现任方圆（德安）矿业投资有限公司锡矿矿长，协助分管副总做好本单位安全生产工作，2023 年 11 月任职。对外包队伍管理不到位，未严格督促项目部开展安全教育培训和隐患排查等工作。对事故发生负有管理责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予行政处罚。

张民警，男，群众，现任湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部专职安全管理员。2022 年 9 月任职。未严格落实安全员岗位安全生产工作职责，未参与运输班组班前会，对运输巷道安全检查不到位，未督促运输班组人员佩戴定位卡入

井。对事故发生负有管理责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予行政处罚。

（二）对事故相关责任单位的处理建议。

1.方圆（德安）矿业投资有限公司。安全生产主体责任落实不到位。安全管理人员配备不符合相关规定，领导带班下井制度执行不严格，风险分级管控和隐患排查治理不到位，对外包单位统一管理不到位，安全设备管理不到位。对事故发生负重要责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]的规定，给予行政处罚。

2.湖南鑫诚矿业有限公司。湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部隐患排查治理落实不到位。对事故发生负重要责任。建议由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，给予行政处罚。

五、事故教训及防范措施

1.方圆（德安）矿业投资有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强企业安全生产管理，及时调整分管安全负责人和安全健康环保部负责人，配足配强安全生产管理力量。

2.方圆（德安）矿业投资有限公司要进一步落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时分析辨识安全风险，更新一图一牌三清单，严格落实管控措施。要按照全覆盖、无死角的原则全面排查安全隐患，并按照“五落实”原则及时治理到位。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

3.方圆（德安）矿业投资有限公司及湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部要进一步加强员工安全教育培训及安全生产考核，针对各岗位的安全技能培训及考核内容要有针对性，特别是井下作业人员要再次开展有针对性的安全教育培训及考核，不能走过场、走形式，确保从业人员熟悉有关规章制度，熟练掌握岗位安全操作规程。同时持续开展从业人员“反三违”行动，严格落实全员安全生产考核奖惩机制。

4.方圆（德安）矿业投资有限公司要进一步落实领导带班下井制度。依据《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》有关要求，严格执行领导带班下井工作制度，确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。

5.湖南鑫诚矿业有限公司方圆（德安）矿业工程项目部要进一步加强对井下安全设施设备的维护和保养。对井下安全设施设备要定期进行日常的维护和保养并做好维保记录。对每年需要进行安全检测的设备设施必须按照要求在规定的期限内进行安全检测并出具检测报告，对其他设备设施要做好日常维护和保养并做好相关记录，确保井下设备设施处于安全状态。

6.要进一步压实属地和部门安全监管责任，吴山镇政府及有关部门要在各自职责范围内加强对企业的监管力度，严厉打击非法违法行为，督促企业落实安全生产主体责任，确保全县矿山企业安全生产形势持续稳定。

调查组组长（签名）：

成　　员（签名）：

2024 年 3 月 20 日