铁岭开原辽宁凯越烘干机械设备有限公司
“9·9”一般物体打击事故调查报告

开原市人民政府事故调查组

2025 年 11 月 14 日

目 录

一、事故基本情况 · · ·

（三）间接原因 · · ·

铁岭开原辽宁凯越烘干机械设备有限公司“9·9”一般物体打击事故调查报告

2025年9月29日8时42分，开原市应急管理局接到辽宁凯越烘干机械设备有限公司报告,2025年9月9日11时10分许，在其租用的厂区内（地址：辽宁省铁岭市开原市新城街铁西社区工业区铁西北街88幢），员工使用有轨无动力平板运输车（以下简称平板车）运输钢板过程中，发生一起一般生产安全事故，造成一人物体打击受重伤，随即送医抢救，伤者因伤重抢救无效于2025年9月24日12时19分死亡。

开原市应急管理局接到企业事故报告后，立即组织相关人员赶赴事故发生地，核实事故相关情况，并同时向开原市委、市政府以及铁岭市应急管理局进行报告。开原市政府根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，于2025年10月13日组成了事故调查组。由市委常委、副市长张卓越任组长，市应急局局长贺海鹏任副组长。市应急局、经济开发区管委会、市公安局、市总工会相关部门人员为事故调查组成员，同时邀请市纪委监委、市检察院同志参加事故调查。

事故调查组依照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则经过勘验现场，调取视频、查阅资料、询问相关人员,并聘请专家进行技术分析，查明了事故发生经过、原因、人

员伤亡情况，认定了事故的性质和责任，提出对事故责任单位和相关人员处理建议，针对事故单位存在的问题提出了安全防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.辽宁凯越烘干机械设备有限公司，事故的发生单位。统一社会信用代码为91211XXXXXXXX3693K，法定代表人王某，注册资本叁佰万元整（人民币），成立于2024年11月01日,现住所为辽宁省铁岭市开原市新城街道铁西社区工业区铁西北街88幢，经营范围有通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理：农业机械制造：农业机械销售，液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，保温材料销售，烘炉、熔炉及电炉制造：烘炉、熔炉及电炉销售，通用零部件制造：机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.开原起重机器有限责任公司，场房设备出租方。统一社会信用代码为91211XXXXXXXX7161H，法定代表人曹某先，注册资本：伍仟万元整(人民币)，成立于2022年9月22日，现住所为辽宁省铁岭市开原市新城街道铁西社区工业区铁西北街88幢，经营范围有许可项目：特种设备制造，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备

销售，机械零件、零部件销售，通用设备制造（不含特种设备制造），金属结构制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员基本情况

高某越，男，31岁，身份证号：21128XXXXXXXX3031，住址：开原市观澜壹号院14号楼，辽宁凯越烘干机械设备有限公司实际控制人。

王某，男，47岁，身份证号：21128XXXXXXXX2274 ，住址：开原市盛业小区三号楼，辽宁凯越烘干机械设备有限公司法定代表人，负责生产和技术。

梁某龙，男,38岁，身份证号码：21128XXXXXXXX3011，住址：开原市北市小区49号楼，辽宁凯越烘干机械设备有限公司兼职安全员

白某良，男，60岁，身份证号：21122XXXXXXXX5618，住址：铁岭市清河区杨木林子乡九社村，辽宁凯越烘干机械设备有限公司临时雇用员工。

（三）涉事设备及事故现场基本情况

1.涉事设备基本情况

涉事平板车外观（如图1所示）。该车辆整体为框架结构，无平台面板及其他结构、覆盖物，无动力；平台长约3.6米；宽约1.7米；两轴依长度中线对称布置，距离平台边缘约0.65

米；平台面距离地面约 0.46 米；轨道轨距约 1.5 米。



图 1 涉事平板车外观示意图

2. 事故现场基本情况

辽宁凯越烘干机械设备有限公司生产场所为租赁开原起重机器有限责任公司。事故发生地点为户外料场。事故发生时，涉事企业的作业是将钢板从货车吊运到平板车上以后，正将平板车装载的钢板推运到厂房内（如图 2 所示）。



图 2 涉事现场区域示意图

料场区域内平板车轨道（东西方向）与料场门式起重机轨道（南北方向）平面垂直交叉，平板车轨距约 1.5 米。为保障平

板车、门式起重机穿越运行，起重机、平板车轨道上均开设有槽口（如图 3 所示）。

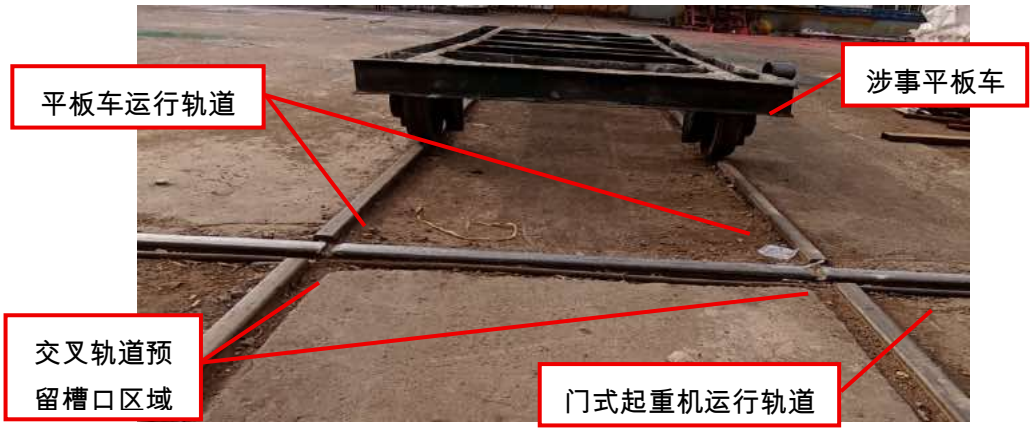


图 3 涉事现场轨道状态示意图

现场勘察发现：平板车轨道预留槽口能够满足门式起重机运行要求；而门式起重机轨道预留槽口与平板车运行要求存在明显缺陷。北侧预留槽口与平板车运行轨道边缘线存在明显错位，错位尺寸约 2.5 厘米（如图 4 所示）。



图 4 门式起重机轨道预留槽口错位状态示意图

现场勘察和查看现场监控视频确认：涉事物料为企业进料镀

锌钢板，其尺寸为长约 4.0 米、宽约 1,5 米、厚 5.0 毫米（下差）；钢板采用金属带捆扎，每捆约 20 张，总重约 5 吨。

从现场监控视频可以看到，事发当日在平板车上共装载三捆钢板，虽第三捆放置时进行了重心调整，但从（如图 5 所示）可以看出钢板重心靠前，接近前轮垂直轴线。更重要的是，在钢板落在平板车台面时，钢板与台面、每捆钢板间均未见木质垫块，接触面摩擦阻力偏小；同时，观察（如图 6 所示）看到，平板车推动中，所有人的推力均作用在钢板上。





图 5 前两捆装载状态示意图　　**图 6 装载结束状态示意图**

二、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 9 日上午，辽宁凯越烘干机械设备有限公司组织白某良（死者）、张某（门式起重机司机）等 5 人，配合货车司机完成钢板吊运卸车作业，其中张某在地面遥控操作门式起重机，白某良与货车司机在货车上司索，其余 3 人在平板车附近调整钢板摆放。

11 时 10 分许，卸车完成、货车驶离后，白某良与张某等 3 人开始推动平板车向厂房运送钢板（如图 7 所示）。



图 7 事故发生前时刻现场状态示意图

当平板车推行至轨道交叉处时，前轮因门式起重机轨道槽口错位受阻；同时，平板车上钢板因重心偏前、无垫块摩擦不足，受惯性作用瞬间向前滑动并呈坠落趋势（如图 8 所示）。



图 8 钢板开始向前滑动示意图

钢板滑动过程中因弹性弯曲，对平板车前缘产生向下压力，导致平板车后轮抬起；推车人员脱手后，平板车受钢板触地后的反向推力，尾部翘起并快速向后运动。



图 9 平台车前缘作用力方向改变示意图

白某良与其他三名员工也伴随后移并散开；白某良因站位处于高风险区域，未能及时躲避，被向后运动的平板车撞击并拖带致伤（如图 10 所示）。



（a）白某良被撞击　　（b）白某良被拖带

图 10 白宝某被撞击、拖带致伤示意图

（二）应急救援情况

事故发生后，现场工人立即向公司领导报告现场情况。公司领导接到报告随后拨打 120 急救电话，大约 20 多分钟后 120 救护人员到达现场，随即白某良被第一时间送至开原市中心医院

抢救，因伤势过重，随后转到铁岭市中心医院进行救治，经过15天救治未能挽救其生命，2025年9月24日12时19分，宣布救治无效死亡。

（三）事故报告情况

2025年9月9日白宝某受重伤后，公司现场工人张某于当日11时10分许向公司高某越报告，下午高某越又向王某（事故发生时其不在公司，在外地给客户售后服务）汇报。2025年9月24日白某良救治无效死亡，2025年9月29日8时42分，高某越同死者儿子白某鹤一起到开原市应急管理局报告事故发生情况。

三、事故应急处置情况

开原市应急管理局接到事故报告后，第一时间组织工作人员抵达事故现场，对事故现场进行勘察、调取视频、查阅资料、拍照取证及询问事故相关情况，责成事故发生单位及时进行善后处理工作。同时，将事故情况上报铁岭市应急管理局和开原市人民政府。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死者：白某良，男，60岁，满族。铁岭市清河区杨木林子乡九社村人。

（二）直接经济损失情况

该起事故直接经济损失约200万元。

五、事故类别及性质和事故发生的原因

（一）事故类别及性质

事故调查组根据收集事故相关证据，认定辽宁凯越烘干机械设备有限公司“9·9”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故，且存在事故迟报违法行为。

（二）直接原因

1.物的不安全状态：一是平板车轨道存在安全隐患，与其平板车轨道平面交叉的门式起重机轨道预留槽口位置偏离约2.5厘米。二是装载不符合安全规范，钢板未使用阻尼垫块、重心严重偏前。这两大隐患的存在导致平板车在推行至轨道预留槽口位置时，平板车受阻。在平板车受阻时，钢板因惯性失控向前滑动，部分落地钢板对平板车产生向后作用力，直接引发平板车失衡向后运动。

2.人的不安全行为：作业人员风险认知不足，白某良等现场人员安全意识淡薄，未识别平板车推行过程中的风险，站位处于平板车后方高风险区域，未能在事故触发时及时撤离。

（三）间接原因

1.辽宁凯越烘干机械设备有限公司

未制定平板车运输作业安全操作规程；对平板车运输作业人员教育培训不到位；安全检查不到位，未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离2.5厘米这一隐患。

2.辽宁凯越烘干机械设备有限公司实际控制人高某越

未组织制定平板车运输作业安全操作规程；组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；安全检查不到位，未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离2.5厘米这一隐患。

3.辽宁凯越烘干机械设备有限公司法定代表人、生产和技术负责人王某

对平板车运输作业人员教育培训不到位，未针对平板车运输作业进行专门的教育培训；安全检查不到位，未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离2.5厘米这一隐患。

4.辽宁凯越烘干机械设备有限公司兼职安全员梁某龙

对平板车运输作业人员教育培训不到位，未针对平板车运输作业进行专门的教育培训；安全检查不到位，未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离2.5厘米这一隐患。

5.开原起重机器有限责任公司

作为场地及设施出租方，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未对租赁区域内的设备（轨道）安全状况进行监督检查。

6.开原经济开发区管理委员会规划建设部（安全生产办公室）

落实安全生产责任不到位，对辖区内辽宁凯越烘干机械设备有限公司安全生产工作监督检查不到位。

六、责任认定及事故处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议

辽宁凯越烘干机械设备有限公司

未制定平板车运输作业安全操作规程；对平板车运输作业人员教育培训不到位；未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离2.5厘米这一隐患。对事故发生负有责任、且迟报生产安全事故。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第二十五条第（五）项之规定[1]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[2]，建议对辽宁凯越烘干机械设备有限公司处人民币柒拾万元的行政处罚。

开原起重机器有限责任公司

作为场地及设施出租方，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未对租赁区域内的设备（轨道）安全状况进行监督检查。对该起事故负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定[3]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与

安全生产法》第一百零三条第二款之规定[4]，建议对开原起重机器有限责任公司处人民币贰万元的行政处罚。

开原经济开发区管理委员会规划建设部（安全生产办公室）

落实安全生产责任不到位，对辖区内辽宁凯越烘干机械设备有限公司安全生产工作监督检查不到位。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

辽宁凯越烘干机械设备有限公司实际控制人高某越

未组织制定平板车运输作业安全操作规程；组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；安全检查不到位，未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离2.5厘米这一隐患；未及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告企业发生的生产安全事故，对该起事故的发生及报告负有主要责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项，第八十三条第二款之规定[5]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产

承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

法》第一百一十条之规定[6]，建议对辽宁凯越烘干机械设备有限公司实际控制人高某越处上一年年收入百分之六十的行政处罚,即处人民币肆万捌仟元的行政处罚。涉嫌犯罪移交司法机关依法追究刑事责任。

辽宁凯越烘干机械设备有限公司法定代表人、生产的技术负责人王某

对平板车运输作业人员教育培训不到位，未针对平板车运输作业进行专门的教育培训；安全检查不到位，未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离 2.5 厘米这一隐患，对该起事故负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项之规定[7]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[8]，建议对辽宁凯越烘干机械设备有限公司法定代表人、生产的技术负责人王某处上一年年收入百分之四十的行政处罚，即处人民币叁万贰仟元的行政处罚。

辽宁凯越烘干机械设备有限公司兼职安全员梁某龙

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对平板车运输作业人员教育培训不到位，未针对平板车运输作业进行专门的教育培训；安全检查不到位，未能及时发现门式起重机与平板车轨道交叉槽口偏离2.5厘米这一隐患，对该起事故负有责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项之规定[9]。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[10]，建议对辽宁凯越烘干机械设备有限公司兼职安全员梁某龙处上一年年收入百分之三十的行政处罚，即处人民币壹万玖仟元的行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施:

辽宁凯越烘干机械设备有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，落实本单位安全生产主体责任，加强安全生产管理工作。一是要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，重点排查轨道、平板车、起重设备等安全状况。二是规范特种设备作业管理，核查所有特种设备作业人员资格，经培

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

训考核合格后方可上岗。三是完善安全生产规章制度，加强生产作业现场安全管理，针对“起重吊运、物料运输”等危险作业制定专项方案，明确作业流程、风险点及防控措施。四是加强安全生产培训教育，定期开展安全培训，提升员工风险辨识、应急处置能力，尤其强化“高风险区域站位禁忌”等实操培训。五是规范事故报告流程，公司需组织全员学习《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规，建立“现场负责人、安全部门、公司负责人”的三级事故报告流程，明确报告时限、内容及责任人，杜绝迟报、漏报、瞒报事故行为。

开原起重机器有限责任公司要建立租赁区域安全监督机制，定期对承租方的安全生产状况进行检查，发现隐患及时督促整改，杜绝因出租场地设施问题引发安全事故。

开原经济开发区管理委员会规划建设部（安全生产办公室），要认真贯彻落实安全生产主体责任，在辖区内开展同类型企业安全生产专项检查，重点排查物体打击、事故报告等环节隐患；组织行业内企业开展事故警示教育，通报本次事故情况及处理结果，督促企业举一反三。

开原市人民政府事故调查组

2025 年 11 月 14 日