索引号：	113418217448989172/202508-00030	**组配分类：**	权力结果
发布机构：	县应急管理局	**主题分类：**	
标题：	东至龙泉东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司黄荆港中心粮库“5·25”一般窒息事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2025-08-01

东至龙泉东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司黄荆港中心粮库“ —般窒息事故调查报告

发布时间：2025-08-01 17:23 来源：东至县应急管理局 字号：[**默认** 大 超大] 文本下载

东至龙泉东至县粮食购销有限责任公司

龙泉分公司黄荆港中心粮库“5 ·25”

一般窒息事故调查报告

编制单位：东至县政府事故调查组编制日期：2025 年6 月16 日

目录

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

（二）事故性质认定

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

五、有关责任单位存在的主要问题

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

七、事故主要教训

八、事故整改和防范措施

东至龙泉东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司黄荆港中心粮库“5 ·25”

一般窒息事故调查报告

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

2025 年 5 月 25 日 9 时左右，东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司黄荆港中心粮库发生一起一般窒息事故，造成 1 人死亡，事故直接元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委主要负责同志第一时间批示要求：县应急局、县发改委、县公安局、龙泉镇要组成专班，全面展开做好善后工作，依法依规妥善处理。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办政府令第 232号）等有关法律法规规定,县政府第一时间成立了由县应急管理局局长为组长,县公安局、县人社局、县总工会、县发改委、县应急管等部门相关负责同志为成员的东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司黄荆港中心粮库“ 5 · 25”窒息事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院查。

（二）事故性质认定

事故调查组通过深入细致的现场勘查、全面详实的人员问询、严谨科学的证据分析，结合相关法律法规和安全生产标准规范，经调查认定，企业安全生产主体责任落实不到位、作业环节失管漏管、作业人员违章作业等因素造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

东至县粮食购销有限责任公司，位于东至县尧渡镇尧南路 6 号，成立于 2003 年 1 月 7 日，注册资本 1138 万元，类型为有限责任公司，法一社会信用代码： 9134172174678463O5，经营范围：粮油及复制品、制成品、副产品和其它名优农副土特产品代购、加工、批发、销售。属国于东至县乡村振兴投资控股集团有限公司，主要承担政策性粮食收储管理和市场粮经营。公司下设 1 个粮食储备公司、5 个粮食购销分公司(龙泉湖、大渡口)和 4 个经营部(尧渡、官港、东流、胜利)，共有员工 113 人，其中在岗员工 57 人，歇岗员工 56 人。

东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司，位于东至县龙泉镇龙泉街，成立于 2011 年 12 月 6 日，类型为有限责任公司分公司，营业执2024 年经县发改委党组任命陈*为公司经理，统一社会信用代码： 91341721MA2N8R316M，经营范围：粮食收购；食用农产品初收购；农副产品销售。公司下设 5 个购销站（龙泉、铁炉、松田、黄荆港、下畈）和 1 个粮食产后服务中心，共有员工 10 人，其中在岗员工 7 人

人。

（二）事故发生单位安全管理情况

东至县粮食购销有限责任公司总经理刘**负责公司全面工作，安全生产工作由副经理郑**分管，未明确具体安全管理人员。二人均未持有安能力考核合格证。公司未结合各岗位实际建立全员安全生产责任制，制定了粮油出入库、仓储设施设备管理等 10 项安全生产有关规章制度和粮等 9 项安全操作规程；2025年以来，该公司未系统开展全员安全教育培训；每月均会同中央储备粮铜陵直属库、县发改委和县农发行三家单位对全检查。

东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司经理陈*负责公司全面工作，副经理王**分管安全生产工作并兼任安全管理人员，二人均未持有安全生力考核合格证。2025 年以来，龙泉分公司共计开展 4 次安全教育培训，但仅限公司正式职工，未对临时用工人员开展培训；副经理王**带队开展排查，共计发现问题隐患 5条，均在第一时间完成了整改。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 24 日，东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司副经理王**通知临时用工人员陈**（死者）和朱**到黄荆港中心粮库进行出晨 7 时左右，王**到业务办公室开始准备当日的出仓工作，此时陈**与朱**早已到达现场，见王**打开办公室门，便进入办公室拿走了 9 号仓查**查看车子过磅的过程中，陈**第一次从查粮门进入 9 号仓，进入仓内拔掉测温电缆。陈**出仓后，未及时归还查粮门钥匙，9 号仓保管员陈**7 时 30 分左右，王**到达9 号仓门 口，此时陈**与朱**在门口等待作业。7 时 40分左右，在王**对二人口头进行完安全交底后，陈**打开卸粮左右，陈**独自一人再次通过查粮门进入正在卸粮的粮仓，9 时 01 分 13 秒，陈**行走至粮食下卸处时，身体失去重心滑落，随即被稻谷掩埋。在 9 号仓门口观察卸粮的朱**发现一只腿从卸粮口露出来，朱**立即关闭仓外的皮带运输机，并向周边呼救，正在调度运输车辆的龙泉分公司副第一时间组织人员开展救援。

（四）事故现场情况

事故发生地位于东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司黄荆港中心粮库9号仓，仓长41.5米，宽23米，高12.5米，仓容5000吨。仓库上方置粮 口，事故发生时粮食堆置高度约7米，实际储存稻谷4200吨。事故当日，多云，东南风1–3级，最高温度25度，外部环境条件未对事故发生产生



陈**滑落瞬间

（来源：事故现场监控）



事故 9 号仓查粮门照片

（拍摄者：孙松，拍摄时间：2025 年 6 月 8 日）



事故 9 号仓安全防护装置

（拍摄者：孙松，拍摄时间：2025 年 6 月 8 日）



事故 9 号仓挡粮板及卸粮口照片

（拍摄者：孙松，拍摄时间：2025 年 6 月 8 日）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡（陈**，男，身份证号34**********，**省**市**县**镇人），依据《企业职工伤亡事故经济损失统计 1986），初步核定这起事故直接经济损失约 90 万元。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

9 时 14 分，东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司支部书记刘**听到朱**呼救后，也从办公室赶到现场。在发现陈**被粮食掩埋后，向纟事故。陈*接报后，在赶往现场的途中向东至县粮食购销有限责任公司总经理刘**、副经理郑**报告了事故。刘**接报后，第一时间向县发改委、泉镇政府及东至县乡村振兴投资控股集团有限公司报告了事故。县应急管理局接到事故报告后，第一时间向县委、县政府及市应急管理局进行了县政府接报后，分管副县长第一时间带队赶赴现场，并组织发改、应急、公安及属地政府指导该公司妥善开展事故善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

龙泉分公司副经理王**在听到朱**的呼救后，第一时间组织现场人员开展救援，并拨打 120 急救电话。救援人员通过查粮门进入粮仓，由于输机，仓内的稻谷处于稳定状态，几人便直接来到陈凤祥被掩埋处，此时几人听到陈**在粮堆里挣扎，但无法直接施救。救援人员立即着手拆除卸除粮食， 以便施救。

9 时 30 分左右，在拆除上部的四块挡粮板后，陈**的胸部以上及双手露了出来，龙泉医院医护人员立即对陈**开展现场施救，此时陈**未见迷状态。10 时04 分，救援人员再次拆除两块挡粮板，成功将陈**救出， 120 急救车第一时间将其送往龙泉医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

龙泉卫生院抢救半小时后，于 11 时左右宣布陈**死亡。东至县粮食购销有限责任公司在属地政府的指导下，与死者家属于 5 月 26 日达成费、精神抚慰金等费用共计 86.47268 万元的死亡赔偿协议，事故未造成严重社会负面影响。

四、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查、问询笔录和证据分析，查明事故原因为：

（一）直接原因分析

陈凤祥在未佩带安全带、安全绳等安全防护措施的情况下违规、擅自进入粮仓，在粮食下卸处失足滑落，被周边稻谷掩埋，致其窒息死亡。

（二）间接原因分析

1.东至县粮食购销有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，未建立全员安全生产规章制度和岗位安全操作规程不健全且落实不到位，未有效组织开展

全员安全生产教育和培训，未对《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》进行宣贯并对照开展自查自改。

2.龙泉分公司未按规定对外来作业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全本岗位的安全操作技能，未对《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》进行宣贯并对照开展自查自改。

3.龙泉分公司对出仓作业失管漏管，对查粮门等重点部位管控不到位，未能及时发现陈凤祥违规、擅自进入粮仓的行为。未按国家粮食和物资储备局《粮食仓储企业安全生产作业指南》中粮食出仓作业要求实施出仓作业。

五、有关责任单位存在的主要问题

东至县粮食购销有限责任公司在此次事故中，安全生产主体责任落实不到位，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度和岗位安全操作规程不健全且落实不到位，未有效组织开展全员安全生产教育和培训，未组织本公司及各分公司对《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》进行宣贯并对照开展自查自改。未有效督促龙泉分公司落实安全生产主体责任，导致分公司未按规定对外来作业人员进行安全生产教育和培训且对出仓作业失管漏管，对查粮门等重点部位管控不到位，未能及时发现并制止陈凤祥违规、擅自进入粮仓的行为。未督促龙泉分公司按照《粮食仓储企业安全生产作业指南》中粮食

和物资储备局《粮食仓储企业安全生产作业指南》中粮食出仓作业要求实施出仓作业。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陈**，男，**省**市**县**镇人。安全意识淡薄，缺乏自我防护意识；在未佩带安全带、安全绳等安全防护措施的情况下违规、擅自进入粮仓，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条①之规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.刘**，男，中共党员，东至县粮食购销有限责任公司总经理，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项②之规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条③之规定，建议由县应急管理局对其处以上

①《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

③《中华人民共和国安全生产法》第九十五第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安

一年年收入百分之四十（计 34283.2 元）罚款的行政处罚。

2.郑**，男，中共党员，东至县粮食购销有限责任公司副经理，安全生产分管负责人，未有效组织或参与拟定本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效组织或参与本单位安全生产教育和培训；未有效检查本单位的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第五项④之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑤和《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十二条第一项⑥之规定，建议由县 应急管理局 对其 处 以 上 一年年 收入 百分 之 二 十（ 计 10298.4 元）罚款的行政处罚。

3.陈*，男，中共党员，东至县粮食购销有限责任公司副经理兼龙泉分公司经理，未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项之规定，对事故的发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》

全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚

④ 中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑥ 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

第九十五条第一项之规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十（计 38039.2 元）罚款的行政处罚。

4.王**，男，中共党员，东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司副经理，安全生产分管负责人兼安全管理人员，未有效组织或参与本单位训；未有效检查本单位的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未有效制止和纠正违章作业、

违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项⑦之规定，对事故的发生负有重要管理责民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年（计 24265.8 元）罚款的行政处罚。

5.陈**，男，中共党员，东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司 9 号仓保管员，履行保管员职责不力，未妥善保管 9 号仓查粮门钥匙，建销有限责任公司对照本公司安全生产奖惩制度予以处理，处理结果报行业主管部门备案。

6.东至县粮食购销有限责任公司，安全生产主体责任落实不到位，未建立全员安全生产责任制，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生织开展全员安全生产教育和培训，安全生产规章制度和岗位安全操作规程不健全且落实不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》

⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）制止和纠冒险作业、违反操作规程的行为；

第二十二条第一款、第二款⑧，第二十四条第二款⑨，第二十八条第一款⑩和《安徽省安全生产条例》第十二条第二项①之规定，对事故的发体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⑩和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项⑩之规定，建议其处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。

7.东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司，安全生产主体责任落实不到位，未对《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》展自查自改，未按《粮食仓储企业安全生产作业指南》中粮食出仓作业要求实施出仓作业。未按规定对外来作业人员进行安全生产教育和培训，管，对查粮门等重点部位管控不到位，未能及时发现并制止作业人员违规、擅自进入粮仓的行为。建议由东至县粮食购销有限责任公司对照本公度予以处理，处理结果报行业主管部门备案。

七、事故主要教训

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第二款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

⑨ 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经训合格的从业人员，不得上岗作业。

①《安徽省安全生产条例》第十二条第二项：生产经营单位应当具备下列全生产条件：（二）完备的安全生产规章制度和操作规程；

⑩《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑩《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）事故发生单位对的，依照下列规定处以罚款：造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上款；

这起事故充分暴露出东至县粮食购销有限责任公司安全生产主体责任落实存在偏差，安全发展理念不牢。该公司未根据公司实际建立全员安致安全生产管理存在短板盲区。虽然建立了部分安全生产规章制度和岗位安全操作规程，但还不够全面且未有效运用。针对公司经常性聘请临点，未采取针对性安全生产教育培训，致使临时用工人员安全意识淡薄且对自身岗位的安全风险认识不到位、风险防范意识不足。临时用工人员

匙且多次违规、擅自进入，反映出该公司对查粮门等重点部位失管漏管。该公司出仓作业不满足国家粮食和物资储备局《粮食仓储企业安全生产
出仓作业的相关要求，安全管理缺失。 自国家粮食和物资储备局2023 年 6 月 25 日印发《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
系统组织全员学习且未要求各分公司定期开展重大隐患自查自改，反映出该公司安全生产治本攻坚三年行动认识不足、开展不力、质效不高。

八、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故再次发生，现提出以下防范措施及整改建议：

1.东至县粮食购销有限责任公司要深刻汲取事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省安全生产条例》等法律法规的要求
全生产责任制，全面梳理完善各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，并有效实施。要加强对全体员工特别是外来作业人员的安全

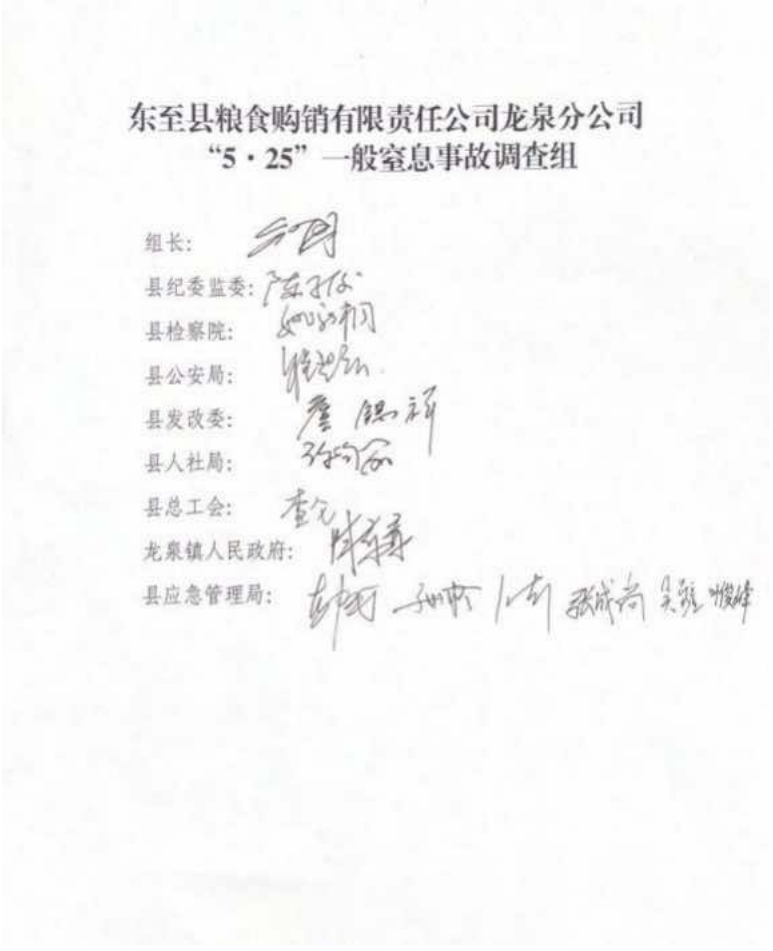
教育培训和安全技术交底，真正做到人人讲安全、个个会应急。要扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，对照《粮食仓储企业重大生产安全
（试行）》常态化开展重大隐患自查自改，确保动态清零。要进一步加强对各分公司的安全管理，督促各分公司对照《粮食仓储企业安全生产作业
出仓、烘干、熏蒸等作业方案，确保将安全生产工作贯穿作业全过程。

2.东至县乡村振兴投资控股集团有限公司作为县属国有企业，要切实扛起国有企业政治担当，统筹好发展和安全。要进一步加强对下属公司的
下属公司深刻汲取本次事故教训，并举一反三立即开展自查自改。要督促各下属公司在日常生产经营活动中严格遵守安全生产法律法规，建立健
度，真正有效防范生产安全事故发生。

3.县发改委要进一步严格落实安全生产“ 三管三必须”要求，正确认识行业管理和安全监管的关系，将安全生产工作作为行业管理的一项重要
安全生产治本攻坚三年行动，督促指导粮食、电力、油气管道等主管行业企业切实履行安全生产主体责任，学好用好本行业重大事故隐患判定标
质量，持续推动重大隐患动态清零。

4.龙泉镇党委、政府要将安全生产工作摆在地方经济社会发展的重要位置，要定期研究辖区安全生产工作的重点难点，增强政治敏锐性和责任
大意思想。要

进一步加强安全监管能力建设，着力提升安全监管人员发现问题、解决问题的主动性和能力。要进一步摸清辖区企业底数和风险类型，通过
设施“ 三同时”、深入开展治本攻坚三年行动、加强日常执法检查等方式，切实落细落实各项安全监管措施，真正履行好安全生产属地监管职责。


东至县粮食购销有限责任公司龙泉分公司
“5·25”一般窒息事故调查组

组长：
县纪委监委：
县检察院：
县公安局：
县发改委：
县人社局：
县总工会：
龙泉镇人民政府：
县应急管理局：

分享

友情链接 中国政府网 安徽省政府网 省内地市网站





网页纠错 网站地图

法律声明 联系我们

隐私声明

COPYRIGHT © 2026 东至县人民政府 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备11

主办单位：东至县人民政府办公室 承办单位：东至县政务信息中心 地址：

号

邮编：247200 皖公网安备 34172102000046号 网站标识码：34172100