蓬莱北沟江苏名扬海洋工程有限公司
“8·17”一般触电事故调查报告

烟台市蓬莱区政府事故调查组

2025年10月11日

目录

一、事故基本概况.....2
（一）事故发生单位及相关单位情况.....2
（二）事故有关单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....5
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及应急响应处置情况.....7
（二）事故善后情况.....8
（三）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）间接原因分析.....9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）对有关公职人员的处理建议.....10
（二）对事故责任单位的行政处罚.....11
（三）对事故责任人员的行政处罚.....12
（四）其他处理建议.....13
五、事故主要教训及整改和防范措施.....14

蓬莱北沟江苏名扬海洋工程有限公司“8·17”一般触电事故调查报告

2024年8月17日下午16时许，江苏名扬海洋工程有限公司发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。事故发生后，江苏名扬海洋工程有限公司未按规定报告事故[1]。

2025年10月11日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，烟台市蓬莱区人民政府成立事故调查组。该调查组由区应急局牵头，区工信局、区公安分局、区总工会、北沟镇政府派员参与，同时邀请区纪委监委、区检察院、烟台市经济技术开发区管委会、平阴县人民政府、睢宁县人民政府派员参加，并聘请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、专家论证、综合研判等工作，查明了事故发生经过、原因以及人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故整改防范措施。

经调查认定，江苏名扬海洋工程有限公司“8·17”一

[1] 此事故是山东省政府安委办通过核查工伤事故信息发现我区存在一起工伤亡人事故，于2025年9月25日移交至烟台市蓬莱区安委办进行核查。通过核查，基本属实，我区于2025年10月11日成立了事故调查组。

般触电事故是一起因使用存在不安全状态的电动式打磨机，导致在作业时触电，造成的一般触电生产安全责任事故，且存在瞒报情形。

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.平阴县广晟家政服务有限公司（以下简称广晟家政）。该事故劳务派遣单位，法定代表人：田洪菘。成立于2024年7月19日，注册地位于山东省济南市平阴县玫瑰镇翠屏丽景社区玫瑰产业综合楼306室-1，统一社会信用代码：91370124MADQ4XCG3J。经营范围包括一般项目：建筑物清洁服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；日用电器修理；交通设施维修；室内空气污染治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公用品销售；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.江苏名扬海洋工程有限公司（以下简称名扬公司）。该事故发生单位，法定代表人：宋增臣。成立于2022年10月28日，注册地位于徐州市睢宁县魏集镇竹城街303号，统一社会信用代码：91320324MAC2B3FM4W，经营范围包括许可项

目：建设工程施工；船舶拆除；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；对外承包工程；船舶改装；涂装设备制造；涂装设备销售；金属结构制造；金属结构销售；电气设备修理；建筑工程用机械制造；炼油、化工生产专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.烟台巨洋工程机械有限公司（以下简称巨洋公司）。该事故工程的承包单位，法定代表人：李因伟。成立于2018年04月09日，注册地位于山东省烟台市经济技术开发区黄山路9号云龙大厦407室，统一社会信用代码：91370600MA3MXLT04G,经营范围包括一般项目：机械设备销售；海洋工程装备制造；五金产品零售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；办公用品销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；涂装设备销售；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；炼油、化工生产专用设备销售；防腐材料销售；物业管理；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；金属材料制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：船舶拆除；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；船舶改装；船舶修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4.蓬莱中柏京鲁船业有限公司（以下简称京鲁公司）。

该事故工程的发包单位，法定代表人：陈伟。成立于 2006 年 04 月 12 日，注册地位于山东省烟台市蓬莱区北沟镇烽台北路 1 号，统一社会信用代码：91370600787183110U，经营范围包括一般项目：船舶修理；船舶设计；船舶制造；船舶销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；渔业机械制造；渔业机械销售；海洋工程装备制造；船舶租赁；港口货物装卸搬运活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶拆除；货物进出口；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5.以上各方关系及合同情况

2022年11月巨洋公司与京鲁船业签订了工程承包合同。

2022年12月巨洋公司与名扬公司公司确定合作关系，签订工程分包合同，约定了各自独立的工作内容、安全生产责任和工程质量要求。

2024年8月广晟家政与名扬公司达成劳务派遣口头协议。2024年8月1日，广晟家政与蔡德文签订劳动合同，被派遣至名扬公司。

（二）事故有关单位安全管理情况

1.广晟家政，主要负责人为田洪菘，该公司未取得劳务派遣资质，违规开展劳务派遣工作，对劳务派遣人员蔡德文开展了基础教育培训工作。

2.名扬公司，主要负责人为宋增臣，该公司虽已制定安全生产管理制度，但未正式发布并付诸实施；未组织开展风险辨识和隐患排查治理工作；未对蔡德文开展安全生产教育培训。

3.巨洋公司，主要负责人为李因伟，负责公司全面工作；该公司制定了安全生产管理制度；开展了日常的安全教育培训；制定并发布了安全生产操作规程，但对外包施工单位监督检查不到位。

4.京鲁公司，主要负责人为张金楼，负责公司全面工作；该公司制定了安全生产管理制度；建立了相关方名录，开展了日常的安全教育培训，但对外包施工单位监督检查不到位。

（三）事故发生经过

2024年8月17日下午，名扬公司当日带班班长李金生安排打磨工赵文杰和蔡德文一起去京鲁公司大坞东边326油船332分段内的一个船舱里打磨清理舱内焊道。船舱只有一层，东西方向的长度约为30米，南北方向长度约为10米。事发时，赵文杰在西侧打磨，蔡德文在东侧打磨清理，船舱内没有其他人作业。15时40分左右，赵文杰的电动打磨机突然不工作了，接连换了几个插孔，打磨机仍不工作，随即准备去修打磨机。转身往外走时看到蔡德文不知何时倒在地上，两人此时相距10米左右，赵文杰便向蔡德文喊话，蔡德文未应答，随后马上呼救。之后，巨洋公司的主要负责人李因伟到达现场并组织人员对其进行心肺复苏。

（四）事故现场情况

1.本次事故发生在中柏京鲁 326 油船 332 分段船舱清洁打磨作业区域（图 1、图 2）。



图 1 事故发生地点卫星图

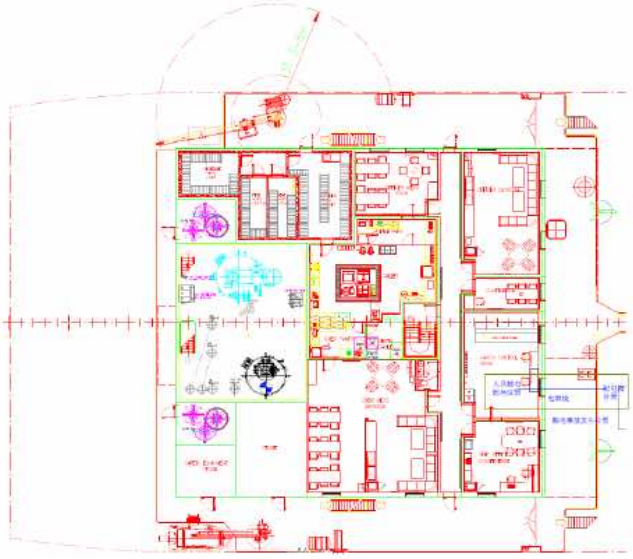


图 2 中柏京鲁 326 油船 332 分段船舱图纸及作业区域

2.事故现场模拟情况（图 3）

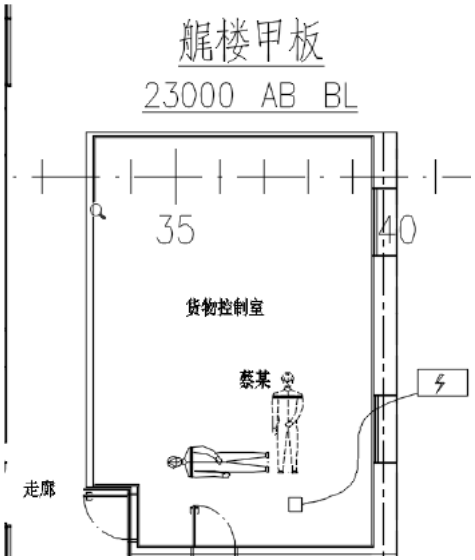


图 3 事故现场模拟情况图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者：蔡*文，男，身份证号码为 230227**********3，家庭住址为黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富海镇新生村 1 组。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等规定，调查组核定该起事故直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应处置情况

2024 年 8 月 17 日下午 15 时 40 分许，巨洋公司主要负责人李因伟得知蔡德文晕倒后立即赶赴现场，组织人员展开救援，15 时 47 分李因伟拨打了 120 急救电话；同时，李因伟电话通知名扬公司主要负责人宋增臣，宋增臣因在老家有事，无法赶回，请李因伟帮忙处理，宋增臣未按规定向京鲁公司报告该事故，未向蓬莱区工业和信息化局和蓬莱区应急管理局报告该事故；16 时 03 分，120 急救车赶到现场；随

后，120 急救车将蔡德文接走并送至烟台市蓬莱人民医院急诊科进行抢救，当日下午 17 时 26 分，蔡德文经抢救无效死亡。

（二）事故善后情况

2024 年 8 月 20 日，名扬公司与蔡德文家属签订赔偿协议，并支付赔偿金 150 万元，2024 年 9 月 2 日，蔡德文在烟台市蓬莱区墓园服务中心火化，善后完毕。

（三）事故应急处置评估

此次事故发生后，名扬公司及巨洋公司现场救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，在救援过程中未发生次生、衍生事故；在善后过程中，名扬公司及巨洋公司安抚死者家属、处理死者丧葬事宜等，未造成不良社会影响。

名扬公司负责人接到事故报告后故意隐瞒，未按照规定报告，构成瞒报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过调查询问、专家研判，逐一排除了人为破坏、违章指挥等可能导致人员死亡的因素，经过专家组推断，事故调查组认定此次事故直接原因是：江苏名扬海洋工程有限公司在组织 326 油船 332 分段船舱焊道清理作业期间，作业人员蔡德文使用的 220V 电动打磨机存在绝缘损坏、内部短路、电源线破损、接地线未有效安装或损坏等以上问题的一种或多种，导致设备外壳或操作部件带电。在打磨过程中，该员工右手直接接触带电部位，电流通过身体，造成电击伤，致

使其死亡。

（二）间接原因分析

1.名扬公司未依法落实安全生产主体责任

（1）现场隐患排查不到位[2]。名扬公司未建立有效的隐患排查治理机制，现场使用电气设备未定期检查，未能及时发现和整改打磨机绝缘损坏、内部短路、电源线破损、接地线未有效安装或损坏等相关安全隐患。

（2）安全风险辨识不到位[3]。名扬公司未按照有关规定对打磨作业活动进行风险辨识，未辨识出打磨作业存在触电风险，未按照风险分级制定针对性管控措施，导致作业过程中安全风险失管失控。

（3）员工安全教育培训不到位[4]。名扬公司未对员工进行有效的安全教育培训，特别是针对电气安全、应急处置等内容。未强调临时用电规范、工具检查要求，导致员工缺乏风险意识。

2.巨洋公司，对承包单位名扬公司的作业活动、安全措施等内容检查不彻底，未能及时发现设备隐患；对外包施工单位监督检查不力，未发现名扬公司未颁布落实安全生产规章制度，风险辨识缺失，岗位隐患排查治理流于形式等问题。

3.京鲁公司，对巨洋公司作业人员合规性入厂情况审查缺失；对外包施工单位现场监督检查不到位，未发现作业现

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二项：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一项：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按安全风险分级采取相应的管控措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一项：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识……。

场的事故隐患。

4.蓬莱区北沟镇人民政府履行属地安全生产监督管理职责不到位。对江苏名扬海洋工程有限公司安全生产状况监督检查不到位，未及时发现江苏名扬海洋工程有限公司落实安全生产主体责任方面存在的违法违规行为。

5.蓬莱区工业和信息化局未认真履行工业行业安全生产主管部门职责。督促江苏名扬海洋工程有限公司履行安全生产主体责任不到位。

6.蓬莱区应急管理局未认真履行工业行业安全生产直接监管责任部门职责。督促江苏名扬海洋工程有限公司履行安全生产主体责任不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关公职人员的处理建议

1.黄超，群众，蓬莱区北沟镇人民政府应急管理服务中心主任，分管北沟镇辖区企业安全生产工作。对辖区内企业安全生产监督检查工作组织领导不到位，对事故发生负有监管责任。建议给予其批评教育,并作出深刻检查。

2.侯德庆，中共党员，蓬莱区应急管理综合行政执法大队大队长，分管造船企业安全生产监督管理工作，开展安全生产执法检查不细不严，对事故发生负有监管责任。建议给予其批评教育,并作出深刻检查。

3.李宗伟，中共党员，蓬莱区工业和信息化局装备产业科科长，负责指导督促造船企业加强安全生产管理工作，履行职责不到位，对事故发生负有监管责任。建议给予其批评

教育,并作出深刻检查。

（二）对事故责任单位的行政处罚

1.名扬公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[6]规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处50万元以上70万元以下的罚款；对瞒报事故情形，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[7]，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》[8]，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处100万元以上150万元以下的罚款。

2.巨洋公司，对外包施工单位安全生产监督管理落实不到位，对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[10]规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处50万元以上70万元以下的罚款。

3.京鲁公司，对外包施工单位安全生产监督管理落实不

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；……（一）谎报或者瞒报事故的；。

[8]《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》149号第1档：对事故发生单位处100万元以上150万元以下的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

到位，对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[12]规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处50万元以上70万元以下的罚款。

（三）对事故责任人员的行政处罚

1.宋增臣，名扬公司主要负责人，负责公司全面工作。①履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[14]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2023年年收入40%的罚款;②未按规定报告事故，构成瞒报，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[15]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[16]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[14]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条:生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[16]《山东省生产安全事故应急办法》第十一条第一项：事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会

2023年年收入60%至80％的罚款。

2.李因伟，巨洋公司主要负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位及外包施工单位的安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[17]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[18]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2023年年收入40%的罚款。

3.张金楼，京鲁公司法定代表人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位及外包施工单位的安全生产工作不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[19]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[20]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2023年年收入40%的罚款；鉴于其已病故，建议免予追究责任。

（四）其他处理建议

1.广晟家政未经许可，擅自经营劳务派遣业务的违法行

影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[20]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

为，建议由烟台市蓬莱区人力资源和社会保障局立案调查。

2.责成蓬莱区工业和信息化局、蓬莱区应急管理局向烟台市蓬莱区区委、区政府作出深刻检查，并抄送区纪委监委、区安委会办公室。

3.责成北沟镇人民政府向烟台市蓬莱区区委、区政府作出深刻检查，并抄送区纪委监委、区安委会办公室。

五、事故主要教训及整改和防范措施

(一)全面压实企业安全生产主体责任。全区各生产经营单位需深刻汲取此次事故教训，深入剖析事故成因，强化警示教育工作，加强对从业人员的安全生产教育与培训，特别是使用电动工具作业人员安全生产知识和安全操作规程的教育培训，提升从业人员的安全意识；同时，加强现场作业安全生产管理，严格落实各项规章制度，及时消除事故隐患；狠抓从业人员安全教育培训，提高员工安全防范意识，切实抓好各项工作，细化现场岗位管理，严防生产安全事故的发生。

（二）全面严格行业和属地安全监管。各部门要严格履行安全生产监管责任，重点加强对外包作业单位的排查整治，形成齐抓共管的强大合力。全区各镇街、各部门必须深刻汲取本次事故教训，引以为戒、举一反三，结合当前安全生产集中攻坚行动，坚持问题、目标、结果导向相统一，强化上下协同、部门联动，紧扣安全生产治本攻坚三年行动部署，纵深推进安全生产集中攻坚。要全面排查、精准化解各类安全风险隐患，督促企业树牢安全发展理念，压实安全生

产主体责任，全面掌握事故风险、设备工艺、安全管理等关键环节，强化风险辨识管控与隐患排查治理，严厉打击违章作业行为，指导企业采取有效措施补齐短板、堵塞漏洞，坚决防范同类事故重复发生。

(三)全面加强生产安全事故信息报告工作。各部门要全面督促企业建立健全事故信息报送机制，严格按照相关规定，明确信息报告的时限、内容、对象及流程。企业须切实履行事故信息报告主体责任，强化主动报告意识，严格执行规定要求，确保事故信息第一时间上报。对存在瞒报、谎报、迟报、漏报等违法违规行为的企业，依法依规从严查处，切实保障事故信息报送的及时性、准确性、完整性。