淮上区“2022.11.23”高处坠落一般事故调查报告

2022年11月23日8时40分许，蚌埠市淮上区安徽天鸿新型钢结构材料有限公司3号车间钢结构厂房维修作业中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约42万元。

为查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市政府成立了由市应急局、市总工会、淮上区纪委监委、淮上区公安分局和淮上区政府有关同志组成的事故调查组，并邀请2名专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、多方取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了责任处理建议，并针对事故暴露出的薄弱环节，提出了防范措施建议。

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

1.蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司

蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司成立于2020年10月30日，注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园五蚌路26号院内1号楼101室，法定代表人为洪*，注册资本为2000万元，统一社会信用代码：91340321MA2WCMT50A，经营范围为：钢结构工程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、园林绿化工程、环保工程、建筑装修装饰工程的施工；桥梁、桁架、网架的制作

及安装；钢材、建筑材料、钢结构配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.安徽天鸿新型钢结构材料有限公司

安徽天鸿新型钢结构材料有限公司成立于2011年3月11日，注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园五蚌路26号附1号，法定代表人为李**，注册资本为4000万元，统一社会信用代码：91340300570425203H。主要从事金属结构、金属材料的制造和销售，以及金属制品、建筑材料、有色金属合金等销售。

（二）事故有关人员

1.杜*虎，男，*岁，身份证号码：***。事发前，蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司赵生进联系其到安徽天鸿新型钢结构材料有限公司对3号车间钢结构厂房屋面彩钢板进行维修更换。

2.杜*兆，男，*岁，身份证号码：***，事发前在安徽天鸿新型钢结构材料有限公司3号车间钢结构厂房屋顶拆除、更换彩钢板时，从房顶坠落地面后死亡。

（三）维修工程基本情况

2022年11月5日，蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司与安徽天鸿新型钢结构材料有限公司签订《维修工程施工合同》（THY-2022-029号），承包安徽天鸿新型钢结构材料有限公司3号厂房屋面维修及其他零星工程，工期20天。双方于2022年8月1日签订安全管理协议，但协议不完整。

2022年11月17日至18日，蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司员工赵生进（负责公司采购和日常生产管理）联系杜*虎商谈安徽天鸿新型钢结构材料有限公司3号厂房屋面维修事宜。

二、事故现场勘察情况

1.事发现场图片（注：2022年11月28日拍摄）



图 1：3 号厂房屋面坠落起始位置



图 2：3 号厂房屋面坠落起始位置



图 3：3 号厂房屋面坠落位置



图 4：3 号厂房坠落位置（酸洗线一楼）



图 5：3 号厂房坠落位置（厂房内）


2.现场勘查情况

事故发生地点为：安徽天鸿新型钢结构材料有限公司 3 号车间（厂房）北跨东侧，坠落点离地高度为 9.7 米。

该厂房为轻钢结构，为双跨联体形式，建设高度为 12.1m，屋顶设排气楼。屋顶为轻质彩钢板材质，厂房北跨东侧为酸洗线，酸洗线顶部彩钢板腐蚀情况较为严重，现场可见腐蚀后形成的点状孔洞（见图 5）。

事发时作业内容：蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司安排临时聘用人员杜*虎、杜*兆、李**、周*等人，对安徽天鸿新型钢结构材料有限公司 3 号车间（厂房）屋顶彩钢板进行维修，其中杜*虎和李**一组，杜*兆和周*一组，事发前已分别拆除完一块锈蚀的旧彩钢板。

3.现场示意简图（剖面立图）

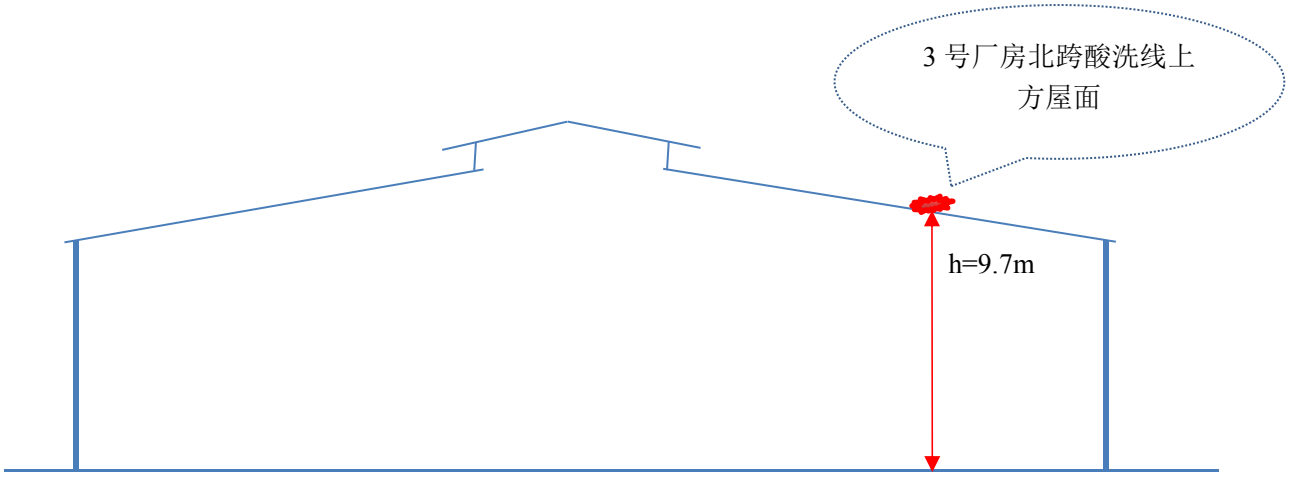

三、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年11月23日上午约7时，杜*虎、杜*兆、李**、周*等4人来到安徽天鸿新型钢结构材料有限公司3号车间现场，约7时30分，杜*兆、李**、周*三人把干活的工具手枪钻、角磨机、临时电源线插排等带到厂房顶，杜*虎在一楼等他们把临时电源线放下来接好电源后试过有电，杜*虎也上到屋顶。四人开始拆除3号车间酸洗线屋顶彩钢板，杜*虎和李**一组，杜*兆和周*一组，两组分别拆除完一块锈蚀的旧彩钢板并扔了下来。杜*兆在往回走的过程中从屋顶踩破彩钢板坠落下去。现场人员立即赶到一楼查看情况，现场有人拨打120电话，杜*兆被120急救车送往医院救治，经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120紧急救援电话，11月23日9时10分左右救护车到达，将伤者杜*兆送往蚌埠医学院第二附属医院救治，杜*兆于11月23日13时宣布死亡。安徽天鸿新型钢结构材料有限公司于11月24日8时30分左右向淮上区应急管理局报告了事故情况。

淮上区应急管理部门接到事故报告后，立即报告区委、区政府。区委、区政府主要领导高度重视，要求依法对涉事公司做出停产处置，妥善做好善后工作，尽快查明事故原因并依法问责。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员杜*兆违章进行彩钢板拆除及更换、维修作业，未按规定搭设临时走道板，未设置安全平网或搭设脚手架等安全防护措施，在厂房房顶踩空后坠落死亡。

（二）事故间接原因

（1）蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司，安全生产主体责任不落实。安排未取得高处作业操作证的作业人员从事高处作业；施工作业前，未向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，未确认现场作业条件是否符合安全作业要求；高处作业，未确定专人进行现场统一指挥，未由安全生产管理人员进行现场安全检查和监督。

（2）安徽天鸿新型钢结构材料有限公司，将3号厂房屋面维修工程发包给蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司，未对承包单位的安全生产统一协调、管理。

（3）蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司法定代表人洪*，未认真履行安全管理职责，未认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训工作；未认真组织制定并实施本单位安全生产事故应急预案。

（4）安徽天鸿新型钢结构材料有限公司法定代表人、总经理李**，安全管理职责履行不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

（5）淮上区应急管理局原副局长***，作为淮上区应急局分管负责人履职不到位，在市应急局专门印发《关于工业企业维修厂房事故的警示通报》（蚌应急〔2022〕60号），严厉要求高度重视厂房维修高处坠落事故的前提下，落实相关文件不到位，仍然发生类似事故。

（三）事故性质

事故调查组认定：淮上区“2022.11.23”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、责任认定和处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

杜*兆，未取得高处作业操作证从事高处作业，安全意识淡薄，高处作业时未采取有效安全防范措施，对事故的发生负有直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）给予行政处罚的单位（2个）

蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司，安全生产主体责任不落实。安排未取得高处作业操作证的作业人员从事高处作业；施工作业前，未向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，未确认现场作业条件是否符合安全作业要求；高处作业，未确定专人进行现场统一指挥，未由安全生产管理人员进行现场安全检查和监督。对事故发生负有责任。建议由蚌埠市应急管理局依法给予行政处罚。

安徽天鸿新型钢结构材料有限公司，将3号厂房屋面维修工程发包给蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司，未对承包单位的安全生产统一协调、管理。建议由蚌埠市应急管理局依法给予行政处罚。

(三)给予行政处罚的人员（2人）

蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司法定代表人洪*，安全管理职责履行不到位，对事故的发生负有管理责任，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

安徽天鸿新型钢结构材料有限公司法定代表人、总经理李**，安全管理职责履行不到位，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

(四)有关公职人员

对在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交淮上区纪检监察机关，由淮上区纪检监察机关对相关人员依纪依规依法处理。

六、事故防范措施和建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施。

（一）蚌埠市鸿建钢结构工程有限公司，要严格落实安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制；要辨识施工作业存在的风险隐患，采取技术、安全管理措施及时发现并消除事故隐患；要对施工人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；要加强现场作业安全管理，做好安全技术交底工作，落实安全防范措施；尤其要做好高处作业防护措施，高处作业人员，必须持证上岗，确定专人进行现场统一指挥，由安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，防范类似事故的发生。

（二）安徽天鸿新型钢结构材料有限公司，要切实加强对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；要排查现有承包、承租单位管理措施的落实情况，消除企业安全生产管理过程中的盲点；要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准，加强本单位各项安全生产管理工作，履行法定职责。

（三）淮上区应急管理局，要充分认识安全生产的极端重要性，牢固树立安全生产红线意识，结合此次事故暴露出的问题，及时落实安全生产各项工作部署，采取切实有效的措施加强安全生产监管工作；要加强内部人员管理，严格履行岗位职责，落实安全生产监管责任；要进一步加强检查、服务及指导，督促有关单位切实履行安全生产法律责任，保障生产安全。

2023 年 3 月 16 日

淮上区“2022.11.23”高处坠落一般事故调查组