政府信息公开

索 引 号：	756831373/202208-00001
信息分类：	事故通报
发布机构：	市应急局
发布日期：	2022-08-01 10:16
名　　称：	【事故调查报告】固镇县“2022.1.11”较大中毒事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2022-08-01
文　　号：	
关 键 词：	事故调查报告

【事故调查报告】固镇县“2022.1.11”较大中毒事故调查报告

发布时间：2022-08-01 10:16　来源： 市应急局安全生产协调办　浏览量：813 【字号： 大 中 小】

2022年1月11日10时许，聊城亿顺物流信息有限公司一辆车牌为鲁PR9509(鲁P59P1挂)槽罐车在固镇县新马桥镇原种场路对面洗车店洗车时，造成3人中毒死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2022年1月14日，蚌埠市政府成立了由市纪委监委、市应急局、市公安局、市交通局、市卫健委、固镇县政府等有关单位同志参加的固镇县“2022.1.11”较大中毒事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请3名专家参与调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆及货物情况

1.事故车辆情况

鲁PR9509(鲁P59P1挂)重型半挂牵引车登记所有人：聊城亿顺物流信息有限公司，车辆证件齐全，保险在有效期内。

2.货物转运情况

蚌埠聚源水务有限公司与河南亿山万水环保科技有限公司签订采购合同，约定由河南亿山万水环保科技有限公司向蚌埠聚源水务有限公司提供18吨的碳源（成分COD≥30万mg/L），总价26474.7元，并于1月13日到货。

1月7日，河南亿山万水环保科技有限公司负责人杨金辉联系山东风景如画节能环保科技公司向蚌埠聚源水务有限公司提供碳源（2家单位于2021年5月签订长期供货合同），1月7日山东风景如画节能环保科技公司负责人韩婷婷联系聊城亿顺物流信息有限公司安排车辆运输碳源（2家单位于2021年5月签订长期供货合同）。

1月10日，聊城亿顺物流信息有限公司安排车号为鲁PR9509(鲁P59P1挂)的槽罐车前往山东丰利环境科技有限公司运输碳源（山东丰利环境科技有限公司与山东风景如画节能环保科技公司实际负责人为韩婷婷，2家公司均与聊城亿顺物流信息有限公司签订了长期运输合同）。

1月11日7时左右，PR9509(鲁P59P1挂)槽罐车到达蚌埠聚源水务有限公司，碳源卸完后，并于当日9时左右离场。

（二）事故相关单位情况

1.洗车店，位于固镇县新马桥原种场路对面，无营业执照，店主为朱长广。

2. 聊城亿顺物流信息有限公司，地址：东阿县铜城街道办事处大秦村北，法定代表人姚绪恩，注册资本300万，经营范围：危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类、8类、9类）。普通货物；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式），大型货物运输（一类）。车源、货源的信息发布；汽车租赁；汽车销售。

3. 山东风景如画节能环保科技有限公司，地址：山东省聊城市高新区顾官屯镇前王村村委会东150米路北，法定代表人韩婷婷，注册资本1000万元，经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让；复合磷肥、聚合氧化铝、聚合氧化铁的研发销售；醋酸钠溶液、PPHC90醋酸、乙酸钠的研发、生产、销售。污水处理剂、乙酸钠、醋酸钠、复合碳源生产销售（危险化学品、易燃、易爆、易制毒除外）


4. 山东丰利环境科技有限公司，地址：山东泰安市肥城市王瓜店街道办事处西大封老村委前100米，公司法定代表人刘冬生，实际负责人韩婷婷，注册资本3000万元，公司经营范围：市政污泥处置综合利用、固体废物治理、水处理药剂、碳源生产、销售、环保材料、化工产品（危险化学品除外）

5. 河南亿山万水环保科技有限公司，地址：郑州市金水去孟农街南、铁东路东综合楼8层816号，法定代表人杨金辉，注册资本2000万元，经营范围：生物产品技术开发、技术咨询、技术服务；环保技术开发；环保工程施工；园林绿化工程施工；计算机软件开发；批发兼零售；计算机软硬件、水处理设备、环保设备、其他化工产品（不含危化化工产品）

6. 蚌埠聚源水务有限公司，地址：固镇县蚌埠铜陵现代产业园中小企业产业园企业总部，法定代表人杨一鸣，注册资本3000万元，经营范围：水环境治理工程；土壤治理工程；污水处理厂、自来水厂、垃圾处理厂设计、投资、建设及运营；污水处理厂、自来水厂、垃圾处理厂成套设备安装。

（三）现场勘查情况

事发地址位于固镇县新马桥镇原种场路对面一洗车店旁边（蚌埠至固镇老101省道南侧），槽罐车呈斜东西向停放，汽车头部朝向东。现场示意图如下：

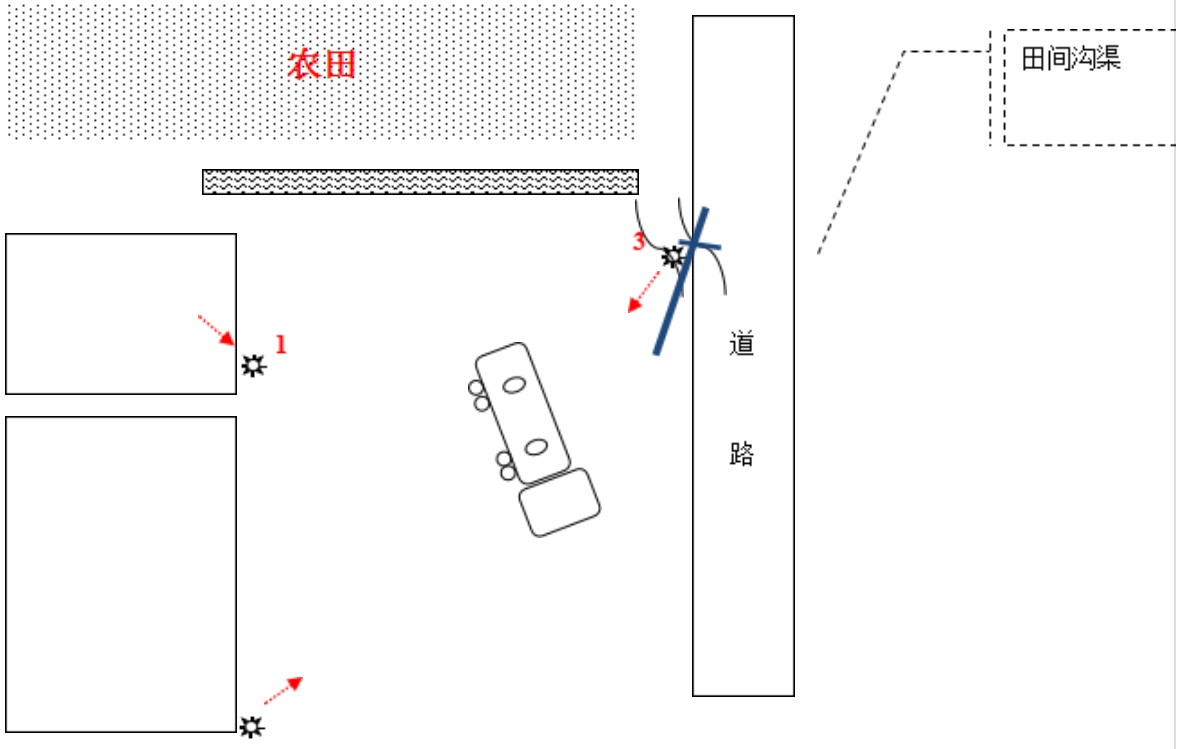

2

事故现场图片：



说明：1-视频监控摄像头（坏） 2-视频监控摄像头（正常）

3-视频监控摄像头（坏）






现场视频摄像头（坏） 事发车辆（鲁P 59PI挂）

洗车店外分别安装了三处视频监控摄像头，事发现场仅2#视频监控摄像头处于正常运行状态。



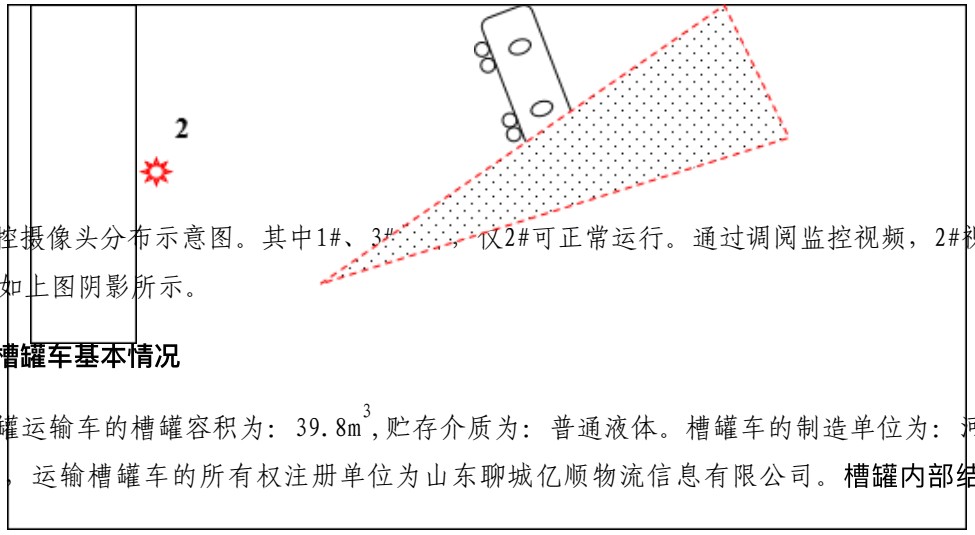

视频监控摄像头分布示意图。其中1#、3#……仅2#可正常运行。通过调阅监控视频，2#视频监控摄像头的覆盖范围如上图阴影所示。

（四）槽罐车基本情况

事发槽罐运输车的槽罐容积为：39.8m^3,贮存介质为：普通液体。槽罐车的制造单位为：河北昌骅专用汽车有限公司，运输槽罐车的所有权注册单位为山东聊城亿顺物流信息有限公司。槽罐内部结构示意图如下：



（五）物料情况

经调查，槽罐车运输的物料名称为复合碳源，由山东风景如画节能环保材料有限公司生产，其主要成分为乙二醇，出厂检验报告中主要检测指标为COD。碳源产品主要用于废水、污水的生物反硝化脱氮过程中有机碳元素的补充、水质可生化性差时提高其可生化性。

依据中国技术经济学会发布的团体标准《污（废）水处理用碳源》（T/CSTE0001-2021），复合碳源是由两种或两种以上有效碳源成分组成、有效碳源成分之间须兼容且无化学反应，不存在安全风险的碳源。复合碳源的COD指标为≥2.5×105。

（六）物料检测分析

1.物料检测情况

通过华测检测认证集团股份有限公司、安徽众诚环境检测有限公司、浙江爱迪信检测技术有限公司等3家检测机构对该物料样品进行检测，检测结果如下：

（1）华测检测认证集团股份有限公司《检测报告》（报告编号：A2220040219101C）显示，该样品中含有：甲醇（1.7%）、乙醇（0.9%）、甲缩醛（1.4%）、碳酸二甲酯（4.8%）、乙二醇（13.5%）、2，2’-联（1,3-二氧戊环）（1.2%）、水（76.2%）。

（2）安徽众诚环境检测有限公司《（废水检测）检测报告》（编号：ZC202201149）显示，样品（废水）性状为：清澈、无色、有异味，总氰化物含量为：0.009mg/L、0.012mg/L、0.015mg/L，检出限值为：0.004mg/L。

（3）浙江爱迪信检测技术有限公司《（废气检测）检测报告》（编号：ZJADT20220209405）显示：有组织废气中含有硫化氢（0.017mg/m^3、0.119mg/m^3，限值为：0.005mg/m^3）、氰化氢（1.02mg/m^3，检出限值为：0.09mg/m^3）、甲硫醚（1.86×103 μg/m^3、1.88×10^3 μg/m^3，检出限值为：0）

检测机构检测数据表明：物料中含有甲缩醛、甲硫醚、硫化氢、氰化氢、碳酸二甲酯等危险化学品，其中氰化氢为剧毒品、硫化氢为高毒物。（注：因检测机构所使用的检测仪器、采用的检测方法不同，检测数据略有差异）

2.危险化学品分析

依据《危险化学品目录（2015版）》，样品中检测出的甲缩醛、甲硫醚、硫化氢、氰化氢、碳酸二甲酯属于危险化学品，其中氰化氢为剧毒品。依据《高毒物品目录（2003版）》，硫化氢、氰化氢为高毒物。

物料成份名称及其危险特性类别、毒性汇总表

序号	危险化学品名称	危险性类别	毒性（MAC）	备注
484	二甲氧基甲烷 （甲缩醛）	皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2A		
1172	甲硫醚	易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2B		
1289	硫化氢	易燃气体，类别1 急性毒性-吸入，类别2*	10mg/m^3	高毒
1693	氰化氢	易燃液体，类别1 急性毒性-吸入，类别2*	1mg/m^3	剧毒
2111	碳酸二甲酯	易燃液体，类别2		

注：MAC为工作场所空气中有毒物质最高容许浓度，单位mg/m^3。

3.检测数据分析

（1）根据浙江爱迪信检测技术有限公司《（废气检测）检测报告》（编号：ZJADT20220209405）检测数据，有组织废气（罐体排放口取样）中含有氰化氢1.02mg/m^3，超出MAC标准1mg/m^3。

（2）根据安徽众诚环境检测有限公司《（废水检测）检测报告》（编号：ZC202201149）中总氰化物检测数据，计算1m^{3}该物料总氰化物含量（参考最大值，按CN计算）为：0.015mg/L×1000L/m^3=15mg/m^3。

4.病理鉴定意见

根据安徽中天司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（编号：皖中天司鉴[2022]病鉴字第02号），在特殊的环境中吸入多种有害化学成分阻碍正常的有氧循环及代谢，可导致急性循环、呼吸功能衰竭而死亡。鉴定意见：被鉴定人赵洪辉、朱长广、朱兵兵符合在有害气体的环境中吸入致急性呼吸循环衰竭而死亡。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年1月11日10时25分许，赵洪辉驾驶豫鲁PR9509槽车至新马桥路段西原种场地下道南侧洗车店洗车，10时37分赵洪辉爬上槽罐车，打开车顶南侧人孔，使用水管对罐体内打水冲洗。10时40分洗车店店主朱长广爬上槽罐车进入槽罐车内部，10时44分朱长广从槽罐内部探出头部，随后坠入槽罐内。赵洪辉随即进入槽罐内施救。期间朱长广妻子周云红一直使用电话联系其子朱兵兵，10时54分朱兵兵回到洗车店，随即爬上槽罐车从北侧入口进入罐体，11时02分新马桥派出所民警到达现场开始组织施救。11点09分民警陆续将3名中毒人员救出，经现场医护人员确认，驾驶员赵洪辉与洗车店朱长广、朱兵兵三人死亡。

（二）人员伤亡和经济损失

1.人员伤亡情况

（1）朱长广，男，52岁，洗车店店主，家庭住址：固镇县新马桥镇*村*号，公民身份证：340**********17；

（2）朱兵兵，男，31岁，朱长广之子，家庭住址：固镇县新马桥镇*村*号，公民身份证：340**********53；

（3）赵洪辉，男，42岁，槽罐车驾驶员，家庭住址：山东省平阴镇榆山街道办事处*村*号，公民身份证：372**********16；

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6271-1986）等标准和统计，核定事故造成直接经济损失为人民币300万。

（三）应急救援和善后处置情况

1.应急救援情况

2022年1月11日上午10时48分左右，固镇县公安局新马桥派出所所长魏~~犇~~接县110指挥中心指令，有人刷车中毒，新马桥派出所民警于10时59分到达现场，11点09分陆续将3名中毒人员救出。市委常委、市政府常务副市长葛锐、市应急局和固镇县政府主要负责同志在接报后第一时间赶赴现场指导救援工作。市政府同时启动应急预案，成立应急处置工作组，下设综合指挥协调组、信访维稳组、宣传舆论组、医疗保障组、生活救助组等5个工作组，按职责分工开展各项工作。

2.善后处置情况

固镇县人民政府成立了综合保障组，开展事故遇难人员身份确认和安抚、疏导、稳定等工作。由于事故涉及外市车辆、人员，综合保障组协调了事故单位共同做好善后处置工作，整个事故善后处置工作平稳有序。

经事故调查组调查评估，中毒事故发生后，蚌埠市政府、固镇县政府和有关部门落实了省委、省政府领导批示，立即启动了应急救援预案，组织开展了应急救援及善后处置工作，救援工作开展有序，有效防止次生灾害发生及人员伤亡和财产损失的进一步扩大，及时回应社会关切，信息发布迅速准确，善后工作稳妥，救助工作得当，未发生负面舆情。

三、有关责任单位存在的问题

（一）有关企业单位存在的问题

1.洗车店，无证无照经营，安全生产主体责任缺失，作业场所不具备安全生产条件，无任何安全防范措施。

2.聊城亿顺物流信息有限公司，落实安全生产教育培训制度不到位，未向赵洪辉如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等有关安全生产事项。

（二）有关部门存在的问题

1.新马桥镇市场监管所

存在问题：未认真履行监督管理职责，对事故洗车店无照经营行为查处不到位。虽依据《无证无照经营查处办法》对其立案处罚，但未采取有效措施，对其用于无照经营的工具、设备等物品，予以查封、扣押，致使事故洗车店在处罚期间仍继续非法经营，直至事故发生。

2.固镇县市场监管局

存在问题：对新马桥镇市场监管所履职情况指导监督不力，对其未有效查处事故洗车店无照经营行为情况失察。

（三）地方政府存在的问题

新马桥镇人民政府，未认真贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，个别班子成员空岗缺位，其分工代管仅以会议口头安排，无会议记录或以文件明确。安全生产属地管理责任落实不到位，组织、指导辖区有关单位开展机动车辆清洗打非治违和宣传教育工作不力，对风险认识不足，隐患排查整治不彻底。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

槽罐车内中存在硫化氢、氰化氢有毒有害气体，且氰化氢气体含量超过工作场所最高容许浓度，洗车工及驾驶员吸入硫化氢、氰化氢、甲硫醚等多种成分有毒有害气体引起中毒窒息死亡，是这次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.洗车店，无证无照经营，安全生产主体责任缺失，作业场所不具备安全生产条件，无任何安全防范措施。

2.聊城亿顺物流信息有限公司，落实安全生产教育培训制度不到位，未对赵洪辉开展岗前培训，未向赵洪辉如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.新马桥镇市场监管所，未认真履行监督管理职责，对事故洗车店无照经营行为查处不到位。

4.固镇县市场监管局，对新马桥镇市场监管所履职情况指导监督不力，对其未有效查处事故洗车店无照经营行为情况失察。

5.新马桥镇政府，对镇政府部分领导职责分工不明确，安全生产属地管理责任落实不到位，组织、指导辖区有关单位开展机动车辆清洗打非治违和宣传教育工作不力。

（三）事故性质

该起事故是一起因洗车店非法经营，作业人员违规作业和盲目施救导致的较大生产安全责任事故。

五、责任认定和处理意见

（一）建议不予追究责任人员

1.朱长广，洗车店店主，非法经营洗车业务，不具备安全生产条件，不具备所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，对鲁PR9509号槽罐车没有进行危险因素识别，在没有采取任何安全防范措施情况下进入罐体清洗导致中毒死亡。对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十二条、第二十七条、第四十五条的规定。鉴于其在事故中死亡，免于追究其相关责任。

2.赵洪辉，鲁PR9509号槽罐车驾驶员，对槽罐车内危险因素、防范措施不了解，盲目施救导致事故扩大，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定。鉴于其在事故中死亡，免于追究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

聊城亿顺物流信息有限公司，落实安全生产教育培训制度不到位，未对赵洪辉开展岗前培训和教育，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等有关安全生产事项，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条第一款的规定，建议由山东聊城交通运输主管部门依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处理的人员

1.高双全，新马桥镇市场监管所负责人，四级主任科员，负责新马桥镇市场监管工作。对事故洗车店无照经营行为查处不到位。对事故的发生负有主要领导责任，建议给予政务警告。

2.张海，新马桥镇党委委员，联系新马桥镇市场监管所工作。临时代管责任落实不到位，指导辖区市场监管工作不力，督促、协调市场监管所查处事故洗车店无照经营行为不到位。对事故的发生负有重要领导责任，建议给予诫勉。

（四）建议给予批评教育的人员

1.翁家欣，新马桥镇党委副书记、镇长，负责安全生产全面工作。领导全镇安全生产工作不力，组织开展打非治违不到位。对事故的发生负有领导责任，建议由固镇县对其进行批评教育。

2.叶从林，固镇县市场监管局党委委员、副局长，联系新马桥镇市场监管所工作。未认真督促指导新马桥镇市场监管所查处无照经营行为。对事故的发生负有领导责任，建议由固镇县市场监管局对其进行批评教育。

（五）建议作出检查的单位

1.新马桥镇政府，《地方党政领导干部安全生产责任制规定》落实不到位，建议责成其向固镇县政府作出深刻书面检查。

2.新马桥镇市场监管所，开展打非治违工作不到位。建议责成其向固镇县市场监管局作出深刻书面检查。

3.固镇县市场监管局，开展打非治违工作不到位。建议责成其向固镇县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范措施和建议

针对事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少类似事故再次发生，提出以下建议:

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。山东聊城亿顺物流信息有限公司要切实履行安全生产主体责任，规范车辆安全管理，加大对驾驶人员的安全教育培训和管理，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）进一步强化执法检查和“打非治违”力度。固镇县政府、新马桥镇政府及有关部门要对辖区内洗车店进行专项执法检查，对排查的安全隐患，逐项建立隐患清单，督促洗车店整改落实。对无证无照和不具备安全生产条件的洗车店坚决予以取缔。

（三）进一步加强安全宣传教育。固镇县政府新马桥镇政府及有关部门要强化安全知识宣传，加强对辖区内洗车店经营者的安全生产宣传教育和安全知识培训，加强巡查、劝导，及时发现、报告、跟踪安全隐患及违法行为，坚决防范类似事故的再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

站点地图

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499　地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号

皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020