四川青石建设有限公司濉溪群众喝上引调水工程“8·12”一般坍塌事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2023年8月12日10时25分许，四川青石建设有限公司施工的濉溪群众喝上引调水工程一标段雁鸣水厂项目发生一起基坑坍塌事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失134万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经县政府批准，县应急局牵头成立了四川青石建设有限公司濉溪群众喝上引调水工程“8·12”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），由县应急局负责同志任组长，市应急局、县应急局、县公安局、县住建局、县总工会派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参加，并组织法律顾问和相关专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南

（试行）》完成本报告的编制工作。

经调查认定，该事故是一起因作业人员违规进入未采取支护措施的基坑作业，相关事故单位安全生产管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）项目概况

濉溪群众喝上引调水工程一标段雁鸣水厂项目，位于濉溪县四铺镇颜道口村盐洛高速公路与G343交叉口西南侧，占地面积219亩，主要建设内容为：建设20万m/d规模地表水厂一座，包括预处理、常规处理、深度处理、排泥水处理工程、水厂周边的连接路桥、河道整治等。取水点位于四铺闸上界洪新河和沱河交汇处沱河右岸，将杨柳矿沉陷区扩挖整治后，满足地表水厂30天所需调蓄库容。通过埋设DN1800-DN1600原水管道26km、DN1200-DN300清水管道172.9km，输送至规模水厂，由规模水厂作为加压站利用现有供水管网将水输送至各用水户。

该项目由濉溪供水有限责任公司作为融资平台和项目法人，负责向银行申请贷款作为项目建设资金和工程建设。通过公开招标，北京首创生态环保集团股份有限公司为本工程的运营单位，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为设计单位、四川青石建设有限公司为施工单位。合肥市工程建设监理有限公司（更名为华理监理咨询有限公司）为本工程的监理单位，智埔国际建设集团有限公司为跟踪审计单位。

北京首创生态环保集团股份有限公司与四川青石建设有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成联合体，共同以 EPC+0 模式实施本项目。

2022 年 4 月 22 日，安徽省人民政府建设用地批复《关于濉溪县 2022 年第 5 批次城建建设用地的批复》（皖政地淮北）〔2022〕21 号）将水厂用地转为建设用地，2022 年 6 月 20 日，濉溪县自然资源和规划局发放了濉溪群众喝上引调水工程用地预审与选址意见书，2022 年 8 月 12 日取得了厂区用地不动产权证书。2022 年 6 月 29 日，华理监理咨询有限公司下达了厂区开工的开工令。工程按照建设计划正在推进。



图 1 事故项目地理位置图

（二）项目许可审批情况

1. 项目立项。2021 年 10 月 12 日，濉溪县发改委印发《关于濉溪群众喝上引调水项目建议书的批复》（濉发改政务〔2021〕263 号）；2022 年 4 月 14 日，濉溪县发改委印



图 2　雁鸣水厂项目整体图（远景）

发《关于濉溪群众喝上引调水工程可行性研究报告的批复》（濉发改政务〔2022〕115 号）；2022 年 5 月 31 日，濉溪县发改委印发《关于濉溪群众喝上引调水工程初步设计的批复》（濉发改政务〔2022〕172 号）；2022 年 8 月 1 日，濉溪县人民政府印发《关于同意濉溪群众喝上引调水工程项目划拨供地的批复》（濉政秘〔2022〕115 号）。

2. 规划许可。2022 年 8 月 15 日，濉溪县自然资源和规划局向濉溪供水有限公司颁发《建设用地规划许可证》（地字 340621*****2059 号）；项目名称：濉溪群众喝上引调水工程项目；用地位置：四铺镇五铺村；土地用途：公用设施用地；用地面积：19984.44 平方米。2022 年 9 月 2 日，颁发《建设工程规划许可证》（建字第 340621*****2057 号），建设位置：四铺镇颜道口村、五铺村，建筑面积：14783.22 平方米。

3. 施工许可。2022 年 10 月 25 日，濉溪县住房和城乡建设局向濉溪供水有限公司颁发《建筑工程施工许可证》，编号：340621220*****01-SX-001；工程名称：濉溪群众喝上引调水工程+综合楼、臭氧制备车间等单体；建设地址：四铺镇颜道口村、五铺村；建设规模：14783.22 平方米，地上建筑面积：12938.01 平方米，地下建筑面积：1845.21 平方米。

4. 安全质量监督。2022 年 9 月 19 日，濉溪县建设工程管理站审查同意濉溪供水有限公司上报的《建筑工程安全报监书》《建设（建筑）工程质量监督申请表》，工程名称：濉溪群众喝上引调水工程，濉溪县建设工程质量监督站孙明、吕孟煜负责本项目的安全质量监督。

（三）事故相关单位概况

1. 建设单位

濉溪县供水有限责任公司（以下简称濉溪供水公司），成立于 2019 年 7 月 3 日，位于濉溪县百善镇徐楼村石楼自然庄北侧、202 省道东侧，法定代表人白*。经营范围包括自来水生产和供应；计算机控制给排水工程、给排水工程勘察、设计、安装，销售新型复合型井具、绿色健康型给水管材、管件；水泵销售、安装与维修，二次供水管道、设备、蓄水池设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 联合体牵头单位

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称北京首创集团），成立于 2021 年 6 月 18 日，位于北京市西城区车

公庄大街，法定代表人刘*政，统一社会信用代码：911100******31088J。经营范围：公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发，销售商品房；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用等。

3. 设计单位

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称上海市政设计院），成立于1954年，位于上海市杨浦区中山北二路，法定代表人张*，统一社会信用代码：91310******0256419。

4. 施工单位

四川青石建设有限公司（以下简称四川青石建设），成立于2008年3月7日，位于成都市青羊区二环路西二段，法定代表人裴*川。统一社会信用代码：915100******3511X8。2016年，四川青石建设被北京首创集团整体收购，为北京首创集团全资子公司。经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）市政公用工程、房屋建设工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、土石方工程、防腐保温工程、环保工程、河湖整治工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程、公路工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电子与智能化工程、钢结构

工程、水利水电机电安装工程、消防设施工程、公共安全技术防范工程、商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：建筑业企业资质证书编号：D15*****43，有效期至2024年12月31日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。安全生产许可证编号：（川）JZ安许证字〔2009〕0***13。许可范围：建筑施工，有效期2021年4月15日至2024年4月15日。

5.监理单位

华理监理咨询有限公司（原名合肥市工程建设监理有限公司，2022年9月变更为现名，以下简称华理监理公司），成立于1992年10月19日，位于合肥市庐阳区四里河集贸市场，法定代表人余*森，统一社会信用代码：91340******1428672。经营范围包括工程建设咨询、项目管理、项目监理、建设项目评估、工程造价咨询、工程概预算；工程技术、勘察设计咨询服务及人才咨询（除专项许可外）；工程结算编审；招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：工程监理资质证书编号：E134****16-4/4，有效期至2023年11月5日。资质等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

6.劳务分包单位

安徽辛诚建筑工程劳务分包有限公司（以下简称辛诚劳

务公司），成立于2018年11月1日，注册地位于涡阳县经济开发区兴业路凯旋门小区，法定代表人葛*。统一社会信用代码：91341******T6T9R7G.经营范围包括建筑劳务分包；建筑工程、钢结构工程、土石方工程、安防工程、水电安装、水利工程、电气工程、园林绿化景观工程、房屋建筑工程、管道工程、消防工程、市政工程、城市及道路照明工程；铁路、道路、隧道、桥梁工程施工；建筑工程排水施工；建筑物排水系统、采暖系统安装服务；工程机械设备租赁、安装、维修；门窗安装、加工、销售；建筑工程模板加工、销售；装饰材料、保温材料、工程机械设备、不锈钢制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：建筑业企业资质证书编号：D33****655，有效期：2028年3月23日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。安全生产许可证编号:（皖）JZ安许证字〔2023〕0***32。许可范围：建筑施工，有效期:2023年5月9日至2026年5月8日。

（四）有关合同签订情况

1.工程总承包合同

濉溪供水公司与北京首创集团、四川青石建设、上海市政设计院联合体签订了《濉溪群众喝上更好水工程EPC+0项目工程总承包合同》，项目名称：濉溪群众喝上更好水工程（2022年9月14日，更改为濉溪群众喝上引调水工程），建设地点位于濉溪县境内，供水部分主要工程内容包括：新建20万m^3/d地表水厂、水源调蓄工程、取水工程及其他配

套附属设施建设。

濉溪供水公司与北京首创集团、四川青石建设、上海市政设计院联合体签订了安全生产合同。约定了发包人和承包人双方各自在工程安全生产监管方面的职责及事项。

2. 联合体协议

2021 年 11 月 9 日，北京首创集团、四川青石建设、上海市政设计院三家企业签订了联合体协议书，就投标事宜订立协议并约定各自在联合体内部的职责分工：北京首创集团为联合体牵头方，负责本项目建设管理、运营等工作；四川青石建设作为联合体参与方，负责本项目的工程建设工作；上海市政设计院作为联合体参与方，负责本项目的设计工作。

3. 监理合同

2022 年 6 月 8 日，濉溪供水公司与合肥市工程建设监理有限公司（2022 年 9 月名称变更为华理监理公司）签订《濉溪群众喝上引调水工程项目一标段建设工程监理合同》。监理期限：接委托人进场通知起至工程竣工结算阶段服务期届满。合同专用条件约定监理范围为本项目建设全过程范围内所有的工程监理，还包括控制工程质量、进度、造价、安全和文明施工。

4. 劳务分包合同

2022 年 10 月 11 日，四川青石建设与辛诚劳务公司签订了《濉溪群众喝上引调水工程一标段雁鸣水厂劳务分包合同（一）》，工程名称：濉溪群众喝上引调水工程；工程地点：

淮北市濉溪县；劳务分包工作内容：模板工程包工、包小型机械、包辅材，钢筋工程包工、包小型机械、包辅材，混凝土、地面、抹灰、垫层、清土、找平层、保护层等包工、包小型机械、包辅材，脚手架工程包工、包小型机械、包辅材。约定了双方在该工程各自的权利与义务，签订了安全管理协议书。四川青石建设授权王*成代表本公司行使权限，辛诚劳务公司授权委托葛*庆作为公司全权代理人，代表该公司处理与该项目有关的所有事宜。

（五）事故相关单位安全管理情况

1.濉溪供水公司

该公司安全管理制度及安全生产责任制不健全，安全管理不到位，对施工和监理单位的安全管理缺少有效监督。

2.四川青石建设

该公司任命杨*平为项目经理，任命汪*为项目技术负责人，王*成为项目副经理兼任质量员，未明确项目安全负责人，徐*、李*、李*为安全员，李*为工程部部长兼任一标段专职安全员，项目经理和安全员持证上岗。项目部安全管理机构不健全，安全教育培训和安全技术交底流于形式，安全管理人员巡查流于形式。

3.华理监理公司

该公司任命王*法为项目总监理工程师，配备李*、杨*义、吕*奇、李*、陈*春5名专业监理工程师，林*杰、高*2名监理员，董*阔为造价员。李*实际为公司副总经理，未到该项目履行专业监理工程师职责，另一名专业监理工程师陈

春和监理员高、造价员董*阔均未到本项目履职。项目监理部编制了《监理规划》《安全文明监理实施细则》《监理细则》。未建立危大工程安全管理档案。管沟开挖完成后，未按规定会同建设、设计、施工单位进行验槽。对施工单位未按专项施工方案要求施工监理不到位。

4. 辛诚劳务公司

该公司原任命葛*庆为项目现场负责人，2022 年 10 月，现场负责人变更为王*，未履行变更手续。王*茂为生产负责人，窦*振为安全员，设有瓦工、木工、钢筋工三个班组。事故发生在木工班组，马*教为木工班组带班负责人。该公司项目部未制定安全生产管理制度、操作规程和安全生产责任制，安全教育培训不到位，未按合同约定配置不少于 2 名专职安全管理人员，基坑开挖未按专项施工方案要求施工。

（六）事故发生经过

2023 年 8 月 12 日 5 时 26 分，木工组带班负责人马*教召开班前会，交代完安全事项后进行分工，安排胡*仁（死者）、姜*、刘*新三人在砂滤池和清水池之间远期预留工艺管道闸阀井（V7b）基坑内搭设东侧边坡支护架和闸阀井外架，其他工人进行拆模作业。上午 9 时许，胡*仁、姜*、刘*新到达作业地点，准备先搭设支护架再搭设闸阀井外架，胡*仁在坑底东侧作业，姜*在坑底西侧作业，刘*新站在基坑内 DN1600 管道上为二人运送支护材料。10 时 25 分许，正在搭设支护架过程中，基坑东侧边坡突然发生坍塌，坍塌下来的土块和泥土将正在坑底作业的胡*仁掩埋，滚落的土

块将搭建的支护钢管砸倒，钢管将姜*击倒在地。

（七）事故现场情况

1.现场勘验情况

事发地点位于濉溪群众喝上引调水工程一标段雁鸣水厂，事故发生前该处地表水厂单体土建施工已完成，正在进行水厂工艺管道安装、墙体粉刷及设备安装等任务。8月12日，事故发生后，县应急局立即对事故现场进行拍照取证。8月25日，事故调查组会同有关专家对事故发生地点进行了现场勘验。事故发生位置位于雁鸣水厂砂滤池至清水池预留工艺管道阀门检查井基坑东侧边坡处。事故发生时照片显示，基坑东侧边坡坍塌，边坡为垂直开挖，无支护，坍塌体下口距



图3 事故现场（由西往东方向）

拍摄单位：濉溪县应急管理局 拍摄时间：2023年8月12日

阀门井约1m，基坑内有积水，深度约20cm，坡顶堆积大量模板。坡顶硬化道路标高29.8m，坡底标高26.5m，基深度

3.3m[1]，事故发生后基坑东侧边坡形状被改变，坡顶与阀门井距离为 3.1m，坡底与阀门井距离为 1.1m，坡顶道路存在多处平行于边坡的贯通裂缝，裂缝宽度约 5-10mm，事故区域设置一排安全警戒线。



图 4 事故现场（由北往南方向）

拍摄单位：濉溪县应急管理局 拍摄时间：2023 年 8 月 12 日

2. 技术分析情况

经专家技术分析认定，该处基坑边坡放坡不当，边坡为垂直开挖，未放坡，同时未采取支护措施，导致土体承载力不足；未采取降排水措施，基坑内积水深度约 150-200mm，在地表或地下水渗流作用下，土体强度大幅降低；忽视导致土体应力增加的因素，坡顶堆积建筑模板，加大了边坡坡顶

1 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》：危险性较大的分部分项工程范围：一、基坑工程（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

超载值，使土体剪应力增加；未对边坡变形实施监测，未见观测点及监测数据，未能及时掌握边坡变形情况，对基坑的突然坍塌无提防和应对。综合上述因素，导致边坡失稳，基坑坍塌，造成事故发生。

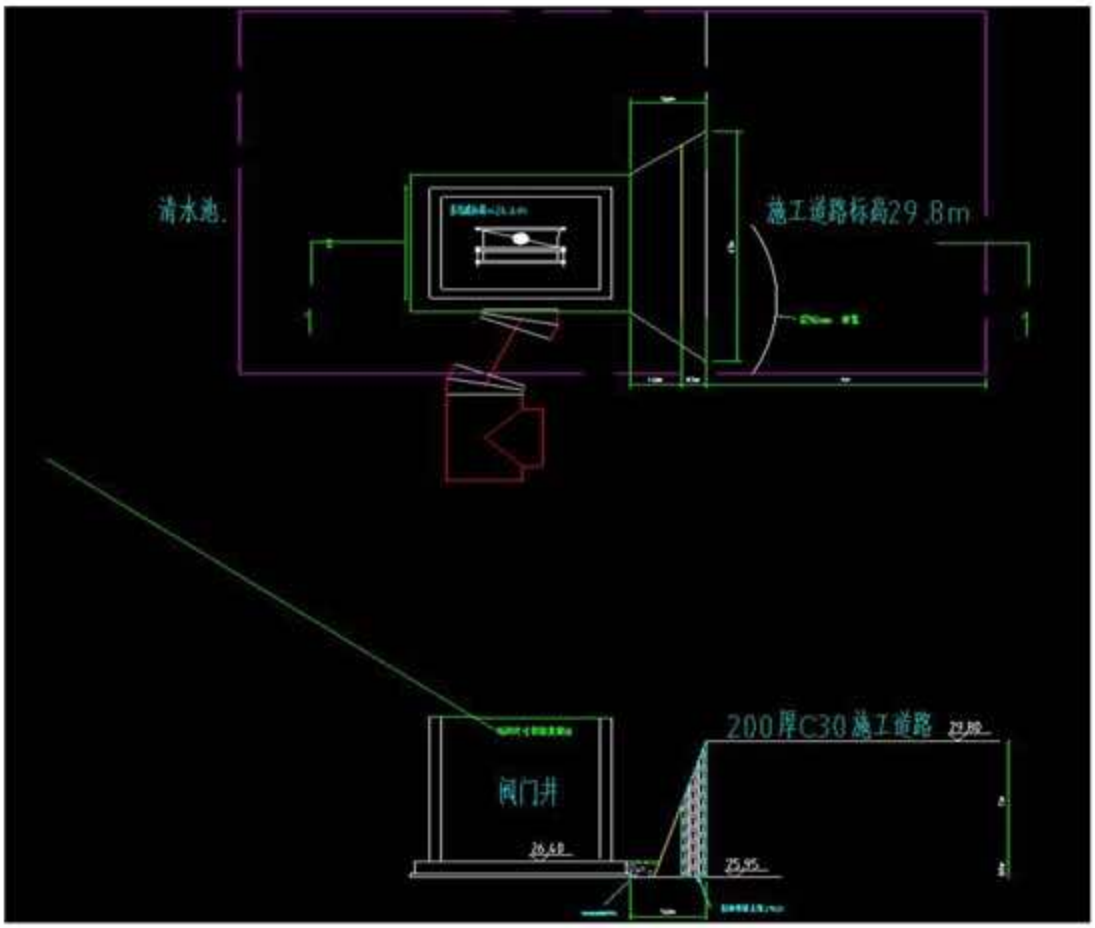


图 5 事故阀门井基坑坍塌剖面图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡 1 人受伤。

（1）死者：胡*仁，男，55 岁，身份证号：340621********5754，家庭住址：濉溪县南坪镇洽河村*****，辛诚劳务公司木工。

（2）伤者：姜*，男，45 岁，身份证号：

342201********7933，家庭住址：宿州市埇桥区现代产业园区******，辛诚劳务公司木工。事故发生后被送往濉溪县医院救治，经诊断为左侧肋骨骨折。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986）计算（不包括事故罚款），事故造成直接经济损失134万元。

（九）当天天气情况

根据濉溪县气象观测站提供资料，2023年8月12日，濉溪县降水0mm，温度25-37℃，相对湿度93%，风力3级。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，马*教立即拨打施工员单*强的电话报告事故情况，正在和单*强一起在其他工段巡查的安全员窦*振得知情况后立即赶往现场，窦*振到达现场后立即给辛诚劳务公司现场负责人王*拨打电话，11时，王*向葛*庆电话报告事故情况，葛*庆随后通过电话向葛*汇报。10时32分，四铺派出所接到施工单位报警称“雁鸣水厂有人被困，需要帮助”，立即出警救援。10时37分，濉溪供水公司总经理白*接到监理单位电话报告。10时50分，县住建局建管站工作人员从四川青石建设了解事故情况后立即赶往现场。11时，县应急局接到县公安局电话报告，13时32分，接到县公安局传真报告。县应急局核实信息后，分别报县委、县政府值班室，并向市应急局报告。

接到事故报告后，县政府、县应急局、县公安局、县水

务局、县住建局、四铺镇政府相关负责人第一时间赶赴事故现场，了解事故情况，安排保护事故现场、指导落实防范措施和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，马*教、刘*新立即开展救援，同时联系项目部及安全管理有关人员，安全员窦*振及其他工人随后赶到现场立即加入救援，刘*新救助受伤的姜*。因现场地势特殊，挖掘机等大型器械不能使用，救援人员徒手挖土施救，约十几分钟后，胡*仁被救出，现场人员将其抬至综合楼安全通道处进行心脏按压急救，百善镇卫生院医护人员到达现场后，经心电图测量检查已无生命体征，随后将胡*仁送至百善殡仪馆。姜*被送往濉溪县医院救治，经诊断为左侧肋骨骨折。

（三）医疗救治和善后情况

姜*经濉溪县医院治疗后恢复健康，已于8月30日康复出院。经过积极协商，辛诚劳务公司与胡*仁家属签定赔偿协议并赔偿到位，一次性赔偿134万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县政府及有关职能部门在事故处理过程中密切配合、协调联动、响应迅速。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，未造成次生事故，本次事故应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

四、事故原因分析

（一）直接原因

辛诚劳务公司未对开挖的基坑采取安全防护措施，在基坑边坡未按专项施工方案要求进行放坡也未采取边坡支护的情况下，安排人员进入基坑底部作业，基坑底部受水浸泡，土体强度大幅降低，导致边坡失稳坍塌，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.辛诚劳务公司安全生产主体责任未落实。安全生产管理机制不健全，未设立安全生产管理机构，安全管理人员配备不足；未按照危险性较大的分部分项工程专项施工方案施工，未及时对挖好的基坑采取相应的安全防护措施；施工监测和安全巡视不到位，隐患排查不彻底，未及时排查并消除基坑未放坡的生产安全事故隐患。

2.四川青石建设安全生产主体责任未落实。一是项目部安全管理机构不健全，未明确项目安全负责人；二是对劳务分包单位安全监督管理不力，该公司发现辛诚劳务公司专职安全员配备不不足等问题，未及时督促整改到位；三是安全检查流于形式，未及时排查并消除基坑未放坡的生产安全安全事故隐患；四是现场安全监督不到位，未安排人员对专项施工方案实施情况进行全过程监督；五是安全教育培训和安全技术交底流于形式，施工人员缺乏必要的安全生产知识和安全风险辨识能力，安全技能和自我防护意识差。

3.华理监理公司。未认真履行监理职责，监理工作落实不到位。监理人员配备不足，实际到场监理人数与任命文件规定的人数不符；未建立危大工程安全管理档案；管沟开挖

完成后，未按规定会同建设、设计、施工单位进行验槽；对施工单位未按专项施工方案要求施工，旁站监理不彻底，未及时发现和消除在施工过程中出现的生产安全事故隐患。

4.滩溪供水公司。安全管理制度及安全生产责任制不健全，安全管理不到位，对施工和监理单位的安全管理缺少有效监督。

五、有关地方政府、部门职责及监管情况

（一）四铺镇政府

1.相关职责：研究制定本辖区规划建设的实施办法和规定。负责在总体规划的指导下，组织编制本地乡村规划，组织实施规划的具体工作。负责按照总体规划和政府要求，搞好村镇基础设施、公用设施建设。

2.监管情况：该项目由滩溪供水公司建设，县发改委批复立项，县自然资源和规划局规划许可，县住建局施工许可，四铺镇政府对该项目没有监管权限。

（二）县水务局

1.相关职责：按照国家和省有关法律法规，推行水务建设的项目法人责任制、招标投标制、建设监理制；负责对水工程质量的监督管理工作。

2.监管情况：县水务局成立了滩溪群众喝上引调水工程建设管理办公室，指导工程质量、进度、投资和安全生产工作，每周召开工程调度会，建设单位和各参建单位负责人参加，调度工程进度、质量及安全生产工作，定期对施工现场开展巡查检查，对存在的问题要求立行立改。

2023年8月10日，机构负责人通过“滩溪1标段业主沟通微信群”对基坑积水未排、临时用电电线拖在水中等隐患要求施工单位立即整改、监理单位现场督促督查督改。

（三）县住建局

1.相关职责：负责综合管理全县工程监理工作;负责工程勘察设计、建设工程材料检测、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐行业管理;负责监督检查和指导建设工程质量安全。

2.监管情况：滩溪县建设工程管理站审查同意该项目安全报监，并在该工程施工过程中进行了安全监督。2022年8月23日至2023年8月8日期间，建管站督查员孙*、吕*煜共对滩溪群众喝上引调水工程雁鸣水厂项目下发22份安全文明生产督查（意见）通知书，滩溪供水有限责任公司、四川青石建设有限公司、华理监理咨询有限公司有关负责人均在通知书签字确认，其中8月8日为事故发生前最后一次督查，对施工现场提出了基坑边缘防护不到位、基坑边缘堆料过多、施工现场临时用电不规范，缺少PE端子板共三项隐患，限期5日内整改完毕书面报建管站复核销案，至事故发生时，有关责任单位尚未向建管站报送书面整改材料。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关参建单位责任人员

1.安徽辛诚建筑工程劳务分包有限公司

（1）胡*仁，男，群众，安徽辛诚建筑工程劳务分包有限公司木工，安全意识淡薄，未正确辨识在基坑未放坡和边坡支护不到位的基坑底部作业时存在的安全隐患，违章进入

基坑作业，对事故负有直接责任，鉴于在事故中已死亡，建议对其不予追究责任。

（2）窦*振，男，群众，安徽辛诚建筑工程劳务分包有限公司安全员。未认真履行岗位职责，作为现场专职安全管理人员，对作业现场生产安全事故隐患排查不到位，未及时发现并制止工人在未放坡和无支护的基坑底部违章作业的行为，对事故发生负有直接管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、第六项[2]之规定，依据《安全生产法》第九十六条[3]之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

（3）王*，男，中共党员，安徽辛诚建筑工程劳务分包有限公司驻濉溪群众喝上引调水工程水厂项目现场负责人，对劳务分包项目部安全管理不力，对作业现场生产安全事故隐患排查不到位，未督促落实本单位安全生产整改措施，违反基坑作业相关规定进行施工，对事故发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、第七项[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产

2《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

3 安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款：……

4《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。……

法》第九十六条之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

（4）葛*，男，中共党员，安徽辛诚建筑工程劳务分包有限公司法定代表人，负责公司安全生产全面工作，安全生产第一责任人。对公司濉溪群众喝上引调水工程项目部的安全生产管理不力，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十一条第五项[5]的规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

2. 四川青石建设有限公司

（1）李*，男，群众，项目部工程部部长兼一标段专职安全员，负责一标段施工现场安全生产工作，未履行安全生产责任，未对危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况进行现场监督，对基坑边坡放坡不当、未采取支护措施和基坑底部未设排水沟等生产安全事故隐患未督促落实安全生产整改措施，对事故发生负有主要管理责任。以上行为违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第二款[7]和《安全生产法》第二十五条第七项的规定，依据《安

5《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

6《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

7 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第二款：项目专职安全

全生产法》第九十六条的规定，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

（2）杨*平，男，群众，四川青石建设有限公司驻滩溪群众喝上引调水工程项目经理，负责项目部安全生产全面工作。未认真履行项目经理安全生产管理职责，未对危大工程施工作业人员进行登记，未在危大工程施工现场履职；对施工现场安全管理不到位，未督促落实安全生产整改措施并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。以上行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款[8]和《安全生产法》第二十五条第五项、第七项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

（3）赵俊，男，40岁，群众，四川青石建设有限公司华中片区安全负责人。对公司滩溪群众喝上引调水工程项目部的安全生产管理不力，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查消除生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负有领导责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第五项、第七项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

3.华理监理咨询有限公司

生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

8 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

1.王*法，男，群众，华理监理咨询有限公司驻濉溪群众喝上引调水工程水厂项目总监理工程师，负责项目监理部全面工作。监理工作不到位，未严格按照相关法律、法规和工程建设强制性标准等要求对危险性较大的分部分项工程实施专项巡视检查，未在危险性较大的分部分项工程施工期间安排监理人员实施专项巡视检查并消除事故隐患，对事故的发生负有重要管理责任。以上行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二、三款[9]、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条[10]之规定。依据《安全生产法》第九十六条之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

2.余*森，男，华理监理咨询有限公司法定代表人，负责公司全面工作，作为公司安全生产第一责任人，未认真履行监理单位安全生产管理职责，对公司濉溪群众喝上引调水工程项目监理部的安全生产管理不力，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对公司项目监理机构监理人员配备不足、监理工作流于形式、现场监理管控不到位等问题失察失管，对事故发生负有领导责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十一条第五项之规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

---

9 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 ……工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

10 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

4.濉溪供水有限责任公司

白*，濉溪供水有限责任公司总经理，在实施监管工作期间虽参加或派人参加了监理公司的例会，但未能对监理人员配备不足的状况提出意见并督促改正，对住建部门提出的事故隐患督促整改不力。建议由县纪委监委依法依规依纪进行问责处理。

（二）有关参建单位

1.安徽辛诚建筑工程劳务分包有限公司

安全生产管理机制不健全，未设立安全生产管理机构，安全管理人员配备不足，基坑施工未按照危险性较大的分部分项工程专项施工方案施工，基坑边坡未采取可靠的安全措施，未及时排查并消除基坑未放坡的安全隐患，对事故发生负有责任。以上行为违反了《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第八条第二项[11]、《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.3.3条[12]和《安全生产法》第四十一条第二款的规定，依据依据《安全生产法》

11 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第八条第二项：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：……（三）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。……

12 《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.3.3条：地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时，沟槽边坡最陡坡度应符合表4.3.3的规定，……塑形粉质黏土、黏土、坡顶无载荷，边坡坡度：1：0.33……。

第一百一十四条第一项[13]之规定，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

2.四川青石建设有限公司

未严格履行施工单位安全生产的管理职责，安全生产责任落实和安全管理不到位，项目部安全管理机构不健全、安全管理人员配备不足；现场安全监督不到位，专职安全管理人员、项目负责人均未在危大工程现场履行职责；施工监测和安全巡视不到位，未及时排查并消除基坑未放坡等安全隐患；对劳务分包单位安全监督管理不力，该公司发现辛诚劳务公司专职安全员配备不不足等问题，未及时督促整改到位；安全教育培训和安全技术交底流于形式，施工人员缺乏必要的安全生产知识和安全风险辨识能力，对事故发生负有责任。以上行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一、二、三款[14]、《安全生产法》第二十八条第一款[15]、《安全生产法》第四十一条第二款[16]之规定，

13 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，除三十万元以上一百万元以下的罚款；……

14 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第三款 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

15 《安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员 具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 ……

16 《安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理 措施，及时发现并消除事故隐患。……

依据《安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

3.华理监理咨询有限公司

未认真履行监理职责，监理工作落实不到位，监理人员配备不足，部分专业监理工程师、监理员未到本项目履职[17]；未建立危大工程安全管理档案。沟槽开挖完成后，未按规定会同建设、设计、施工单位进行验槽。对危险性较大的分部分项工程实施专项巡视检查不到位，未督促施工单位严格按照专项施工方案要求施工，未督促施工单位整及时改消除施工现场事故隐患。在发现施工单位事故隐患整改不彻底的情况下，未向建设单位和主管部门上报。以上行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条、第二十四条[18]和《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.3.3条[19]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二、三款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

（三）相关单位

1.濉溪供水有限责任公司

安全管理制度及安全生产责任制不健全，对本单位建设工程安全管理不到位，对施工和监理单位的安全管理缺少有

17 合肥市工程建设监理有限公司《关于成立濉溪群众喝上引调水项目监理部的决定》（合监字[2022]41）：李*、陈*春、高*、董*阔未到本项目履职。

18 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条：施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。

19 《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.1.5条 沟槽开挖至设计高程后应由建设单位会同设计、勘察、施工、监理单位共同验槽；发现岩、土质与勘察报告不符或有其他异常情况时，由建设单位会同上述单位研究处理措施。

效监督，建议水务局按照内部管理权限进行处理，相关落实情况报濉溪县人民政府备案。

2.县水务局及相关监管人员

经调查，一是每周召开工程调度会，建设单位和各参建单位负责人参加，调度工程进度、质量及安全生产工作。二是对施工现场开展巡查检查，对存在的问题要求立行立改。2023年8月10日，该项目建设管理办公室负责人通过“濉溪1标段业主沟通微信群”对基坑积水未排、临时用电电线拖在水中等隐患要求施工单位立即整改、监理单位现场督促督查督改。暂未发现作为业务主管部门在履行安全监管职责有失职行为，在本次事故中不负有责任。按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号）关于尽职免责的规定，建议免于处理。

3.县住建局及相关监管人员

经调查，一是定期召开会议。2023年以来，召开全县建设领域安全生产工作会议3次，下发建筑领域安全生产方面文件10份。二是开展综合大检查7次。对该项目下达22份安全文明生产督查（意见）通知书，对施工现场提出了基坑边缘防护不到位、基坑边缘堆料过多的整改意见。三是开展联合执法。对施工现场安全防范、安全生产相关制度及安责险推进落实情况进行重点检查。暂未发现作为行业主管部门在履行安全监管职责有失职行为，在本次事故中不负有责任。

按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号）关于尽职免责的规定，建议免于处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下事故防范和整改措施建议:

（一）吸取教训，严格落实企业主体责任

有关参建单位要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规规定，严格落实企业主体责任，切实强化危险性较大工程的现场监督和安全巡视，严格按照专项施工方案组织施工；严格落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实加强施工现场安全管理，严格执行安全操作规程规定，及时消除生产安全事故隐患，确保人员到位、措施落实和施工安全。

（二）强化监督，切实发挥监理管控作用

华理监理公司作为项目监理单位，要切实发挥监理的监督职能，认真履行监理职责，落实相关安全管理制度，配齐配强派驻项目现场的监理人员，强化对派驻项目现场监理人员到岗履职的考核和管理，发挥施工现场监理安全生产的管控作用，切实加强危险性较大工程的专项巡视检查，有效防控事故风险。

（三）加强培训，提高从业人员安全意识

有关参建单位要全面开展安全教育培训和施工技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识。将安全生产教育培训贯穿于生产施工的全过程，监督、教育从业人员严格执行制定的专项施工方案和安全技术措施，提高从业人员安全意识、风险辨识和防控能力。要强化事故警示教育，增强安全生产意识，采取多种形式，加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，针对住建领域基坑坍塌事故案例组织开展专项警示教育，促使从业人员掌握安全及防护知识。

（四）落实职责，强化建设工程安全监管

县水务局和县住建局要严格按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行安全监管职责，层层压紧压实责任链条，总结研判建筑施工领域常见的事故类型，研究制定有针对性防范措施。加大执法检查力度，深入开展工程建设领域各项安全专项整治和生产安全事故隐患排查治理，彻底排查建筑施工领域的各类安全隐患。强化对危险性较大工程的安全监管，督促企业全面落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患，切实堵塞安全漏洞，杜绝类似事故再次发生。

2023 年 10 月 9 日