永清县东源包装材料有限公司
“5·27”一般燃爆火灾事故调查报告

2025年5月27日7时许，永清县东源包装材料有限公司发生火灾燃爆事故，造成一名从业人员烧伤，直接经济损失约200万元。事故发生后永清县消防救援大队进行了调查，后移交至永清县应急管理局。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2025年6月19日，永清县政府批准成立了由永清县委常委、常务副县长杨丹任组长，县应急局、县公安局、县发改局、县总工会、县市场局、县消防救援大队、刘街乡政府组成的永清县东源包装材料有限公司“5·27”一般火灾燃爆事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故展开调查。调查组聘请廊坊市金安泰安全评价有限公司两名专家提供技术支持。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、资料查阅、分析研判、人员问询等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了事故防范整改措施和建议，形成了调查报告。

经调查组认定，永清县东源包装材料有限公司“5·27”一般火灾燃爆事故是一起因违规使用不符合安全条件的车辆导致发生火灾燃爆的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.永清县东源包装材料有限公司：是一家从事包装材料加工销售,制作销售,家具附件加工销售等业务的公司，成立于2016年12月05日，于2022年6月29日法定代表人由陈建国变更为魏建立。公司坐落在河北省廊坊市永清县刘街乡杨青口村；统一社会信用代码91131023MA080JE21U，注册资本为25万元人民币,企业的经营范围为：包装材料加工、制作、销售；家具附件加工、销售。

2.工艺流程：用聚乙烯为原料、液化石油气（主要成分为丁烷）为发泡剂生产珍珠棉。生产工艺是将聚乙烯颗粒等原料搅拌后,通过提升料斗加入到挤出机内，经挤出机内螺杆混合、塑化熔融均化，与高压泵注入的液化石油气和单甘酯在适宜的温度条件下充分接触、混合、均化，经定径装置吹胀、冷却定径、剖开、展平后切割成定型产品。液化石油气在珍珠棉生产过程中只用于物理发泡，不发生化学变化，高压液态注入挤出机，在挤出机内与物料混合，挤出后在物料中迅速气化起到发泡作用。部分残存在珍珠棉产品中的液化石油气（丁烷）并缓慢释放（燃爆事故即发生在此过程中）。

3.事故建筑物情况：

事故库房分南北两部分，当中用实体墙隔开，结构为钢框架结构，周围围挡下部采用实体墙，上部采用单层彩钢板封堵,建筑面积约2000㎡,其中南库房约1200㎡，北库房约800㎡。库房高度约6米。库房储存珍珠棉卷材约600卷，南库房储存约180卷，北库房储存约420卷。

4.车辆情况：

事故三轮车为企业自制四块电瓶的电动三轮车，车长4米，车宽1.5米，已使用3年多，用于运输珍珠棉卷材。该车辆电瓶及电源线裸露在外面，未采取任何防爆措施。

（二）相关人员情况

1.魏建立,永清县东源包装材料有限公司主要负责人,男，45岁,家庭住址：霸州市XX镇XX村XXX号,身份证号1**********。

2.赵某东,永清县东源包装材料有限公司员工（事故伤者），男，59岁，家庭住址：河北省永清县XXX镇XXX村XX号，身份证号：1**********。

（三）事故发生经过


通过调阅现场监控视频和人员的问询笔录得知：2025年5月27日6时45分赵永军和赵某东（伤者）接班，装卸产品珍珠棉，把珍珠棉产品从车间生产线用电动三轮车运输到熟化库房内。

接班后第一车由赵永军装卸，第二车由赵某东装卸（监控视频显示当时赵某东身穿黑色短袖T恤及黑色长裤）。监控视频显示2025年5月27日7时4分39秒赵某东驾驶电动三轮车运输珍珠棉到北侧库房卸车,于7时5分01秒珍珠棉仓库发生燃爆并起火。

现场监控视频显示，北侧熟化库房在7时5分01秒产生剧烈强光，同时由于冲击波的作用熟化库房产生了晃动，外间货物珍珠棉卷材堆垛倒塌。7时5分10秒赵某东从北侧库房内跑了出来，身上所穿黑色外衣已明显损毁、残缺。

（四）事故现场情况

1.事故发生于永清县东源包装材料有限公司熟化库房。（见图1）

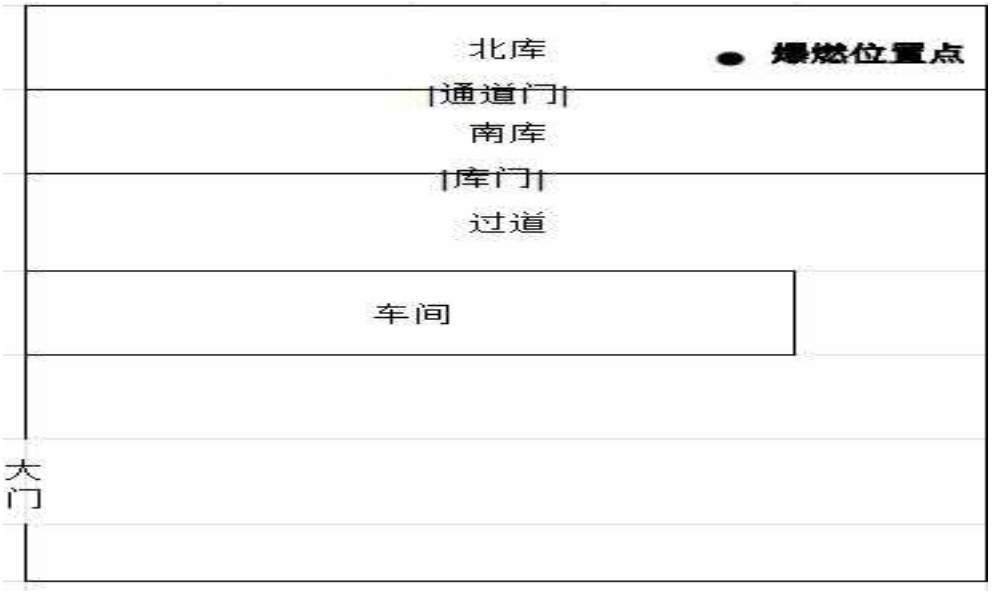

（图1 事故位置示意图）

2.事故发生后库房已坍塌。（见图2、图3）



（图2 事故库房情况）



（图3 事故库房情况）

3.事故现场电动三轮车情况。（见图4、图5）



（图4 事故车辆情况）



（图5 事故车辆情况）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1名从业人员烧伤，直接经济损失约200万元。

二 、事故应急处置及响应情况

（一）事故报告情况

事故发生后，现场人员孔争争向公司总经理魏建立进行了电话汇报，现场人员王庆彬向永清县消防救援大队进行了电话报告火情。现场人员赵志强拨打了120急救电话。7时57分永清县消防救援大队到达现场处置，同时永清县消防救援大队对现场相关人员进行了笔录问询，后将案件移交至永清县应急管理局。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员王庆彬向永清县消防救援大队进行了电话报告火情。7时57分永清县消防救援大队到达现场处置，同时永清县消防救援大队对现场相关人员进行了笔录问询，后将案件移交至永清县应急管理局。10时许现场救援处置结束。

事故发生后现场人员赵志强拨打了120急救电话，赵志强陪同伤者赵某东到永清县人民医院进行救治，后转院至北京丰台右安门医院。

三 、事故原因

（一）直接原因

装卸人员赵某东驾驶自制电动三轮车到熟化库卸货，因熟化库内珍珠棉卷材在熟化过程中释放出可燃气体丁烷，库内通

风不良造成丁烷聚集达到燃爆极限。遇卸完货的电动三轮车启动电瓶发生电火花而发生燃爆事故。

（二）间接原因

1.永清县东源包装材料有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对作业人员（赵某东）进行安全生产教育和培训，对发泡剂（丁烷）危险性了解不足，对熟化库能够释放出可燃气体并聚集可能产生燃爆的危害后果估计不足，熟化库的通风措施不良，未设置可燃气体探测报警装置，未采取电气设备的防爆措施，人员未穿戴防静电防护用品，未及时发现上述隐患并采取有效措施消除事故隐患。虽经永清县应急管理局执法检查并对其违法行为进行了行政处罚，并对其安全生产条件进行了告知后仍未加强安全生产管理工作。

2.卸货员赵某东未经必要的安全教育培训，未遵守安全操作规程。

3.永清县刘街乡政府未严格履行安全生产职责，未对永清县东源包装材料有限公司实施有效的监督和管理，存在监管缺位。

4.永清县应急管理局对永清县东源包装材料有限公司开展了日常安全监督检查，后因企业改建县应急局于2025年2月14日下达了安全告知书，但未对该企业进一步加强监管。

四、对责任单位和责任人员处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员

1.魏建立，永清县东源包装材料有限公司主要负责人，负责公司全面工作。未全面实施本单位安全生产教育和培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十五条第一项[1]的规定，建议由永清县应急管理局对魏建立处上一年年收入40%罚款，合计人民币0.72万元的行政处罚。

【1】《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）建议给予有关单位的行政处罚

永清县东源包装材料有限公司安全生产主体责任落实不到位，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一百一十四条第一项[2]的规定，建议由永清县应急管理局对永清县东源包装材料有限公司作出人民币40万元整的行政处罚。

【2】《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（三）对有关单位处理情况

1.焦朋涛，刘街乡安全发展办公室副主任，履行安全生产监管职责不到位，由永清县刘街乡政府对其进行约谈，并责令作出深刻书面检查。

2.刘领民，永清县应急管理综合行政执法大队执法三队队长，履行安全生产职责不到位，由永清县应急管理局对其进行约谈，并责令作出深刻书面检查。

五 、预防事故的措施与建议

针对此次事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范类似事故的再次发生，提出以下措施和建议：

（一）政府应坚守保护人民群众生命安全的“红线”

各级政府及其有关部门要深刻吸取此次事故的教训，加强对本级本部门和监管企业的教育宣传,牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要深入分析生产企业在生产过程中发生事故的根源，严厉打击不履行安全生产主体责任、生产从业人员违反安全操作规程、未经安全教育培训上岗等违法行为。对可能造成事故、拒不执行监管执法指令的单位和个人，要依法从重处罚。要强化监督检查和工作指导，及时发现和解决工作不深入、打击不严厉、治理不彻底的突出问题，健全和完善安全生产长效机制，确保人民群众生命和财产安全。

（二）企业要严格落实安全生产主体责任

事故单位及相关单位要切实把保护从业人员的生命安全放在首位，牢固树立安全红线意识，强化安全底线思维；要定期组织开展企业内部安全隐患的自查自纠，严格执行国家

有关法律法规和规章标准，建立健全安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程并认真贯彻落实；严格执行各项风险防控和隐患排查治理制度，及时发现并有效化解安全风险，决不能以牺牲员工的生命为代价换取经济效益。

生产经营单位要建立健全本单位全员安全生产责任制，完善本单位安全生产规章制度和操作规程，加强对全员安全生产责任制落实情况监督考核，并确保落实到位；组织制定并实施安全生产教育和培训计划，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；组织制定并落实生产安全事故应急救援预案，按规定组织演练；严格现场安全隐患排查与整改，强化现场作业的统一协调和监督管理。

（三）行业主管部门要认真履行自身安全监管职责

各级行政主管部门应深刻吸取此次事故的教训，进一步明确和落实安全生产职责，做到安全监管责任的“全覆盖”；坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，要督促生产企业严格按照相关法律法规要求，建立健全安全生产管理体系，建立健全并落实安全生产责任制，完善安全生产管理规章制度；要定期组织开展行业领域内安全生产执法检查，督促企业遵守有关法律法规要求。对无视安全生产的违法违规行为要及时制止 ，排除事故隐患并依法严厉查处。

永清县东源包装材料有限公司

“5·27”一般燃爆火灾事故调查组

永清县应急管理局（代章）

2025年7月25日