代县程兴铁矿有限公司“6·5”
一般冒顶片帮事故调查报告

代县程兴铁矿有限公司“6·5”

一般冒顶片帮事故调查组

2023 年 10 月

目　录

代县程兴铁矿有限公司“6·5”一般冒顶片帮事故调查报告 1
一、基本情况 2
（一）代县程兴铁矿有限公司基本情况 2
（二）代县程兴铁矿设计及建设情况 2
（三）施工单位基本情况 5
（四）事故死亡人员基本情况 5
二、事故发生经过及救援情况 6
（一）事故发生经过 6
（二）事故应急处置及报告情况 8
1、事故信息接报及响应情况 8
2、向政府部门报告情况 8
3、事故现场应急处置情况 8
三、事故原因分析及性质 9
（一）直接原因分析 9
（二）间接原因分析 10
（三）事故性质 11
四、存在的主要问题 11
（一）有关企业主要问题 11
（二）有关部门主要问题 12
五、对事故有关单位及责任人的处理建议 12
（一）事故单位 12
（二）聂营镇党委政府 14
（三）监管部门 15
六、事故主要教训 16
七、事故防范措施建议 17
（一）深刻汲取事故教训，坚守安全发展理念 17
（二）落实党政领导责任，强化部门安全监管 18
（三）深入开展专项整治，彻底治理重大隐患 18
（四）压实企业主体责任，提升本质安全水平 18
（五）加强监管队伍建设，优化基层执法力量 19

代县程兴铁矿有限公司“6·5”一般冒顶片帮事故调查报告

2023年6月5日5时20分左右,代县程兴铁矿有限公司(以下简称程兴铁矿)二系统1735m分段1-3号穿脉巷与采空区衔接段发生冒顶片帮事故，造成2名人员死亡，直接经济损失约265万元。

代县人民政府于2023年7月5日成立了由县政府办公室、县委宣传部、县应急局、县公安局、县总工会、县人社局等部门参加的代县程兴铁矿有限公司“6·5”冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委提前介入，对6月5日发生在代县程兴铁矿有限公司二系统的冒顶片帮隐瞒事故进行调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实际”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范整改建议。

经调查认定,2023年6月5日代县程兴铁矿有限公司发生的事故为冒顶片帮一般事故，是一起因违章冒险作业造成的生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

一、基本情况

（一）代县程兴铁矿有限公司基本情况

代县程兴铁矿有限公司（代县程兴铁矿）位于代县县城87°方向，直线距离23km，李家庄村北1.2km处，行政区划隶属代县聂营镇。

该公司属资源整合矿山，由原“程兴铁矿”和“石占梁铁矿”于2008年矿山资源整合而成，2013年10月更名为代县程兴铁矿有限公司，统一社会信用代码：91140923080993320R；类型：有限责任公司；住址：忻州市代县聂营镇黑山庄村；法定代表人：冯某生；注册资本：壹佰万元整；营业期限为2013年10月30日至2023年10月29日；经营范围：铁矿采选。2014年5月15日，取得了采矿许可证。该公司根据资源赋存条件规划为一、二两个系统，建设规模分别为5万吨/年、35万吨/年。

（二）代县程兴铁矿设计及建设情况

2014年5月15日，原山西省国土资源厅对整合后的代县程兴铁矿有限公司核发了采矿许可证，编号C 1400 0020 1405 2120 1340 83，矿区面积3.0125km^2，批采标高1899.99m-1479.99m，生产规模40万t/a，开采方式：地下开采；有效期：2014年5月15日至2034年5月15日。

2013年4月，代县程兴铁矿委托山西省冶金设计院编制完成了《代县程兴铁矿（安全专篇）》。2013年7月，原山西省安全生产监督管理局以晋安监管一函〔2013〕46号文件对该《安全专篇》进行了审查、批复。

2015年3月6日原山西省安监局核发了代县程兴铁矿有限公司安全生产许可证（一系统），证号（晋）FM安许证字[2015]10656号；代县程兴铁矿有限公司安全生产许可证（二系统），证号（晋）FM安许证字[2015]10657号。

2017年10月，代县程兴铁矿委托黑龙江省冶金设计规划院编制完成了《代县程兴铁矿（二系统）安全设施设计变更》，2017年11月14日原山西省安全生产监督管理局以晋安监字〔2017〕33号文件对该《安全设施设计变更》进行了审查、批复。

2018年3月6日，原山西省安监局为代县程兴铁矿有限公司延续了安全生产许可证，（二系统）证号：（晋）FM安许证字[2018]10656Y1号；（二系统）证号：（晋）FM安许证字[2018]10657Y1号；主要负责人：冯某生；有效期：2018年3月6日至2021年3月5日。

2021年2月1日，山西省应急管理厅为代县程兴铁矿有限公司（二系统）延续了安全生产许可证，编号：（晋）FM安许证[2021]041号；许可范围：铁矿地下开采，35万吨/年；主要负责人：冯某生；有效期：2021年2月1日至2024年1月31日。一系统2017年底至今长期停产，未延续许可证。

2019年3月27日，山西省应急管理厅为代县程兴铁矿有限公司（二系统）颁发了安全生产标准化二级企业（金属非金属地下矿山）证书，证书编号为晋AQBKSII201900008，有效期至2022年3月。

企业基本证照情况见表1。

表 1　企业基本证照信息一览表

<table>
<tr><td rowspan="3">生产经营单位基本情况</td><td colspan="6">生产经营单位：代县程兴铁矿有限公司二系统地下开采</td></tr>
<tr><td colspan="6">详细地址：忻州市代县聂营镇黑山庄村</td></tr>
<tr><td>职工人数</td><td>82 人（二系统）</td><td>隶属关系</td><td>代县程兴铁矿有限公司</td><td>企业性质</td><td>一人有限责任公司</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>1593502****</td><td>法定代表人</td><td>冯某生</td><td>电子信箱</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="11">证照及批复文件</td><td colspan="2">名称</td><td colspan="2">证号</td><td>有效期/批复日期</td><td>发证单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">营业执照</td><td colspan="2">91140923080993320R</td><td>2013.10.30～2023.10.29</td><td>代县市场和质量监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">采矿许可证</td><td colspan="2">C1400002014052120134083</td><td>2014.05.15～2034.05.15</td><td>原山西省国土资源厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">设计审查批复</td><td colspan="2">晋安监管一函[2013]46 号</td><td>2013.07.19</td><td>原山西省安全生产监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">设计变更审查批复</td><td colspan="2">晋安监审字[2017]33 号</td><td>2017.11.14</td><td>原山西省安全生产监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产许可证</td><td colspan="2">（晋）FM 安许证[2021]041</td><td>2021.2.1--2024.1.31</td><td>山西省应急管理厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产标准化证书</td><td colspan="2">晋 AQBKSII201900008</td><td>有效期至2022.3</td><td>山西省应急管理厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">爆破作业单位许可证</td><td colspan="2">1422001300082</td><td>有效期至2024.4.29</td><td>忻州市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要负责人（冯某生）</td><td colspan="2">3209261951********</td><td>2020.08.13-2023.08.12</td><td>山西省应急管理厅</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">矿石开采基本情况</td><td colspan="2">设计利用储量（万 t）</td><td>650.7</td><td>剩余可采出矿量（万 t）</td><td colspan="2">488.16</td></tr>
<tr><td>开拓方式</td><td colspan="2">平硐+斜坡道开拓</td><td>采矿方法</td><td colspan="2">无底柱分段崩落法与房柱采矿法</td></tr>
<tr><td>通风方式</td><td colspan="2">机械抽出式</td><td>矿井运输方式</td><td colspan="2">无轨汽车运输</td></tr>
<tr><td>开采顺序（中段）</td><td colspan="2">垂直方向上自上而下、水平方向上采用后退式回采</td><td>开采矿种</td><td colspan="2">铁矿</td></tr>
<tr><td>生产规模（万 t/a）</td><td colspan="2">35</td><td>剩余服务年限</td><td colspan="2">13.9a</td></tr>
</table>

（三）施工单位基本情况

代县程兴铁矿采掘工程施工单位为山西方圆盛昌隧道工程有限公司,该公司注册于2013年5月9日。注册资本1000万元,注册地址：太原市小店区平阳南路98号A座3单元302号。经营范围：矿山工程、公路工程、隧道工程施工、土石方工程、公路防护设施安装。

该公司建筑业企业资质证书注册于2016年12月07日，资质类别及等级为矿山工程施工总承包叁级，资质证书有效期至2023年12月31日；建筑施工安全生产许可证有效期至2026年6月4日；非煤金属非金属矿山采掘施工作业安全生产许可证有效期至2023年8月9日。

（四）事故死亡人员基本情况

1.郁某龙，男，1993年**月出生，身份证号码：1422251993********，山西省**县**镇**村人，山西方圆盛昌隧道工程有限公司驻代县程兴铁矿项目部职工,2023年6月5日因冒顶片帮事故死亡。

2.李某纲，男，1988年**月出生，身份证号码：1422261988********，山西省**县**乡**村人，山西方圆盛昌隧道工程有限公司驻代县程兴铁矿项目部职工,2023年6月5日因冒顶片帮事故死亡。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

代县程兴铁矿二系统是生产矿井。2022 年代县“9.1”事故发生后，该公司一直处于停产状态。停产时，该公司二系统 1735m 分层 1-3 号穿脉巷道内停放一台徐工 200 型挖机和一台陕汽德龙重型卡车，卡车挡在挖掘机前面。

2023 年 6 月 4 日傍晚,程兴铁矿车队调度员李某军应挖机车主叶某均要求带挖机驾驶员郁某龙、汽车驾驶员李某纲到了矿区，准备将停放在矿井里重型卡车挪开，将挖机开出硐外拉到河北干活。

2023 年 6 月 5 日凌晨 5 时许,叶某均驾驶皮卡车带挖机驾驶员郁某龙、汽车驾驶员李某纲来到 1715m 硐口，此时硐口采用高 0.8 米的栅栏门作为门禁，栅栏门上有门锁，但未闭锁，叶某均让郁某龙打开硐口栅栏门，随后三人驾车入井，于 5 时 10 分左右到达 1735 分层 1-3 号穿脉附近下车，步行至 1735 分层 1-3 号穿脉两辆车旁，随即连接电瓶线启动了车辆。叶某均则将皮卡车停到脉外运输巷道中等待，大约在 5 时 20 分左右，叶某均突然听到轰然垮塌的声音，随即下车到现场查看，看见停车区域有大量尘土飞扬，呼喊郁某龙、李某纲都没有回应，立即驾车开往生活区向生产副矿长何某兵汇报（大约 5 时 30 分左右），并于 5 时 51 分电话向安全副矿长肖某盟汇报了情况。

事故发生现场示意图如下图 1、图 2 所示。

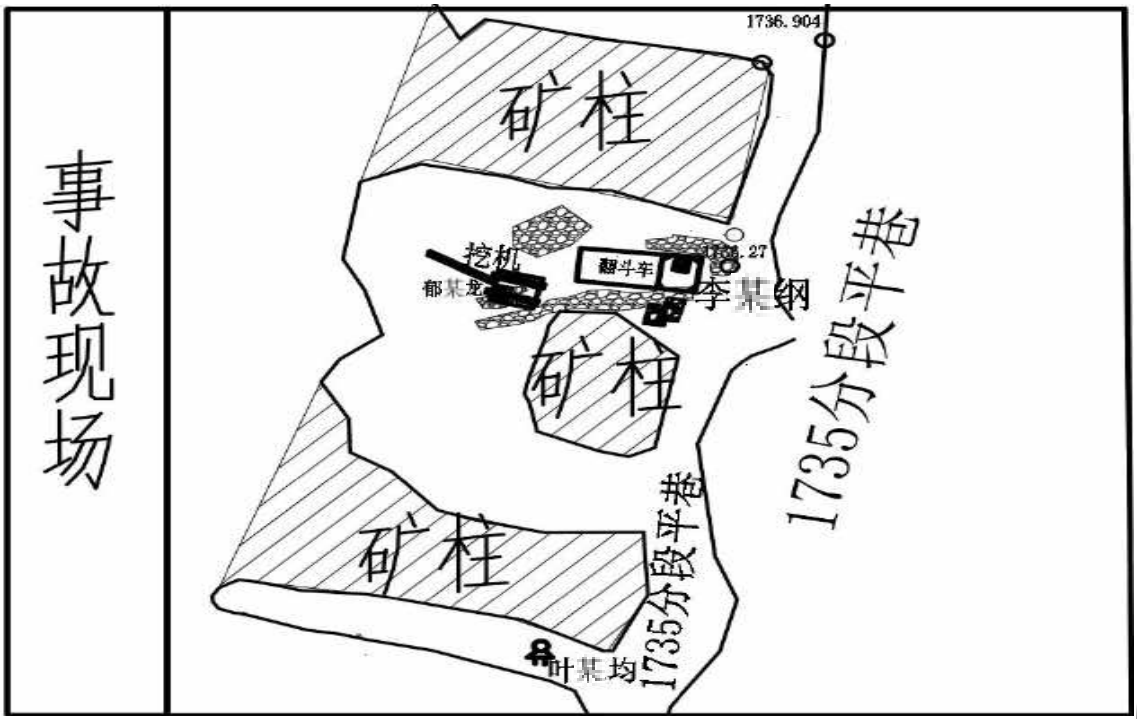


图 1　事故现场平面图

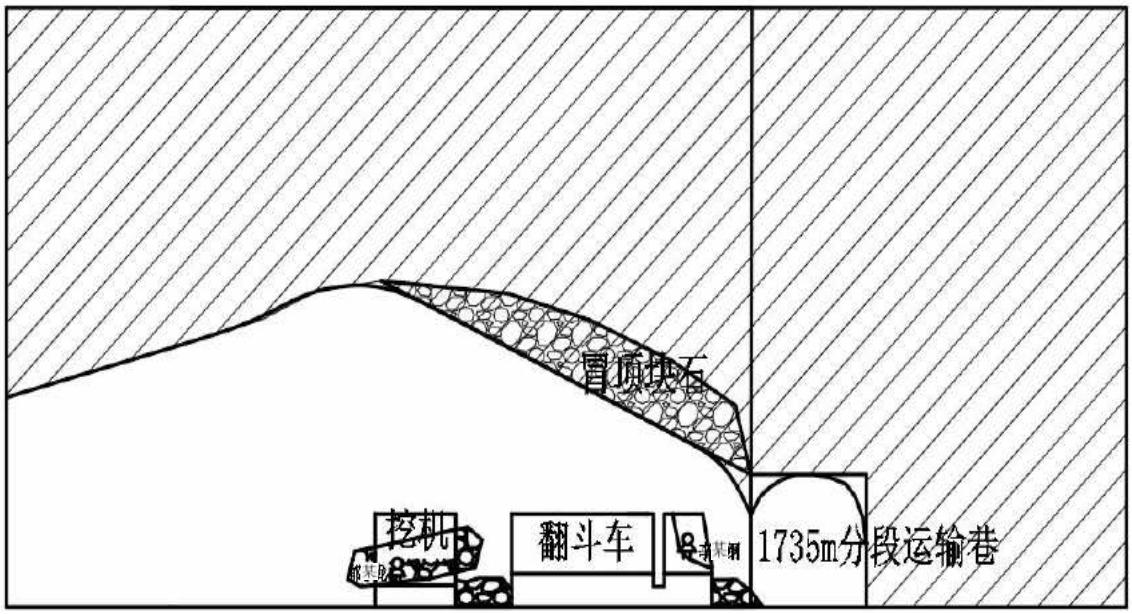


图 2　事故现场剖面图

（二）事故应急处置及报告情况

1.事故信息接报及响应情况

何某兵在5时30分许接到叶某均的事故报告信息后，立即安排工人准备救援设施，并于6时10分左右到达事故现场。肖某盟在5时51分接到叶某均的事故汇报电话后，立即安排救援并于6点24分向施工队项目负责人肖某琳进行了汇报。肖某琳接到肖某盟的电话汇报后，于6时34分向代县程兴铁矿技术副矿长冯某某进行了汇报。

2.向政府相关部门报告情况

事故发生后，企业主要负责人及知情人员均未向代县应急局、聂营镇政府及国家矿山安全监察局山西局报告事故信息。企业存在隐瞒事故行为。公安机关已对涉嫌隐瞒的企业相关人员(主要负责人冯某生、留守后勤人员卞某存、项目部车队负责人李某军、车主叶某均)进行了行政拘留。

3.事故现场应急处置情况

何某兵接到事故报告信息后，立即组织杨某、李某军、肖某勇、叶某均穿戴好劳护用品，带上担架、撬棍等工具分别驾乘两辆皮卡车进入井下事故区域进行救援，当时重型卡车驾驶室已被大块石头压扁，看不见李某纲；挖机驾驶室也被压垮，能看见郁某龙在挖掘机驾驶室内，嘴和鼻子处都有不同程度的流血；何某兵安排李某军到硐外开装载机并带钢丝绳及铁链。大家对现场顶

板进行了查看，相互提醒注意避开垮落区。李某军开装载机进入后，将汽车顶部大块石头挑离，对挖机驾驶室上方大块石头进行了支撑，对重型卡车、挖机驾驶室进行破拆，约 7 时许将李某纲从驾驶室内救出，发现已经没了呼吸；大约 8 时许将郁某龙从驾驶室移出。

4.医疗救治及善后处置情况

被困人员救出后，李某纲由李某军和杨某送往山下，在路上李某军联系了李某纲家属，将李某纲尸体送至繁峙县砂河一殡仪馆停放。郁某龙由叶某均和肖某勇送往繁峙县人民医院急诊室，经医生确诊已经死亡，后将郁某龙尸体停放到代县妇幼保健院内太平间，并通知家属。

事故发生后，施工队项目负责人肖某琳与死者家属协调善后、赔偿事宜。

三、事故原因分析及性质

（一）直接原因分析

1.作业场所危险性观察不足。对井下作业场所围岩稳定性状况没有进行必要的观察、判断，贸然进入。

2.对巷道、采场稳定性机理及失稳认知能力不足。事故区域开采的矿体经历过多次强烈挤压和岩浆侵入、变质作用，矿体及顶底板层理、裂隙发育；事故穿脉巷道围岩呈现出明显的碎裂结构状态，且受采动影响，稳定性状况差；碎裂结构围岩裸露后随

时间延伸发生了进一步的弱化效应，围岩块体结构中的部分块体处于松动极限平衡状态。

3.对隐形致在因素的认知能力不足。大型机械震动的反复扰动作用使碎裂块体围岩脆弱的稳定平衡被打破，导致突然冒顶片帮。相关人员对上述围岩结构特征、失稳机理、致灾后果缺乏认识和防范。

4.Fe4 号矿体及顶、底板岩层层理、裂隙发育。矿体经过多次强烈挤压和岩浆侵入、变质作用，矿体及顶、底板岩层层理、裂隙发育。

5.事故穿脉巷道围岩呈碎裂结构，稳定性差。该穿脉进路口巷道的顶、帮呈现出明显的碎裂结构状态，且受采动影响，稳定性状况差。

6.机械扰动，脆弱的稳定平衡被打破。挖机和卡车两台大型机械启动后的震动作用，呈碎裂块体结构的围岩受到反复扰动，脆弱的稳定平衡被打破。

（二）间接原因分析

1.采掘设计不严谨。事故区域采用房柱式开采，但是矿柱留设参数缺乏完善的设计，对作业空间围岩稳定性状态考虑不够周密。

2.停产前未对设备停放位置进行安全确认。停产时设备停放位置处于 1735m 分段 1-3 号穿脉巷与采空区衔接段，该区域空间

大、围岩稳定性差，不适合设备的长期存放。

3.停产期间安全管理措施落实不到位。停产期间矿区管理松散，未能防止人员私自入井的行为。

4.作业人员安全意识、风险辨识能力欠缺。入井人员未对周边安全环境进行辨识，安全防范意识差。

5.监管部门安全监管工作不够严谨。聂营镇政府、代县应急管理局对管辖区域内生产经营单位的安全生产状况掌握不足。

（三）事故性质

经调查组认定，代县程兴铁矿二系统“6·5”冒顶片帮事故是一起瞒报的一般生产安全责任事故。

四、存在的主要问题

（一）有关企业主要问题

1.代县程兴铁矿

停产期间，未制定安全技术措施，矿山安全管控不到位；全员安全生产责任制落实方面，各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等不够明确，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制没有形成；安全隐患排查工作不到位；没有及时发现、制止和纠正违章、冒险作业的行为；停产期间管理制度不完善，留守人员分工不明确，监督管理松散。

2.山西方圆盛昌隧道工程有限公司

从业人员对铁矿生产缺乏相应的安全生产知识水平，管理能

力不足，安全意识不强；安全生产管理制度、措施落实不到位；进入现场未进行安全事故隐患排查；没有及时发现、制止和纠正违章、冒险作业的行为；停产期间没有完善的安全管理制度，留守人员分工不明确，监督管理松散。

（二）有关部门主要问题

1.代县应急管理局

对全县停产非煤矿山企业的日常安全监督、检查、指导不到位，深入企业现场检查履职不到位；日常监督检查工作不全面，对停产硐口封闭情况监管不到位，对企业停产期间安全管理情况失察。

2.聂营镇党委政府

未认真履行属地管理职责，监督企业落实主体责任。对包企人员工作开展情况监督不到位，对代县程兴铁矿停产期间安全管理情况失察。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）事故单位

1.对事故单位的处罚建议

代县程兴铁矿有限公司企业主体责任落实不到位，对留守工作人员教育、培训缺失，管理缺失，发生事故后未按规定上报相关部门，属于瞒报行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项；经调查，该事故属于生产安全责任事

故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项，瞒报处罚100到150万元，《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款，事故处罚60到100万元。根据2023年9月1日忻州市各类企业生产亡人事故瞒报问题“回头看、大起底、大整治”专项行动领导小组《关于专项行动期间事故瞒报问题有关行政罚款暂缓裁量的通知》按照省专项行动领导小组通知要求，对截止2023年8月4日，尚未经政府批复同意的事故调查报告，涉及瞒报行为的处罚暂缓裁量，待省统一政策出台后，按照规定再予以处罚。

2.事故单位人员的处罚建议

（1）李某纲，男，36岁，群众，山西盛昌隧道工程有限公司卡车司机，未对车辆停放区围岩稳定性状况进行必要的查看判断，未采取必要的防范措施进入危险区域作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故的发生应负主要责任。因在事故中死亡免予追究责任。

（2）郁某龙，男，30岁，群众，山西盛昌隧道工程有限公司挖机司机，未对车辆停放区围岩稳定性状况进行必要的查看判断，未采取必要的防范措施进入危险区域作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故的发生应负主要责任。因在事故中死亡免予追究责任。

（3）叶某均，男，38岁，群众，山西盛昌隧道工程有限公司重庆工队采购，未对车辆停放区围岩稳定性状况进行必要的查

看判断，未采取必要的防范措施进入危险区域作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故的发生应负主要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，结合事故发生后积极参与救援的情节，建议由代县应急管理局给予上一年年收入百分之二十的行政处罚。

（4）冯某生，男，72 岁，群众，代县程兴铁矿主要负责人，事故发生后，未按规定向安全生产监督管理部门报告，构成瞒报，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三十五条第二款之规定，建议由代县应急管理局对其处上一年年收入 80%的罚款，根据《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法（试行）》第十条第五项，建议对主要负责人记 12 分，责令其重新参加安全生产知识和管理能力考核。

（5）肖某盟，男，33 岁，群众，代县程兴铁矿安全副矿长、山西方圆盛昌隧道工程有限公司重庆工队负责人，对停产期间矿山安全管理不到位，未对井口进行有效封堵，对留守人员疏于管理，致使人员违章入井，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，建议由代县应急管理局对肖某盟处上一年年收入 40%的罚款。

（二）聂营镇党委政府

1.对聂营镇党委政府的处理建议

未认真履行属地管理职责，监督企业落实主体责任。对包企人员工作开展情况监督不到位；对代县程兴铁矿有限公司停产期

间安全管理情况失察。建议向代县人民政府做出深刻检查。

2.对聂营镇相关人员的处理建议

（1）张某晓，男，39岁，中共党员，代县聂营镇政府副镇长，负责应急管理工作，对本行政区域内的安全生产状况组织检查、掌握不到位，对事故的发生应负**领导责任**。

（2）刘某瑞，男，39岁，中共党员，代县聂营镇政府副镇长，代县程兴铁矿包企领导，对代县程兴铁矿的安全生产状况检查、掌握不到位，对事故的发生应负**领导责任**。

（3）张某平，女，45岁，群众，代县聂营镇政府统计员，代县程兴铁矿包企人员，对代县程兴铁矿的安全生产状况检查、掌握不到位，对事故的发生应负**直接责任**。

（三）监管部门

1.对代县应急管理局的处理建议

对全县非煤矿山企业的日常安全监督、检查、指导不到位，深入企业现场检查履职不到位；日常监督检查工作不全面，对停产硐口封闭情况监管不到位；对人员违规入井行为失察。**建议向代县人民政府做出深刻检查。**

2.对代县应急管理局相关人员的处理建议

（1）齐某峰，男，59岁，中共党员，代县应急管理局主任科员，对指导区域内的安全生产状况组织检查、掌握不到位，对非煤矿山企业停产期间安全生产工作安排部署不深不细，对聂营

工作站履职情况监督管理不到位，对事故的发生负**领导责任，事故前2023年5月18日因重大疾病请假，正在治疗中，建议免于处理**。

（2）王某俊，男，54岁，群众，**聂营工作站站长**，负责聂营工作站全面工作，未认真履行站长监督管理职责，对代县程兴铁矿安全生产状况组织检查、掌握不到位，对事故的发生应负**主要监管责任**。

（3）邢某俊，男，42岁，群众，聂营工作站副站长，代县程兴铁矿包企人员，未认真履行包企监管职责，对代县程兴铁矿检查不到位，对停产期间安全生产状况检查、掌握不到位，对事故的发生应负**直接监管责任**。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢。

部门、企业没有牢固树立“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”的理念，缺乏安全发展意识。未深刻汲取代县大红才铁矿“6·10”重大透水事故教训，非煤矿山停产整顿后存在的问题，未引起高度重视，致使该领域安全生产形势持续严峻。

（二）企业主体责任落实不到位。

企业停产后，在落实法定代表人、实际控制人的安全生产第一责任人的责任落实不到位，安全管理严重不足，留守人员安全意识严重不足，双重预防机制不健全且落实不到位，对停产期间

安全工作管理缺失，未制定停产期间安全技术措施，对停产期间硐口缺少有效的安全管理措施，对人员入井情况不掌握，麻痹大意、违章冒险作业，在未采取任何安全措施情况下擅自进入长期停产硐内移动设备，导致事故发生。

（三）企业隐患排查整改不到位。

企业安全生产规章制度不落实，安全培训不到位，岗位人员缺乏相应的安全知识和风险辨识能力，安全隐患排查不到位，现场作业人员安全意识不足、麻痹大意、违章冒险作业。事故发生后瞒报，社会影响恶劣。

（四）有关部门日常监管缺失。

监管部门监管力量薄弱、监管范围及程度欠缺，存在安全意识引领和安全指导乏力等问题。监管人员对停产企业检查、监管缺失，未及时发现、制止和纠正违规行为，导致事故发生。

七、事故防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，坚守安全发展理念

要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，坚持“两个至上”，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，统筹发展和安全，时刻保持高度警惕，对标对表找差距抓落实，强化抓好安全防范工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决扛起促一方发展，保一方平安的政治责任。要清醒认识我县非煤矿山安全生产形势的严

峻性和复杂性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取大红才矿业有限公司“6·10”重大透水事故及精诚矿业公司“9·1”滑塌事故教训，举一反三，有效防范化解各类安全生产风险，坚决遏制矿山重特大事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）落实党政领导责任，强化部门安全监管

要按照“三管三必须”实施细则，压实党政领导责任和部门监管责任;要加大对停产非煤矿山的隐患排查和监督检查力度。

停产企业要安全管控，落实停产停建期间安全技术措施；明确驻矿盯守、安全巡查人员及其岗位职责;加强井口或硐口管理，未经批准不得擅自恢复维修、生产、建设。

（三）深入开展专项整治，彻底治理重大隐患

要针对此次事故暴露出停产企业存在的问题，重点围绕停产企业管理不到位，安全技术措施不落实，一关了之的现状，结合全县重大事故隐患专项排查整治，立即开展“解剖式”“过筛式”的会诊检查，实施“一企一策”，对企业存在的重大隐患要挂牌跟踪督办，坚决杜绝此类事故的再次发生。

（四）压实企业主体责任，提升本质安全水平

要进一步压实企业安全生产主体责任，严格落实法定代表人、实际控制人的安全生产第一责任人的责任;建立健全安全管理机构，适时修订安全管理制度，严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立风险清单台账，制定并落实管控措

施，切实把安全生产责任和各项规章制度落实到具体岗位和人员；要强化从业人员职业教育培训，制定科学的培训计划，突出重点培训内容，使从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，熟练掌握岗位操作规程，熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，提高从业人员综合素质。改进企业采矿工艺，采用先进的采矿设备，全面提升企业本质安全水平。

(五)加强监管队伍建设，优化基层执法力量

加强基层安全生产监管队伍建设，夯实安全生产基层基础。充分利用我县招考80名应急执法人员的优势，尽快开展业务培训，把安全生产监管人员业务培训纳入干部教育培训范围，建立定期轮训、考核、奖惩和选拔培养机制，提高监管队伍专业化能力,强化安全监管力量。

代县程兴铁矿有限公司“6·5”

冒顶片帮事故调查组

2023年10月