山西晋能集团金光铁合金有限公司“6•28”起重伤害死亡一般事故调查报告

发布时间：2025-12-09 17:56
A+ | A- |
来源：阳高县应急管理局

2025年6月28日16时许，位于阳高县龙泉工业园区的山西晋能集团金光铁合金有限公司发生一起起重伤害死亡1人事故，直接经济损失约199万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，及时作出重要批示，就事故救援、事故调查、事故性质认定、善后处置等工作提出了具体要求。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经阳高县人民政府批准，2025年7月25日成立了由县人民政府办公室、县应急管理局、公安局、人社局、县总工会、龙泉工业园区等相关人员组成、并邀请县纪委监委、县检察院有关人员参加的“6·28”起重伤害事故调查组（简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。经调查认定，“6·28”起重伤害事故是一起因违章操作造成的生产安全责任事故，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山西晋能集团金光铁合金有限公司（以下简称金光公司），成立于2004年01月16日，注册资本8296．62万人民币，经营类型为其他有限责任公司，法定代表人薄达，经营范围为生产和销售硅铁、锰铁、铁合金制品及相关副产品，地址位于山西省大同市阳高县龙泉工业园区大泉山路，统一社会信用代码：911402217572721471，登记机关为阳高县行政审批服务管理局。公司下设综合部、安环部、财务部、电气车间、机修车间、成品加工车间等，拥有员工75人，年产硅锰合金3．9万吨，产值2．9亿元。

因市场原因，金光公司于2025年4月15日停产至今。

（二）事故发生单位安全管理情况

金光公司制定有安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。公司设总经理1名，常务副总经理1名，分管生产、技术副总经理1名。成立有安环部负责公司安全管理工作，设专职安全生产管理人员1名。金光公司提供的相关安全管理资料中，未见公司主要负责人高龙部署安全生产工作及其组织安全检查、隐患排查工作的记录，未见公司级领导对重点设备和关键岗位的检查情况，未见车间、班组隐患排查记录。职工岗前安全培训教育记录

（三）事故发生经过

2025年6月28日14时许，金光公司分管生产负责人任某安排工人张某、赵某、吴某、李某作业，计划将放置在车间的炮泥机、电容器等设备吊装到货车（半挂车）上运往异地。工人们作业分工是：赵某负责在地面用吊钩挂住电容器支架两端的槽钢，吴某负责操纵电动吊链遥控二人负责在货车上摘吊钩以及摆放设备。16时许，他们完成了第一批电容器的吊装，开始吊装在货车车厢靠车尾马槽附近，张某站在货车车厢靠车头马槽附近，在电容器起吊至距车箱底板吊钩挂住的槽钢接头开裂，电容器连同外部支架（总重约800kg）“嘭”的一声坠落在车箱底板部，致其仰面坠落到车间地面上。李某和赵某大声呼喊“张某从车上掉下来了”，听到呼喊的住人一起用担架将张某抬到皮卡车上，送往阳高县人民医院。经阳高县人民医院检查，张某多处治疗。张某被及时转入大同市同煤总医院，后又转入北京解放军总医院第四医学中心治疗。2总医院第四医学中心胸腰椎手术中意外死亡，死亡原因为“肺栓塞、高处坠落多发伤”，死亡时

（四）事故现场情况

事故现场位于金光公司成品加工车间内。车间占地约8000㎡，安装16500KVA矿热炉两台注间、成品区、配料房、除尘系统、循环水池、桥式起重机（天车）等。车间内有天车2部，起重量35吨。主梁横跨车间南北两侧，长度约16．5米，轨道距地高度10．97m。事故时使用的梁及大车位于距车间西侧门14米处，小车位于距南侧轨道墙体11米处。天车小车上设有一组挂





图2 1#车间事发地现场　　图1 车间全貌



图3 天车位置



图4 电容器架全貌



图5 断裂电容器架



图6 断裂槽钢

经询问相关人员证实：事故就是现场作业人员用吊链从地面往货车上吊装电容器时发生的链上的吊钩勾住电容器支架起吊，致电容器支架焊口开裂。构件弹击张某，致张某从货车上车、电容器及其支架等已不在事故现场，事故调查人员至异地调取了相关证据。当时准备吊装的一个安装有18块电容器的槽钢支架，外形尺寸为：长＊宽＊高3．1m＊1．34m＊1．3m。支边用焊接方式连接固定，总重量约800kg，电容器生产厂家为无锡市特种电力电容器厂。货车重40吨，车厢长13米，宽2．55米，车厢底板距地高度1．45米。

事故现场未发现死者佩戴的安全帽等个人劳动防护用品。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者张某，男。事故直接经济损失199万元，其中丧葬及抚恤费用、补计124万元，伤者救治费用17万元，事故罚款52万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月8日15时，阳高县应急管理局接到事故单位关于本起事故的报告。事故简要情况时许，四名工人在吊运备品备件等设备过程中，工人张某从货车上跌落，在场人员立即拨打阳高县人民医院检查，张某多处骨折及脑部受损，建议转院治疗。金光公司立即将张某转入北京解放军总医院第四医学中心治疗。2025年7月7日，张某在解放军总医院第四医学中心接受

1．事故现场应急处置情况

县委县政府接到事故报告后，立即成立了由县政府办、县应急、公安等部门和龙泉工业
28”事故应急处置组。由于事故发生时张某只是受伤送往医院救治，10日后死亡，第一现场已
县长兰学欣指示要全力做好事故救助和家属安抚工作，县应急、公安等部门和龙泉工业园区负
验核查，安抚了死者家属，没有次生灾害发生。

2．医疗救治情况

事故发生后，现场人员立即报告公司有关负责人拨打了120电话，第一时间将伤者送往阳
伤者转入医疗条件更好的大同市同煤总医院和解放军总医院第四医学中心治疗。伤者终因伤情
亡。

3．善后情况

事故后，县有关部门和龙泉工业园区领导积极协调，做好善后安抚工作，事故单位与死者
助和赔付，取得了家属谅解，死者家属情绪稳定。

（三）事故应急处置评估

接到事故报告后，县有关部门根据事故特点，采取了有针对性的现场处置措施，没有次生

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故后，事故调查组工作人员对事故现场进行了认真勘查，对事故相关人员进行了询问，
起事故的直接原因是：金光公司现场作业人员用电容器围护支架作为承重吊具进行吊装作业，
撕裂，构件弹出击中作业人员张某，张某胸部受伤并从车厢上仰面坠落。张某没有按规定佩戴
伤。后经救治无效死亡。胸部、头部受伤是造成张某死亡的主要原因。金光公司员工在不具备
是造成这起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查组工作人员会同有关专家对事故现场进行了认真勘查，对事故相关人员进行了详
业未使用专用吊具等违章行为，作业人员未经安全培训、未佩戴安全帽等证据。解放军总医院
亡医学证明（推断）书，证明死亡原因为肺栓塞和高处坠落多发伤。

综合上述证据及对事故当事人的询问情况、事故单位现场检查情况等，事故调查组科学分
原因。

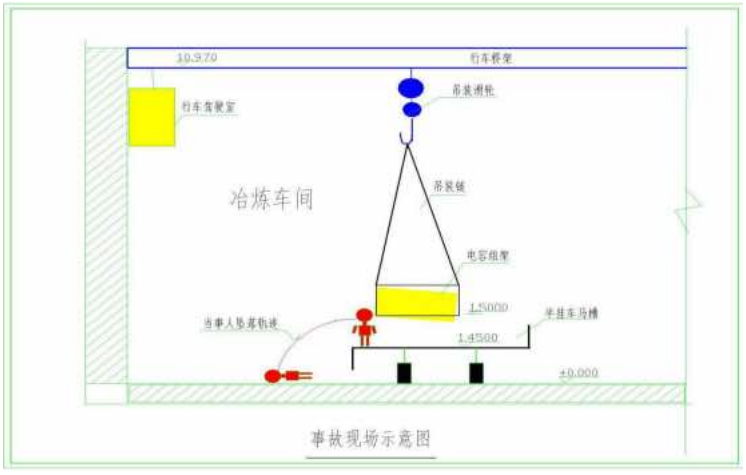


图6 事故现场示意图

（四）间接原因分析

金光公司管理人员安全意识淡薄，未按规定组织起重作业管理，违章指挥。现场作业人员戴劳动防护用品，未使用专用吊具，违章作业。金光公司安全管理不善是造成这起事故的间接

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

金光公司提供的相关安全管理资料中，未见公司主要负责人高龙部署安全生产工作及其组记录，未见公司级领导对重点设备和关键岗位的检查情况，未见车间、班组隐患排查记录。中，培训人员数量不足，未进行全员安全培训。未见班组级岗位操作规程培训内容。未见有关教育记录，“6．28”事故中的4名现场作业人员未接受过起重、吊装作业培训。未见劳动防护用司起重机械及吊具、耳轴等、厂内专用机动车辆（叉车）、防雷设施未按规定进行定期检测检

上述情况反映出金光公司在日常管理中存在的未严格落实各级安全生产管理责任，安全理、安全隐患排查治理工作不认真、不到位的问题。

（二）有关监管部门和地方党委政府

阳高县龙泉工业园区开发建设管理中心、阳高县应急管理局有关工作人员安全责任意识不责，未对金光公司实施严格管理，致金光公司存在的安全管理松懈的问题未能得到及时查处和持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的方针和原则，安全监管漏洞。上述行为违反了《安全生产法》第九条、第十条、第六十七条以及《中共阳高县委阳高步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》（阳发〔2023〕25号）第五条、第六十三条的责。

五、对事故责任人和事故单位的处理意见

（一）建议免于追究责任人员

张某，男，金光公司冶炼车间机修工，自我保护意识差，违章作业致本人受伤，因死亡不

（二）对有关公职人员的处理建议

1．康某，阳高县龙泉工业园区开发建设管理中心安全生产管理科科长。安全责任意识不责，未对金光公司实施严格管理，致其存在的安全管理松懈的问题未能得到及时查处和纠正，建议移送县纪委监委处理。

2．张某，阳高县应急管理局综合执法大队科员。安全责任意识不强，未认真履行岗位监严格管理，致其存在的安全管理松懈的问题未能得到及时查处和纠正，对事故发生负有监管责理。

（三）对责任单位的行政处罚建议

金光公司未严格落实各级安全生产管理责任，安全培训教育、劳动防护用品管理、安全隐到位，有关人员违章指挥，应对事故发生负责。建议依据《安全生产法》第一百一十四条第一处以罚款人民币52万元。

（四）对责任人的行政处罚建议

1．任某，金光公司分管生产负责人，违反安全管理规定，组织未经安全技术培训的员工落实起重作业安全生产条件，应对事故发生负责。建议依据《安全生产法》第九十六条的规定年度收入25％的罚款，合人民币2．4万元。

2．张某，金光公司常务副总经理，协助总经理管理公司生产经营工作。未按规定督促落教育工作，未严格履行安全管理岗位职责，应对事故发生负责。建议依据《安全生产法》第九理局处以其上年度收入20％的罚款，合人民币1．2万元。

3．高某，金光公司总经理，未按规定履行主要负责人安全管理职责，应对事故发生负责第九十五条第一款的规定，由县应急管理局处以其上年度收入的40％的罚款，合人民币2．4万

的不牢，安全生产主体责任不落实，对起重吊装作业的危险因素辨识不足，安全管理不到位是主要原因。因此要切实加强安全宣传教育，加大安全生产责任追究力度，使各级各部门各单位一步提高企业负责人和员工遵章守法的意识。龙泉工业园区、县应急管理局要进一步加强对所务，落实监管责任，查漏补缺，坚决遏制类似事故再次发生。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实监管责任。

各有关部门和单位要举一反三，深刻汲取事故教训，认真学习习近平总书记关于安全生产“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全发展理念，坚守安全生产底线。要按照《中共阳高关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》（阳发〔2023〕25号）的规定，切实门监管职责，对所辖企业和建设项目实施严格监管。

（二）狠抓行业专项整治

全县各有关部门和单位要深刻汲取“6．28”事故教训，结合“治本攻坚三年行动”，组织所辖患集中排查。一要加强部门联动，形成齐抓共管的合力。二要细化完善监管工作措施，落实监要加强对包括企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员、特种设备作业人员在内的企业提高相关人员的安全意识和技能，减少和杜绝“三违”现象的发生。

（三）压实企业主体责任

包括山西晋能集团金光铁合金有限公司在内的园区企业，要按照《安全生产法》等法律法防机制建设的要求，压实各级安全生产责任。要狠抓安全培训教育和特种设备作业管理，杜绝安全管理漏洞，确保企业安全生产，坚决杜绝死亡事故再次发生。

扫一扫在手机上查看当前页面

主办单位：阳高县人民政府 承办单位：阳高县人民政府办公室 地址：大同市阳高县龙泉镇辕门街0666号 邮箱：ygzfwz@163.com
晋ICP备17001695号-1 网站标识码：1402210003 晋公网安备 14022102000005号 网站支持 IPV6