皖江江南新兴产业集中区安徽浩鑫铝业科技有限公司“8·29”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月29日，安徽浩鑫铝业科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人遇难，直接经济损失146万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等法律法规和文件规定，9月9日，市政府成立了由市应急管理局牵头的皖江江南新兴产业集中区安徽浩鑫铝业科技有限公司“8·29”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），市应急管理局分管负责同志任组长，皖江江南新兴产业集中区管委会分管负责同志任副组长，市应急管理局、市公安局、市人力资源和社会保障局以及市总工会有关人员为成员，全面负责事故调查工作，同时邀请市纪委监委派员介入，并聘请相关专业领域的专家为事故调查提供技术支撑。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位和部门的资料，对相关人员进行了调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，对事故性质和责任进行了认定，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，皖江江南新兴产业集中区安徽浩鑫铝业科技有限公司“8·29”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章操作、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

安徽浩鑫铝业科技有限公司，统一社会信用代码9134**********1T7R；机构性质：私企；负责人：万*；机构地址：安徽省池州市江南产业集中区凤鸣大道与皖江路交汇处；成立日期：2019年06月19日。经营范围：工业铝型材、建筑铝型材、金属工具、门窗的加工、制造及销售;铝压延加工;铝棒、铝锭及其他铝材的批发及零售(以上不含危险化学品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）项目情况

1.项目备案情况

2024 年 12 月，安徽浩鑫铝业科技有限公司《年产 3 万吨铝基精深加工及汽车轻量化零部件项目》在皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部进行备案。

2.项目安全设施“三同时”制度落实情况

2025 年 1 月，安徽浩鑫铝业科技有限公司组织工程技术人员编制了《安徽浩鑫铝业科技有限公司年产 3 万吨铝基精深加工及汽车轻量化零部件项目安全生产条件和设施综合分析报告》。2025 年 2 月，安徽浩鑫铝业科技有限公司委托中筠国际设计集团有限公司编制了《安徽浩鑫铝业科技有限公司年产 3 万吨铝基精深加工及汽车轻量化零部件项目项目安全设施设计》。2025 年 7 月，安徽浩鑫铝业科技有限公司组织专业技

术人员对年产3万吨铝基精深加工及汽车轻量化零部件项目安全设施进行竣工验收，并形成了《安徽浩鑫铝业科技有限公司年产3万吨铝基精深加工及汽车轻量化零部件项目安全设施竣工验收报告》。

（三）企业安全管理概况

安徽浩鑫铝业科技有限公司设有生产部、安环部、行政部等多个部门，现有员工32人。公司法人为总经理万*，杜*为分管安全生产的生产厂长，洪*新为安环部部长（专职安全员）。公司成立了安全生产管理委员会，由万*任主任，委员会成员包括杜*、陈*亮、洪*新、郭*明、习*梅、纪*良。发生事故的生产车间主任为陈*亮。公司主要负责人万*持有主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。安环部部长洪*新持有安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

安徽浩鑫铝业科技有限公司编制了安全生产责任制，对总经理、安环部部长、生产厂长、车间主任、挤压开机工岗位均明确了相关职责。

安徽浩鑫铝业科技有限公司总经理万*每月带队开展一次全厂安全生产检查；每周由生产厂长杜*组织开展一次全员安全大会，进行安全生产知识宣讲；生产车间每天召开早班会，车间主任陈*亮会检查员工健康状况、精神状况，并宣讲安全注意事项和应急措施。公司对员工实行三级安全教育。截至事故发生前，安徽浩鑫铝业科技有限公司2025年开展1次物体打击事故应急救援演练、1次机械伤害事故应急救援演练，演练覆盖到全员（包括死者胡*全）。

安徽浩鑫铝业科技有限公司编制了安全操作规程，该规程包括挤压机安全操作规程。挤压机安全操作规程包括操作程序、主机操作、手动操作、自动操作、安全操作注意事项、应急处置、日常检查与维护保养共7项内容，**未包括本次事故中涉及到的行程开关复位异常时的处置应对措施。**

（四）现场勘查情况

1.现场勘查情况

（1）经现场勘查，事故发生点位于皖江江南新兴产业集中区皖江路与凤鸣大道交口安徽浩鑫铝业科技有限公司2#厂房内，事故发生区域为2#厂房6#挤压机进料区域（见图1、图2）。



图1 事故发生地点

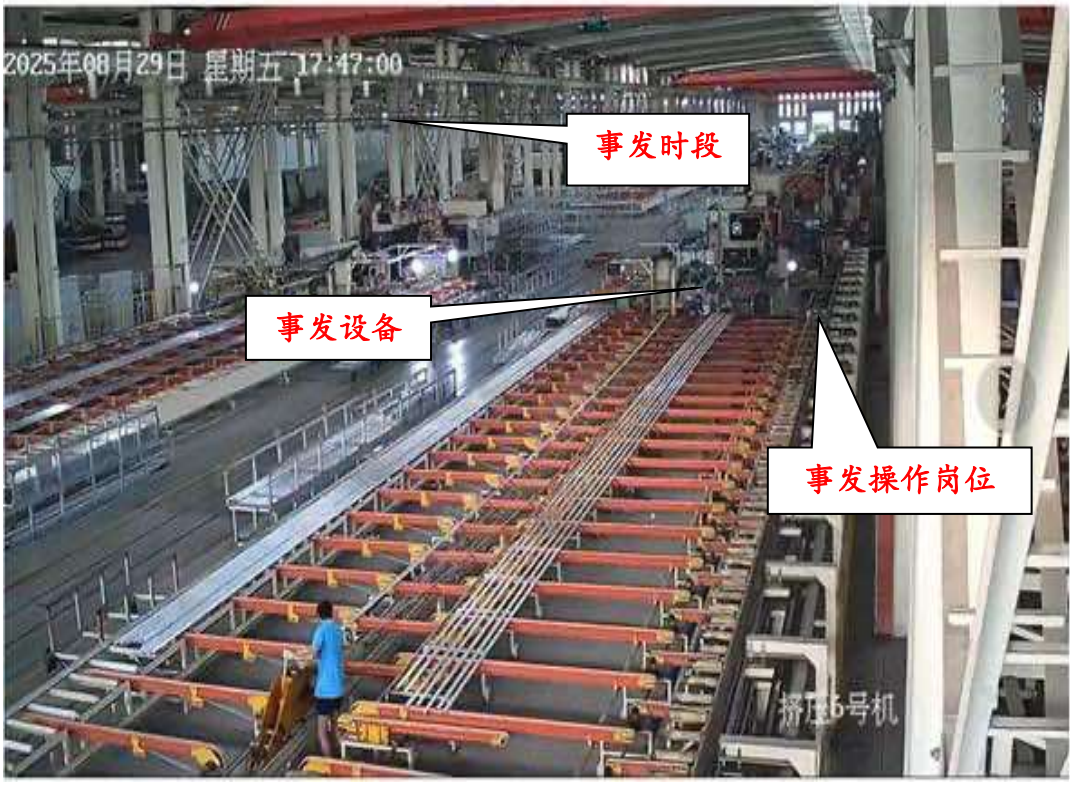


图 2　2#厂房 6#挤压机全过程视频监控截图

（2）6#挤压机西侧设置了巡检通道，供巡检人员查看设备运动部件工作情况，该巡检通道与运动部件危险区有足够的安全距离。（图3）



图 3　挤压机巡检通道所在位置

（3）6#挤压机危险区安装有固定式护栏，护栏上悬挂有警示标识（见图4），护栏留有缺口（45cm），缺口位置本应有栅栏门，是为了给操作人员更换模具预留空间。



图4　挤压机安全防护栏及警示牌

2. 现场设备情况



图 5　挤压机出厂铭牌

2#厂房 6#挤压机，设备设备型号：XK-1100UST,设备铭牌（见图 5）显示生产厂家为佛山市南海新煜科挤压机有限公司，出厂日期 2021 年 12 月 9 日。

3.挤压机工作原理

（1）铝合金挤压机工作原理：铝棒挤压前首先要加热铝棒及模具，加热好的铝棒需趁热用铝棒加热炉自带的热剪机进行热剪，以达到挤压工序所需的铝棒长度。将热剪好的铝棒送挤压机（即本报告中所述上料机构）进行挤压。

（2）挤压动作原理简述：加热好的铝棒经上料机构送到纵向送料机构，触发送料机构行程开关，送料机构通过设定程序进行纵向送料，铝棒到达设定位置后，触发行程开关，横向送料机构压紧并将铝棒送料至挤压机构，进行挤压。(见图 6)

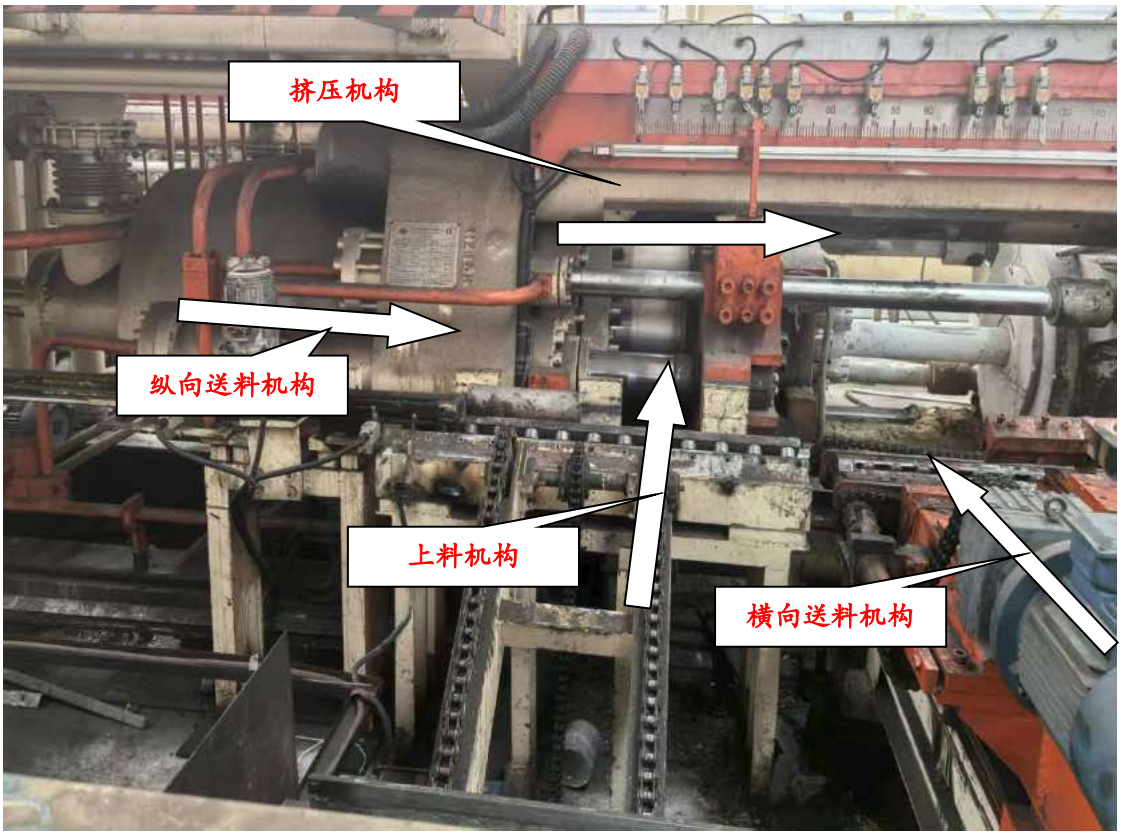


图 6 挤压机工作原理图

（五）事故发生前属地政府部门监管情况

安徽浩鑫铝业科技有限公司日常安全生产监管工作由皖江江南新兴产业集中区应急管理局负责。皖江江南新兴产业集中区应急管理局对辖区内企业实行安全生产网格化管理。浩鑫公司所在的网格网格员（包保人）为周*祥。

2025 年以来，皖江江南新兴产业集中区应急管理局分别于 2 月 27 日和 5 月 30 日对安徽浩鑫铝业科技有限公司开展检查 2 次，涉及熔铸车间、挤压车间、废铝破碎处理车间、氧化工艺车间等位置，发现消防栓损坏、粉尘清理不及时、缺少降噪设施、人员防护设备佩戴错误、安全警示标识缺失、配电房未配备挡鼠板、挤压机未张贴操作规程、设备缺失漏电保护等隐患 52 项，分别于 5 月 7 日和 8 月 15 日进行了复核，发现隐患均已完成整改，未发现重大隐患，未发现现场存在工人违章操作。

（六）天气情况

根据集中区旅游码头气象观测站监测数据，8 月 29 日池州经济技术开发区及周边晴到多云，气温 27.7—39℃，无降水。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年8月29日下午，6#挤压机正常工作，该机班组包括挤压机操作工胡*全、挤压机操作工陈*胜、前直工李*珍和前直工彭*章共4人，其中胡孝全和陈有胜轮流操作挤压机。17时许，胡*全、陈*胜从食堂吃饭返回，继续进行白班作业。17时45分许，胡*全在操作界面位置（简称A位置-见图7）进行操作，发现挤压机纵向送料机构未正常动作，导致纵向不进料。胡

*全未从设备西侧挤压机巡检安全通道进入设备排除故障，而是站在横向送料机构正前方（简称B位置-见图8）利用自制的钢筋钩(见图9)钩住纵向送料机构上的行程开关令其复位。纵向送料机构动作将铝棒送到B位置并触发横向送料机构动作（见图10），挤压胡*全胸腹部，导致胡*全受伤。



图 7 操作工胡*全正常操作的位置

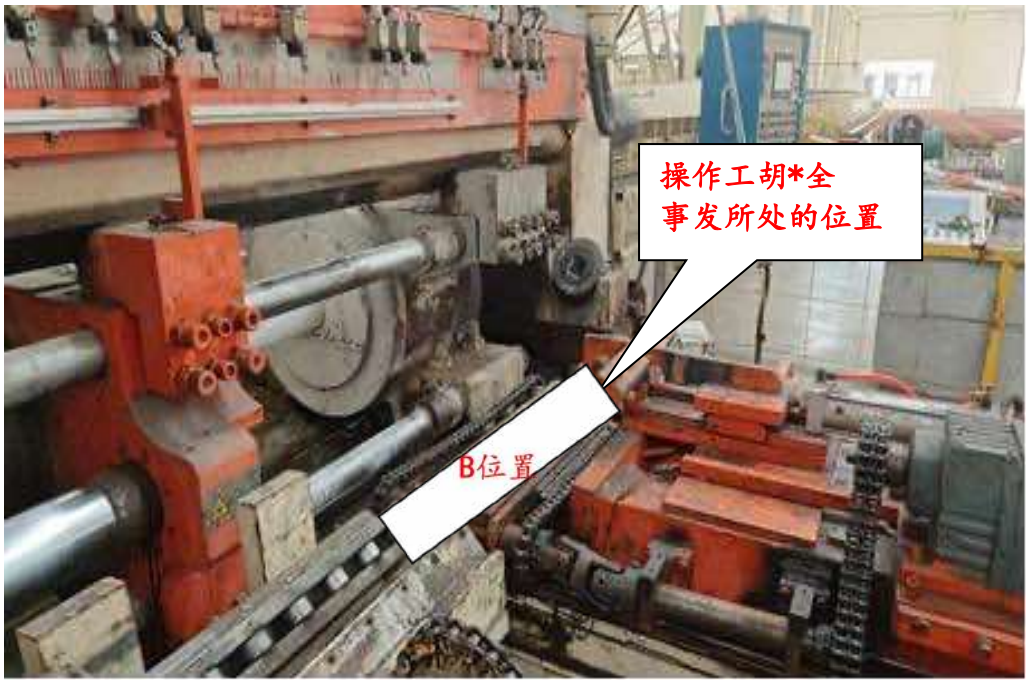


图 8 操作工胡*全处理故障时所处的位置



图 9 操作工胡*全处理故障时所使用的自制工具



图 10 圆铝棒突然运动触发横向送料装置的行程开关

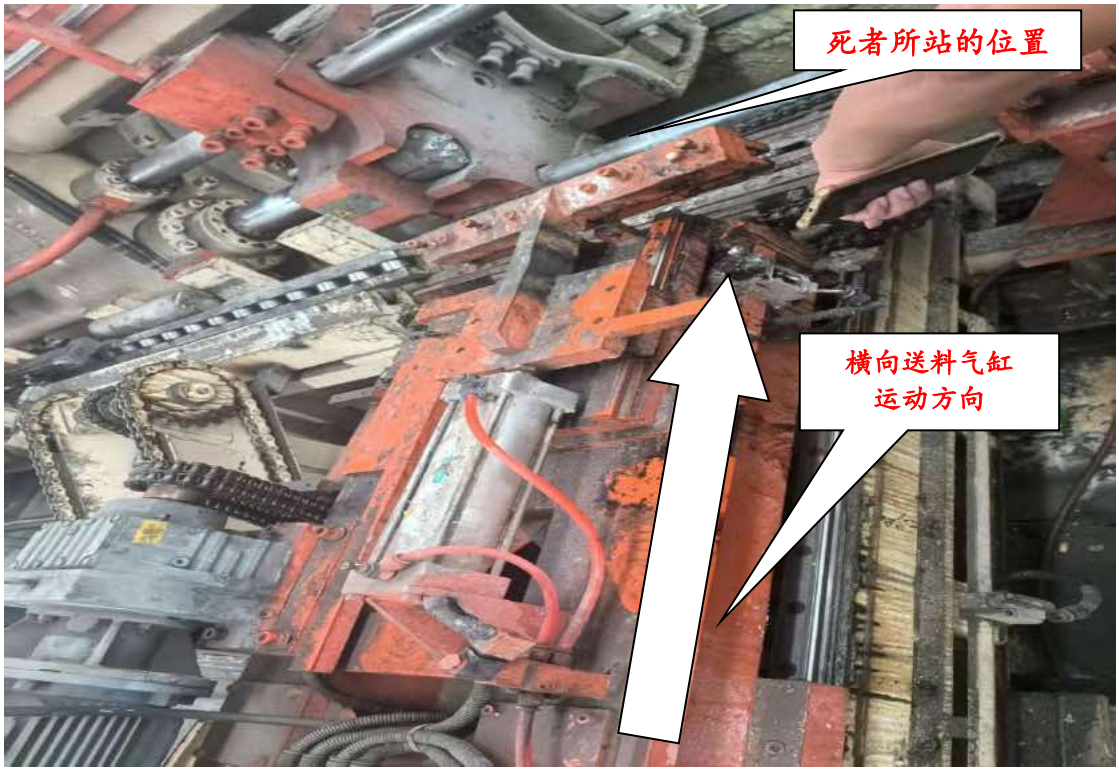


图 11　事发具体位置图

（二）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡，无人员受伤。死者胡*全：男，身份证号 4130**********6311；户籍地：河南省光山县槐店乡草店村龙寨南。

2. 事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失 146 万余元。

（三）应急救援和善后处置情况

1. 应急救援情况

17 时 45 分许，操作工陈*胜发现胡*全受伤，立刻拨打员工陈*义电话报告事故，并将胡*全从事故位置抱出，并与李*珍、彭*章用衣物对胡孝全伤处进行包扎。陈*义于 17 时 48 分许赶到事故现场，并于 17 时 55 分拨打 120 电话求救。18 时

许，员工胡*运拨打 110 报警，陈*义通过电话向车间主任陈*亮和行政部部长习*梅报告事故发生。习*梅随即通过电话向总经理万*报告事故情况。随后陈有义赶到厂区西门等候救护车辆，陈*亮、生产厂长杜*等人先后赶到事故现场组织抢救。救护车于 18 时 18 分到达厂区，陈*义与胡*运随救护车陪同医护人员将胡*全送往池州市人民医院进行抢救。19 时 12 分，医院宣布胡*全抢救无效死亡（死因：创伤性休克）。

2.善后处置情况

8 月 30 日，皖江江南新兴产业集中区管委会积极推动事故各相关责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。根据相关法律法规，本着公开透明、合情合理的原则对家属进行赔付。经善后和调解，当日安徽浩鑫铝业科技有限公司与遇难者亲属签订了赔偿协议并支付到位，善后工作有序稳妥。

3.事故信息报送情况

8 月 29 日 18 时，员工胡*运拨打 110 电话报警。

20 时 10 分，安徽浩鑫铝业科技有限公司总经理万*将事故信息向皖江江南新兴产业集中区应急管理局报告。

21时20分，皖江江南新兴产业集中区应急管理局通过电话向池州市应急管理局报告事故信息。

22 时 03 分，皖江江南新兴产业集中区应急管理局以事故快报形式向池州市应急管理局报告事故信息。

22 时 43 分，池州市应急管理局以事故快报形式，将事故情况分别上报至省应急管理厅和市委、市政府。

4.评估结论

事故发生后，皖江江南新兴产业集中区应对处置得当。安徽浩鑫铝业科技有限公司应急救援和善后工作有序稳妥，未造成负面舆情。

三、事故的原因

（一）事故的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是：安徽浩鑫铝业科技有限公司6#挤压机操作工胡*全违反操作规程，在设备不停机状态下排除纵向送料机构的行程开关故障时，违规站在横向送料机构前，被横向送料机构挤压死亡。

（二）事故的间接原因

1.企业生产车间的安全管理工作未明确人员负责，现场安全管理不到位。

2.企业隐患排查不细致，在安全检查过程中未能发现员工使用自制工具复位纵向送料加工机构行程开关的违章行为。

3.企业设备安全防护设施维护不到位，6#挤压机危险区域设置的固定式防护栏破损未及时修复。

4.企业落实《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》不力，编制的安全操作规程流于形式，挤压机操作部分未明确对故障的发现、应对、排除等内容。

（三）人为破坏等因素排除情况

经现场勘查，结合医院出具证明，排除人为故意、自然灾害、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题

安徽浩鑫铝业科技有限公司企业生产车间的安全管理工作未明确人员负责，未能对现场实施有效安全管理；隐患排查不

细致，没有根据设备、工艺的特点细化安全风险辨识和隐患排查工作，现场管理流于形式，排查工人违规作业不到位；设备安全防护设施维护不到位，挤压机防护栏存在缺口；安全教育不到位，编制的安全操作规程流于形式，没有细化岗位管理制度和操作规程，未明确操作人员在处置异常工况过程的规程。

五、责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

1.胡*全，安徽浩鑫铝业科技有限公司6#挤压机操作工，在未关停挤压机的情况下，站在横向送料机构前排除纵向送料机构行程开关故障，被横向送料机构挤压，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（4人）

以下有关人员的任职、分工等均为时任职务及分工。

1.陈*亮，安徽浩鑫铝业科技有限公司生产车间主任。未能有效制止和纠正违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项[1]，对事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.洪*新，安徽浩鑫铝业科技有限公司安环部部长，专职安全员。检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十

1 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

五条第一款第五项[3]，对事故发生负有一定管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

3.杜*，安徽浩鑫铝业科技有限公司生产厂长，分管生产安全。检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

4.万*，安徽浩鑫铝业科技有限公司总经理，主要负责人。履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位（1家）

安徽浩鑫铝业科技有限公司生产车间的安全管理工作未明确人员负责，现场安全管理不到位；隐患排查不细致，对员工长期违章行为未能制止；设备安全防护设施维护不到位；编制的安全操作规程流于形式。违反《中华人民共和国安全生产

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

法》第四十六条第一款[6]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[7]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（四）有关监管人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的监管人员存在的问题线索已移交纪委监委机关，对相关人员依法依规进行处理。

六、主要教训

安徽浩鑫铝业科技有限公司企业安全生产主体责任不落实。一是设备安全防护设施维护不到位，不能对作业人员有效防护。二是安全教育不到位，作业人员对设备异常状况不能正确处置。三是生产车间的安全管理工作未明确人员负责。四是未能及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为。

七、事故防范措施和建议

（一）相关企业要加强安全管理。认真落实企业安全生产主体责任，健全完善各级安全生产管理机构，配足配齐车间、班组安全生产管理人员；要对照《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》要求，逐项查找自身问题；要完善生产设备安全设施，对人体部位能触及到的所有设备外露旋转部位设置齐全、可靠的防护罩或防护栏；要强化违章行为安全教育，严禁在开机状态下测量、调整、清理、加油、检查、维护和保养等作业；要进一步规范设备专人维修制度，设备检维修必须严格执行动力介质(液、电、气)切断断电上锁、

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条　生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

7 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

挂牌及专人监护等制度，严禁无专用工具、不具备检维修条件的人员检维修作业。

（二）监管部门要切实履行监管职责。要深入分析今年以来辖区内发生的两起机械伤害生产安全事故，找准薄弱环节和问题源头；要进一步提升基层应急部门执法力量，突出执法科学性、准确性，推进问题发现、隐患整改、销号闭环、防范措施落实全链条强化；要加大重大事故隐患判定标准体系推广应用力度，引导企业健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制；要配齐配强基层监管力量，持续提升安全监管能力和监管执法水平，督促企业认真落实安全生产主体责任；要深入一线开展事故警示和安全生产宣传培训，将遵守设备操作规程列为作业人员不可逾越的红线，牢牢刻入企业安全管理工作。

（三）属地政府要落实管理责任。要按照安全生产治本攻坚三年行动方案要求，推进辖区内生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患判定标准落地、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、生产经营单位从业人员安全素质能力提升、生产经营单位安全管理体系建设、安全生产精准执法和帮扶、全民安全素质提升；要强化源头管控、设备更新、科技赋能、工程治理，协同推进“人防、技防、工程防、管理防”措施，推动生产设备设施机械化、智能化升级改造，进一步夯实筑牢安全生产基层基础。