莱阳城厢街道临沂联航运输有限公司
“10·3”一般坠车事故调查报告

莱阳市政府事故调查组

2025年12月8日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）货物托运和装载情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 4
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场情况 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 6
（七）其他情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后处置情况 7
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）其他可能因素排除 8
（三）间接原因分析 8
（四）其他有关单位存在的问题 9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
（一）建议免予追究责任人员 10
（二）对事故有关责任人员的处理建议 10
（三）对事故有关责任单位的处理建议 11
（四）对有关公职人员的处理建议 12
（五）其他建议 12
五、事故整改和防范措施 13
（一）全面牢固树立安全发展理念 13
（二）严格落实属地管理和行业监管责任 13
（三）全面落实企业安全生产主体责任 13
（四）加强和改进生产安全事故信息报告工作 14

2025 年 10 月 3 日 16 时 32 分，临沂联航运输有限公司鲁 Q261MZ 重型半挂牵引车（鲁 Q7UV7 挂重型仓栅式半挂车）在莱阳市盛源生物制品有限公司装完货物后，驾驶员贾祥军在自行货物加固（封车，下同）过程中从车厢货物堆顶坠落，造成 1 人死亡。直接经济损失约 50.2 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，10 月 5 日，莱阳市人民政府成立了由莱阳市应急管理局牵头，市工信局、市公安局、市交通运输局、市总工会、城厢街道办事处等有关单位组成，并邀请临沂市高新区派员参加的莱阳市人民政府临沂联航运输“10·3”事故调查组（以下简称调查组），邀请市纪委监委、检察院派员介入，全面展开事故调查工作。10 月 16 日，烟台市政府安委办对该起事故挂牌督办。

调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，深入开展调查工作。通过现场勘查、查阅资料、视频分析、人员询问、综合研判等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**莱阳城厢街道临沂联航运输有限公司“10·3”一般坠车事故是一起因驾驶员在货物加固过程中安全意识淡薄，违规作业导致坠落受伤、死亡的一般生产安全责任事故，且存在**

迟报情节。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

（1）临沂联航运输有限公司（以下简称联航运输公司）

法定代表人：公维海，统一社会信用代码：91371300MA3C7TAUXM，注册资本：10万元人民币。成立日期：2016年03月22日，企业类型：有限责任公司(自然人独资），注册地址：山东省临沂市高新区湖北路与俄黄路交汇西200米路北，经营范围:道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏、保险、罐式、集装箱）、大型货物运输等。

联航运输公司持有临沂高新技术产业开发区行政审批服务局核发的道路运输经营许可证，编号：（鲁）交运管许可临字371315290022；经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜，罐式）大型物件运输；有效期：2023年02月06日至2027年02月05日。

（2）运输车辆及驾驶员有关情况

鲁Q261MZ重型半挂牵引车(鲁Q7UV7挂重型仓栅式半挂车)，登记所有人为临沂联航运输有限公司，实际所有人为贾祥军，为挂靠车辆。车辆核定载质量34300KG。机动车行驶证、道路运输证均在有效期内。

贾祥军，2005 年 12 月 15 日取得了机动车驾驶证，准驾车型 A2，有效期限 2021 年 12 月 15 日至长期。取得了道路运输从业人员从业资格证，有效期限自 2025 年 03 月 31 日至 2031 年 03 月 30 日。

联航运输公司与贾祥军签订了《车辆经营合同》，双方约定的主要内容：（1）车辆产权仍属贾祥军。（2）本合同非劳务合同，贾祥军不属于联航运输公司职工，不存在劳动用工关系，车辆安全运行，运输车辆货物安全、货运货源、车辆收入、各项费用支出等事宜均由贾祥军自行负责。（3）期间产生的效益归贾祥军支配和使用，同时产生的一切责任和损失均由贾祥军承担。

贾祥军自行联系运输业务,不通过联航运输公司安排业务。

2.货物销售装车单位

莱阳市盛源生物制品有限公司（以下简称盛源生物公司）

法定代表人：孙中石，统一社会信用代码：91370682MA3P3CN43M，注册资本：100 万元人民币。成立日期：2016 年 12 月 08 日，企业类型：有限责任公司(自然人独资），注册地址：山东省烟台市莱阳市富水南路留衣庄段，经营范围：硫酸软骨素、蛋白粉、骨粉的制造、加工、销售。

盛源生物公司日常经营负责人为孙萌。

（二）货物托运和装载情况

2025 年 9 月 28 日，威海张晓莲（自然人）联系莱阳华日升（自然人），欲购买 33 吨蛋白粉；华日升联系盛源生物公司负

责人孙萌，确定好货物后，张晓莲直接联系运输车辆鲁Q261MZ驾驶员贾祥军，于10月3日下午到盛源生物公司装货。运输车辆由张晓莲联系并支付运输费用。

今年以来，该业务共开展了4次，均是上述模式，货物装车由盛源生物公司负责，承运方不参与；货物加固由承运方驾驶员贾祥军负责，盛源生物公司不参与。货物买卖、道路运输均无书面合同。

（三）事故发生单位安全管理情况

联航运输公司制定了《安全生产规章制度》，包括装卸货管理制度、车辆盖篷布管理制度等；建立了《安全生产责任清单》，规定了各岗位的安全生产职责；建立了《驾驶员操作规程》，包括驾驶员行车操作规程、车辆日常安全检查操作规程、装卸货操作规程、盖篷布操作规程等；建立了运输车辆信息台账及档案；制定了安全生产应急预案；建立了演练记录、车辆维护及检测记录、2025年从业人员安全生产教育培训记录表等。

联航运输公司日常监管情况：一是利用公司微信群不定期发布典型事故案例及安全注意事项等；二是通过北斗系统掌握车辆行驶情况，接到超速、疲劳驾驶等警示信息，及时提醒、督促驾驶员纠正违章行为；三是建立了《车辆技术档案信息记录》，全面记录车辆基本信息、车辆检测和评定、车辆维护和修理、车辆主要部件更换、车辆机损事故、车辆保险等情况，督促驾驶员按照车辆行车证、营运证年审日期正常年审维护；制定了《安全生

产治本攻坚三年行动方案》，编制了《“专项整治”办公场所、设施设备自查表》《安全生产治本攻坚专项整治三年行动车辆抽查记录表》《重大事故隐患检查治理台账》等，不定期开展安全生产隐患排查治理。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 3 日，贾祥军驾驶鲁 Q261MZ 货车到盛源生物公司装货。14 时左右，进入盛源生物公司厂区，空车过磅称重；14 时 14 分，盛源生物公司安排装卸工开始装货；16 时 18 分，装货完成，盛源生物公司装卸工离开；16 时 24 分，贾祥军开车过磅称重后将货车开至地磅南面的空地处东西向停放（车头向西）；16 时 28 分，贾祥军从货车驾驶室后左侧爬梯攀爬至车厢顶（距地面 3.7 米），并行至车厢顶尾部，开始自东向西覆盖篷布进行货物加固；在此过程中，贾祥军又从车厢顶尾部行至前部，16 时 32 分，贾祥军在车厢顶前部（驾驶室后右侧）不慎踩空摔下，身体头朝南、脚朝北、面朝西侧卧于货车与地磅之间的水泥地面上，导致事故发生。

（五）事故现场情况

事故现场位于盛源生物公司院内地磅南约 2 米的空地处（见图 1）。

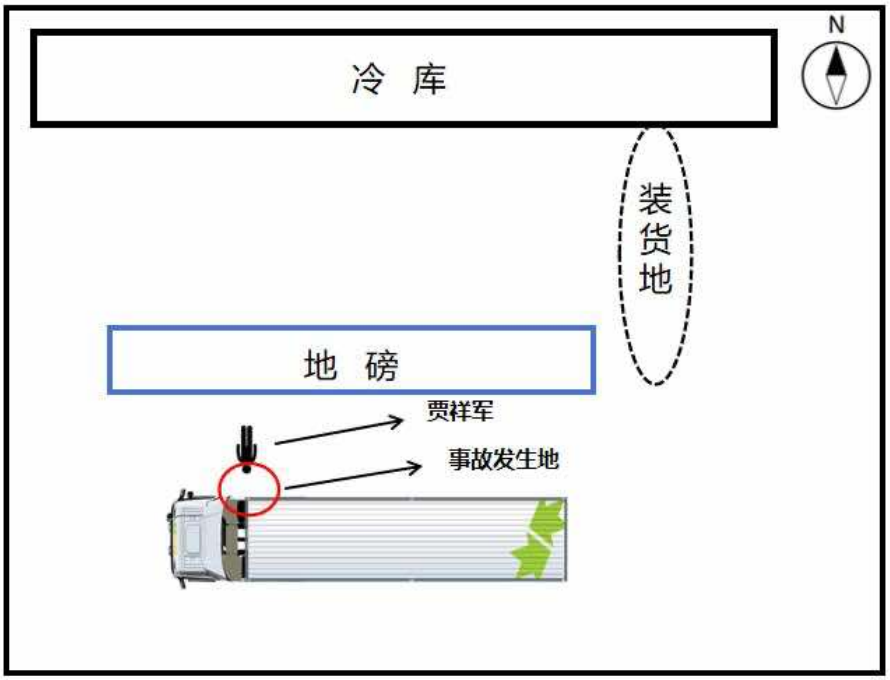


图 1 事故现场示意图（俯视图）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，已造成直接经济损失约 50.2 万元。

（七）其他情况

经调阅气象记录，当天最低气温 17.1℃，最高气温 23.1℃，风向东北风，最大风速 3.3m/s，极大风速 6.1m/s，阵风 4 级，降雨量 2.9 毫米，无雷电活动[1]，天气情况未影响贾祥军作业，事故未引起次生衍生灾害，未对周边环境造成影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

10 月 3 日 16 时 33 分，盛源生物公司员工张晓辉看到贾祥军躺在地上受伤后，立即报告盛源生物公司生产负责人辛大海，

[1] 莱阳市气象局 2025 年 11 月 7 日出具《莱阳市气象资料证明》[（2025）年莱气证字 80 号]。

辛大海接到报告后立即组织现场处置；16 时 34 分，辛大海拨打 120 急救电话，后向公司负责人孙萌报告，孙萌当时不在公司，安排辛大海立即组织抢救；16 时 39 分许，辛大海与华日升微信说明贾祥军坠落受伤，后华日升又告知了张晓莲。10 月 4 日盛源生物公司负责人孙萌受法定代表人孙中石委托，于 05 时 35 分左右到莱阳市应急管理局报告了事故情况；莱阳市应急管理局进行初步核实，于 06 时 42 分，通过山东省应急值班值守系统上报事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，盛源生物公司员工张晓辉看到贾祥军受伤后，立即报告辛大海，辛大海立即组织现场处置，并拨打 120 急救电话。

（三）医疗救治和善后处置情况

16 时 39 分，120 急救车到达事发现场；16 时 53 分，贾祥军被送到烟台市莱阳中心医院进行救治；后经救治无效死亡。

（四）事故应急处置评估

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，经评估，现场有关人员组织事故应急救援及时有效，现场处置得当，未贻误救援。

经综合分析，盛源生物公司未按照规定报告事故，存在迟报行为[2] [3]。

[2] 《山东省安全生产条例》（2022 年 3 月 1 日施行）第六十四条第一款：生产安全事故发生后，生产经营单位应当立即启动应急救援预案。事故现场作业人员、带班人员和安全生产管理人员等有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于一小时内向事故发生地负有安全生产监督管理职责的部门报告。事故

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员贾祥军安全意识淡薄，在未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，也未采取其他有效安全防护措施的情况下，独自爬至车厢货物堆顶进行运输货物加固作业，作业过程中身体失衡不慎从车顶掉落至地面，导致事故发生。

（二）其他可能因素排除

经调查，该起事故未发现装运货物超载、超重、超限等行为。排除自杀、他杀刑事案件的可能性，排除因突发灾害造成事故的可能性。

（三）间接原因分析

联航运输公司安全生产主体责任落实不到位[4][5]：安全生产规章制度[6]、全员安全生产责任不健全[7]，未对货物加固等环节予以细化规定；安全教育培训不到位[8]，未对驾驶员等从业人员，

涉及到两个以上生产经营单位的，相关单位均应当报告。

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条第一款第一项：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[5]《山东省道路运输条例》（2020年11月27日修正）第四十六条第一款：道路运输和道路运输相关业务经营者应当对本单位的安全生产负责，遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，制定并落实安全生产管理制度和突发事件应急预案，定期对道路运输从业人员进行安全教育，提高交通安全意识。

[6]《山东省安全生产条例》（2022年3月1日施行）第十五条：生产经营单位应当制定本单位安全生产规章制度，并负责组织实施。

[7]《山东省安全生产条例》（2022年3月1日施行）第十六条：生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任清单，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

[8]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

有针对性的开展有坠落风险相关的安全生产教育和培训；应急预案及演练不到位，未有针对性的制定并开展有坠落风险相关的应急救援预案及演练；防护用品设施配备不到位，未为货物加固作业人员配备必要的防护用品或设施，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用[9]；对挂靠车辆监管不到位，未按规定对车辆装载及运行全过程监控[10]。

（四）其他有关单位存在的问题

1.盛源生物公司未对外来入厂并在厂区内进行作业车辆及人员现场安全尽到合理的安全提醒与管理；对生产安全事故报告责任落实不到位，未按照规定及时上报事故，构成迟报。

2.城厢街道办事处督促开展安全生产工作不到位，未有效履行属地安全生产监管职责[11][12]。

3.临沂市交通运输局高新区分局对联航运输公司监管不到位[13]，未及时发现联航运输公司的违规作业，未督促企业严格落实道路运输有关法律法规规定。

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10]《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）第二十九条第二款：道路运输企业是防止违法超限运输的责任主体，应当按照有关规定加强对车辆装载及运行全过程监控，防止驾驶人违法超限运输。

[11]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[12]《山东省安全生产条例》（2021年12月3日修订）第三条第三款：安全生产工作应当遵循管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责的原则，并实行属地监管与分级监管相结合、以属地监管为主的监督管理体制。

[13]《山东省安全生产行政责任制规定》（省政府令第346号）第二十二条第二项：县级以上人民政府交通运输主管部门履行下列职责：（二）负责道路旅客运输及客运站安全管理，负责道路货物运输及站场安全管理，指导道路运输企业和道路班线客车、旅游包车等营运车辆的安全生产监督管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

贾祥军，男，驾驶员，在自行货物加固作业中，安全意识不强，防护不到位，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究相关责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.公维海，男，联航运输公司法定代表人，未建立健全公司安全生产规章制度和全员安全生产责任制，未制定符合公司实际的生产安全事故应急预案等，安全生产管理职责履行不到位[14][15]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[16]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2024年年收入40%的罚款。

2.公彦波，联航运输公司安全科长，对驾驶员等有关从业人员安全教育培训不到位，组织应急演练不到位等，安全生产管理职责落实不到位[17]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第四条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[15]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[16]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

国安全生产法》第九十六条[18]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[19]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2024年年收入20％至30%的罚款。

3.孙中石，男，盛源生物公司法定代表人，迟报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[20]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[21]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[22]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2024年年收入60%至80％的罚款。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1.联航运输公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[18]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

[20]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[21]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[22]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款。

条第一款第一项[23]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[24]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处50-70万元的罚款。

2.盛源生物公司，迟报生产安全事故，依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[25]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处1-10万元的罚款。

（四）对有关公职人员的处理建议

仲凯亮，男，群众，城厢街道办事处应急管理服务中心科员。督促开展安全生产工作不到位，未有效履行属地安全生产监管职责，对事故发生负有监管责任，建议给予批评教育。

（五）其他建议

1.盛源生物公司对外来入厂装卸运输安全管理不到位等问题，建议由莱阳市应急管理局依法依规处理。

2.临沂市交通运输局高新区分局行业监管不到位等问题，建议临沂市高新区管委依法依规进行调查处理，处理结果抄报莱阳市政府安委会办公室。

---

[23]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；。

[24]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[25]《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第三十五条：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

五、事故整改和防范措施

（一）全面牢固树立安全发展理念

要深刻汲取事故惨痛教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把安全放在第一位，统筹发展和安全。要深刻认识事故发生暴露出的安全生产工作存在的问题和薄弱环节，层层压实责任，健全完善安全生产管理制度，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（二）严格落实属地管理和行业监管责任

各镇街、各有关部门要认真吸取事故教训，牢固树立安全发展理念。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求，将属地管理责任和行业监管责任压实到岗、传导到人。属地政府要全面掌握本辖区安全生产状况，加强组织领导，实施严格督查。道路运输行业监管部门要严格落实行业安全监管职责，加大对道路运输企业的监督检查力度，对发现的违法违规行为依法处理，督促企业切实履行好安全生产主体责任。

（三）全面落实企业安全生产主体责任

各镇街、各有关部门要督促企业按照安全生产法律法规的要求，全面加强安全生产工作。一是深入开展安全教育和培训，保证员工掌握作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事

故应急措施，提升事故防范能力，制定符合本企业实际的生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。二是依法依规为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。三是加强厂区外来人员的管理，针对外来车辆及人员、装卸作业、运输管理等进一步完善安全管理制度，尤其是强化作业现场管理，明确各自安全职责，落实安全管理，做到无缝隙、无漏洞。四是道路运输企业要进一步健全完善安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实加强车辆挂靠管理，严禁“挂而不管”，同时强化驾驶员等作业人员的安全培训，切实增强驾驶员的守法意识和安全意识，提高风险危害识别能力，从源头上消除事故隐患。

（四）加强和改进生产安全事故信息报告工作

各镇街、各部门要进一步加强生产安全事故信息报告工作机制，把责任落实到岗位、落实到人，广泛开展宣传教育，全方位、多层次开展“生产安全事故信息报告”宣传，正确把握、理解“事故涉及到两个以上生产经营单位的，相关单位均应当报告”的规定，进一步完善事故报告流程，做到及时、如实报告生产安全事故。同时各镇街、各部门要督促安全生产监管人员以及企业负责人、安全管理人员认真学习安全生产法律法规，促使相关人员做到知法懂法、融会贯通，履行报告事故的义务，从源头上防止事故迟报漏报谎报瞒报的发生。