贺兰县习岗镇乡村振兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目“3·23”一般高处坠落事故调查报告

贺兰县习岗镇乡村振兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目“3·23”一般高处坠落事故调查小组

2026年4月

目录

一、事故基本情况 ..... - 1 -

（一）事故相关单位基本信息 ..... - 1 -

（二）项目总体情况 ..... - 4 -

（三）事故单位组织架构及安全管理 ..... - 5 -

二、事故发生经过和应急处置情况 ..... - 6 -

（一）事故发生经过 ..... - 6 -

（二）事故现场情况 ..... - 7 -

（三）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 9 -

（四）事故信息接报、现场应急处置及响应情况 ..... - 9 -

（五）医疗救治和善后情况 ..... - 10 -

（六）事故应急处置评估 ..... - 10 -

三、事故原因分析 ..... - 11 -

（一）直接原因分析 ..... - 11 -

（二）间接原因分析 ..... - 11 -

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 16 -

（一）建议免予追究责任人员 ..... - 16 -

（二）建议给予行政处罚人员 ..... - 17 -

（三）建议给予行政处罚的单位 ..... - 19 -

（四）其他处理建议 ..... - 20 -

五、事故的主要教训 ..... - 21 -

六、事故整改和防范措施 ..... - 22 -

2026 年 3 月 23 日 08 时 15 分许，位于贺兰县习岗镇乡村振兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目的 5 名工人在 6#分拣车间建设作业时，一名工人（张文向）从钢构架顶部约 13.524 米处坠落,经自治区人民医院抢救无效后于 11 时 45 分宣告死亡，自治区人民医院出具的《居民死亡证明（推断）书》中死亡原因为高处坠落伤，直接经济损失 143.98 万元（不含事故罚款）。

为全面查明事故经过、分析事故原因、厘清事故责任、吸取事故教训，贺兰县人民政府成立了由县委常委、县人民政府常务副县长为组长，县应急管理局、县检察院、县公安局、县人社局、县总工会、县住房和城乡建设局等有关部门及专家组成的贺兰县习岗镇乡村振兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目“3·23”一般高处坠落事故调查小组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查，并邀请贺兰县纪委监委参加事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员、专家论证、综合分析研究等方式，查明事故发生经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定事故性质与责任，提出对责任单位和责任人的处理建议，并针对暴露出的突出问题制定整改防范建议。

经调查认定：贺兰县习岗镇乡村振兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目“3·23”一般高处坠落事故，是一起因多方安全生产管理缺失、作业人员安全意识淡薄，在未采取有效安全防护措施的情况下违规进行登高作业引发，属一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本信息

1.建设单位：宁夏农旅科技有限公司。统一社会信用代码：91640122MACMYR139J，法定代表人丁建峰，注册资本为贰仟万元整，成立于2023年6月15日，营业地址位于宁夏回族自治区贺兰县习岗镇新胜村东侧，东至和平南街沟渠、西至预留地、南至预留地、北至耕地。经营范围：信鸽养殖；家禽饲养；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信鸽销售；畜禽委托饲养管理服务；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农副产品销售；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；智能农业管理；软件开发；文艺创作；文化用品设备出租；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育中介代理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；商业综合体管理服务；仓储设备租赁服务；包装材料及制品销售；道路货物运输站经营；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售（无储存、无户外堆放）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2.施工单位：吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司。统一社会信用代码：916106263387034326，法定代表人冯武善，该公司成立于2007年4月24日，位于陕西省延安市吴起县工业园区

公共服务中心401室。企业注册资本肆仟零壹拾万元整，参保职工68人，企业资质等级为二级，资质类别及等级：机电工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级有效期至2030-08-13。建筑业企业资质证书编号D261580470。生产许可证编号：（陕）JZ安许证字【2020】060348，有效期至2026年10月17日，在有效期内。企业经营范围：建筑工程、市政公用工程、石油化工工程、机电工程、钢结构工程、环保工程、公路工程、水利水电工程施工；制售彩钢夹芯板、彩钢瓦、钢材料、门窗、EPS板、岩棉板、防火砖、真石漆等室内外墙体保温材料；承接各种大型彩钢房、钢构厂房、活动房的安装；承接楼房室内外装潢工程、墙体保温工程、防水处理；养殖彩钢房、果蔬简易房、临时果蔬大棚配套彩钢设施建设。**吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司与延安久恒创展建筑劳务有限责任公司签订工程施工劳务分包合同，工期自2025年11月4日至2026年10月20日，分包行为符合《建筑业企业资质管理规定要求》。**

2.1.延安久恒创展建筑劳务有限责任公司：统一社会信用代码：91610626MAB3BTF98U，法定代表人杨志喜，身份证号61062619**********，注册资金为10万元整，公司成立于2024年8月29日，经营地址为陕西省延安市吴起县迎宾三巷95号。经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程机械与设备租赁（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。**该公司负责召集临时作业人员，于2026年3月1日与张文向签订了无固定时间期限的劳务合同。**

3.监理单位：宁夏晟樾项目管理有限公司。统一社会信用代码：91640100MABQ4RDQ10，法定代表人耿成鹏，注册资本叁佰万元整，该公司成立于2022年06月01日，位于宁夏银川市兴庆区清和北街远达巷24号1号楼1单元402室。经营范围：工程造价咨询业务；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营范围：工程管理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。资质等级：房屋建筑工程监理乙级、化工石油工程监理乙级、电力工程监理乙级、市政公用工程监理乙级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。工程监理资质证书编号E264007166-1/1，有效期至2027年9月5日。营业执照、资质证书在有效期内。

4.设计单位：广州黄埔建筑设计院有限公司，工程设计资质证书编号为A244018920，证书有效期为2028年12月29日，资质等级为市政行业道路工程乙级、市政行业排水工程乙级、建筑

行业建筑工程甲级，可承担业务为轻型钢结构工程设计、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计等。

（二）项目总体情况

本项目地处宁夏贺兰县习岗镇新胜村东侧，主要建设内容包括 3#、4#附属用房及 5#、6#分拣车间，各项核心指标如下：

3#、4#附属用房：单栋建筑面积 1640.16 ㎡，建筑基底面积 410.04 ㎡，建筑高度 15.80 米，地上 4 层，采用钢筋混凝土独立基础，结构形式为钢框架结构，属多层建筑。

5#、6#分拣车间：总建筑面积 8410.00 ㎡，建筑基底面积 8410.00 ㎡，建筑高度 15.30 米，地上 1 层，采用独立基础，结构形式为轻型钢架结构，为单层戊类火灾危险性分拣车间。


工程设计标准：建筑使用年限 50 年，场地类别Ⅱ类，抗震设防烈度 8 度，建筑结构安全等级二级，地基基础设计等级丙级，屋面工程防水等级Ⅱ级，建筑耐火等级二级。本项目由宁夏农旅科技有限公司投资建设，中叙设计集团有限公司负责勘察，广州黄埔建筑设计院有限公司承担设计，宁夏晟樾项目管理有限公司实施监理，吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司组织施工，郭树田担任项目经理。

项目手续完备：2023 年 12 月 27 日取得贺兰县审批服务管理局核发的建设用地规划许可证（证号：贺字第 6401222023000 64-1 号）；2025 年 11 月 26 日取得 3#、4#附属用房及 5#、6#

分拣车间建筑工程施工许可证，建设性质为新建项目，总投资768.21万元，建设期限为2025年10月至2026年10月。

（三）事故单位组织架构及安全管理

1.事故单位组织架构（摘自施工组织设计第五页）：

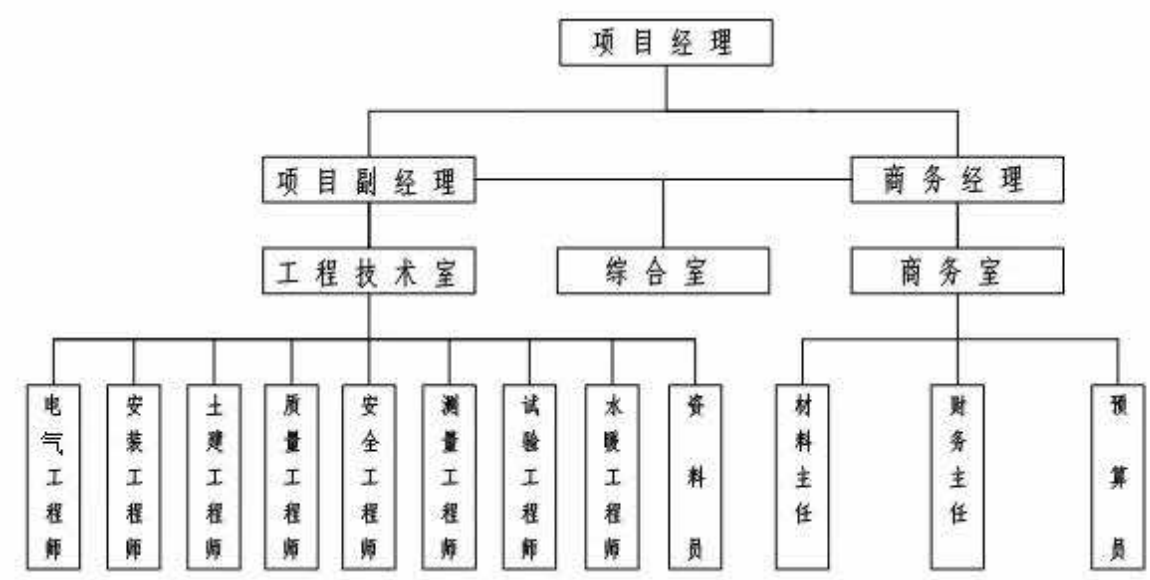

2.事故单位安全管理情况：

部门	岗位	姓名	分工情况
管理人员及分工	项目经理	郭树田	负责项目的全面工作
	技术负责	王巧云	负责项目技术及质量管理及各专业间的协调工作，技术交底编制、现场协调、检查，技术问题的跟踪处理。
	安全员	冯琥善	负责材料、机械等计划的编制，现场协调、检查，技术问题的跟踪处理。

	质量员	贺宝宝	负责现场安全管理，及技术交底编制、现场协调、检查。
	施工员	官有权	负责质量检查，质量问题的跟踪处理。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

通过问询现场作业人员、查阅相关资料等还原事故发生经过：

2026 年 3 月 23 日，吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司，在承建宁夏农旅科技有限公司贺兰县习岗镇乡村振兴特色农旅科技产业融合发展示范园 6#分拣车间时，开展车间顶棚铺设作业。**当日 7 时 50 分许，**该公司作业人员任永军、卢海、张鹏鹏、杨盼峰、张文向五人抵达作业现场。其中，任永军、卢海、张鹏鹏三人经起重机吊运至棚顶，杨盼峰、张文向先后沿车间西侧墙面支撑钢架攀爬至棚顶，五人到位后随即开展彩钢板裁割、翻转作业。**8 时 15 分许，**任永军完成板材切割，五人合力翻转板材，当板材翻转至与支撑架垂直状态时，张文向不慎从两块作业板材的空隙处坠落至地面。事故发生后，建设单位人员王娟、劳务公司安全员杨志喜、施工方项目经理郭树田立即赶赴现场，并拨打 120 急救电话。**8 时 40 分左右，**120 救护车将张文向送往自治区人民医院抢救，**11 时 45 分，**张文向经抢救无效死亡，自治区人民医院出具的《居民死亡证明（推断）书》中死亡原因为高处坠落伤。

（二）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行勘查，绘制了习岗镇乡村振兴特色农旅科技产业融合发展示范园6#分拣车间人员工作面及坠落位置。

图1 人员工作面及坠落位置

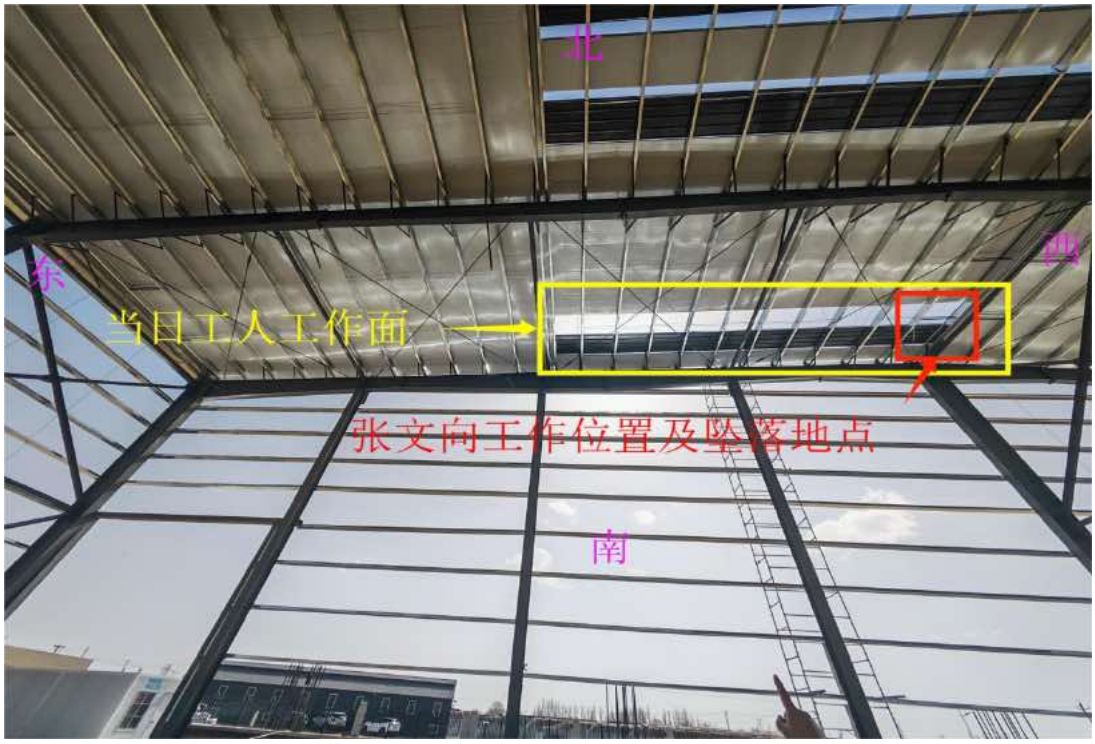


图2 人员坠落位置实拍图

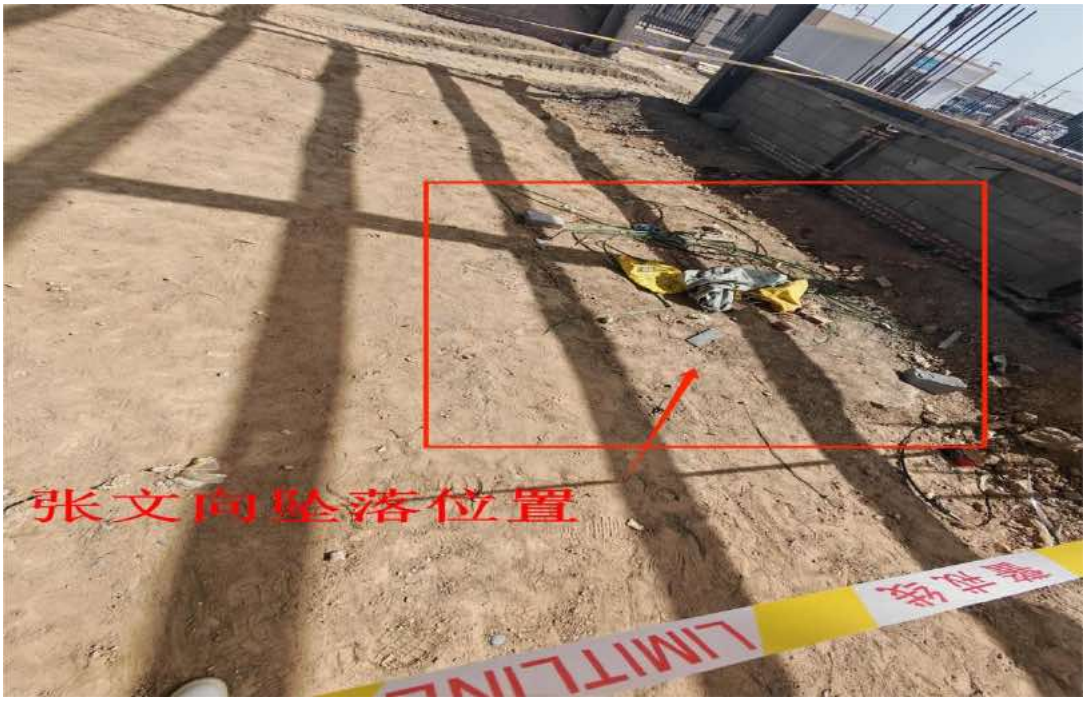


图3 6#分拣车间建设项目北侧



图4 6#分拣车间建设项目南侧



（三）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成延安久恒创展建筑劳务有限责任公司派到吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司施工现场的一名作业人员死亡。死者：张文向，男，汉族，出生于1988年3月16日，身份证号：64222619*********，户籍宁夏彭阳县草庙乡张街村，系延安久恒创展建筑劳务有限责任公司劳务人员。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）等标准和规定统计，事故直接经济损失为人民币143.98万元。

（四）事故信息接报、现场应急处置及响应情况

2026年3月23日08时15分许，事故发生后，建设单位人员王娟、劳务公司安全员杨志喜、施工方项目经理郭树田赶赴现场，立即拨打120急救电话。等待救护车期间，项目经理郭树田

仅向吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司法人冯武善电话汇报现场情况，未按规定通知监理单位及习岗镇人民政府。08 时 40 分左右，120 救护车抵达，将伤者张文向送往自治区人民医院抢救，于 11 时 45 分宣告其死亡，自治区人民医院出具的《居民死亡证明（推断）书》中死亡原因为高处坠落伤。事故发生后，贺兰县人民政府、贺兰县应急管理局第一时间赶赴现场，迅速掌握事故基本情况，全面部署事故调查、善后处置等工作。

（五）医疗救治和善后情况

2026 年 3 月 23 日 8 时 40 分左右,120 救护车抵达事故现场，将伤者张文向送往自治区人民医院救治，11 时 45 分，医院正式宣告张文向经抢救无效死亡，自治区人民医院出具的《居民死亡证明（推断）书》中死亡原因为高处坠落伤。事故发生后，施工单位负责人第一时间赶赴医院，全力协调伤者救治及死者家属安抚工作。伤者离世后，建设单位、施工单位、监理单位主动与死者家属开展赔偿事宜协商，最终达成一致，共计支付抢救、丧葬、工伤赔偿等费用 143.98 万元（大写：壹佰肆拾叁万玖仟捌佰元）。目前，家属已签署工伤死亡赔偿及担保协议书并全额收到赔偿款，双方达成和解，未引发群体上访及网络舆情风险，善后工作圆满处置。

（六）事故应急处置评估

现场上报情况：事故发生后，现场人员虽及时拨打 120 送医抢救，但项目经理郭树田仅向吴起县创艺彩钢保温材料有限责任

公司法人冯武善电话汇报，未按规定第一时间通知监理单位及习岗镇人民政府，存在事故信息上报不及时、流程不规范的问题。**应急处置情况：**贺兰县人民政府及各相关部门接到卫健部门事故通报后，响应迅速高效，各单位间信息沟通、共享顺畅，高效完成事故现场秩序维护、周边管控及舆情引导等工作，现场及周边社会秩序稳定。**善后及舆情管控：**习岗镇人民政府领导第一时间介入协调，指导涉事企业全力做好伤者救治协调、遇难者家属安抚工作，妥善处置事故善后事宜。通过及时有效的沟通与处置，成功控制群体上访及网络舆情风险，将事故造成的损失和负面影响降至最低。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工人员张文向登高作业时仅佩戴安全帽，未系挂安全带、施工现场未设置安全防护网等有效安全防护措施，在进行钢结构顶棚翻板作业过程中，从约13.524米高的钢构架顶部坠落，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.施工单位：吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司

（1）未编制专项施工方案。该公司未按照《建设工程安全生产管理条例》第二十六条[1]规定，编制《钢结构安装专项施工

---

[1]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十六条 施工单位应在施工组织设计中编制安全技术措施，对危险性较大的部分项工程编制专项施工方案，----经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

方案》，且未对钢结构安装这一危险性较大的分部分项工程履行审核审批程序，施工缺乏科学指导。

（2）未落实复工复产“六个一”措施，违规开工。该公司未严格执行复工复产相关规定，未开展复工复产“六个一”（召开一次安全生产专题会议、制定一份复工复产方案、开展一次全面安全隐患排查、组织一次全员安全教育培训、进行一次应急演练、签订一份安全生产责任书）措施，未向建设单位、监理单位提交复工复产申请并取得同意，擅自组织施工，存在明显违规作业行为。

（3）安全管理人员和监督人员履职不到位。该公司未按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十八条[2]规定配备足额专职安全生产管理人员，施工现场未设置专职安全员，安全管理岗位形同虚设；相关安全管理人员未履行安全生产管理职责，未及时发现并消除钢结构顶棚安装作业人员不佩戴安全带等安全事故隐患，未定期开展现场安全督促检查工作。

（4）现场管理松散，危险作业未监管。施工现场管理不严格，人员生产现场违章操作，存在登高作业不系安全带、登高作

---

[2]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 第十八条 企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应当至少满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（一）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质企业不少于6人；一级资质企业不少于4人；二级以下资质企业不少于3人；（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质企业不少于3人；二级以下（含不分等级）资质企业不少于2人；（三）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。

业不办理《登高作业票》、无监护人等违章行为。

（5）对劳务分包单位管理不到位。该公司与延安久恒创展建筑劳务有限责任公司签订劳务分包合同后，未依法履行对劳务分包单位的安全管理职责，仅通过口头提醒作业人员佩戴安全帽、系挂安全带，未对施工现场棚顶缺少安全带悬挂点等重大安全隐患进行整改，未有效保障劳务分包人员的生命安全。

（6）安全培训不到位。未组织劳务分包单位人员开展入场三级安全教育培训，未对参与施工的人员进行针对性的施工安全知识教育，未组织全员学习《钢结构安装专项施工方案》（该方案未编制），违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]规定。

（7）风险辨识不全，隐患排查治理不扎实。该公司未对施工活动开展全面的危险源辨识和风险评估，未建立健全事故隐患排查治理制度，对施工现场存在的各类安全隐患未进行全面排查、及时治理，隐患排查治理工作流于形式，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]规定。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（8）安全管理制度不健全，执行不到位。该公司未结合项目实际，建立健全完善的安全生产管理制度、安全操作规程和应急处置措施，已有的安全生产责任制未有效落实，各项安全管理要求未贯穿施工全过程。

2.劳务分包单位：延安久恒创展建筑劳务有限责任公司

（1）安全生产管理职责不到位。未对工程项目实施安全管理和安全检查，在作业人员未接受安全技术交底、违反《钢结构安装专项施工方案》施工的情况下，安全管理缺位，未及时消除安全事故隐患。

（2）安全培训教育不到位。未对全体员工开展全面的安全生产教育、培训、考试和考核，作业人员未取得相应作业资格即上岗作业；未建立健全作业人员三级安全教育档案卡，教育培训情况未如实记录，教育培训工作流于形式，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]规定。

（3）隐患排查不到位。未组织开展施工现场安全风险辨识工作，未定期对施工现场进行安全检查和巡查，对现场存在的登高作业不系安全带、违规攀爬钢架等安全隐患未及时发现和整改。

（4）“三违”行为整治不到位。未严格执行“杜绝违章指

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关规定，未及时制止施工人员的违章行为，部分施工人员从6#分拣车间西侧钢架处违规攀爬至房顶作业面，为事故发生埋下重大安全隐患；未督促所有施工人员按规定佩戴安全带，违规作业现象普遍存在。

3.监理单位：宁夏晟樾项目管理有限公司

（1）监理职责履行不到位。事发当天，项目总监理工程师未到岗履职，监理人员配置不足、履职不力；对项目部安全技术交底和安全培训教育工作监理不到位，未及时发现施工单位使用未经培训的人员实施钢结构顶棚安装作业的违规行为，未履行监理监督职责，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[6]规定。

（2）安全巡查不到位。未严格履行监理巡查职责，对施工方未提交复工复产申请资料、未取得复工许可即擅自复工的违规行为未及时发现和制止；对施工现场未编制《钢结构安装专项施工方案》、未开展安全技术交底的情况监督不力，对作业人员长期未按规范实施钢结构安装作业的行为未进行有效巡视检查和督促整改。

---

[6]《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

4.建设单位：宁夏农旅科技有限公司

（1）安全监管不到位。未严格履行建设单位安全生产管理职责，未及时发现并制止施工单位违规复工复产、未编制专项施工方案即擅自施工的违规行为，对施工全过程的安全监管流于形式，违反《建设工程安全生产管理条例》第四条[7]规定。

（2）安全培训不到位。未组织开展入场前全员安全培训教育，未对施工单位的安全培训工作进行监督检查，未及时发现施工现场未开展安全技术交底即违规作业的违章行为。

（3）隐患排查不到位。在施工过程中未切实履行安全生产管理职责，未定期对施工现场进行安全检查，未及时发现并消除施工现场未按专项施工方案作业、安全防护措施缺失等安全事故隐患，未有效督促各涉事单位落实安全生产工作要求。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合事故责任认定，提出以下处理建议：

（一）建议免予追究责任人员

张文向：男，汉族，出生于1988年3月16日，身份证号：64222619**********，户籍宁夏彭阳县草庙乡张街村，系延安久

---

[7]《建设工程安全生产管理条例》第四条　建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

恒创展建筑劳务有限责任公司劳务人员。其安全意识淡薄，在未系挂安全带、未采取任何有效安全防护措施的情况下，违规进行钢结构顶棚安装作业，在翻板作业过程中从钢构架顶部（约13.524米高）坠落。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.冯武善：男，吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司主要负责人，未严格落实安全生产责任制，未建立健全安全生产管理制度，未组织编制钢结构安装专项施工方案，未组织开展复工复产“六个一”措施，日常未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项[8]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定，建议由贺兰县应急管理局对其进行行政处罚。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

2.郭树田：男，吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司项目经理，系习岗镇乡村振兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目主要负责人，作为生产经营单位的其他负责人，其未严格落实安全生产责任制，未组织编制钢结构安装专项施工方案，未组织开展复工复产“六个一”措施，安全培训教育不到位，对劳务分包单位安全管理不到位，未及时督促检查施工现场安全工作，对事故的发生负有主要安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定，建议由贺兰县应急管理局对其进行行政处罚。

3.**杨志喜：**男，延安久恒创展建筑劳务有限责任公司法定代表人，系习岗镇乡村振兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目劳务负责人、专职安全生产管理人员。其未对工程项目实施有效的安全管理和安全检查；未对全体员工开展安全教育培训、考试、考核；未对施工现场安全风险进行辨识和管控；未对施工人员的违章行为进行制止，对事故的发生负有主要安全管理责任。其行

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项[12]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定，建议由贺兰县应急管理局对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司：作为施工单位，未编制专项方案、违规复工、安全管理缺失、培训教育不到位、隐患排查治理不力，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[14]、第四十一条

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第二款[15]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[16]的规定，建议由贺兰县应急管理局对其进行行政处罚。

2.宁夏晟樾项目管理有限公司：作为监理单位，事发当天项目经理未到岗履职，监理职责不到位；安全巡查不到位，未认真履行监理单位安全生产主体责任，对项目部安全技术交底和安全培训教育工作监理不到位，未及时发现并制止施工单位未制定施工方案、未取得复工许可进行施工的行为，对事故发生负有监理责任。建议由贺兰县住房和城乡建设局对其存在的违法违规行为依法依规处理。

3.宁夏农旅科技有限公司：作为建设单位，未及时发现并制止施工单位违规复工复产、未制定专项施工方案进行施工，未开展入场前全员安全培训教育。建议由贺兰县住房和城乡建设局对其存在的违法违规行为依法依规处理。

（四）其他处理建议

1.习岗镇人民政府：作为属地政府，对贺兰县习岗镇乡村振

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

兴农旅科技产业融合发展示范园建设项目监管不到位，未及时发现并制止施工单位违规复工复产、未制定专项施工方案进行施工的行为，未认真履行属地监督管理职责。建议贺兰县纪委监委对习岗镇人民政府相关负责同志履职情况开展调查，并依法依规处理；由贺兰县安全生产委员会对习岗镇人民政府相关责任人员进行约谈。

2.其他相关人员如有涉嫌犯罪的，建议司法机关依法追究刑事责任。

五、事故的主要教训

（一）施工单位安全管理体系形同虚设：安全生产管理制度不健全、制度执行流于形式，安全生产责任制悬空落地，应急管理体系不完善，无法有效保障施工现场安全生产。

（二）安全风险防控与隐患排查治理失效：建设单位、施工单位安全风险辨识不全面、隐患排查整治流于表面，各项安全管控措施未真正落地执行，未能及时消除施工现场安全隐患。

（三）现场安全违章行为失管失纠：施工现场高处违章作业等违规行为长期存在，现场安全管理未及时制止纠治，作业人员安全意识淡薄，存在严重侥幸心理，违规冒险作业。

（四）安全教育培训流于形式：施工单位对作业人员安全教育培训走过场、走流程，未切实提升作业人员安全防范意识和规范操作技能，导致作业人员缺乏基本安全作业能力。

（五）多方安全管理责任划分模糊：建设、施工、劳务、监

理等多方参建主体，安全管理协议签订不规范，各单位安全责任边界不清晰，安全管理衔接脱节，形成安全管理漏洞。

六、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，统筹好发展和安全。习岗镇党委、政府要深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，切实提高政治站位，坚持“人民至上、生命至上”，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要进一步统筹好发展和安全，把抓好安全生产工作摆到更加突出的位置，落实落细事故防范各项工作措施，以更加务实的态度、更加有力的举措，全力维护安全生产稳定形势，牢牢守住安全底线。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，深化各级各有关部门安全监管责任落实，对交叉领域要主动靠前一步，强化联合检查督查，建立健全信息共享、情况通报、联合查处等机制，形成安全监管工作合力。

（二）深刻吸取教训，压实企业主体责任。事故各责任单位要深刻吸取本次事故惨痛教训，严格落实安全生产主体责任，加强日常安全管理，切实强化安全风险管控和隐患排查治理，坚决遏制各类事故发生。**施工单位**（吴起县创艺彩钢保温材料有限责任公司）要健全全员安全生产责任制，完善安全管理制度、操作规程、应急预案，确保责任到人、执行到位。规范危大工程管理，钢结构安装等必须编制专项施工方案，履行审批、专家论证、技术交底程序，严禁无方案施工。严格审查承包商资质，签订规范

安全协议，明确各方边界。严格三级教育、特种作业持证上岗、临时用工管控，考核合格方可上岗。高处、吊装、动火等必须落实作业许可、现场监护、防护设施到位。建立动态排查、清单管理、闭环整改，重大隐患立即停工整治。**监理单位**（宁夏晟樾项目管理有限公司）要严格履行监理职责，强化施工方案、安全措施、复工条件审查；加大现场巡查频次，对高处作业等关键环节实施旁站监理，及时制止违规施工，督促整改隐患，确保现场安全受控。**建设单位**（宁夏农旅科技有限公司）要依法履行建设单位安全管理职责，加强对施工、监理单位的监督检查，督促落实安全责任，严格审查复工、方案、培训等关键环节，及时制止违法违规行为，全面管控项目安全风险。**行业主管部门**（贺兰县住房和城乡建设局）要切实履行行业部门监管职责，对贺兰县在建施工工地，开展全覆盖、无死角排查，重点紧盯高处作业、复工复产关键环节，逐企逐项建立隐患台账，明确整改时限、责任到人，实行销号管理，重大隐患一律停产停工、挂牌督办，绝不放过任何一个风险点。**属地政府**（习岗镇人民政府）要切实履行属地监管职责，认真查找事故发生的深层次原因，举一反三，强化安全监管。要深入辖区内施工现场进行检查，深查施工现场安全管理状况及开展隐患排查治理情况，落实《宁夏回族自治区党政领导干部安全生产责任制实施细则》，监督指导各相关企业刚性执行安全生产各项法律法规，督促企业严格落实安全生产主体责任，确保生产经营单位生产经营安全。

（三）组织开展警示教育，筑牢安全生产防线。事故各责任单位要立即组织召开全员事故警示会，以本次“3·23”一般高处坠落事故为典型案例，深入剖析事故发生的直接原因、间接原因和责任追究结果，让全体从业人员深刻认识到违规作业、安全管理缺失的严重危害，切实吸取本次事故的惨痛教训，摒弃侥幸心理和麻痹思想。要重点教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，明确高处作业、钢结构安装等危险作业的安全要求，规范作业行为，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。对本单位的特种作业人员，必须严格按照国家有关规定，组织开展专项培训、考核，确保其取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，严禁无证上岗、违规操作。要进一步加强各项作业的现场监护，明确监护人员职责，强化现场安全管控力度，在高处作业、吊装作业等危险作业区域设置明显警示标志，配备齐全安全防护设施。对现场各类违章违规行为采取“零容忍”态度，建立健全违章处罚机制，对发现的违章指挥、违章操作行为，严肃追究相关人员责任，绝不姑息迁就，形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围，切实筑牢安全生产思想防线和现场防线。