亳州谯城乐乐家具城“5·18”较大起重伤害事故调查报告

亳州市政府事故调查组

亳州市政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位基本情况.....2
（二） 事故单位日常安全管理情况.....2
（三）涉事自制升降平台（以下简称“升降平台”）有关情况.....3
（三）涉事建筑物和现场有关情况.....8
（四）事故发生经过.....10
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....10
（六）天气情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）医疗救治和善后情况.....12
（四）事故应急处置评估情况.....13
三、事故原因分析.....13
（一）直接原因分析.....13
（二）间接原因分析.....14
（三）其他可能因素排除.....15
四、有关责任单位存在的主要问题.....15
（一）事故发生单位.....15
（二）地方党委政府、有关部门和村委会.....15
五、对有关责任单位及责任人员的处理建议.....17
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....17
（二）对有关人员的处理建议.....18
（三）建议给予处分的责任单位.....18
（四）建议移交线索问题.....19
六、事故主要教训.....19
（一）安全发展理念树立不牢.....19
（二）属地和监管部门责任落实不到位.....20
（三）执法处罚不严是最大的漏洞.....20
（四）企业安全主体责任严重缺失.....21
七、事故整改和防范措施.....21
（一）提高整治站位，明确责任，树牢安全发展理念.....22
（二）坚持问题导向，强化责任担当，深入开展“打非治违”.....23
（三）坚持协调联动，进一步防范化解各类安全风险.....23
（四）用好案例教育，进一步加强安全宣传教育培训.....24

亳州谯城乐乐家具城“5·18”较大起重伤害事故调查报告

2025年5月18日下午14时40分许，谯城区立德镇乐乐家具城（以下简称“乐乐家具城”）发生一起起重伤害事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失75万元。

事故发生后，省长王清宪作出重要批示，要求亳州市尽快查明事件原因，做好死者家属安抚，妥处善后。市委、市政府主要负责同志接报后批示，要求抓紧查清事故原因，做好善后和舆情稳控工作。5月20日，省安委会办公室对该起事故进行挂牌督办，要求依照有关法律法规规定开展事故调查，形成事故调查报告（初稿）报省安委办初审后，按程序批复结案并向社会公布。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规，市政府批准成立了以市应急局为组长单位，市公安局、住房城乡建设局、自然资源规划局、市商务局、市场监管局、总工会及谯城区政府为成员单位的亳州谯城乐乐家具城“5·18”较大起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时聘请建筑、特种设备等领域专家，并邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员问询、调阅资料、专家论证等，

查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故有关单位和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了事故防范整改的措施建议。

经调查组认定，亳州谯城乐乐家具城“5·18”较大起重伤害事故是一起因生产经营单位负责人严重违法违规、主体责任不落实，地方党委政府及其有关部门和单位履职不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况。

乐乐家具城（个体工商户），成立于2009年7月27日，该家具城2016年拆旧重建，上下三层框架式结构房屋，建筑总面积1548.78平方。经营者为岳艳平，统一社会信用代码为92341602MA2QN4R101，注册地址为谯城区立德镇立德行政村立德西95号（图1），所属行业为零售业，经营范围包含：家具零售。当前经营状态为存续。实际由栾宁海（乳名海龙）和岳艳平两人共同经营，栾宁海负责家具店日常管理和维护，岳艳平负责财务管理。2016年，栾宁海自雇无证人员自行焊接制成了简易升降平台，该升降平台无设计、无质量合格证、无生产厂家等。

（二）事故单位日常安全管理情况。

乐乐家具城安全生产主体责任严重缺失，未建立健全并落实全员安全生产责任制,未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程,未组织制定并实施安全生产教育和培训计划,未保证安

全生产投入的有效实施,未组织建立并落实双重预防工作机制,未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，主要负责人和实际经营者安全生产意识淡薄，对乐乐家具城长期存在的安全隐患检查不到位，对升降平台的危险性认识不足，安全防护措施不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

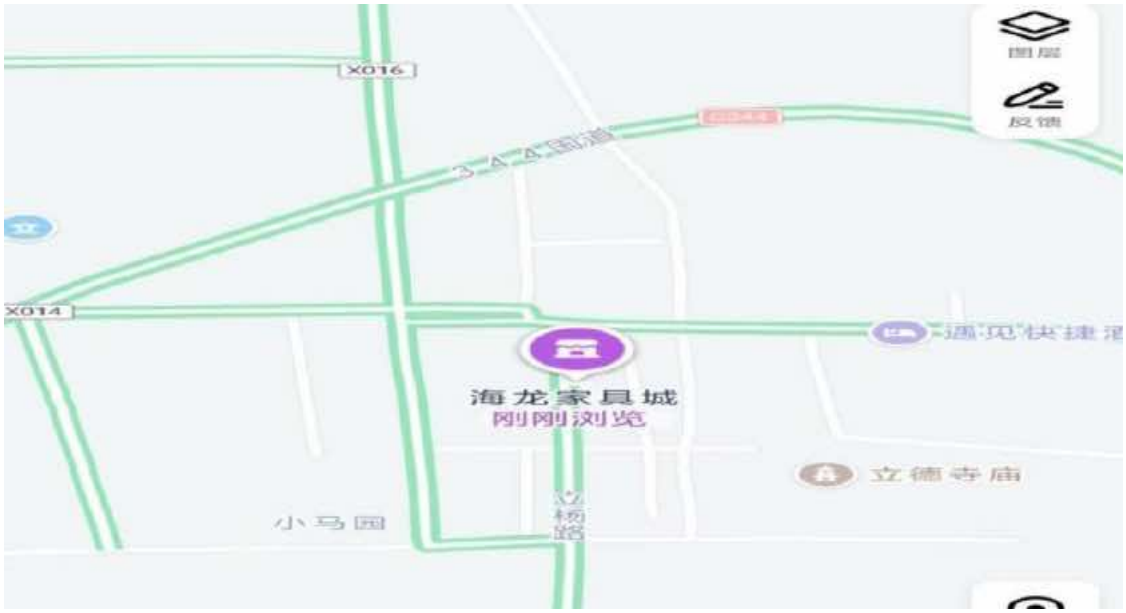


图 1 事故发生单位地理位置图

（三）涉事自制非标准升降平台（以下简称“升降平台”）有关情况。

1.升降平台建设情况。2016 年房屋建成后，栾宁海为方便销售家具上下运输，自行联系安装人员，购买了焊接升降平台所需物件、材料，由安装人员自制焊接而成。建成后升降平台长 2.61m、宽 1.25m、高 2.47m（图 2），用途为日常运输家具使用。因安装人员为栾宁海联系，安装人员姓名和联系方式等相关信息并未告知其家庭成员，鉴于栾宁海已死亡且制作安装时间久远，

无法追溯安装人员有关情况。

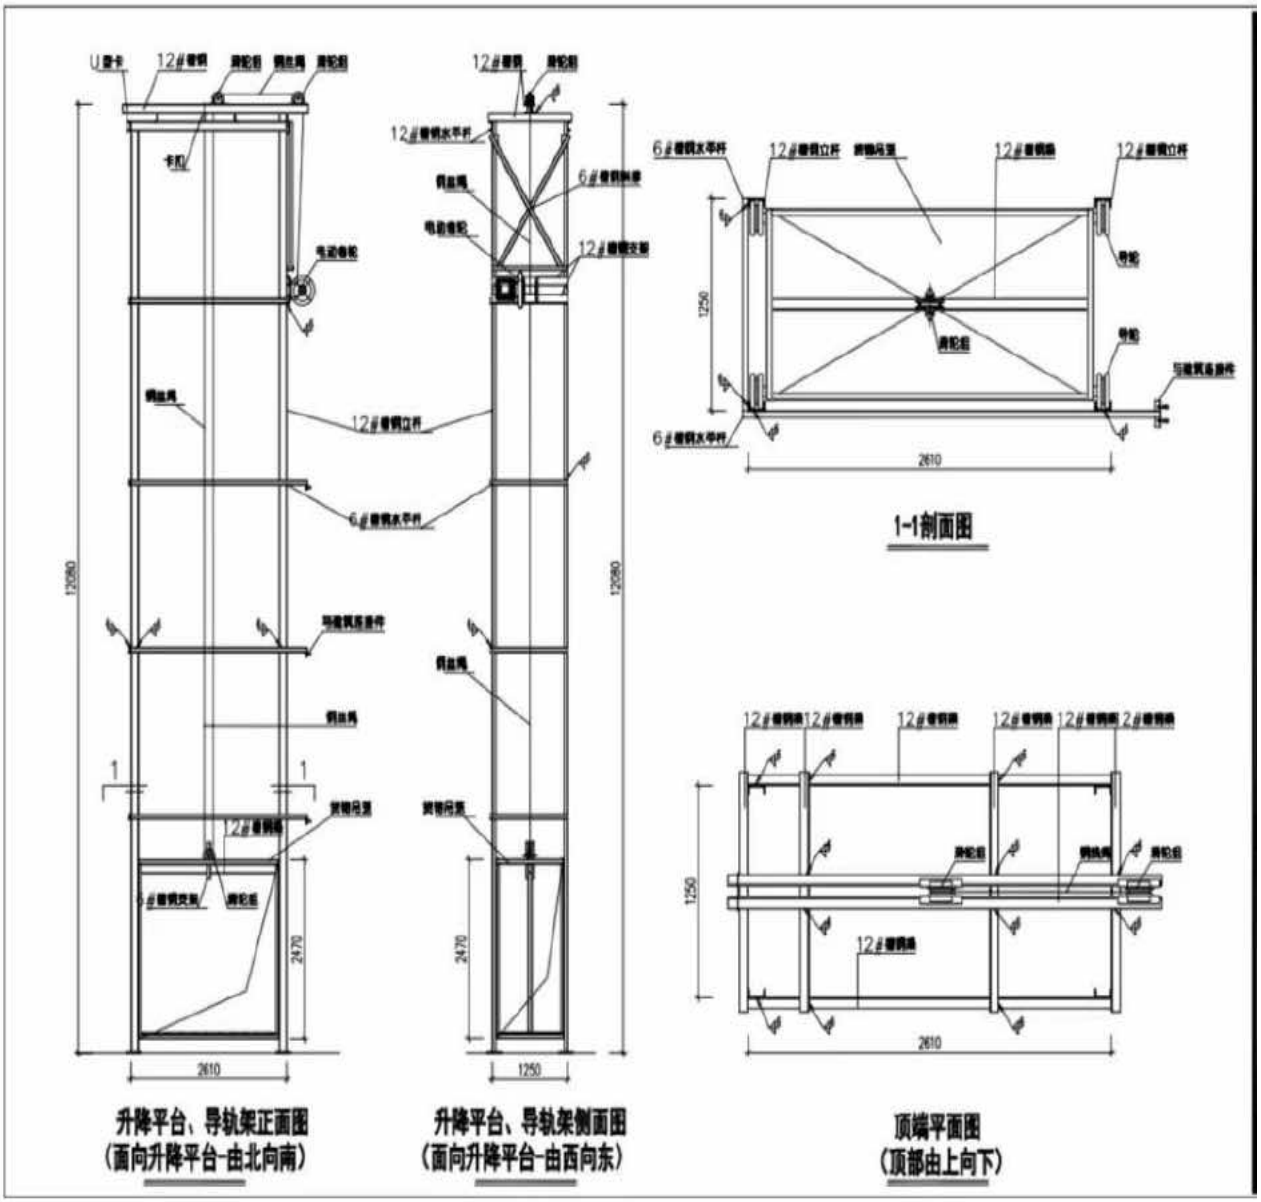


图 2 升降平台、导轨架正面、侧面、剖面图

2.升降平台勘查情况。该升降平台采用C形槽钢用电弧焊工艺制作而成，共有四根导轨架位于升降平台的四个拐角处，由两

根 11.8cm*5.7cmC 型槽钢拼接对焊；顶部由四根 11.8cm*5.7cmC 型槽钢将四根导轨架焊接连接，并在连接杆上焊有两根纵梁，纵梁上加焊了一根横梁，两只定向滑轮固定在横梁上。升降平台架设高度为 12.08m，牵引钢丝绳从卷扬电动机侧卷筒输出经两只定向滑轮至升降平台横梁上的定滑轮，再通过升降平台横梁上定滑轮至导轨架横梁，用钢丝绳绳卡固定。电控装置采用 LA4-2H 控制按钮控制上下，共配置两套。一套位于建筑物三层，另一套从卷扬电动机加长控制线至建筑物一层。牵引钢丝绳为 6*12 丝，直径 7.8mm 棉芯镀锌牵引钢丝绳，在升降平台钢结构西侧离顶梁约 2.40m 处配置一台电动卷扬机。牵引钢丝绳从电动机侧卷筒输出经过两只定向滑轮至升降平台横梁上的定滑轮，再通过升降平台横梁上定滑轮至导轨架横梁，用钢丝绳绳卡固定。该升降平台顶部未封闭[1]，无铭牌标识和额定承重量[2]、无超载保护装置、无上限位、无上极限开关、无下限位、无下极限开关[3]、无下行超速保护装置，未见安全设施、安全附件、安全保护等装置（见图 3、图 4）。

事故现场牵引钢丝绳已断裂，一端悬于升降平台楼层二层和三层之间，离地面约 5.5m，另一端位于三层地面。钢丝绳断裂处较为齐整。升降平台坠落到一层，周边可见零星散物，结构件

[1]《简易升降机安全规程》（GB 40160-2021）5.1.2.1 升降平台井道应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。
[2]《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）10.1 所有标记、标牌和安全标志应清晰易懂和具有永久性，应采用不能撕毁的耐用材料制成，并应设置在明显部位。
[3]《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）9.5.1 曳引式、强制式和齿轮齿条式简易升降机应设置上、下限位开关。

多处塑性变形（图 4）。



图 3-1 升降平台上端牵引钢丝绳断口



图 3-2 升降平台下端牵引钢丝绳端口



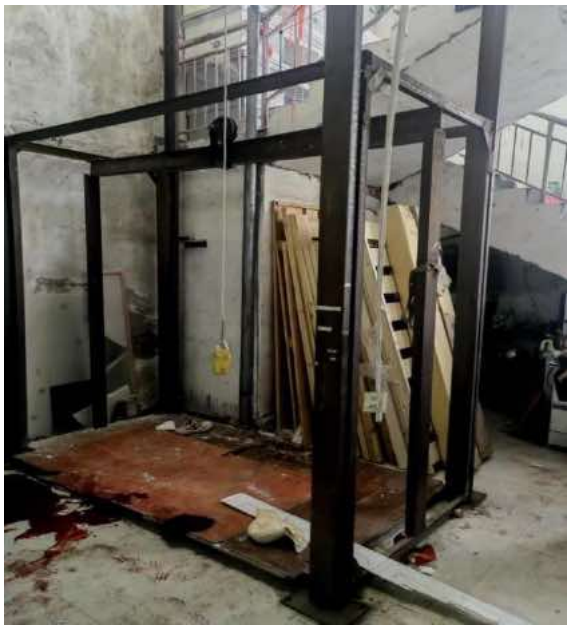


图 3-3 升降平台坠落至一层实物图



图 4-1：①无超载保护装置 ②无上限位、无上极限开关

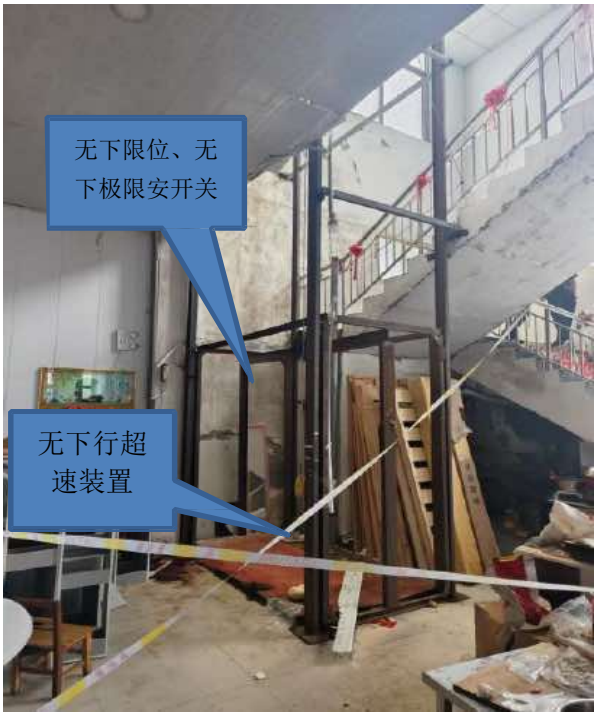


图 4-2：①无下限位、无下极限开关、②无下行超速保护装置



图 4-3 钢丝绳采用多层缠绕方式



图 4-4 ①无缓冲器、②无停止装置

（三）涉事建筑物和现场有关情况。

1.涉事建筑物基本情况。

乐乐家具城，房屋土地面积约160平方、上下两层。后栾永魁通过土地置换和花钱购买等方式，将土地增至677.61平方米。2016年，栾永魁儿子栾宁海经营该家具城，因房屋面积小、家具放不下等原因，栾永魁以栾宁海为申请人填写了谯城区一户一宅情况备案表，找到时任村书记付红军签字。2016年2月29日，付红军在村（居）民小组意见、村（居）委会意见栏上签字同意后，时任村会计马迅予以盖章。之后栾永魁又找到了时任立德镇土管所所长马德学，把备案表交给了马德学，后谯城区国土资源局古城中心所未经审核也在备案表上盖章，但乡镇政府一直未给予签字盖章。于是该房屋在审批手续不完整情况下，开始违法施工建设，建设过程乡镇无相关单位对超面积建设等行为进行过程监管。2020年谯城区政府组织乡镇农户房屋确权登记，由于该房屋建设面积与批准面积严重不符，未给予该户主发放房屋不动产权证。

2.事故房屋现场勘查情况。

经现场勘查，该建筑物为3层，1至2层为框架结构，3层为钢构结构，总体呈“L”型，建筑总高约12.3米，建筑面积首层约516.26平方米，建筑总面积1548.78平方。事故发生在建筑物东南角处楼梯处，紧靠建筑物东墙面，距南侧墙面3.9米处。（见图5）

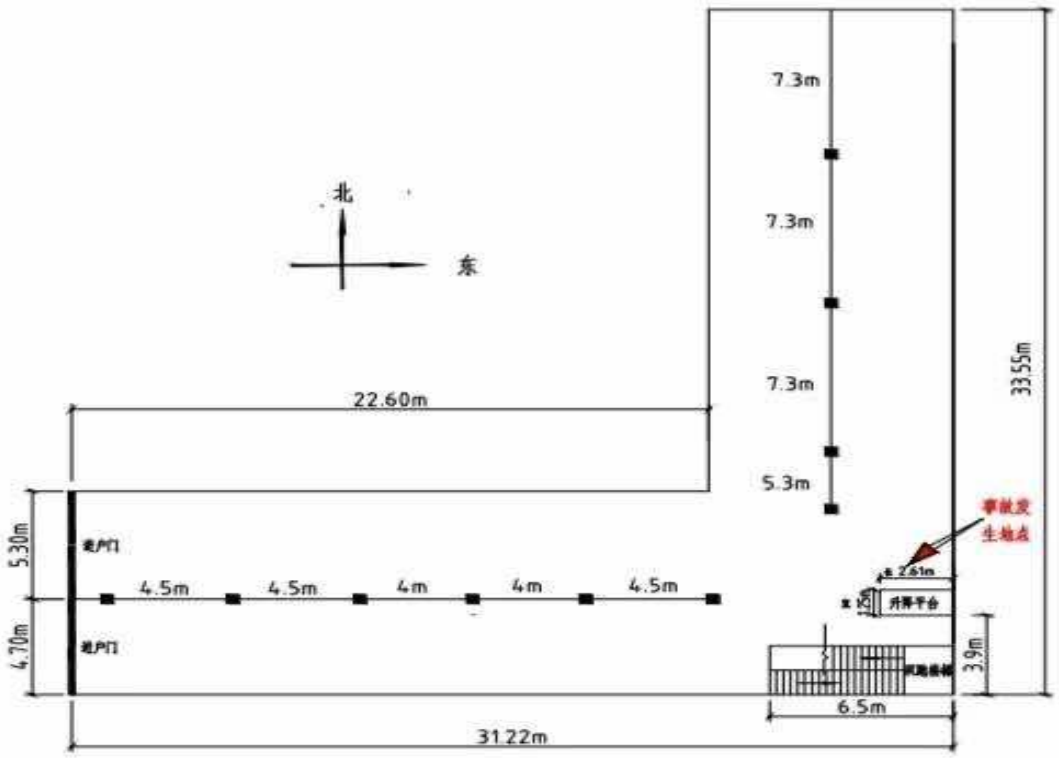


图 5-1 乐乐家具城首层平面图

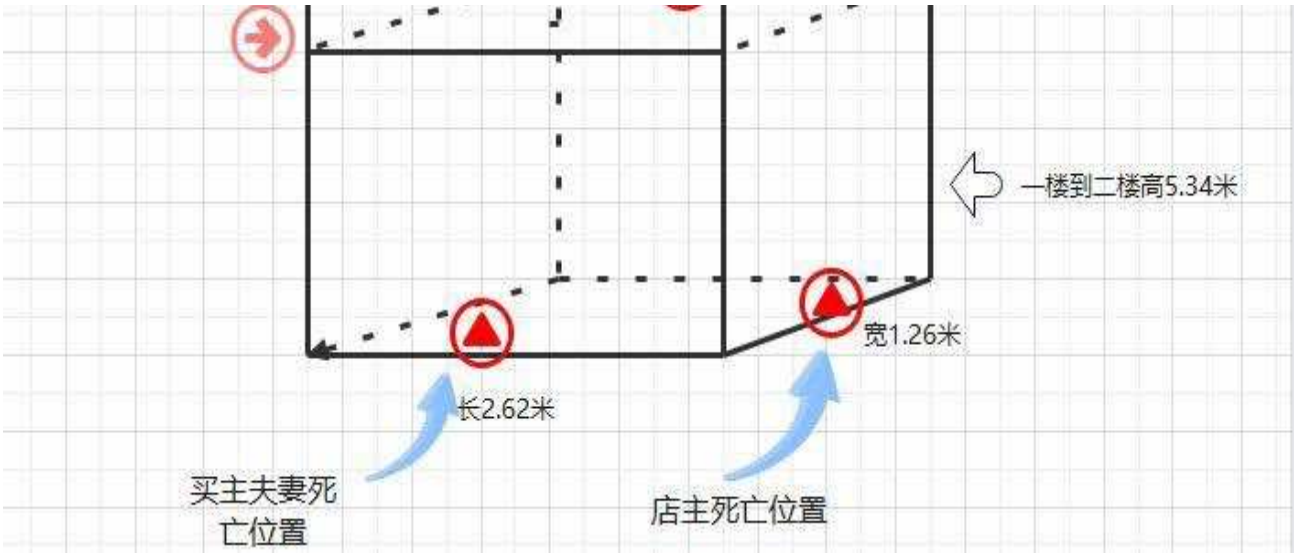


图 5-2 事故人员位置图

（四）事故发生经过。

2025 年 5 月 18 日 14 时 29 分许，涡阳县临湖镇段营行政村村民段体章、段王氏夫妻两人带着 9 岁孙子段子墨，到谯城区立德镇乐乐家具城购买家具，栾宁海现场接待了段体章一行，现场 4 人在一楼看过家具后，段体章夫妻对价格不满意，生意未谈妥。14 时 37 分许，栾宁海又邀请段体章夫妇和孙子乘坐升降平台到三楼继续看家具。栾宁海操作该升降机内的 LA4-2H 控制按钮进行上行，14 时 39 分许，当升降平台运行至离地面高度约 8.70m 时，由于卷扬机无钢丝绳卷绕保护装置，导致牵引钢丝绳叠加缠绕高于钢丝绳卷筒南端侧板时瞬间脱落，被卷筒侧板棱角瞬间剪切，引起牵引钢丝绳断裂，直接造成升降平台迅速坠落至一楼地板，造成段体章夫妇当场死亡，栾宁海重伤、段子墨轻伤。后栾宁海救治无效死亡，事故共造成 3 人死亡，1 人受伤。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。

（1）栾某海 ，男，亳州谯城区立德镇人，身份证号码：341281********3610，乐乐家具城负责人，死亡。

（2）段某某，男，亳州涡阳段营行政村人，身份证号码：341223********3938，乐乐家具城顾客，死亡。

（3）段某氏，女，亳州涡阳段营行政村人，身份证号码：341223********3940，乐乐家具城顾客，死亡。

（4）段某墨，男，9 岁，段体章、段王氏孙子，身份证号

码：341621********8415，轻伤。

2.直接经济失。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986） 统计，事故造成直接经济损失为 75 万元。

（六）天气情况。

根据气象部门预报，谯城区 2025 年 5 月 18 日（周日）事故发生时，当天天气晴朗，气温 22-30 摄氏度，西南风 3 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

15 时 15 分，栾宁海的儿子栾小乐拨打 110 报警电话并简要叙述了事故情况；15 时 20 分，立德镇党委书记杜洋接到古城卫生院院长关于事故信息的报告；15 时 22 分许，杜洋向分管副区长李亚报告了事故信息；15 时 47 分，市应急局接市政府值班室电话，要求尽快核实立德镇家具店伤亡事故具体情况，市应急局立即电话要求谯城区应急局进行核实；15 时 49 分，立德镇政府向谯城区应急局电话报告事故情况；16 时 21 分,谯城区应急局电话向市应急局报告了事故情况，期间又电话向区委区政府报告了事故情况；17 时 01 分，立德镇政府向谯城区应急局报送 5·18 事故情况纸质报告，17 时 19 分，谯城区应急局向市应急局上报了事故纸质报告；17 时 31 分市应急局通过值班报送系统向省应急厅报送了事故信息。17 时 30 分许，市政府成立了 5·18 事故应急指挥部，决定启动三级响应，并向谯城区政府印发《关于启

动生产安全事故三级应急响应的紧急通知》；5月19日10时58分，谯城区应急局通过全国生产安全事故统计信息直报系统报送了事故信息。6月4日，谯城区应急局对事故受伤人员情况进行了补报。

（二）事故现场应急处置情况。

15时25分，立德派出所到达现场处置做好现场维稳和秩序管控；15时50分，立德镇党委书记杜洋到达事故现场，安排镇长、镇政府班子成员、安委办、派出所等人员维持现场秩序，组织人员全力进行抢救，并妥善保护事故现场，积极与伤者家人取得联系，做好善后工作；市委市政府主要负责同志接报后，立即委托市应急局局长程效银同志赶赴现场指导应急处置和善后工作。17时18分许，市安委办主任程效银到达事故现场开展指导救援，对应急处置工作做出安排部署。17时30分，市政府成立由市委书记、市长秦凤玉任总指挥，副市长薛敬百任常务副总指挥，市应急局局长程效银任副总指挥，有关部门和谯城区政府负责人任成员的“5·18”事故应急处置指挥部。23时10分许，省应急厅工作组赶赴事故现场指导救援处置工作。谯城区委书记周霄，区委副书记、区长宋保众，区委常委、常务副区长李亚，区应急局、市场监管局、商务局主要负责同志等均第一时间赶到现场开展应急救援处置工作。

（三）医疗救治和善后情况。

14时50分许，岳艳平拨打了120急救电话和古城卫生院电

话；15 时 25 分，古城卫生院 120 医护人员到达现场后，立即对事故重伤人员栾宁海进行救治，现场经 120 急救医生确认段体章、段王氏已死亡，重伤人员栾宁海立即送往古城卫生院进行救治，后经抢救无效于 16 时 50 分死亡。段子墨也随 120 救护车到古城卫生院进行检查救治，5 月 22 日出院回家康复。

5 月 18 日晚，谯城区政府组织成立了现场处置、医疗救治、舆情应对、信息综合、善后处置、事故调查等 6 个工作组，采取“多对一包保”方式,对遇难者家属进行安抚，积极协调解决善后事宜。由市、区网信部门牵头，会同公安、属地政府等单位，全面监测舆情动态，从快处置舆情信息，该事故未在网络传播发酵，未监测到负面舆情信息。

（四）事故应急处置评估情况。

事故发生后，地方政府及应急、公安、卫生等部门接到事故报告后，能够及时调度并出动救援力量开展应急处置工作；伤员救治及时，事故现场及周边社会秩序管控有力，未发生负面舆情， 应急处置平稳。各部门事故信息报送基本上按照相关要求做到及时、有序。但事故信息报送存在程序不规范、信息倒流等问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

经现场勘察，由于事故升降平台牵引钢丝绳在卷筒上采用多 层缠绕方式[4]，卷筒轴承支座固定螺栓松动位移，水平度偏斜。

[4]《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）7.3.6.3 的要求：卷筒上只能绕一层钢丝绳。涉事升降平台牵 引钢丝绳在卷筒上采用多层缠绕。

当牵引钢丝绳叠加缠绕高于卷筒南端侧板时瞬间脱落，被卷筒侧板棱角瞬间剪切，引起牵引钢丝绳断裂，该自制升降平台无任何安全保护装置，造成该升降平台直接坠落到一层，致 3 人死亡，1 人受伤。见图 6。



图 6-1 轴承支座有位移迹象



图 6-2 卷筒侧板明显变形和摩擦痕迹

（二）间接原因分析。

1. 事故发生单位主体责任不落实，未建立相关安全生产规章制度，无升降平台运行管理制度和维修保养制度，无维修保养记录和起重设备使用操作规程，违规使用无设计、无受力计算、无施工安装过程资料的“三无”产品，违规组织顾客乘坐无任何安全防护措施的升降平台是导致事故发生的间接原因之一。

2. 属地和相关部门对安全生产治本攻坚三年行动落实不到位，尤其对商贸企业、自制非标准升降平台等日常隐患排查不深

不细不实，打非治违不力，导致事故生产经营单位长期违规使用 自制非标准升降平台。

（三）其他可能因素排除。

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故 意破坏、突发灾害等其他因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位。

1.亳州谯城区乐乐家具城。未完全履行房屋建设审批手续，违规超面积建设，在生产经营活动中，未落实企业安全生产主体责任[5]，未建立健全安全生产相关规章制度，安全生产意识淡薄，未开展日常隐患排查整治，违规组织人员乘坐和使用无任何安全防护设施的自制非标准升降平台。

（二）地方党委政府、有关部门和村委会。

1.立德镇政府。未严格落实属地监管职责，对辖区内安全形势分析不到位，组织开展“打非治违”不力，开展隐患排查整治不认真，未及时发现和督促乐乐家具城整改升降平台存在的安全隐患。对党政和消防应急办公室落实《安徽省工贸行业非高危微型企业安全生产检查指导意见（试行）》不力，以及其对商贸领

[5]《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

域小场所日常隐患排查不到位失察；对市场监管部门未按照业务相近的原则开展非标准升降平台打非治违问题；对经济发展和社会事业办公室工贸企业日常隐患排查整治不认真，未及时发现和督促整改事故单位升降平台隐患等问题失察。

2.立德镇立德行政村。对乐乐家具城违规建房问题审批把关不严、开展安全检查不认真，对排查发现的乐乐家具城升降平台存在的安全隐患未及时上报、未督促整改到位。

3.立德镇党政和消防应急办公室。落实《安徽省工贸行业非高危微型企业安全生产检查指导意见（试行）》和工贸领域治本攻坚三年行动不力，对商贸领域小场所日常隐患排查不认真，未及时排查发现事故单位升降平台存在的安全隐患[6]。

4.立德镇经济发展和社会事业办公室。落实商务领域治本攻坚三年行动不力，开展安全检查不认真，不细致，未能及时发现和督促整改乐乐家具城升降平台存在的安全隐患，也未建立隐患排查信息共享机制，未及时向相关部门通报问题隐患。

5.立德镇市场监管所。未严格落实市场监管系统治本攻坚三年行动，未按照“业务相近”的原则，组织开展自制非标准升降

[6]《安全生产法》第六十五条　应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：
（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；
（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；
（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

平台隐患排查整治，未能及时发现和制止乐乐家具城违规使用自制升降平台行为，对乐乐家具城违规进行工商登记行为失察、失管。

6.谯城区市场监管局。落实市场监管系统治本攻坚三年行动部署不力，督促指导基层市场监管所按照“业务相近”和有关部门开展隐患排查以及“打非治违”不力，对市场主体违规工商登记行为失察、失管。

7.谯城区商务局。落实商务系统治本攻坚三年行动不力，对乡镇商贸流通领域企业安全管理和隐患排查整治工作指导不力，隐患排查整改不实不细。

8.谯城区应急局。落实《安徽省工贸行业非高危微型企业安全生产检查指导意见（试行）》不力，对乡镇开展非高危型企业隐患排查整治工作指导不到位。

9.谯城区政府。安全发展理念树得不牢，未认真吸取谯城区近年来小场所、小部位发生的事故教训；开展工贸和商务领域治本攻坚三年行动不深不实；对有关部门查处违法违规生产经营不力、开展隐患排查整治工作不到位失察，对职责交叉的自制非标准升降平台监管职责未及时明确。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员。

栾某海，男，汉族，群众，谯城区乐乐家具城经营负责人，安全意识淡薄，对重大风险隐患认识不足，违反安全管理规定组

织人员冒险进入危险区域，鉴于在事故中死亡，建议不追究责任。

（二）对有关人员的处理建议。

对企业乐乐家具城法定代表人、岳某某，建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚；对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料已移交纪委监委机关，对相关单位和人员依规依纪依法进行问责处理。

（三）建议给予处分的责任单位。

1.立德行政村。对排查发现的乐乐家具城升降平台存在的安全隐患未及时上报、未督促整改到位，建议其向立德镇政府作出深刻书面检查。

2.立德镇党委政府。未严格落实属地监管职责，对辖区内安全形势分析不到位，组织开展“打非治违”不力，开展隐患排查整治不认真，未及时发现和督促整改非标准简易升降设备存在的安全隐患。建议其向谯城区政府作出深刻书面检查。

3.谯城区市场监管局。落实市场监管系统治本攻坚三年行动部署不力，督促指导基层市场监管所按照“业务相近”原则开展非标准简易升降设备隐患排查整治不力，建议其向谯城区政府作出深刻书面检查。

4.谯城区商务局。落实商务系统治本攻坚三年行动不力，对乡镇商贸流通领域企业安全管理和隐患排查整治工作指导不到位，建议其向谯城区政府作出深刻书面检查。

5.谯城区应急局。落实《安徽省工贸行业非高危微型企业安

全生产检查指导意见（试行）》不力，对乡镇开展非高危型企业隐患排查整治工作指导不到位。建议其向谯城区政府作出深刻书面检查。

6.谯城区政府。吸取事故教训不深刻，开展治本攻坚三年行动不深入，落实属地监管职责不到位，对有关部门查处违法违规生产经营不力、开展隐患排查整治工作不到位失察，对职责交叉的自制非标准升降平台监管职责未及时明确。建议其向市政府作出深刻书面检查。

（四）建议移交线索问题。

1.谯城区市场监管局依据《安徽省经营主体住所（经营场所）登记管理办法》第十一条规定[10]，为同一地址办理2张营业执照[11]的法律适用不准确。该问题建议移交谯城区政府进一步核查处置。处理结果及时报事故调查组组长单位。

2.建议将事故单位违法违规建房行为线索，移交谯城区政府进一步调查处理，对相关责任人进行责任倒查，依法依纪进行追责问责。处理结果及时报事故调查组组长单位。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念树立不牢。

[10]《安徽省经营主体住所（经营场所）登记管理办法》第十一条：物理分割后能够确定具体工位的工业厂房、集中办公区、产业科技孵化器等可以作为住所（经营场所），以“一址多照”方式登记多个经营主体，登记机关 应当在经营主体登记的住所（经营场所）后标注“（一址多照登记）”。提供“一址多照”住所（经营场所）的 建筑物所有权人、管理人等应当依法配合监管部门加强对经营主体合规经营的督促指导，对建筑物的真实性、合 法性、安全性和有效性等负责。

[11] 另一张为亳州市谯城区栾小乐家具店，成立于2024年3月21日，经营者为栾宁海，统一社会信用代码为92341602MADDGQND3F，注册地址为：谯城区立德镇立德行政村立德西95号，行业类别为家具零售，经营范围：家 具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务。

习近平总书记强调，“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。”该起事故再一次验证，没有安全保障作为前提的经济发展，必然会以牺牲人的生命为代价，必然会阻碍经济社会健康发展。近年来谯城区多次发生的小场所、小部位安全事故，连续两年发生安全生产较大事故， 吸取教训不深刻，举一反三开展隐患排查治理不力，该起事故发 生在全国、全省正在深入开展治本攻坚三年行动期间，反映出谯 城区政府及有关部门对小微企业安全生产工作的复杂性认识不 到位，排查整治不深入、不彻底，以及基层安全生产监管力量薄弱、监管执法存在空白；也反映出一些领导干部安全发展理念树得不牢，安全生产底线思维和红线意识不强，工作部署落实不细不实，排查整治工作浮于表面，对显而易见的隐患，长期视而不见，安全防线失守。

（二）属地和监管部门责任落实不到位。

对职能交叉和新行业新业态安全监管职责不明或存在空白事项，未按照《安全生产法》规定的“业务相近”的原则明确监管部门，致使安全监管存在都管都不管的问题，导致行业部门和属地政府对“打非治违”工作都不愿“向前多走一步”，存在“只管合法、不管非法”“各自为政”的现象，安全监管工作未形成合力，谯城区市场监管部门未能按照业务相近的原则主动开展排查非标准简易升降设备；商务部门未能及时指导乡镇开展商务领域隐患排查整治；应急部门未能指导乡镇落实《安徽省工贸行业

非高危微型企业安全生产检查指导意见（试行）》和工贸领域治本攻坚三年行动部署；乡镇属地管理责任也未能有效压实，对辖区内的风险情况不明，镇属各职能部门监管责任悬空，日常巡查检查流于形式，致使事故企业安全隐患长期存在。

（三）执法处罚不严是最大的漏洞。

严格执法是政府部门履行法定监管职责所系，是推动企业落实主体责任的有力抓手，也是安全生产的重要保障。该起事故表明，一些行业部门对“三管三必须”认识不到位，“只管目录内、 不管目录外，只管合法、不管非法，只管许可的、不管未许可的， 只管大场所、不管小场所”的错误观念长期存在，对分布在小微 企业、作坊、仓库的非标准简易升降设备非法制造安装等重视不够，监管执法“宽、松、软”和“不会、不愿、不敢”开展执法检查问题较为严重，留下了监管漏洞，也导致了事故隐患不能有效整治，风险防控不能及时管控。

（四）企业安全主体责任严重缺失。

企业主体责任不落实是最大的风险隐患。企业是安全生产责任主体，其主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责。事故企业不落实安全生产主体责任，安全意识淡薄，对安全问题漠不关心、心存侥幸，唯利是图，罔顾生命，在安全投入上“能省则省”、投入不足，对长期存在的安全隐患不排查、不整治，日常维护保养严重缺失，设备“带病运行”，致使安全生产风险隐患处于失控状态，且冒险使用存在事故隐患的设备，企业主体责任在“最后一公里”彻底落空，不发生事故是侥幸，发生事故是必

然。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，明确责任，树牢安全发展理念。

谯城区党委、政府要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全的重要论述，牢固树立“两个至上”安全理念，深刻吸取事故教训，统筹好发展和安全，进一步强化底线思维、极限思维，始终保持“时时放心不下”的责任感和“睁眼睡觉”的警觉性，以大概率思维应对小概率事件，以专业化态度、科技化手段和“一根筋”劲头，抓细抓实各项安全防范措施，抓好容易忽视的“小部位、小场所”以及职能交叉业态的安全管理，要按照《安全生产法》要求的“业务相近”原则，明确简易升降设备“全链条”监管部门，同时要举一反三，进一步明确冷库、物流园区、各类市场等职能交叉和新行业新业态的监管部门和监管职责，开展“全链条”监管。要全面压实企业主体责任，常态化开展隐患排查整治，要加强业务知识业务能力培训，切实提升企业和监管人员发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，坚决消除重大事故隐患、有效管控重大安全风险，筑牢安全防线。

（二）坚持问题导向，强化责任担当，深入开展“打非治违”。

谯城区委、区政府和各有关部门要坚持以问题和事故为导向，强化责任担当作为，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，全面落实安全生产“三管三必须”责任清单， 区安委会及其办公室要充分发挥综合协调作用，综合运用督察督导、考核巡查、季度“赛马”、通报约谈等手段，采取“一竿子

插到底”方式开展随机暗访检查，推动压紧压实党政领导责任、属地管理责任和部门监管责任，特别是乡镇（街道）、村庄（社区）等基层组织以及开发区、工业园区的隐患排查责任，充分发挥基层网格化管理作用，切实把“打非治违”责任与措施落实到具体场景、具体岗位、具体人员，真正以责任落实倒逼工作落实。 要持续在“规范合法、打击非法”上出实招，彻底改变“只管目 录内、不管目录外，只管合法、不管非法”的错误观念，以“零 容忍”的态度组织开展特种设备目录外设施设备、成品油、平台 经济、醇基燃料等新行业新领域的“打非治违”工作，尤其要突 出简易升降设备、起重设备等组装、安装、改造、修理、维保、 检验检测，或倒卖、出租、出借有关资质等违法行为打击力度， 从严顶格处罚，依法追究刑事责任，确保每个环节、每个节点都 有人抓、有人管、有人监督落实。

（三）坚持协调联动，进一步防范化解各类安全风险。

谯城区委、区政府和各有关部门要加强协调联动和信息共享，充分发挥行业主管部门和安全生产专项领导小组牵头抓总作用，全面开展安全生产“一件事全链条”监管，形成齐抓共管格局。在全面开展目录外特种设备及醇基燃料、平台经济等新行业、 新业态“打非治违”的同时，要压实企业主体责任、行业监管责 任和乡镇（街道）属地管理责任，建立隐患排查信息共享机制，及时向有关行业监管部门通报涉及的风险防控和隐患排查整治情况，确保实现隐患整改闭环管理。要进一步依托网格化管理体系，聚焦生产经营性自建房、小商贸、小散工程、“九小场所”、

小冷库等小场所、小部位以及动火作业、临时用电、登高作业、有限空间作业等高危作业，对辖区内小型企业、作坊开展常态化巡查，对排查的隐患，一律建立清单，明确责任，限期整改。

（四）用好案例教育，进一步加强安全宣传教育培训。

谯城区委、区政府和各有关部门要深刻吸取事故教训，进一步建立健全事故灾害信息报送机制，做到事故灾害信息报送及时准确、程序规范、基本要素完整，严防事故灾害信息迟报漏报和信息倒流。要充分利用“案例教育法”，开展多层次、多形式的宣传警示教育，加大事故投诉举报奖励的宣传力度，不断完善举报受理、核查、奖励等工作制度，鼓励群众积极举报身边的安全隐患和非法违法行为，对群众举报的非法违法生产经营行为，有关主管部门要不等不靠，尽快组织核查，对查实的要按规定给予奖励。要针对本次事故暴露出的问题，开展一次安全警示教育。要充分利用好新媒体平台，通过“两微一抖”等途径及时推送典型事故案例，发布安全提示，宣传安全理念、普及安全知识、推广安全技能，不断提高群众安全意识、防范能力，推动安全宣贯走深走实。

亳州谯城乐乐家具城“5·18”较大起重伤害调查组

2025 年 10 月