郑州新郑河南**学院“7·29”较大触电事故调查报告

2024年7月29日16时10分许，位于郑州市新郑市**镇**路*号的河南**学院**校区在组织人员对校内**湖抽排水系统进行检修更新时发生一起触电事故，造成3人死亡，直接经济损失406万元。

依据《中华人民共和国突发事件应对法》，参照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规有关规定和市领导批示精神，郑州市人民政府成立由市应急局、市公安局、市总工会、市教育局、市城建局和新郑市人民政府等单位人员组成的“7·29”较大触电事故调查组，并邀请市监察委员会和省监察委员会驻河南**学院监察专员办公室派员参加，对事故进行全面调查。省安委会对事故查处工作挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问谈话、现场勘验、视频分析、检测试验和专家论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失和事故信息报告等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，郑州新郑河南**学院“7·29”较大触电事故是一起因配电设备设施和线路长期存在漏电安全隐患，作业人员违规作业，配电系统漏电保护功能失效而导致作业人员触电死亡的责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

河南**学院是一所省属公办普通本科院校，事业单位。现有**校区、***校区、***校区三个校区。

河南**学院后勤管理服务中心，为河南**学院下属二级机构，负责河南**学院**校区的后勤管理工作。

河南**学院后勤管理服务中心现有正式职工47人、临聘人员131人，设置有校园管理科、能源管理科、质量管理科、修缮科、采供管理科等11个科室。其中，校园管理科负责校区绿化养护、防汛抗洪、雨污水系统日常维护维修等工作；能源管理科负责校区供配电系统等基础性服务设施设备的运行管理和维修保养、水电暖等小型工程的安装和维修、后勤维修队伍管理等工作。

（二）项目概况

为应对汛期和台风“格美”来袭时，可能造成学院**校区**湖湖水外溢，淹没该湖东南角“**隧道”人行通道，威胁暑假留校师生通行安全等问题，2024年7月23日，校园管理科向后勤管理服务中心党政联席会提交了《关于校区防汛隐患紧急抢修工程申请的报告》。当晚，后勤管理服务中心通过“后勤中心领导

工作群”召开线上党政联席会，决定对**湖抽排水系统进行检修更新，项目主要内容是为湖内抽排水系统新增大功率污水泵1台，并开挖铺设污水排水管道，以及其他一些应急排险配套等工作，具体工作由校园管理科负责组织实施。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

根据后勤管理服务中心线上党政联席会议关于**湖抽排水系统检修更新的决定，校园管理科科长陈*安排副科长李*革全面负责明月湖新增污水泵安装等有关工作。

7月25日，李*革组织本科室绿化工人开始实施开挖铺设排水管道等作业。

7月29日下午，李*革计划开始加装污水泵，向陈*汇报需要协调能源管理科派电工配合接线。14时许，陈*通过电话联系到能源管理科科长申*，告知需安排电工配合**湖新增污水泵的接线工作，申*随即将该项工作安排给电工班长李*营。15时许，李*营带领电工荆*彬到达现场开始连接新增污水泵电源延长线，李*革带领工人连*海、李*根、赵*合、张*哲将污水泵放置在湖东北角区域距湖北岸约5m远的湖水中，开始连接污水泵出水管（李*革、张*哲二人未穿防护水裤，连*海、李*根、赵*合三人穿有防护水裤，赵*合在湖内作业时防护水裤进水后未更换）。在此过程中，荆*彬同时进行接线工作，将污水泵电缆接至湖东北角位置配电箱分支开关，李*营告知荆*彬在接线后要等其指令才能送电，随

后去往湖西北角位置的总配电箱巡查。16时10分许，正在湖水中连接污水泵出水管的5人突然感受到电击，连*海、李*根二人大声呼叫“有电”，李*革、张*哲、赵*合瞬间倒在了湖水中。

（二）事故应急救援情况

李*营听到呼叫声，立即跑到总配电箱处断开电源。连*海、李*根以及岸上人员立即协力展开营救，将倒在湖水中的3人救至岸上，并拨打120求救，随即向学院以及后勤管理服务中心领导汇报情况。16时30分许，120医务人员到达现场后立即对3人实施抢救。期间，学院领导联系到省第二人民医院院长赶到现场组织抢救。随后，急救车将3人运送至省第二人民医院急救室继续救治。同时，学院和省教育厅有关领导联系省卫生健康委派出专家进行支援。经全力抢救近4个小时后，3人抢救无效死亡。

（三）事故信息报告和直接经济损失情况

事故发生后，学院主要领导第一时间向省教育厅分管副厅长电话报告了事故情况，随后，学院向省教育厅就事故情况报送了书面报告，并向所在地**镇进行了报告，**镇将事故信息转报了新郑市应急管理局。

新郑市应急管理局接到报告后，其主要领导带队赶到事故现场了解情况，指导应急处置工作，要求学院通过教育系统上报事故信息，并做好善后工作，但未及时按规定向郑州市应急管理局报告事故信息。

事故造成李*革、张*哲、赵*合3人死亡，直接经济损失406

万元。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，学院在省教育厅、辖区**镇政府的指导和配合下，立即成立事故善后工作专班，全力做好善后工作。7月31日下午，学院与3名死亡人员家属经协商达成一致并签署赔偿协议，赔偿到位，善后工作处理完毕。

三、事故现场情况

（一）现场基本情况

事故地点位于河南**学院**校区**湖东北角区域。

**湖内原有5台水泵，其中1台污水泵，距离事故地点约50m；3台喷泉水泵，位于湖中心位置，距离事故地点约30m；1台景观水泵，距离事故地点约10m。

**湖内所有设备电源由一个总配电箱（以下称一级配电箱）控制，位于湖岸上西北角位置，其总电源位于学院图书馆负一楼。一级配电箱除控制湖周边路灯外，还控制有3个二级配电箱，有2个二级配电箱位于一级配电箱南侧4-5m处，其中一个控制污水泵（以下称1号二级配电箱），另一个控制3台喷泉水泵（以下称2号二级配电箱）。第3个二级配电箱位于湖岸上东北角位置，控制景观水泵（以下称3号二级配电箱），项目新增污水泵亦由该配电箱控制，新增污水泵供电电缆在事故发生前正在接入该配电箱，3相火线已接线完成，保护接地线处于未接线状态。（见图1）

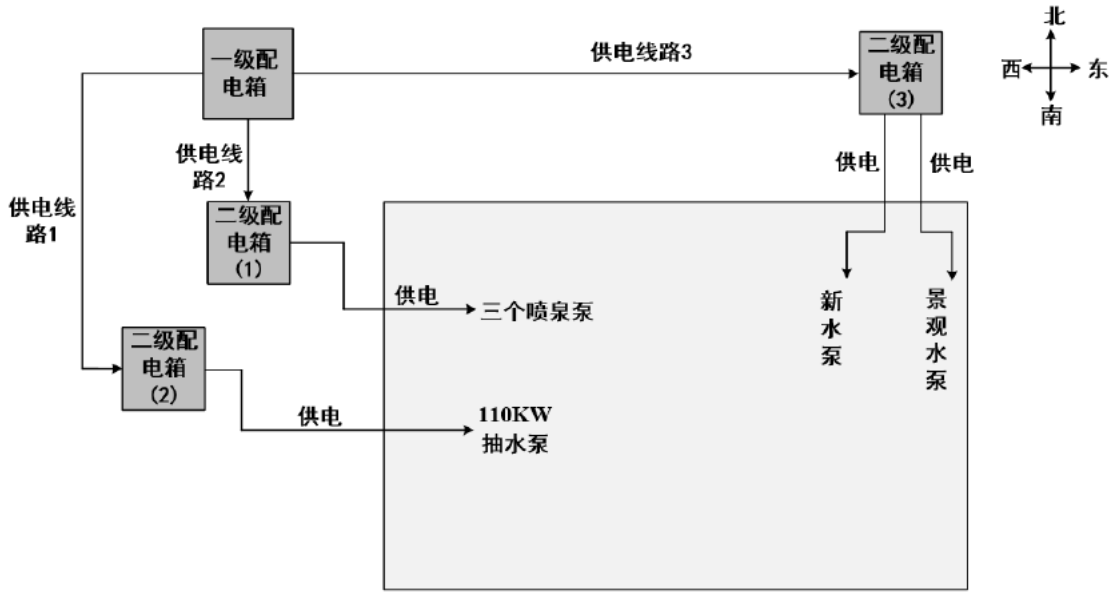


图 1 **湖周边和湖内设备位置示意图

（二）原有供电电缆和设备检测试验情况

通过对**湖有关供电埋地电缆以及原有水泵等设备进行检测，发现一级配电箱至 3 号二级配电箱供电电缆和景观水泵存在漏电问题，其他原有电缆和设备正常。

1. 一级配电箱至 3 号二级配电箱供电电缆测试情况。一是整根电缆测试。一级配电箱至 3 号二级配电箱的供电电缆为 3 相 5 线电缆，其中 3 根为相线，另外 2 根分别为零线和地线，该电缆未穿管为直埋敷设。经检测，3 根相线中有 2 根相线之间的绝缘失效，这 2 根相线与零线、地线之间绝缘均失效。二是陈旧性破损处测试情况。一级配电箱至 3 号二级配电箱供电电缆塑套在距离 3 号二级配电箱 4-12m 处，有十余处明显破损，其中最为严重的两处破损，分别在距离 3 号二级配电箱 4m 和 6.5m 处。经对其导电测试，受损相线和地线仍导通，但导通效果不好。

2. 景观水泵测试情况。将景观水泵打捞上岸，在室内进行测试，3 根相线均与水泵机壳绝缘失效，致使水泵通电时，机壳带电。打开水泵接线盒，发现接线盒内接线柱上有明显的水渍映像。经测试，3 相接线柱与水泵机壳绝缘均失效。将 3 个接线柱的相线拆掉，对其 6 根线分别对水泵机壳进行绝缘测试，水泵电机 3 个线圈有 2 个绝缘失效漏电。

（三）新增污水泵测试情况

将新增污水泵从湖水中连同其供电电缆原样打捞上岸，在实验室中进行检测试验:

经绝缘测试，新增污水泵电机对地绝缘良好。通过将该污水泵原三相线与延长线接头处浸泡入水中进行绝缘测试，测试结果为绝缘合格。

（四）漏电保护分析

1. **湖一级配电箱主开关断路器不具备漏电保护功能，也未安装漏电保护器，3 个分支开关断路器虽为漏电保护开关，但选型不符合线路要求，致使亦不具备漏电保护功能。在 3 号二级配电箱支路景观水泵和破损埋地电缆绝缘失效漏电后，一级配电箱主开关断路器和分支开关断路器均不动作，无漏电保护功能。

2. **湖 3 号二级配电箱，主开关断路器、分开关断路器均不具备漏电保护功能，也未安装漏电保护器，在所连接景观水泵绝缘失效漏电后，3 号二级配电箱主开关断路器和分开关断路器均不动作，无漏电保护功能。

四、事故直接原因分析

**湖配电设备设施、线路长期存在漏电安全隐患；作业人员在安装新增污水泵时违规作业，安全防护不完备；安装新增污水泵过程中配电系统未按规定断电，且配电系统漏电保护功能失效，导致湖水中作业人员触电死亡。具体情况如下。

（一）线路设备漏电，保护功能失效

**湖一级配电箱和3号二级配电箱漏电保护功能失效，供电电缆、景观水泵出现漏电时，不能断电保护，不符合《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第7.1条[1]和《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）第6.4.2条[2]、第6.4.4条[3]之规定。

（二）安全意识淡薄，防护措施缺失

违反《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第9条[4]之规定，绿化工人安全意识淡薄，下水安装污水泵时不了解电气安全知识、注意事项，且无电气作业人员告知有关风险，作业人员在未做好

1[?]《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第7.1条：特殊场所的一般原则（第二款）。在浴场（室）、蒸汽房、游泳池等潮湿的公共场所，应有特殊的用电安全措施，保证在任何情况下人体不触及用电产品的带电部分，并当用电产品发生漏电、过载、短路或人员触电时能自动切断电源。

2[?]《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）第6.4.2条：总配电箱、分配电箱的电器应具备正常接通与分断电路，以及短路、过负荷、接地故障保护功能。

3[?]《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）第6.4.4条：末级配电箱进线应设置总断路器，各分支回路应设置具有短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的电器。

4[?]《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第9条：对人员的要求。电气作业人员应无妨碍其正常工作的生理缺陷及疾病，并应具备与其作业活动相适应的用电安全、电击救援等专业技术知识及实践经验。电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。当非电气作业人员有需要从事接近带电用电产品的辅助性工作时，应先主动了解或由电气作业人员介绍现场相关电气安全知识、注意事项或要求，由具有相应资格的人员带领和指导下参与工作，并对其安全负责。

必要的安全绝缘防护措施的情况下，冒险下水作业。

（三）电工无证上岗，冒险违规操作

违反《用电安全导则》(GB/T13869-2017)第5.2.2条[5]、《电气设备应用场所的安全要求第2部分：在断电状态下操作的安全措施》(GB/T24612.2-2009)第4条[6]、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)3.10.5[7]之规定，两名无作业资格的电工违规操作，未按正确操作流程接线，在接线时未断开为湖内设备供电的一级配电箱电源，未确保湖水中所有设备断电，接火线之前未先接好地线。

五、事故相关责任单位存在的问题

（一）河南**学院

1.安全管理责任落实不力。未严格落实《中华人民共和国安全

5[?]《用电安全导则》(GB/T13869-2017)第5.2.2条：各类产品的特殊要求。……I类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置。

6[?]《电气设备应用场所的安全要求第2部分:在断电状态下操作的安全措施》(GB/T24612.2-2009)第4条：安全断电操作的步骤——当根据本部分第5章进行工作时，为确保电气作业安全，应遵循下列步骤:a)检查有效最新版本的电气简图、图表和识别标识，确定具体电气设备的所有供电电源。b)按规定的程序，停止用电负载后，断开相应的电源开关装置。c)可能情况下，目视检查电源开关设备中所有需断开的开关是否完全打开，抽出式电路断路器是否完全处于抽出位置。d)对可能有感应电压或贮存电能存在的电气设备，断电操作结束后，在与每根相线连接的导电体或电路部件接触前，对所有可能带电的导电体或电路部件按规定程序予以放电，以防触电。e)使用检测量程足够大的电压检测器在相与相间以及相对地之间验证与每根相线连接的导电体或电路部件，确认上述设备已不带电。每次检测前和检测后，检查电压检测器是否运行正常。f)断电操作结束后，根据操作规程，应将上述设备装设接地线(若适用)。

7[?]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)3.10.5：电气设备和线路检修应符合下列规定：1 电气设备检修、线路维修时，严禁带电作业。应切断并隔离相关配电回路及设备的电源，并应检验、确认电源被切除，对应配电间的门、配电箱或切断电源的开关上锁，及应在锁具或其箱门、墙壁等醒目位置设置警示标识牌。

生产法》第四条第一款[8]、第二十八条第一款、第四款[9]和第二十四条[10]之规定，未认真落实全员安全生产责任制，未构建并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未配备专职或者兼职的安全管理人员，未及时有效开展岗前安全教育培训，有关管理人员履行安全管理职责不到位。

2.作业现场安全管理缺失。未严格落实《中华人民共和国安全生产法》第二十条[11]、第四十四条第一款[12]、第四十五条[13]之规定，明月湖作业现场不具备必要的安全生产条件，安排不具备相应资格和管理能力的人员负责明月湖新增污水泵安装作业，未制定作业方案，污水泵安装和供电电源接线同时进行，作业现场缺

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

乏统一管理。未向实施污水泵安装的绿化工人如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，作业前未进行安全教育培训，工人不掌握基本安全规章制度和操作规程。未向工人提供足够和完好的防护水裤、绝缘手套等安全防护用品，且无人监督、教育其正常佩戴、使用。

3.日常电力设施维护失管。未严格落实《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[14]、《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第6条[15]之规定，未严格实施电工资格和作业规程管理，未发现电工所持特种作业操作证（电工）脱审问题，使用无作业资格电工从事电力安装维修作业。未及时组织对明月湖供配电设备设施存在的漏电等安全隐患进行排查，日常管理维护缺失。

（二）新郑市应急管理局

未严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年版第三十九条第二款[16]、《中华人民共和国安全生产法》第八十四条

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

15[?]《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第6条：用电产品的维修。用电产品的维修应按照制造商提供的维修规定或定期维修要求进行。维修后需要检验的要按规定进行检验方能投入使用。用电产品的测试及维修应根据情况采取全部停电、部分停电和不停电3种方式，并设置安全警示标志及采取相应的安全措施，并由专业人员进行，非专业人员不得从事电气设备和电气装置的维修，但属于正常更换易损件情况除外；涉及公众安全的用电产品，其相应活动应由具有相应资格的人员按规定进行。

16[?]《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年版）第三十九条第二款：地方各级人民政府应当按照国家有关规定向上级人民政府报送突发事件信息。县级以上人民政府有关主管部门应当向本级人民政府相关部门通报突发事件信息。专业机构、监测网点和信息报告员应当及时向所在地人民政府及其有关主管部门报告突发事件信息。有关单位和人员报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

[17]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条[18]、第四十四条第二款[19]之规定，片面理解相关法律、法规关于事故信息报告的规定，错误认为事故发生在不属于生产经营单位的省属高校，不属于自己管辖范围，未及时向上级应急管理部门报告事故信息。

六、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

李*革，河南**学院后勤管理服务中心校园管理科副科长。在学院**校区**湖新增污水泵安装作业中，违规组织绿化工人冒险作业，造成3人触电死亡。对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故发生单位有关责任人员的处理建议

1.陈*，中共党员，河南**学院后勤管理服务中心校园管理科科长。未认真履行工作职责，在学院**校区**湖新增污水泵安装

17[?]《中华人民共和国安全生产法》第八十四条：负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

18[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十条：安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院：（一）特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；（二）较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；（三）一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告国务院。

必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。

19[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十四条第二款：国家机关、事业单位、人民团体发生的事故的报告和调查处理，参照本条例的规定执行。

作业中，使用未经专门教育培训的绿化工人从事污水泵安装作业，对作业现场安全管理和污水泵安装人员违规作业失察失管。对工作中存在的上述问题负有直接责任。建议按照人事管理权限，由河南**学院给予处理。

2. 申*，中共党员，河南**学院后勤管理服务中心能源管理科科长。未认真履行工作职责，未严格实施特种作业资格和作业规程管理，安排无作业资格电工从事电力安装作业，对**湖配电设备设施、线路长期存在的安全隐患和电工违规作业失察失管。对工作中存在的上述问题负有直接责任。建议按照人事管理权限，由河南**学院给予处理。

3. 季*涛，中共党员，河南**学院后勤管理服务中心副主任，分管校园管理科、能源管理科。未认真履行工作职责，对校园管理科和能源管理科未认真履职失察失管。对工作中存在的上述问题负有主要领导责任。建议按照人事管理权限，由河南**学院给予处理。

4. 高*勋，中共党员，河南**学院后勤管理服务中心主任。未认真履行工作职责，对学院**校区后勤领域安全管理工作失察失管。对工作中存在的上述问题负有重要领导责任。建议按照人事管理权限，由河南**学院给予处理。

5. 隋*毅，中共党员，河南**学院后勤管理服务中心党委书记。未认真履行工作职责，对学院**校区后勤领域安全管理工作失察失管。对工作中存在的上述问题负有重要领导责任。建议按照人

事管理权限，由河南**学院给予处理。

6.李*营，河南**学院后勤管理服务中心能源管理科电工。无特种作业操作证(电工)上岗作业，未及时排查、消除**湖设备设施、线路长期存在的漏电安全隐患，在**湖抽排水系统新增污水泵供电线路安装中违规操作。对事故发生负有重要责任。建议由河南**学院依规给予严肃处理。

7.荆*彬，河南**学院后勤管理服务中心能源管理科电工。无特种作业操作证(电工)上岗作业，未及时排查、消除**湖设备设施、线路长期存在的漏电安全隐患，在**湖抽排水系统新增污水泵供电线路安装中违规操作。对事故发生负有重要责任。建议由河南**学院依规给予严肃处理。

（三）对其他责任单位有关责任人员的处理意见

对事故调查过程中发现的有关政府监管单位公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市监察委员会，由监察部门依规依纪依法处理。

（四）对相关责任单位的处理建议

1.河南**学院。未严格履行安全管理主体责任，未认真落实全员安全生产责任制，未构建并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；**湖新增污水泵安装作业和日常电力安装维修等安全管理缺失。对事故发生负有主要责任。责成其向省教育主管部门作出深刻书面检查。

2.责成新郑市应急管理局向新郑市人民政府作出深刻书面检

查，并召开专题会议，在全局范围组织研究、学习《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，确保全体人员熟知和掌握法律、法规有关规定，特别是事故报告的范围、程序、时限等要求，并依法依规认真履职尽责。

七、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训，提高安全管理水平

全市各级各部门和驻市各单位要认真把握和处理好发展与安全的关系，坚持人民至上、生命至上，严格贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产重要指示批示精神。河南**学院要深刻吸取此次事故教训，以案为鉴，举一反三，坚决克服麻痹思想、侥幸心理。要健全落实全员安全生产责任制，配齐配强安全管理人员，全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大资金、物资、技术、人员的投入保障力度，做好日常安全检查和安全考核，全面改善安全条件。要细化完善安全管理规章制度，健全各工种安全操作规程，加强作业人员岗前安全教育培训，做好相关制度规定的贯彻执行，提高作业人员安全意识和行动自觉。学院要及时组织开展以案促改，通过整改切实全面提高安全管理能力，实现以高水平的管理保障校园内人员生命和财产安全。

（二）严格做好安全管理，夯实本质安全根基

河南**学院及后勤管理服务中心要依法依规开展工程和有关项目维修、作业等工作，使用有相应资质的单位和人员开展施工作业和现场管理，严格执行有关行业技术标准，严格审核电工等特种作业人员的资格资质，杜绝出现管理真空、安全漏洞，确保学院所有施工工程、维修项目可控在控。要组织专业技术人员开展安全隐患大排查，对所有校区、所有设备设施和作业项目安全管理，特别是电力设备设施安全管理情况等逐一排查，建立整改台账，明确整改责任。

特别是要加强校园内设备设施维修作业、零星改造作业设备安全、用电安全管理，应提高作业人员安全意识，严格落实现场作业管理制度，严禁违规带电作业、违规接电用电、违规敷设线路。各种加建、加装、更换维修应制定施工方案或作业指导书，明确告知作业现场存在的安全风险，应提供符合作业要求的安全防护用品，并安排安全管理人员现场监督施工作业。**湖湖水中水泵安装作业前应告知触电、溺水安全风险，应向下水作业人员提供足够及完好的防护水裤、绝缘手套等安全防护用品。

要对所有校区供用电设备设施、线路进行安全检查，及时发现并消除存在的安全隐患。设施设备供配电应实行两级保护，各用电设备必须安装符合要求的漏电保护装置，在各配电箱内粘贴线路布置图，方便识别控制及分析。校园内供配电电缆埋地铺设应穿钢管防护，禁止电缆裸埋土内。所有配电设施、用电设备必须安装连接接地保护线。

（三）理清信息报告责任，确保上报及时准确

新郑市要全面加强和规范应急管理新形势下的事故灾难和自然灾害类突发事件信息报告工作，加强组织领导，压实报告责任，畅通和拓宽信息获取渠道，强化乡镇、部门之间信息互通共享机制，切实提升第一时间获取信息的能力。要认真组织加强各乡镇、各部门对《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的学习，全面掌握事故灾难和自然灾害类突发事件信息报告范围、基本程序和时限要求，有效提升信息报告能力和水平。特别是新郑市应急管理部门更要认真组织学习相关法律、法规和文件有关规定，压实负责信息报告科室和值班、值守人员工作职责，进一步规范工作流程，加强职责落实和值班、值守管理，确保事故灾难和自然灾害类突发事件信息报告及时、准确、完整，严禁发生迟报、谎报和瞒报等问题。