2024年1月,省应急厅接到事故举报，2023年9月24日10时许，盘锦积葭生态板业有限公司发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，经初步核查，举报基本属实。2024年3月6日,辽宁省安委会办公室印发《辽宁省安委会办公室关于对盘锦积葭生态板业有限公司“9·24”一般高处坠落事故调查处理工作实行跟踪督办的通知》，要求对该起事故立即组织开展调查处理工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)和《辽宁省安全生产条例》等有关规定，经盘锦市人民政府批准，由市应急管理局、市公安局、市总工会、大洼区政府、大洼区公安局、大洼区应急局等单位组成盘锦大洼积葭生态板业有限公司“9·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组),依法依规全面开展事故调查工作,同时邀请市纪委监委、市检察院参加调查。

事故调查组通过现场勘察、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，盘锦大洼积葭生态板业有限公司“9·24”高处坠落事故是一起一般生产安全责任瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

盘锦积葭生态板业有限公司（以下简称积葭板业公司），成立于2015年10月23日,注册资本:人民币伍仟万元整,类型:有

限责任公司，住所：辽宁省盘锦市大洼县清水镇大清村，营业期限：自2015年10月23日至2035年10月22日，经营范围：一般项目包括人造板制造，人造板销售，水生植物种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，专用化学品销售（不含危险化学品）。

（二）事故发生单位安全管理情况

积葭板业公司建立了《安全生产管理制度汇编》，包括《安全培训教育管理制度》《企业外包工程安全生产制度》《安全检查管理制度》等，但未建立外来人员进厂的相关制度，事故发生后，下发了《关于公司安全管理补充规定》，补充了外来人员及车辆进厂的相关规定。公司设立了安全环保部，并配备专职安全管理人员，公司未严格执行教育培训制度，未对公司门卫人员和外来施工人员开展教育培训，与施工方未签订合同和安全管理协议。


（三）事故发生经过

2023年9月初，积葭板业公司计划在颗粒车间安装视频监控，并将此业务外包给钱某兵，9月22日向钱某兵支付了此次安装视频监控业务的相应费用。9月24日9时左右，钱某兵带着杨某志驾驶银灰色五菱宏光面包车（牌照号辽LZ****）到积葭板业公司，在门卫进行登记后便自行驾驶车辆行驶到积葭板业公司刨花板车间北门，从北门进入车间配电室准备开始安装视频监控相关作业，杨某志拿着梯子到车间配电室门口，支好梯子并用绳索将梯子底部连接在暖气管道上，因想询问钱某兵下一步工作，其呼喊

和电话联系钱某兵均无回应，便在刨花板车间内四处寻找，最后在配电室发现钱某兵倒在配电室内地面上，配电室顶棚有孔洞，地面有破碎的顶棚防火板。杨某志立即呼喊车间人员并拨打120电话，钱某兵随后送至辽河油田宝石花医院进行救治，2023年9月30日，因颅脑损伤、脑疝死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于积葭板业公司刨花板车间配电室，配电室南北长约15米，东西宽约7.4米，屋顶距离室内地面高约4.2米，在配电室西北角屋顶有一孔洞（死亡人员在此处坠落），孔洞呈长方形，南北长约1.2米，东西宽约0.6米，孔洞东部边缘距离配电室东面墙体约1.8米，北部边缘距离配电室北面墙体约3米。（见图一和图二）

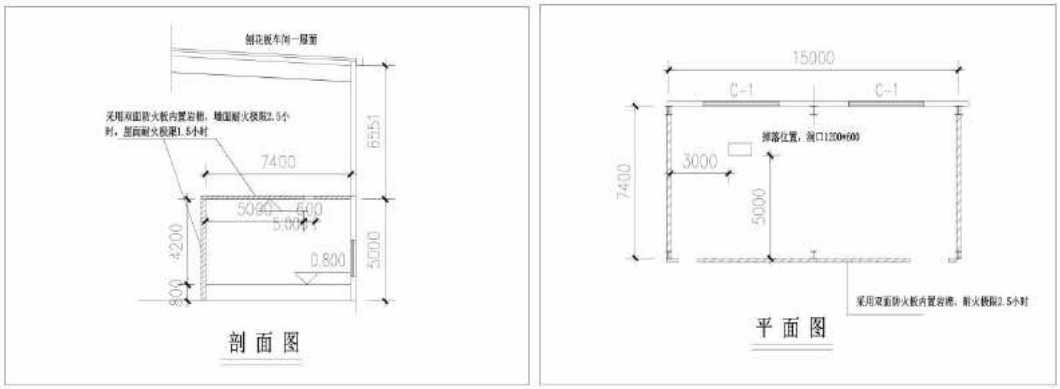

图一 配电室剖面图及平面图

该车间由林产工业规划设计院设计，由盘锦龙云钢结构彩板安装有限公司施工，2017年10月3日投入使用，车间内配电室顶棚设计按照《建筑设计防火规范GB5006-2014》要求，耐火楼板、墙板荷载不得大于0.6KN/m^2。根据该数据进行换算配电室棚顶每

平方米可以承受重量约为 61.18 公斤[1]。经调查取证，死者钱某兵体重约 85 公斤，明显超过了棚顶的承重能力，因此不能承受其重量而发生坠落。



图二 事故发生车间配电室

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成 1 人死亡，直接经济损失约 135 万元，人员信息如下：

钱某兵，男，47 岁，户籍地：盘锦市大洼区大洼街道四新街四新社区 5-335。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、应急处置及善后处理情况

2023 年 9 月 24 日 9 时 43 分，杨某志发现钱某兵受伤后立即

[1][?] 1KN=10000N（牛顿），1N 在地球表面大约等于 0.101972 公斤的重量（考虑重力加速度 g=9.8m/s^2），因此荷载 0.6KN/m2 转换为公斤/平方米为：0.6×1000×0.101972 公斤/平方米，即配电室棚顶每平方米可以承受的重量约为：61.18 公斤。

拨打120，大洼区人民医院救护车于10时12分到达现场，医护人员立即开展救治，并将伤者送至辽河油田宝石花医院。事故相关企业积极做好善后工作，与遇难者家属达成赔偿协议，遇难人员死亡赔偿全部到位，善后工作已处理完毕。积葭板业公司在事故发生后未将事故情况报告属地监管部门。

（二）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，医疗部门处置及时，积葭板业公司在发生事故后未按规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在事故瞒报情况。

三、事故原因分析和性质

（一）直接原因分析

钱某兵安全意识淡薄，在未采取安全防范措施的情况下爬到配电室棚顶，导致摔伤后医治无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、调查询问并综合分析，排除人为故意、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

积葭板业公司安全生产主体责任不落实。未健全安全生产规章制度[2]，外来人员进厂管理缺失，未严格落实本单位安全生产

---

[2][?]《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

规章制度[3]，未按规定开展教育培训[4]，外包施工未签订安全管理协议[5]。

四、有关责任单位存在的主要问题

盘锦积葭生态板业有限公司。未健全安全生产规章制度，未制定外来人员进厂相关制度；公司门卫管理不严格，对外来人员身份核实不细致，未经公司相关部门许可将外来人员和车辆放行进入公司；未严格落实本单位教育培训制度和外包工程安全生产制度，未按规定对公司门卫人员和外来施工作业人员开展安全生产教育培训，未与施工方签订合同和安全管理协议；未严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》和《辽宁省生产安全事故信息报告办法》的规定，事故发生后未将事故情况向有关监管部门报告。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

钱某兵，男，安全意识淡薄，在未采取安全防范措施的情况下攀爬到配电室棚顶，从高处坠落到地面导致受伤，后经医治无效死亡，应负事故直接责任，因其在事故中死亡，免予追究责任。

---

[3][?]《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4][?]《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5][?]《安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.盘锦积葭生态板业有限公司。未健全安全生产规章制度，未严格教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，外包施工未签订安全管理协议，是该起事故的责任单位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]之规定，建议由盘锦市应急管理局对其进行行政处罚。

事故发生后，该公司未按规定上报事故情况，对事故隐瞒不报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定[7]，建议由市应急局对其进行行政处罚。按照《安全生产严重失信主体名单管理办法》[8]，建议由市应急管理局将盘锦积葭生态板业有限公司列入严重失信主体名单。

2.张某坤，男，盘锦积葭生态板业有限公司法定代表人，未严格履行生产经营单位主要负责人安全管理职责，未及时报告生产安全事故，依据《安全生产法》第一百一十条第二款之规定[9]，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。按照《安全生产严

---

6 [?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

7 [?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

8 [?]《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条：下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

9 [?]《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

重失信主体名单管理办法》，建议由市应急管理局将张某坤列入严重失信主体名单。

3.韩某，男，盘锦积葭生态板业有限公司安全环保部负责人，未严格履行安全管理人员职责，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[10]，建议由盘锦市应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

这起事故反映了事故相关企业贯彻落实安全生产理念不牢，企业主体责任落实不到位，企业主要负责人和安全管理人员安全意识淡薄，外包施工作业管理不规范，未有效落实安全生产规章制度，影响了安全生产水平，也增加了事故发生的风险，同时对安全生产法律法规执行不力，导致事故信息不能及时上报。

七、事故整改和防范措施

（一）坚守安全至上，

事故相关企业要深刻反思，将安全生产作为企业文化的重要组成部分，企业应建立和完善包括安全管理制度、操作规程和安全生产责任制在内的安全生产管理体系，明确各级管理人员和从业人员职责，通过开展隐患排查治理、教育培训，提高全员安全意识，防止类似事故再次发生。

（二）严格制度管理，程

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

事故相关企业要制定完善的外包作业管理制度，对承包单位进行安全资质审查，签订专门的安全生产管理协议，通过安全教育培训使作业人员熟悉工作区域的安全风险，了解进入危险作业区域应当采取的安全防护措施。

（三）确保及时上报，

事故相关企业要组织学习安全生产相关法律法规，特别是主要负责人和安全管理人员要严格落实安全生产职责，建立和完善事故报告流程，建立快速响应的内部沟通渠道，确保在事故发生后能够迅速、准确向相关政府和监管部门报告，从而及时采取有效措施，减少事故造成的损失和影响。

盘锦大洼积葭生态板业有限公司“9·24”

一般高处坠落事故调查组

2024年6月25日