潜江市园林街道中伦云尚智城产业园项目“4•24”一般高处坠落事故调查报告

索 引 号：011396186/2026-11957　　主题分类：其他
发布机构：潜江市应急管理局　　发文日期：2023年04月30日 13:55:00
文　　号：无　　效力状态：有效
发布日期：2023年05月09日 09:50:00　　名　　称：潜江市园林街道中伦云尚智城产业园项目“4·24”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月24日，位于潜江市园林街道的中伦云尚智城产业园项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失110万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省人民政府令第354号）的有关规定，经市政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局等部门参加的潜江市园林街道中伦云尚智城产业园项目“4·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行了调查。事故调查组邀请市纪委监委派员对事故调查工作进行了监督、指导，并聘请市安全生产专家参与了技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问人员、专家分析等调查手段，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失等有关情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：湖北中伦智城科技产业有限公司（以下简称中伦公司）成立于2022年3月14日;注册资本：陆仟万元；公司类型：有限责任公司；法定代表人：胡某开；经营范围：房地产开发经营、建设工程施工等。

2.总承包单位：湖南金勋建设工程有限公司（以下简称金勋公司）成立于2021年5月7日；注册资本：壹仟万元；公司类型：有限责任公司；法定代表人：曹某军；经营范围：住宅房屋建筑、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、公路工程建筑、建筑劳务分包、建筑装饰和装修等。持有长沙市住房和城乡建设局核发的建筑工程施工总承包叁级资质，有效期至2026年10月29日。

3.监理单位：建韵工程咨询有限公司（以下简称建韵公司）成立于2009年5月19日；注册资本伍仟万元；公司类型：有限责任公司；法定代表人：余[illegible]；经营范围：建设工程监理、公路工程监理、水运工程监理、市政公用工程监理、单建式人防工程监理等。持有湖北省住房和城乡建设厅核发的专业资质机电安装工程乙级、专业资质房屋建筑工程甲级、专业资质市政公用工程甲级工程监理资质，有效期至2023年12月31日。

（二）事故项目概况

中伦云尚智城产业园项目（以下简称：云尚智城项目）建设内容为：1#-3#、5#-10#框架结构厂房及39#设备房、31#、32#门房、机动车棚、消防水池及泵房等。总建筑面积45995.11m²，总投资约4226.27万元。

（三）项目许可情况

2022年7月25日，取得潜江市自然资源和城乡建设局核发的规划许可证；

2022年9月13日，取得潜江市住房和城市更新局核发的施工许可证；

2022年9月27日，取得潜江市发展和改革委员会核发的固定资产投资项目备案证。

（四）合同签订情况

2022年5月24日，中伦公司与金勋公司签订了建设工程施工合同，金勋公司负责云尚智城项目建设工作；

2022年5月1日，中伦公司与建韵公司签订了建设工程监理合同，建韵公司委托泰丰分公司负责云尚智城项目监理工作；

2022年6月12日至2023年2月6日，金勋公司先后分别与汪某、周某林、许某传等人签订了项目用工劳务合同，由汪某等人负责水电安装工作，按每日300元的用工计算方式结算工资。

（五）项目部情况

2022年3月20日，中伦公司成立云尚智城项目部，任命某忠开为项目负责人，负责该项目各项工程管理工作；

2022年5月8日，金勋公司成立云尚智城项目部，任命文某为项目经理，负责该项目施工全面工作；

2022年5月30日，建韵公司成立云尚智城项目监理部，任命张某菊为总监理工程师，负责该项目监理全面工作。

（六）现场勘查情况

1.事发位置：事故发生的地点为潜江市园林街道中伦云尚智城产业园项目6#楼一层9#～10#柱之间，9#柱墙高5m,线凿与钢筋相交处离地3.2m（见下图）。



2.坠落地点： 周某林从门式脚手架（以下简称脚手架）上摔落后的落地点距离9#柱墙约2.1m处（见下图）。



3.事故脚手架基本情况： 事故现场涉及的脚手架，长1.8m，宽0.95m，高1.7m，事发后，脚手架交叉支撑有一根支撑中间裂折（见下图）。




4.作业现场环境： 经现场勘察，事故脚手架架设处有一堆散乱直径约4cm的水泥块。经查，该处水泥块为前一天开槽时墙上凿落的，事后没有及时清扫。经事故第一目击人许守传描述，当时脚手架的四个脚（圆钢）正好放在水泥堆块上面。

5.现场管理情况：

经查，潜江市建设工程质量安全监督局于2023年3月9日向施工单位下达了《建设工程停工整改通知书》〔鄂建安（潜）停字（2023）第3号〕，其中第14项：“高空作业未按规定系挂安全带（移动脚手架未设置拦腰杆，高处作业人员未佩戴安全带。）

但在查询施工单位的整改回复（电子档）中发现：只整改了高处作业系安全带问题，并未整改回复移动脚手架设置拦腰杆问题。见下图：（整改回复单）

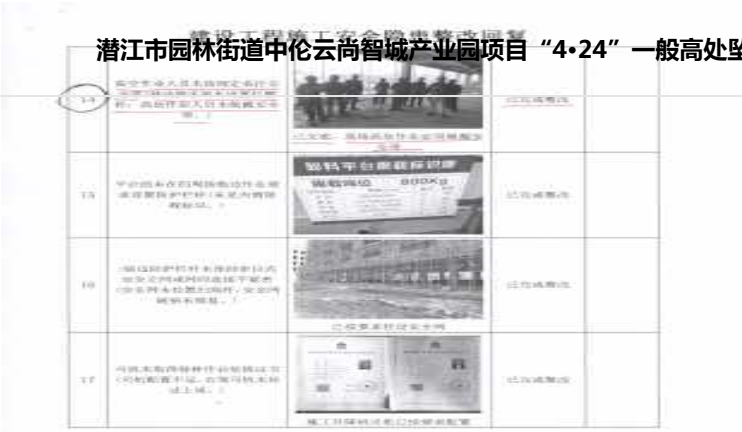

（　　七）相关人员情况

1.文　某，女，身份证号码：**********，住址：湖南省长沙县xx镇xx村xx组x号，系金勋公司项目经理，负责云尚智城项目施工全面工作，持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的一级建造师注册证书，有效期至2025年7月12日。

2.李　某，男，身份证号码：**********，住址：湖北省武汉市xx区xx路xx号,系金勋公司项目生产经理，协助项目经理管理施工现场，未取得住房和城乡建设部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

3.朱某凡，男，身份证号码：**********，住址：湖北省监利市xx镇xx街x号，系金勋公司安全员，负责金勋公司云尚智城项目安全管理工作，持有湖南省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，有效期至2025年8月11日。

4.汪　某，男，身份证号码：**********，住址：湖北省潜江市xx镇xx村x组,系金勋公司雇佣的水电班班长，负责云尚智城项目水电安装工作。

5.周某林，男，身份证号码：**********，住址：湖北省潜江市xx镇xx村x组，系金勋公司雇佣的勤杂工，从事云尚智城项目水电线管安装作业。

6.许某传，男，身份证号码：**********，住址：湖北省潜江市xx街道xx村x组，系金勋公司雇佣的勤杂工，从事云尚智城项目水电线管安装作业。

7.张某菊，女，身份证号码：**********，住址：湖北省十堰市xx区xx号，系建韵公司监理总监，负责云尚智城项目监理全面工作，持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的注册监理工程师注册执业证书，有效期至2026年1月15日。

二、事故发生经过及处理情况

（一）事故发生经过

2023年4月24日7:00左右，汪某安排周某林、许某传二人到6#楼一层室内实施水电线管开槽配管作业。

13:00左右，周某林在6#楼一层9#柱安装线管、许某传在8#柱安装线管，两人相距约10米。周某林在安装线管时发现东侧墙面圈梁顶处的横梁线槽深度不够，需用电钻对线槽深度进行处理，便向许某传借用电钻，待许某传将电钻拿给周某林时，周某林已独自将脚手架组装完成。许某传发现脚手架上缺少一块钢跳板，便转身到隔壁房间去找跳板，刚走到房间拐角时，便听到周某林的叫声和脚手架倒地的响声，许某传过来看见周某林被脚手架压倒在地，头东脚北手抓架体蜷缩在架子下，头上的安全帽内囊和帽壳已脱离，后脑勺着地流着血。

13:10左右，许某传拨打120急救电话并向汪某报告事故情况;

13:15左右，汪某、文某、朱某凡等人先后赶到事故现场;

13:30左右，救护车赶到现场，经随车医生诊断，周某林已无生命体征;

14:00左右，殡仪馆车辆到达事故现场，将周某林遗体运至周矶殡仪馆。

（二）事故报告情况

2023年4月24日13:15左右，汪某先后向金勋公司项目生产经理李某、安全员朱某凡等人电话报告事故情况;

13:39左右，汪某拨打110报警电话；

13:50左右，园林派出所及刑侦支队民警到达事故现场进行勘查，经勘查及询问现场人员排除他杀；

13:51左右，园林街道工作人员到达事故现场了解事故情况；

13:55左右，金勋公司项目经理文某电话向市住房和城乡建设局报告事故情况；

15:26左右，园林街道办事处电话向市应急管理局报告事故情况；

16:00左右，潜江市应急管理局执法人员到达事故现场核查情况；

17:29左右，园林街道办事处书面向市应急管理局报告事故情况；

18:06左右，市应急管理局书面向市委总值班室、市政府总值班室报送事故情况。

（三）善后处理情况

4月25日，金勋公司与死者家属达成调解协议，一次性支付赔偿款110万元（含工亡补助金、丧葬费、抚恤金）。

4月27日，死者周某林遗体火化，家属情绪稳定。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

当事人周某林未按《脚手架(门式)安全技术规范》（JGJ 128-2010）要求搭设脚手架，在未设置连墙件或斜撑、脚手架底部不平稳且跳板未满铺的情况下，盲目攀爬脚手架，因脚手架倾倒，致其身体失稳坠落至地面，导致脑外伤死亡是事故发生的直接原因。

（二）企业方面原因

金勋公司未依法落实施工单位安全生产主体责任。

未执行保障安全生产的行业标准。

周某林所搭设的脚手架未增设连墙件、脚手板未满铺，未设置警戒线、警戒标志并派专人看守，不符合《脚手架(门式)安全技术规范》（JGJ 128-2010）的规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款的规定。

（2）违规聘请不具备资格人员参与管理及施工。

1.聘请的项目生产经理李某不具备专职安全生产管理人员资格。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款的规定。

2.聘请的勤杂工周某林在未取得特种作业操作资格的情况下，违规搭设脚手架。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定。

（3）未按规定开展安全教育培训。未按规定对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，聘请的勤杂工不具备必备的安全生产知识，不熟悉规章制度和安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定。

（4）未按要求开展隐患排查整改。未根据脚手架地面不平稳等作业现场实际情况开展隐患排查治理，未采取技术手段和管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

（5）未严格执行本单位的安全规章制度。未督促从业人员执行本单位的安全生产制度和操作规程，并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定。

四、事故性质

经调查认定，潜江市园林街道中伦云尚智城产业园项目“4·24”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

免于责任追究的人员

周某林，系金勋公司雇佣的勤杂工。未按《脚手架(门式)安全技术规范》（JGJ 128-2010）要求搭设脚手架，在未设置连墙件或斜撑、脚手架底部不平稳且跳板未满铺的情况下，盲目攀爬脚手架，因脚手架倾倒，致其身体失稳坠落至地面，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚单位

金勋公司作为总承包单位，未按《脚手架(门式)安全技术规范》（JGJ 128-2010）的规定搭设脚手架；聘请不具备与本单位所从事的生产经营活动相应安全生产管理能力的管理人员负责施工现场管理；作业人员在未取得特种作业资格的情况下从事特种作业；未按规定对作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，聘请的勤杂工不具备必备的安全生产知识，不熟悉规章制度和安全操作规程；未按照安全风险分级要求采取相应的管控措施并根据作业现场实际情况开展隐患排查治理，未采取技术手段和管理措施及时发现并消除事故隐患；未督促从业人员执行本单位的安全生产制度和操作规程，未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施，上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故的发生负有责任。建议由潜江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定实施行政处罚。

（三）建议给予行政处罚人员

1.文 某，金勋公司项目经理，负责云尚智城项目全面工作。未落实本单位全员安全生产责任制，未严格落实本单位安全生产教育和培训，未落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。建议由潜江市应急管理局依法依规对其实施行政处罚。

2.李 某，金勋公司项目生产经理，协助项目经理实施施工现场管理工作。未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，对事故的发生负有重要领导责任。建议由潜江市应急管理局依法依规对其实施行政处罚。

3.张某菊，建韵公司项目监理总监，负责云尚智城安全监理全面工作。督促施工单位执行市质安局下达的整改指令有漏洞，对移动式脚手架未设置拦腰杆的违规行为，未做到举一反三，履行监理总监职责不到位。建议由潜江市住房和城市更新局进行处理，并将结果报潜江市应急管理局。

（四）建议公司内部处理人员

1.朱某凡，金勋公司安全员，负责云尚智城项目安全管理及事故当天现场管理工作。对本单位施工人员安全生产教育和培训不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对作业人员违规行为未及时制止并纠正。建议由金勋公司按照相关管理规定给予处理，并将结果报潜江市应急管理局。

2.汪 某，金勋公司水电班长，负责云尚智城项目水电安装工作，事故当天组织线管安装作业前未进行班前安全教育及安全技术交底。建议由金勋公司按照相关管理规定给予处理，并将结果报潜江市应急管理局。

五、事故防范和整改措施建议

（一）加强安全管理，切实落实主体责任

金勋公司要切实落实安全生产主体责任。一**是要**加强项目部管理，对不具备资质的人员及时撤换；二**是要**加强特种作业人员资质审核及特殊作业管理，严禁未取得特种作业资格人员从事特种作业；**三是要**加强现场管理，组织特种作业前要严格按照规定制定并审核施工方案，做好安全技术交底；**四是要**加强安全操作规程和安全操作技能的教育培训，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）加大监管力度，切实履行监管职责，

市住房和城乡建设局要履行好行业领域安全生产监管职责，**一要**督促指导建筑企业加强安全教育和培训，扎实提高建筑从业人员和安全监管人员安全意识；**二要**加大对建筑企业安管人员和特种作业人员取证的监督检查，确保持证上岗；**三要**加强在建工程项目施工现场监管，严格落实安全督查检查，加大巡查频率，采取有力措施督促各在建工程项目部依法履责，严厉打击违章指挥、违规操作行为，研究制定防范化解重大风险的长效机制，切实提高行业安全管理水平。

潜江市园林街道中伦云尚智城产业园项目

“4·24”一般高处坠落事故调查组

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错 关闭窗口