大新雷平广西德天化工循环股份有限公司“1•20” 一般高处坠落事故调查报告

2024-07-12 16:00 来源：大新县应急管理局

大新雷平广西德天化工循环股份有限公司“1·20”

一般高处坠落事故调查报告

2024年1月20日凌晨1时许，在大新县雷平镇广西德天化工循环股份有限公司硫酸锰车间球磨机操作员罗某被发现趴于球磨机岗位楼梯旁矿斗送大新县人民医院抢救无效死亡，直接经济损失约108.38万元。

事故发生后，县委、县人民政府领导高度重视，迅速作出指示，要求做好事故调查和善后处置工作。事故接报后政府相关职能部门赶赴事故好事故现场维护、现场勘查，善后处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院号）等有关法律法规规定，大新县应急管理局提请大新县人民政府成立事故调查组，2024年1月21日大新县人民政府成立了由县委常委、常务副县组长，县政府办公室副主任农愿科、县应急管理局局长黄建嗃为副组长的事故调查小组，组员由县人力资源和社会保障局、县总工会、县工信局局、县应急管理局、雷平镇人民政府等有关负责同志组成的大新雷平广西德天化工循环股份有限公司“1·20”一般高处坠落事故调查组(以下简称组)，负责本次事故调查工作。同时邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实县委、县政府领导同志批示精神，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调对事故现场进行勘查和分析论证，对相关当事人进行调查询问、查阅相关资料，调取相关医疗记录，查明事故发生的原因、经过，认定事故性质和出了处理建议并就事故暴露出来的问题提出防范整改措施。

经事故调查组调查认定,大新雷平广西德天化工循环股份有限公司“1·20”一般高处坠落事故是一起因员工突发疾病造成的非生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广西德天化工循环股份有限公司（以下简称德天化工公司）成立于2008年1月31日，统一社会信用代码：91451400669743XXXX（1-1）。公司大新县雷平镇，法定代表人张某，注册资本：陆仟捌佰万圆整。经营范围包括钛白粉、硫酸、一水硫酸锰（凭环保部门验收批准证明文件开展生产一水硫酸亚铁、钛石膏的生产、销售；机械设备及零配件销售；货物进出口（国家禁止进出口的商品和实施许可证管理的项目除外）。（依法须经目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）企业在职工近480人。下设钛白粉分公司、硫酸分公司、硫酸锰分公司、综合利用加工厂和动力工程个生产单位。安全生产许可证：（桂F）WH安许证字[2023]YOXXX号，许可范围：硫酸（20万吨/年），有效期：2023年6月1日至2026年5月31日。

（二）事故发生单位安全管理情况

德天化工公司成立有安全生产管理委员会，法定代表人张某任管理委员会主任，副主任由总经理助理赵某担任，成员由各职能部门负责人担贯彻执行国家安全生产和消防法律、法规、标准和规定；建立健全本公司的安全管理规章制度，落实安全生产责任制;制定本公司的安全生产方针对每年的安全生产有关情况进行年度总结；实行安全生产检查闭环责任制;及时协调、督促消除事故隐患;组织安全生产宣教培训和监督体系建设:告重大事故隐患和安全生产事故;严格执行重大隐患和事故责任追究制度等。安全环保部为公司安全生产管理机构（设经理1名，专职安全员2人，管理员2人、注册安全工程师1人）、生产技术部（设经理1人、设备工程师1人、电气工程师1人、土建工程师1人、统计员2人），对公司安全生产维修项目进行安全管理；职能部门有综合管理部、供销部、财务部、质管部等。

德天化工公司建立安全生产管理制度、安全生产责任制、安全生产投入保障制度等安全管理制度，开展安全风险分级管控与隐患排查治理机并落实安全生产教育和培训计划，按要求开展应急预案演练。2013年2月，公司通过了安全生产标准化三级企业认证。

（三）事故发生经过

2024年1月19日约20时许，罗某根据排班安排到岗上班，工作岗位为硫酸锰分公司球磨机岗，当班工作时间为当日20时至次日08时。当班调根据工作职责对包括球磨机岗位等各岗位进行设施设备及人员的安全巡查，每次巡查约30分钟，巡查间隔不固定，约两至两个半小时巡查一次。赵巡查期间均未发现异常。1月20日1时许，赵某在进行第三次安全巡查时，发现球磨机岗位员工罗某面朝下趴于球磨机岗位楼梯旁矿斗皮带下方地面某但其未有回应，随即走近将其翻身，发现其头部、鼻孔和嘴角有血液流出，赵某意识到出事，立即前往操作室将机器和阀门全部关闭，随后电话分公司副经理陆某报告并请求派车过来将罗某送往医院进行医治。过后赵某拨打120急救电话，又致电离心岗位员工李某过来协助救援和保护现场时后雷平镇卫生院救护车来到现场，医护人员随即对罗某展开抢救，赵某和李某协助医护人员将罗某抬上救护车送往大新县人民医院抢救，住在县理陆某已在医院等候。

随后赵某去到罗某家门口敲门，告知罗某的家属农某其丈夫发生事故，让其一同前往医院，但农某因身体不适，且家中小孩无人照顾无法前赵某便独自驾驶私家车跟随救护车到大新县人民医院。1月20日3时许，医疗急救措施需要家属签字，赵某才返回罗某家中接上农某赶往大新县人民月22日3时56分，罗某因伤势过重，经抢救无效死亡。

（四）事故现场勘察情况

事故现场位于硫酸锰分公司球磨机岗位楼梯旁矿斗皮带下方地面，罗某被发现时身处楼梯右侧约1米处，面部朝下，头部、鼻孔和嘴角有血工友呼喊无意识；其个人佩戴的安全帽掉落在其身旁约2-3米处，手上戴有手套，安全帽系带及帽壳完整，无损坏、无明显撞击痕迹。

该区域为球磨机工位，工作内容主要是操控球磨机，工序是锰矿经带式输送机投入球磨机研磨，制成锰矿浆水满足下一个工序使用。经现场发区域无视频监控，无目击证人，当班仅罗某一人在岗，其被发现倒地位置上方有一距地面约350cm的锰矿入料口检查作业平台，该平台主要用于输送机将锰矿投入入料口时是否因锰矿粘稠堵塞溢出，当班岗位员工需观察，如有堵塞需使用工器具疏通。经查，该岗位员工日常工作有进出检查的需要，该作业平台通过钢斜梯通行，钢斜梯梯高350cm，梯跨212cm,梯宽64cm,扶手高53cm,栏杆高110cm。检查作业平台面积约为95cm*70cm，设护，栏杆高度110cm。经查，钢斜梯及扶手、检查作业平台防护栏杆完整、稳固，未见松动损坏现象；事发时球磨机、带式输送机等该区域内设施正常，现场未发现因设施设备动能释放造成物体打击伤害的证据和物件。

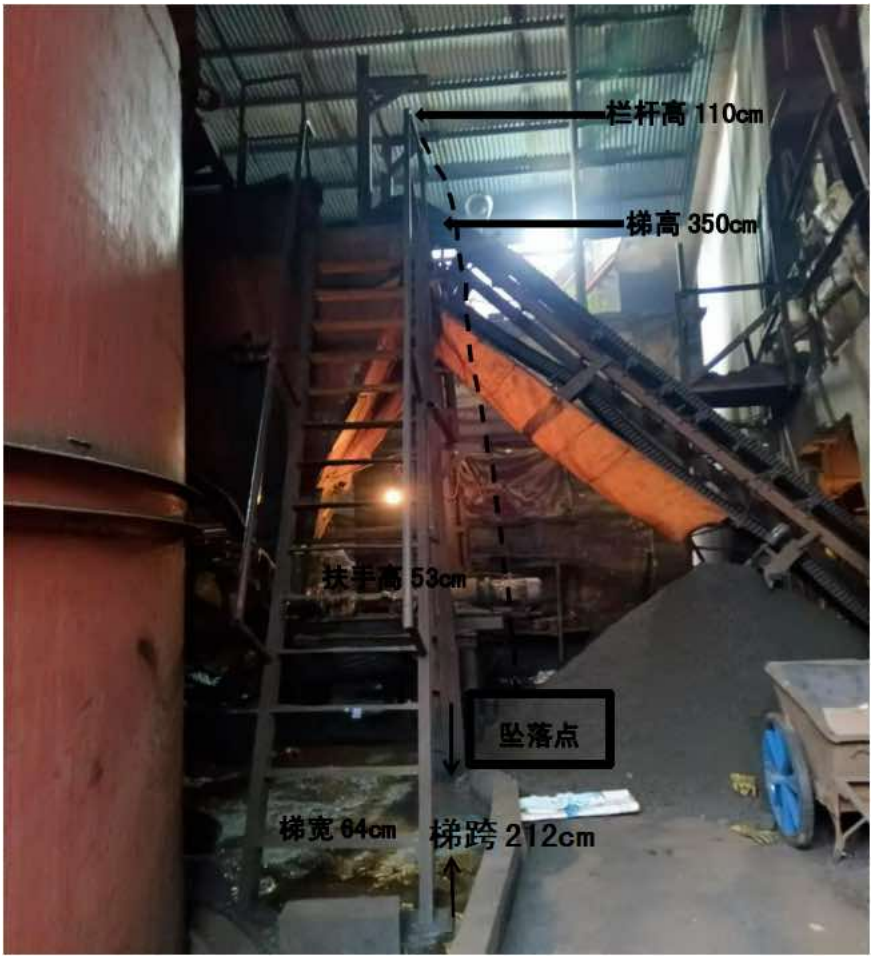


图1：事故现场信息图



图2：事故现场信息图(俯视图)

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)统计，核定事故造成的直接经济损失约人民币108.38万元，伤保险一次性工亡补助金和丧葬补助金。

（六）死亡人员信息

罗某，男，壮族，出生于1974年8月12日，身份证号：45213019740812XXXX，住址：广西崇左市大新县雷平镇大新化工厂XX栋XX号，生前是德司员工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后赵某按现场应急处置要求查看罗某伤情并关闭有关机械设备；电话报告公司领导和拨打120急救电话，协助医护人员救治和保护好

（二）事故信息接报及响应情况

事故接报后，县应急管理局、雷平镇人民政府按工作职责派人到事故现场和县医院开展处置工作，核查事故情况，做好事故现场勘查和保护应急管理局按照事故上报程序依法向县委、县政府和上级应急管理部门报告了事故信息，并安排专人负责后续事故信息的接收、流转与报送工作，纪委监委、县政法委报告事故信息。

（三）医疗救治和善后处置情况

事故发生后，赵某立即拨打120急救电话。1月20日1时35分雷平卫生院到达现场，立即查看患者，发现患者躺在地上，面部朝上，呼之不应激无反应，初步查体:T36.5℃，P85次/分，R20次/分，BP230/130mmHg，神志不清，双侧瞳孔对光反射迟钝，双侧眼眶明显充血红肿，双侧鼻孔可痂及少量活动性出血，口腔双侧外耳道未见渗血渗液，后枕部可见开放性伤口，未见明显颅骨凹陷，可见渗血渗液，胸腹部体表皮肤完好无破损，斑，心律齐，心率85次/分，双肺呼吸音存在，未闻及干湿性啰音，肠鸣音存在。四肢查体未见明显骨折征象。心电图示:1.窦性心律。2.ST段改变断:颅脑外伤。立即予吸、心电监护、开放静脉通道、止血等处理，因现场救治条件有限建议立即转上级医院进一步治疗，经电话与负责人商议，雷平卫生院救护车转县人民医院进一步救治。

经调取相关医疗记录及对接诊医生询问了解，罗某在县医院救治时，CT检查结果：1.右额颞顶枕部硬膜下出血并脑疝形成;蛛网膜下腔出血;额骨、两侧顶骨骨折，右额颞顶枕部头皮损伤血肿积气。2.中度脂肪肝，肝右叶高密度影，考虑肝内胆管结石/钙化灶。3.左肺下叶炎症。4.骨CT平扫+三维重建未见明显骨折、脱位。

1月22日3时56分，罗某因伤势过重，抢救无效死亡后。经事故调查组协调，死者家属与德天化工公司达成善后赔偿协议，由德天化工公司先万元处理后事，双方同意按《工伤保险条例》有关规定办理，并签订了相关《协议书》。医疗救治和善后工作已得到妥善处理，事故未造成社会不

（四）事故应急处置评估

事故发生后，根据县委县政府领导同志批示精神，县公安机关、县应急管理局、雷平镇政府和事故调查组成员单位在事故处置过程中能按照密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置协调有序、及时有效，没有造成次生事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因

由于事发现场无视频监控，无目击证人，当班仅罗某一人在岗，设施设备运转正常，未发现有违反操作规程行为，现场未发现因设施设备等造成物体打击伤害的证据和物件。

事故调查组根据现场勘察、调查，询问有关人员，结合现场抢救记录和医疗救治记录并调取了罗某近三年的体检报告，经综合研判、分析、定事故发生的直接原因如下:

事故发生的直接原因是：罗某在检查作业平台位置作业过程中突发疾病（高血压），引起身体不适，其松开安全帽下颏带后试图缓解症状，平台处坠落地面，在坠落时头部遭受撞击受伤，经医治无效死亡。

（二）直接原因分析

1.罗某有高血压病，事故调查组调取其近三年的体检报告：2021年度（体检编号：0122）检查结论与建议：（1）高血压病（164/110mmHg）议低盐低脂饮食，定期复查血压，如血压持续增高或有不适，请及时到内科诊治。（2）谷草转氨酶升高：建议清淡饮食，定期复查肝功能，如有诊。（3）肝内胆管结石：建议多饮水，定期复查腹部B超，如有不适请随诊。2022年度（体检编号：0293）检查结论与建议：（1）高（150/100mmHg）待排：建议低盐低脂饮食，定期复查血压，如血压持续增高或有不适，请及时到内科诊治。（2）谷丙转氨酶、谷草转氨酶、R-谷酶升高：建议建议清淡饮食，定期复查肝功能，如有不适请随诊。（3）高频听力损失：建议加强作业防护，每年定期复查纯音听阈测试。（4）尿建议复查清洁中段尿，必要时请到内分泌科就诊。2023年度（体检编号：10-100）检查结论与建议：（1）高血压病（179/107mmHg）待排：建议低食，定期复查血压，如血压持续增高或有不适，请及时到内科诊治。（2）肺型P波/ST段改变：建议注意休息，定期复查心电图，如有胸闷、气紧随诊。根据体检报告结论，罗某有高血压病，血压持续增高。

2.根据最先到达事故现场的雷平卫生院抢救记录显示，罗某事发时的血压高达230/130mmHg。证明罗某在作业过程中突发高血压病，引起身其在较小面积的作业平台上站立失去自主保护意识后，高处坠落发生事故。

3.经调查询问，德天化工公司领导发现罗某有高血压病后，与其协商调岗，但其表示已在本岗位工作六年，熟悉岗位操作规程和作业环境，较为轻松，并且表示其有按时吃降压药，不愿意调整岗位。罗某有高血压病得到相互印证。

4.事发前调度员赵某已开展两次随机安全巡查，有关机械设备运转正常，罗某按规范要求佩戴安全帽和穿戴防护手套，未发现异常。罗某被处工作岗位楼梯右侧约1米处，面部朝下，头部、鼻孔和嘴角有血液流出，工友呼喊无意识；其个人佩戴的安全帽掉落在其身旁约2-3米处，手上戴安全帽系带及帽壳完整，无损坏、无明显撞击痕迹；现场未发现因设施设备等动能释放造成物体打击伤害的证据和物件。经与接诊医生谈话了解，意见为：罗某头部遭受外力撞击导致头部受伤。结合现场勘察、医学影像诊断报告和医生临床诊断意见判定，罗某是从距地面350cm高的检查作业坠落，在坠落前或坠落时安全帽脱离头部，未能起到保护头部作用，导致头部受外力撞击受伤。

5.经调查询问了解，罗某在当日上班前与其家属有过争吵；事发时是凌晨1时许，人体处于易疲劳时段，疲劳和情绪不稳是引起突发高血压之一。

6.大新县人民医院出具的居民死亡医学证明(推断)书载明，罗某的死亡原因为：循环衰竭。

（三）其他可能因素排除

经公安机关的外围延伸调查，排除了刑事案件；通过事故现场勘查、调查询问和查阅医疗记录，排除了罗某自杀的可能性。

综上，事故调查组经调查认定，本次事故是因生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌高处坠落受伤，经抢救无效死亡，因此，认定本事故是一起非生产安全事故。

四、事故处理建议

根据《生产安全事故统计管理办法》（安监总厅统计〔2016〕80号）第六条第（三）项[]的规定，建议大新县应急管理局依照《生产安全事理办法》第七条第一款[]的规定在“安全生产综合统计信息直报系统”中申请核销。

五、事故防范与整改措施建议

（一）认真吸取事故教训，进一步加强安全管理工作。德天化工公司应认真吸取本起事故的深刻教训，采取技术与管理措施，进一步加强安作，切实提高安全管理效能。要加强对从业人员的身体、心理健康状况的关注，了解既往病史与岗位履职可能面临的安全风险，合理作出安排。主和安全管理人员要认真履行安全管理职责，加强督促、检查本单位的安全生产工作，要举一反三，通过这次事故查找安全生产管理中存在的薄弱问对从业人员安全生产教育培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育、培训及技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识。对违反操作规及时制止并处理，对工作中发现的生产安全隐患要做到立查立改，闭环管理。

（二）严格落实三管三必须要求，切实履行监管责任。各行业主管部门要强化行业监管责任，各乡镇要严格落实属地管理责任；要严格落实“须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“守土有责”的总要求，进一步加强对监管行业、辖区企业的安全监管力度，坚决把安项工作措施落到实处；扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格督促企业落实主体责任，提高企业安全管理能力，推动企业进一步开展安全风险害辨识及安全隐患排查治理，夯实安全生产基础，提升本质安全水平，确保全县安全生产形势持续稳定。

大新雷平广西德天化工循环股份有限公司“1·20”一般高处坠落事故调查组

2024年7月12日

网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号

主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271

桂公网安备 45142402000015号　桂ICP备12005218号-1　网站标识码 ：4514240003

今日大新微信公众号　广西云