附件 1

武汉银畅翔商贸有限公司9•22一般高坠事故调查报告

2022 年 9 月 22 日，武汉银畅翔商贸有限公司组织工人在江汉区发展大道捷龙大厦顶楼进行太阳能板拆除作业过程中，发生一起高坠事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 165 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，江汉区人民政府依法成立了由区应急管理局牵头、江汉区公安分局、区建设局、区城市管理执法局、区总工会组成的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问、综合分析和集体论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位及业务委托基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1、**武汉银畅翔商贸有限公司**（以下简称武汉银畅翔），法定代表人刘银平，统一信用代码;91420102MA4KREEM77，成立于2017年，位于武汉市江岸区艺苑小区9栋2单元7层1室，是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本100万人民币。经营范围包含:建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用电器修理;旧货销售;日用家电零售等项目批发零售;电气设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、武汉棋午建设工程有限公司（以下简武汉棋午建设），法定代表人文静，统一信用代码91420102MA4KUTAX95，成立于2017年，位于湖北省武汉市江岸区建设渠路与幸福大道交汇处汉口城市广场六期第4幢4号楼12层5号房，是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业为主的企业，注册资本500万人民币。主要经营范围包含:装饰工程的设计与施工;设计和制作标示标牌、灯箱、布艺制品、礼品（不含象牙及其制品）;其他印刷品印刷;策划创意服务;安装工程的设计与施工、维护;广告的设计、制作、代理、发布;钢结构工程的设计与施工;标牌、标识的安装

等。公司持有建筑施工企业安全生产许可证、建筑业企业资质等级证书，安全生产许可证证号：〔鄂〕JZ安许证字〔2019〕027939，有效期至2025年1月27日；建筑业企业资质核准证书：D242089304，有效期至2023年1月3日。

3、湖北捷龙交通运业有限公司（湖北捷龙），法定代表人胡琦，统一信用代码914200001776095247，成立于1997年，位于武汉市江汉区江兴路6号，是一家以从事道路运输业为主的企业，注册资本5736万人民币，捷龙大厦业主方。

（二）事故当事人情况

江贵生，男，66岁，武汉市江岸区人，身份证号：420103********3791，退休人员，系该武汉银畅翔临时用工人员，未持有特种作业（高处作业）操作证。

（三）业务委托基本情况

2022年5月捷龙大厦完成竣工验收，随后湖北捷龙与物业交接检查中发现部分设施设备存在问题，其中包含29楼太阳能板工字钢生锈，太阳能热水器系统需进行检修维护等项目。

2022年8月30日，湖北捷龙与武汉棋午建设签订合同，将捷龙大厦29层顶楼水路、电路、防水、热水器等维修、检修委托给武汉棋午建设组织实施，服务内容包含维修保养设备的拆除、调整、检查、清洁、安装等，服务期限60天。

2022年9月13日，武汉棋午建设与武汉银畅翔签订合同，将顶楼太阳能板拆除工作承包给武汉银畅翔，内容包含36块太

阳能板无损拆装，费用按150元/块据实结算，双方签订了安全生产协议，约定了双方的安全管理责任。

2022年9月20日，武汉棋午建设与武汉银畅翔签订《太阳能板配套支架及水管拆除补充合同》，将原有太阳能板配套支架及水管拆装分包给武汉银畅翔，施工工期为9月16日至9月21日，合同价款8500元，银畅翔于21日完成了合同约定的主体拆除工作。当晚，武汉棋午建设安全员沈维与武汉银畅翔负责人刘银平沟通需对固定水管的突出角钢进行切割，刘银平同意并安排江贵生22日前往处置。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

2022年9月14日起，武汉银畅翔刘银平与两名工人进入捷龙大厦开始太阳能板拆除。

9月18日，因拆除配套支架及水管需要，武汉棋午建设安排脚手架工人许国章在顶楼钢梁上铺设竹串片跳板作为作业平台。平台搭设完成后，武汉银畅翔开始进行支架及水管拆除。期间，因一名作业工人离场，刘银平临时雇请江贵生参与拆除。

9月21，太阳能板配套支架及水管拆除完毕，但钢梁上固定水管的角钢未切除。当日，武汉棋午建设安全员沈维联系刘银平，让其安排人员切除角钢，刘银平与江贵生联系后，安排其22日前往处理。

9月22日9时，江贵生携带工具包到达捷龙大厦。9时8分，

江贵生通过旁边施工吊篮将工具包吊送至楼顶后，从爬梯处攀爬至作业面开始作业。11 时 10 分，江贵生踩踏的竹跳板发生下挠变形从作业平台滑脱掉落，江贵生随之坠落。坠落期间，其穿戴的安全带安全绳发生断裂。

（二）事故救援和报告情况

听到异响后，升降篮操作工曹保奎前往查看，发现地面有人，迅速告知武汉棋午建设巡查员刘国金。刘国金查看情况后，立即联系武汉棋午建设负责人文静的爱人，让其告知文静施工现场发生事故。文静接到事故报告信息后，迅速赶往现场并立即拨打 120 和 110。11 时 36 分，120 到达现场，江贵生已无生命体征。

接到事故报告后，江汉区迅速启动应急预案，区公安分局、区应急管理局、区建设局、常青街办事处等单位组迅速赶往事故现场，积极做好事故现场管控、善后处理等工作，事故得到妥善处置。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故导致 1 人死亡,无受伤人员。

（二）事故直接经济损失 165 万元。其中江贵生死亡补偿金 100 万元；对相关单位和个人处罚约 65 万元。

四、事故有关核查情况

（一）事故现场勘察情况

事故发生地位于捷龙大厦顶楼，该大厦共 29 层，屋面以上有型钢花架梁，距屋面高度 12m，花架梁间距 1.5m。作业平台为搁置在型钢梁上方的竹串片跳板搭设，未采取固定措施，在临近太

阳能支架清理作业点附近的竹跳板封闭不严密，最大间隙约50cm，搭接的上层**竹串片跳板**被移动。作业层下方无水平防护兜网，在钢梁之间张拉有一根锦纶安全绳（见图1）。



图1 作业平台现场



图2 作业点现场

钢梁上方太阳能板已经移除，钢管支架已经切除，残留5~10cm高的钢管支架立柱的底座部分（见图2）。屋面有掉落竹串片跳板4块（见图3）。锦纶安全绳上残留安全带挂钩及部分断绳，长度约40cm（见图4），安全带剩余部分穿戴于死者身上，断裂处两头均有多股锦纶被灼烧后的残留痕迹。



图3 坠落区域现场

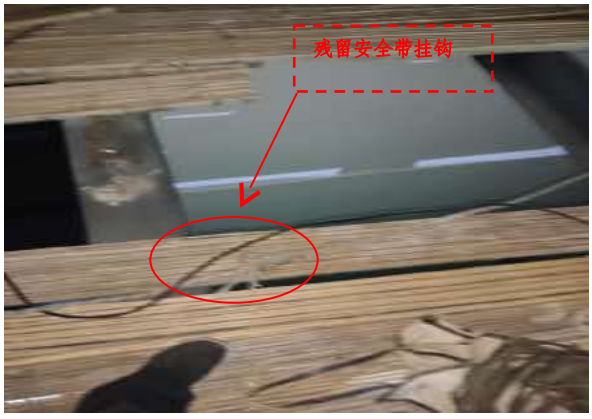


图4 作业点现场图

（二）作业平台核查情况

该作业平台采用竹串片跳板双层搭接方式铺设，钢梁间距1.5米，竹串片跳板长约2.7米，涉及切割作业区域采用满铺，竹跳板未固定（如图5）。平台搭设为武汉棋午建设出资4000元，由脚手架维护师傅许国章同刘银平共同协商搭设，搭设完

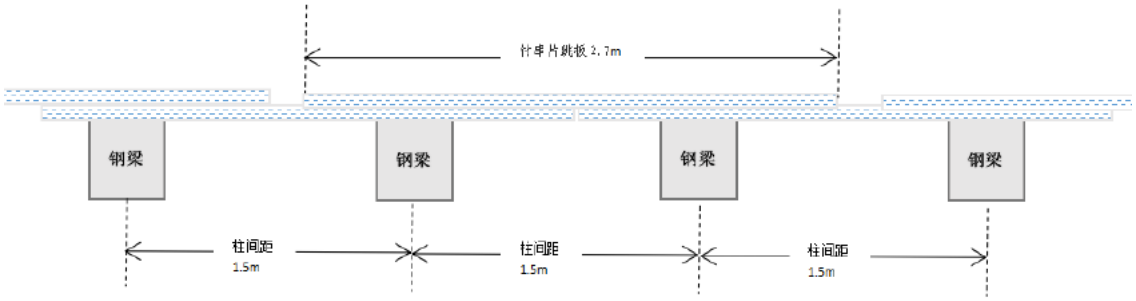


图5作业平台结构示意图

成后，刘银平确认。拆除支架和水管过程中，为方便切割作业，武汉银畅翔施工人员将靠近支架处竹串跳板移开，形成了较大空缺和部分探头板（图6、7）。



图6切割作业现场1



图7切割作业现场2

（三）安全防护用品核查情况

施工期间使用的安全绳

武汉银畅翔拆除作业期间未向作业者提供符合规范的坠落防护安全带，仅提供材质为锦纶安全绳系于腰部作为安全绳（图6），作业中所使用安全帽为武汉棋午建设提供。事故当天江贵生所使用的安全带外观陈旧，磨损严重，安全绳标识等信息已无法辨识，其安全绳部分有多股锦纶存在被灼烧后的痕迹，其中一股棉纶受损严重（图8、9），江贵生坠落期间安全绳受损处发生断裂。经调取有关视音频资料及问作业现场有关人员，江贵生未佩戴安全带进入作业平台，其作业期间使用的安全带与其他作业人员安全带颜色不同，安全带与现场相关单位均不能匹配，无法确定该安全带归属单位，应是前期作业人员遗留或其本人自带。



图8　安全绳断裂处



图9　受损严重绳股

五、事故原因

（一）事故直接原因

拆除作业中搭设的作业平台铺设在钢梁上的竹跳板固定不牢，支承杆数量不符合规范，且在进行支架清理作业前，对竹跳板翻动，移除了搭接的上层竹跳板，导致作业层封闭不严，跳板端头搁置长度不足，出现“探头板”，江贵生在花架梁上作业时，

踩踏在竹跳板上，引起竹跳板下挠变形，从支承的钢梁上滑脱，造成坠落；江贵生作业中安全带低挂高用，违反高挂低用的要求，造成作业安全带的挂绳被灼烧破坏造成破损，死者坠落时发生断裂，未起到应有的保护作用，上述原因为本次事故发生的直接原因。

（二）事故管理原因

1.武汉银畅翔安全管理混乱，未按照规定建立安全生产管理制度；未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训；使用未经培训合格并取得特种作业操作证人员从事高处作业；在切除作业过程中涉及高处作业时，向从业人员提供不符合规范的安全绳等劳动防护用品，对施工过程中移动过的安全防护设施（竹跳板）未及时复位；收尾工作部分施工过程中，未安排管理人员对高处作业监督管理，是事故的发生的管理原因。

2.武汉棋午建设安全管理不到位，未对高空作业平台的搭设进行检查、验收，致使作业平台搭设不规范；未及时检查发现竹跳板移动未复原产生的事故隐患的并督促整改；未对武汉银畅翔使用的作业人员资质进行审查和协调管理，是事故的发生的管理原因之一。

六、事故性质、责任认定及处理意见

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。依据有关法律、法规和规定，事故调查组建议对事故有关单位和个人处理建议如下：

（一）免于追究责任人员

江贵生安全意识不强，不具备高空作业资质从事高处作业，安全防护用品使用不规范致使防护用品受损，对作业平台风险辨识不足，作业中移动竹跳板造成作业平台结构变化，出现事故隐患，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的个人和单位

1.刘银平，武汉银畅翔法定代表人，作为公司主要负责人，未建立健全本单位安全生产制度，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[1]，导致事故发生。建议由江汉区应急管理局依据安全生产相关法律法规规定对其个人实施行政处罚。

2.文静，武汉棋午建设法定代表人，作为公司主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[2]，导致事故发生。建议由江汉区应急管理局依据安全生产相关法律法规规定对其个人实施行政处罚。

3.武汉银畅翔安全管理混乱，未按照规定建立安全生产管理

[1] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

[2] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

制度[3]；未对临时聘用人员进行安全生产教育和培训[4]；使用未经培训合格并取得特种作业操作证人员从事高处作业[5]；在切除作业过程中涉及高处作业时，向从业人员提供不符合规范的安全绳等劳动防护用品[6]；对作业期间移动竹跳板未进行复位[7]；收尾工作施工过程中，未安排管理人员对高处作业监督管理，对事故的发生负有管理责任。**建议由江汉区应急管理局依据安全生产相关法律法规规定对武汉银畅翔商贸有限公司实施行政处罚。**

4.武汉棋午建设安全管理不到位，未对搭设的高空作业平台进行检查、验收[8]，致使不符合规范的作业平台带患使用；未对武汉银畅翔使用无证人员作业进行审核和管理，未及时检查督促武汉银畅翔将移动后的竹跳板恢复原状，导致作业平台存在的安全隐患未及时督促整改[9]，对事故负有管理责任。**建议由江汉区应急管理局依据安全生产相关法律法规规定对**武汉武汉棋午建设工程有限公司**实施行政处罚。**

七、事故防范及整改措施

（一）时刻警钟长鸣，压紧压实安全生产责任。各街道、各部门和单位要严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国家、

[3] 第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度.....构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[4]《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业

[6]《安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

[7]《建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80－2016》第 3.0.9 条 对需临时拆除或变动安全防护设施，应采取可靠措施，作业后应立即恢复。

[8] 《建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80－2016》第 3.0.2 条 高处作业施工前，应对安全防护措施进行检查、验收

[9]《安全生产法》第四十九条 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

省、市安全生产有关精神要求，坚持“人民至上、生命至上”理念，严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，对本辖区、本行业安全生产工作进行再部署、再检查、再落实，要建立健全各级、各部门间信息共享机制，防止因信息滞后导致出现监管真空，强化各级各部门和单位安全生产责任落实，推进安全生产大检查，切实加强各类生产安全事故管控，保全区安全生产形势稳定。

（二）坚持问题导向，切实加强事故暴露问题整改。各街道要严格履行安全生产属地监管职责，有针对性的研究小微项目施工监管手段，切实加强辖区内小散施工项目的巡查和安全监督管理，重点加强对高空作业、用电、用气等高风险作业单位安全管理责任的督促落实；要从严执法，执法过程发现的生产经营单位的违法违规行为要及时依法查处，加大违法违规施工行为打击力度。武汉棋午建设工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强规范化建设，对施工作业中各环节要严格按照相关安全标准落实全过程闭环管理，要加大承包方的安全监督检查力度，及时发现和督促整改存在的事故隐患。武汉银畅翔商贸有限公司要进一步建立完善企业安全生产制度，规范用人标准，严禁使用无证人员从事特种作业；要加强高危特种作业的现场监督管理，强化现场作业安全管理，及时发现和督促整改作业人员违规作业行为；要强化对临时聘用人员进行安全生产教育和培训，规范安全绳、安全帽等劳动防护用品配备和使用；要建立风险研判机制，

加强作业现场安全隐患排查治理，对作业场所、施工工具存在事故隐患预判研判，采取有效的安全防范措施消除事故隐患，不断提升企业本质安全。

（三）深刻吸取事故教训，切实推动安全生产工作。各街道、各部门要深刻汲取事故教训，强化责任担当，全面梳理、深刻反思、举一反三，对照事故暴露出的问题认真查摆自身在小散施工领域监管存在的短板和不足，扎实做好本辖区、本行业领域安全生产工作；要深入开展警示教育，切实用事故案例教育人、用事故案例警示人，做到“一企出事故、万企受教育”，要不断强化安全主体责任落实，提升职工安全意识，规范安全生产作业，坚决防范同类事故再次发生，切实推动安全生产工作走深走实。

武汉银畅翔商

贸有限公

司 9•22

一般高坠事故调查调查组

2022 年 12 月 21 日