九江新越沥青有限公司“8.4”
一般高处坠落事故调查报告

德安县人民政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

（二）石料破碎生产线承包、劳务合同及协议签订情况

（三）事故现场情况

（四）事故发生经过

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

（六）事故应急处置及评估情况

二、事故直接原因

三、事故相关单位的主要问题

（一）九江新越沥青有限公司

（二）安徽旭志建材贸易有限公司

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故相关责任人员的处理建议

（二）对事故相关责任单位的处理建议

五、事故防范和整改措施的建议

2025年8月4日15时50分左右，九江新越沥青有限公司在碎石破碎设备维修作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成一名作业人员死亡，直接经济损失约130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，德安县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县科工局及丰林镇人民政府派员参加的九江新越沥青有限公司“8.4”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，九江新越沥青有限公司“8.4”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识不强，在辅助从事反击破设备维修不当，导致坠落死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.九江新越沥青有限公司，该公司于2017年05月03日注册成立，位于江西省九江市德安县丰林镇府前路一号；法定代表人为吴水辉，注册资本3000万元人民币；统一社会信用代码为91360426MA35XF518G，类型为有限责任公司（自然人独资或

控股的法人独资），经营范围：沥青混合料、改性沥青、乳化沥青的生产、销售及加工技术的研发等，登记机关：德安县市场监督管理局。

该公司于2025年1月1日成立了以秦永军为公司安全生产委员会主任，负责公司安全生产全面工作、杨意为该公司生产部安全员，并下发了文件任命书,公司下设生产部、财务部、销售部、技术部、工程部、综合部等6个部门,公司现有员工30人，其中生产部员工12人，1人持有低压电工操作证（外聘陈海波）、1人持有焊接与热切割作业证（外聘刘云江）、1人持有工业锅炉司炉操作资格证（杨意）。

该公司占地面积约90亩，共有2条生产线，分别是沥青生产线和石料破碎生产线，该公司年生产碎石约15万吨。

2.安徽旭志建材贸易有限公司，该公司于2023年05月26日注册成立，经营场所位于安徽省芜湖市繁昌区新港镇新荷社区11号楼1单元101，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为陈速权，注册资本为壹佰万圆整；登记机关为芜湖市繁昌区市场监督管理局。经营范围包括一般项目：建筑材料销售、水泥制品销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），该公司目前现有员工12人，驻九江新越沥青有限公司石料破碎生产线项目部共4人。利平为该项目负责人，周先胜为机修工（维修厂内设备），徐永茂为中控室设备开关操作及辅助维修工，刘祥为铲车工。

（二）石料破碎生产线承包、劳务合同及协议签订情况

2025年5月1日，九江新越沥青有限公司与安徽旭志建材

贸易有限公司签订石料破碎生产线承包合同，项目承包范围：九江新越沥青有限公司石料破碎生产线生产项目，承包期限自2025年5月1日至2026年4月30日。2025年2月15日，安徽旭志建材贸易有限公司与徐永茂签订了劳务用工合同，合同期自2025年2月15日至2026年2月9日。2025年5月2日，九江新越沥青有限公司与安徽旭志建材贸易有限公司签订了厂区生产安全、施工与卫生责任协议书，明确了双方在安全生产、教育培训、安全规范作业、正确使用各类防护用品等方面的各自职责。

（二）事故现场情况

1.事故区域情况

事故区域位于九江新越沥青有限公司厂区正北面石料破碎生产车间，车间面积约为2000平方米，车间内设置一套石料破碎设备(型号：17-XM-03)。事故发生地点为反击破设备出料口长约3米宽约2米区域，破碎车间距公司正大门约200米处。

2.石料破碎车间生产工艺流程简介

先启动反击破电动机-- 再启动整形机 --再启动颚破机 -- 再启动振动筛 --再启动出料皮带-- 再启动给料皮带机 --再启动石料给料机。

（三）事故发生经过

2025年8月4日上午7点左右，周先胜、徐永茂、刘祥三人进入破碎车间，按照工作计划开始工作，周先胜负责对反击破设备内的板锤进行更换，徐永茂协助周先胜进行传递工具辅

助作业，刘祥负责破碎车间操作铲车进行运输板锤作业。

11 时 15 分左右，三人完成上午的工作后前往食堂吃饭，吃完饭后徐永茂和刘祥便返回破碎车间的中控室进行休息。

12 时 40 分左右，周先胜前往破碎车间中控室喊徐永茂前往破碎机操作平台更换反击破的板锤，刘祥则在破碎车间中控室休息。

12 点 45 分左右，周先胜对反击破设备内的板锤进行更换，徐永茂站在破碎机操作平台上协助周先胜进行辅助作业，刘祥负责破碎车间操作铲车进行运输板锤作业。


13 时 00 分左右，徐永茂掉落至反击破转子与保护板的缝隙中。周先胜尝试救援并呼喊徐永茂，徐永茂发出呜呜声但没有回应周先胜。



图一：事故发生现场全景照片



图二：事故发生作业处照片

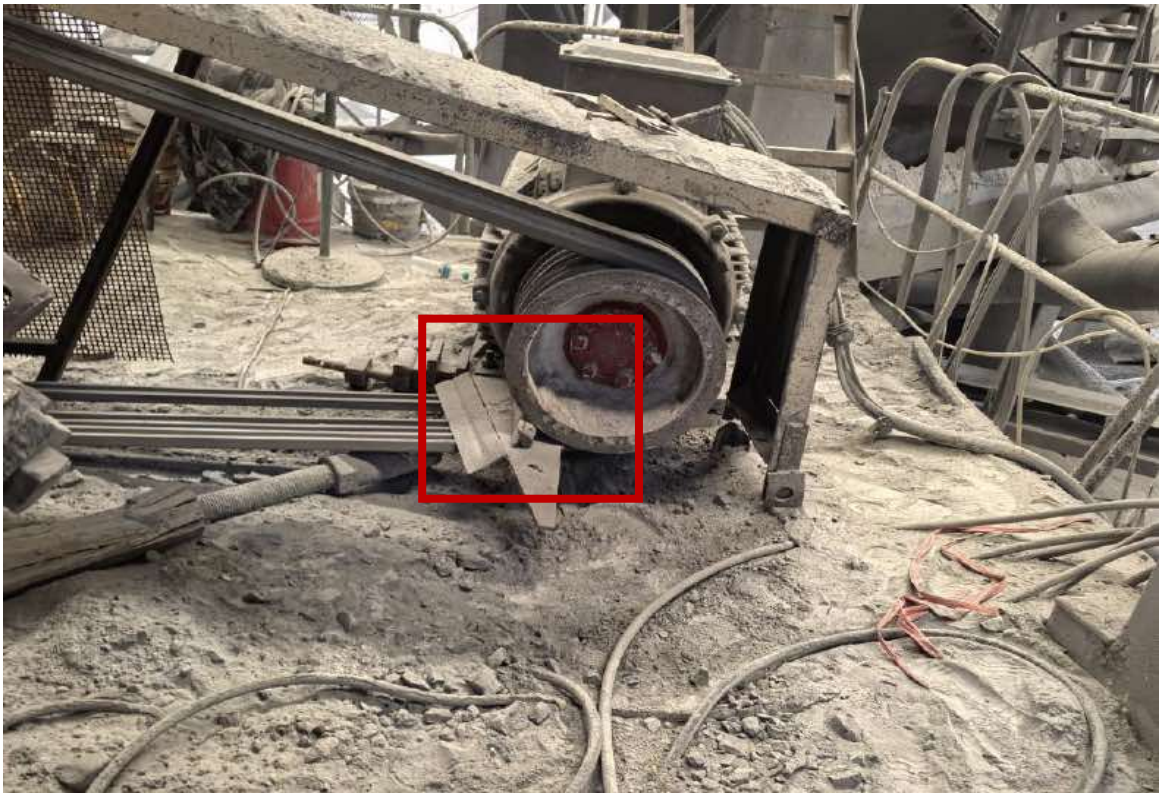

图三：木块卡住区域图片



图四：事故救援区域照片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成一人死亡，具体情况如下:

徐永茂，男，62 岁，家住江西省乐平市塔前镇下徐村 159 号，身份证号 360281XXXXXXXX3613，安徽旭志建材贸易有限公司辅助维修工，伤亡情况：死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)

等标准，核定事故造成的直接经济约为人民币130万元。

（五）事故应急处置及评估情况

1.事故信息上报情况

事故信息来源：2025年8月4日，德安县应急管理局15点33分接德安县公安局电话报告发生一起事故,造成一人死亡。接到报告后，德安县应急管理局立即组织人员前往现场核实情况，确认事故属实，通过事故直报系统进行上报并向市应急管理局值班电话报告。

2.事故现场应急处置情况

13时10分左右,刘祥休息结束前往自行前往破碎机操作平台时，发现徐永茂和周先胜两人都在“反击破”设备内的转轴上，徐永茂背靠“反击破”设备的机壳，周先胜扶着徐永茂，徐永茂双手下垂，眼睛及嘴巴处于半张合状态似乎没有意识。周先胜呼喊刘祥过来帮忙，两人随即下到反击破设备内准备将徐永茂从设备内抬到反击破操作平台上。该项救援未果后，两人又尝试将徐永茂从“反击破”下面的下料口将其拉出。几番尝试均失败后，13点30分左右刘祥打电话给赵宝玉，13点40分钟左右，接到消息的赵宝玉、杨意、洪生宝赶赴现场，周先胜从反击破下部出料口皮带处进入反击破设备，用吊带将徐永茂的脚部和肩膀处固定，赵宝玉、杨意、洪生宝等人一起通过行吊将徐永茂从反击破设备中吊出，放置到铲车的车斗中。在救援过程中，秦永军、武鸿星等人相继来到现场，14点左右杨意拨打“120”急救电话，14点12分左右，“120”救护车赶到事故现场，随车医生立即对徐永茂进行身体检查并积极组织抢

救，后经医务人员抢救无效，宣布其死亡，15 时许，武鸿星拨打“110”报警电话，15 时 11 分，“110”到达事故现场，并封锁现场，随即对现场进行勘察。

3.事故应急处置评估

经综合评估，事故调查组认为，九江新越沥青有限公司已启动应急响应，已开展事故应急救援处置，现场救援工作是由该公司董事长组织现场人员实施。

4.善后处理情况

事故发生后，经九江新越沥青有限公司组织安徽旭志建材贸易有限公司与死者徐永茂家属协商，双方达成赔偿协议，死者家属对此次事故的善后处理无异议。并签订赔偿协议。

二、事故直接原因

经调查认定，徐永茂安全意识淡薄，不能正确有效地辨识作业场所存在的危险因素，在碎石车间对碎石破碎设备进行检维修作业过程中，站在破碎设备转子边缘处，因卡在反击破设备皮带轮上面的木头脱落，导致转子转动，徐永茂不慎从转子上面坠落至设备下方约 2 米钢板处，造成其头部右侧被铁板碰伤致死，是此次事故发生的直接原因。

三、事故相关单位的主要问题

（一）九江新越沥青有限公司的主要问题

1.安全生产管理不到位。公司未针对本公司实际情况建立健全全员安全生产责任制和考核机制；公司虽制定了年度安全生产教育和培训计划，“三级”安全教育培训流于形式，未以试卷的形式进行严格考核，造成从业人员安全意识不强，风险

辨识能力低。

2.双重预防机制及现场监护不到位。隐患排查治理不到位，特别是对作业现场安全风险辨识及管控不到位，未辨识出因高处作业、天气炎热可能存在的安全风险；未安排人员对现场进行监护，无法及时发现和纠正员工的不安全行为。

3.对承包单位统一协调、管理不到位。公司将生产车间外包生产作业，未对外包单位作业落实统一协调管理，只是下达生产任务和技术指导，车间日常生产活动由外包单位自行管理，未定期进行安全检查。

（二）安徽旭志建材贸易有限公司的主要问题

1.安全管理不到位。该公司未建立健全本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和岗位操作规程，未建立日常安全隐患排查台账；未结合实际制定应急预案，未单独组织本单位员工开展相关应急演练。

2.三级安全教育培训不到位。对作业人员安全教育培训不到位。只是以口头的形式对员工进行安全事项交代，未进行严格考核，导致从业人员安全技能不高，风险辨识能力低。

3.现场监护和安全检查不到位。作业人员作业过程中未正确佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品，对现场作业的动态安全管理检查不力，未能及时发现并制止员工违章作业行为；作业现场未安排监护人员进行现场监护，作业现场安全警示标识张贴不够。

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告

和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对事故相关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡免予追究责任人员

徐永茂，男，安徽旭志建材贸易有限公司辅助维修工。安全意识淡薄，不能正确有效地辨识作业场所存在的危险因素，在对碎石破碎设备检维修作业过程中，站在破碎设备转子边缘处，因卡在反击破设备皮带轮上面的木头脱落，导致转子转动，徐永茂不慎从转子上面坠落至设备下方约 2 米钢板处，造成其头部右侧被板锤碰伤致死。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.对事故相关责任人员的处理建议

1.杨意，九江新越沥青有限公司副厂长兼安全员。未制止和纠正员工违反操作规程的行为；未及时排查生产安全事故隐患，对外包单位人员安全教育培训不到位，对事故发生负有重要管理责任。建议由德安应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予行政处罚。

2.秦永军，九江新越沥青有限公司董事长。对公司负有全面安全管理职责，安全生产管理职责履职不到位，未建立健全本单位安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程制定不完善；未严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位安全生产工作；对事故的发生负有主要领导责任。建议由德安县应急管理局依据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。

3.周先胜，安徽旭志建材贸易有限公司驻九江新越沥青有限公司项目设备维修工。在从事反击破设备维修设备前，未对反击破维修的相关设备采取断电、挂牌、上锁等安全措施，作业全程未正确佩戴安全帽、安全带等防护用品，建议由安徽旭志建材贸易有限公司依据内部安全管理规定给予相应处理。

4.利平，安徽旭志建材贸易有限公司驻九江新越沥青有限公司项目负责人。未制定相应的设备操作规程。对作业人员培训不到位。车间安全检查不到位，未及时发现纠正员工不安全行为，对事故发生负有主要领导责任。建议由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.九江新越沥青有限公司。公司未结合本公司实际情况建立健全全员安全生产责任制，重点岗位操作规程制定不完善；公司虽制定了年度安全生产教育培训计划，安排了相关培训内容、学时要求，但未进行严格考核；作业现场设备设施及安全警示标志配备不够，未安排人员进行现场监护；未有效落实安全生产巡查制度和生产安全事故隐患排查治理制度，对重点岗位作业巡检频次不够；对现场作业的动态安全管理检查不力，未能及时发现并制止员工违章作业行为，未严格对安徽旭志建材贸易有限公司进行安全管理以及安全检查，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，建议由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，给予行政处

罚。

2、安徽旭志建材贸易有限公司。公司未建立健全本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和岗位操作规程；对作业人员安全教育培训不到位，隐患排查治理不到位，对现场监护和安全检查不到位；未结合公司实际制定相关应急预案，未单独组织本单位员工开展相关应急演练，对事故发生负有主要责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，确保企业平稳安全运行，提出如下整改建议:

（一）强化防范，进一步落实企业安全生产主体责任

九江新越沥青有限公司要举一反三，认真查找和解决安全生产管理工作中的漏洞，夯实企业安全管理工作。一是要进一步完善公司安全生产管理架构，配备配齐安全生产管理人员，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度及岗位操作规程；二是要认真做好事故警示教育，切实提高从业人员的安全意识，加强员工培训与考核，提高从业人员的安全技能，特种作业人员要按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；三是要严格执行动火、高处作业、有限空间等危险作业审批制度，安排专门人员进行现场监护，

未制定具体检维修作业方案，整个检维修作业过程未做到统一协调指挥；四是要全面辨识本单位存在的安全风险点，梳理评估，制定并落实管控措施，明确管控责任人，确保所有风险点时刻处于受控状态；五是要加强高处作业现场安全防范，作业人员应检查确认安全措施落实后方可开始作业，作业人员应全程正确佩戴安全帽、安全带等防护用品，严禁在大风、下雨、浓雾、高温酷暑等恶劣天气及使用体况不良人员进行作业；六是要对外包单位资质和作业人员资格进行审查，确保具备相应技术和工作能力，签订安全生产管理协议，对外包单位的安全生产工作要落实统一协调和监督管理职责，杜绝“以包代管、一包了之”等问题。

安徽旭志建材贸易有限公司要深刻汲取事故教训，一要建立健全安全教育培训制度，加强对员工的安全教育培训和岗位技能培训，并建立安全教育培训档案；二要加强现场管理，全面梳理漏洞，加强日常隐患排查，建立安全隐患排查台账；三是要加强特种作业管理，凡是涉及特种作业的岗位必须按规定持证上岗。四是要结合企业实际情况制定完善全员安全生产责任制，安全生产规章制度及岗位操作规程。

（二）开展“反三违”整治行动，杜绝“三违”现象发生

九江新越沥青有限公司及安徽旭志建材贸易有限公司一是要扎实开展“反三违”专项整治行动，主要负责人要亲自抓，车间班组要具体抓，全体员工参与；二是要重新梳理本企业的安全生产规章制度，完善重点岗位操作规程，制定公司事故隐

患内部举报奖励机制，鼓励全体员工积极参与隐患排查，形成常态化、长效化机制；三是要组织开展全体员工学安规、遵安规的教育培训，提高员工的安全意识和红线意识；四是要对“三违”现象进行严处重罚，杜绝“三违”现象，确保作业安全。

（三）进一步加强对企业监管力度

丰林镇要依法加强对本辖区企业安全生产监督检查，督促企业建立健全安全生产规章制度及岗位操作规程。科工局要按照安全生产治本攻坚三年行动要求开展重点企业安全生产帮扶指导，加强对《工贸行业重大隐患判定标准》、《关于德安县生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》等法律法规学习，加大对企业安全生产主体责任落实及外包单位人员资质的检查指导力度，加强现场检查，提高执法检查的专业性、精准性。

调查组组长（签名）：

成　　员（签名）：