附件

仙桃市吾悦广场北地块商业及住宅项目“6·5”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月5日8时左右，位于仙桃市沙嘴街道办事处吾悦广场北地块商业及住宅项目施工现场发生一起一般高处坠落事故，致现场作业人员王[redacted]（男，64岁，湖北京山人）死亡，直接经济损失约93万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，经市人民政府批准，于2025年6月19日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市自然资源和城乡建设局、市总工会等部门有关同志参加的仙桃市吾悦广场北地块商业及住宅项目“6·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的责任，查明了相关部门和有关地方党委、政府在监管方面存在的问题，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，该事故是一起因施工单位安全生产隐患排除不及时、安全教育培训不深入，施工人员安全意识淡薄导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.建设单位：仙桃恒隽房地产开发有限公司（以下简称：恒隽公司），该公司成立于2021年6月1日，统一社会信用代码：91429004MA49RYFAXN，法定代表人：杨可，注册地：仙桃市沙嘴办事处吾悦华府S3-1号楼，注册资本13,555.56万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；日用百货销售；商业综合体管理服务。

2.施工单位：湖北正傲翼光工程有限公司（以下简称：正傲翼光公司），该公司成立于2024年12月30日，统一社会信用代码：91429004MAE8CCX59P，法定代表人：杨光，注册地：湖北省仙桃市毛嘴镇桃源社区桃源大道12号1栋1单元1层101室，注册资本10万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围：建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包。一般项目：五金产品批发，五金产品零售，建筑材料销售，特种劳动防护用品销售，电线、电缆经营，配电开关控制设备销售，光纤

销售，光缆销售，电器辅件销售，消防器材销售，消防技术服务，金属制品销售，泵及真空设备销售，金属工具销售，特种设备销售，安防设备销售，劳务服务（不含劳务派遣），机械设备销售，气压动力机械及元件销售，建筑工程用机械销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑用金属配件销售，机械设备租赁，紧固件销售，金属丝绳及其制品销售，电子专用设备销售，风机、风扇销售，电工器材销售，电工仪器仪表销售，园林绿化工程施工，会议及展览服务，对外承包工程，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑装饰材料销售。

（二）事故工程项目相关情况

项目名称：仙桃南城吾悦广场项目北地块住宅四期25-27#、29-31#楼硬质景观、景观绿化及其附属工程（以下简称：吾悦广场住宅四期景观工程）。

2025年3月31日，仙桃吾悦广场北地块商业及住宅项目（18-23#、25-27#、29-31#）工程经市质安站安全生产标准化考评合格后，市质安站正式终止对该项目工程的施工安全监督。

2025年5月15日，恒隽公司就吾悦广场住宅四期景观工程施工及有关事项，与正傲翼光公司进行投标洽谈，经双方对洽谈内容协商签字确认，并于当天形成投标洽谈记录表。

2025年5月27日，恒隽公司与正傲翼光公司签订《施工合

同》，双方就吾悦广场住宅四期景观工程施工及有关事项协商一致，工程地点：仙桃市吾悦广场住宅四期，工程内容：主要包含种植土填换、园地整形、绿化苗木种植及养护管理等，计划工期30天，开工日期2025年5月30日至2025年6月29日。

2025年5月28日，恒隽公司与正傲翼光公司就施工安全达成一致，正傲翼光公司签署《绿化工程安全生产承诺书》，约定建设单位与施工单位的权利、责任和义务。

（三）事故相关单位履职情况

2025年5月28日，恒隽公司就该项目成立安全生产领导小组，组长：马跃，副组长：陈勇（具体负责安全生产工作）。该单位制定了安全生产目标管理制度、安全生产责任制、安全生产费用保障制度、安全教育培训管理制度、相关方安全管理制度、事故隐患排查、事故报告和调查处理等制度，制定了应急预案，并联合开展了数次安全检查，安排专班每日对该项目进行安全巡查。安全检查记录（如隐患整改通知书、复查记录）、安全会议纪要、巡查日志等方面记录完备。

2025年5月28日，正傲翼光公司成立安全生产领导小组，组长：杨光，副组长：熊学鹏（协助安全生产管理工作）。该公司制定了安全生产责任制、安全生产总目标管理制度、生产安全事故报告和调查处理等制度，签订了安全生产目标责任书，制定了应急预案，多次开展施工现场安全检查、隐患排查整改等工作。

（四）事故发生经过

2025年6月4日下午6时左右，正傲翼光公司按照工程进度，制定6月5日工作计划，安排施工人员对25、26栋别墅周边进行景观施工。

2025年6月5日上午6时50分左右，王明祥（正傲翼光公司务工人员）来到项目工地位于27栋别墅地面采光井处。

7时左右，其他工人陆续进场开始施工作业。

8时30分左右，杨光（正傲翼光公司法定代表人、项目负责人）来到施工工地清点人数，发现王明祥不在工地，拨打电话无人接听，便组织现场施工人员寻找。

9时左右，杨光在27栋别墅地下室发现王明祥躺在地面，耳道、鼻道流血，意识丧失、呼之不应。王明祥身边散落着竹跳板、木模板，其正上方采光井的水平防护受损。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

王[redacted]（死者），男，64岁，汉族，1960年[redacted]家住湖北省京山市[redacted]。事故共造成直接经济损失约93万元，主要包括死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等因劳动关系产生的各项费用。

（六）事故发生地基本情况

事故发生地位于仙桃市博雅大道50号吾悦广场住宅四期（别墅区）27栋地面采光井处。

（七）事故现场照片

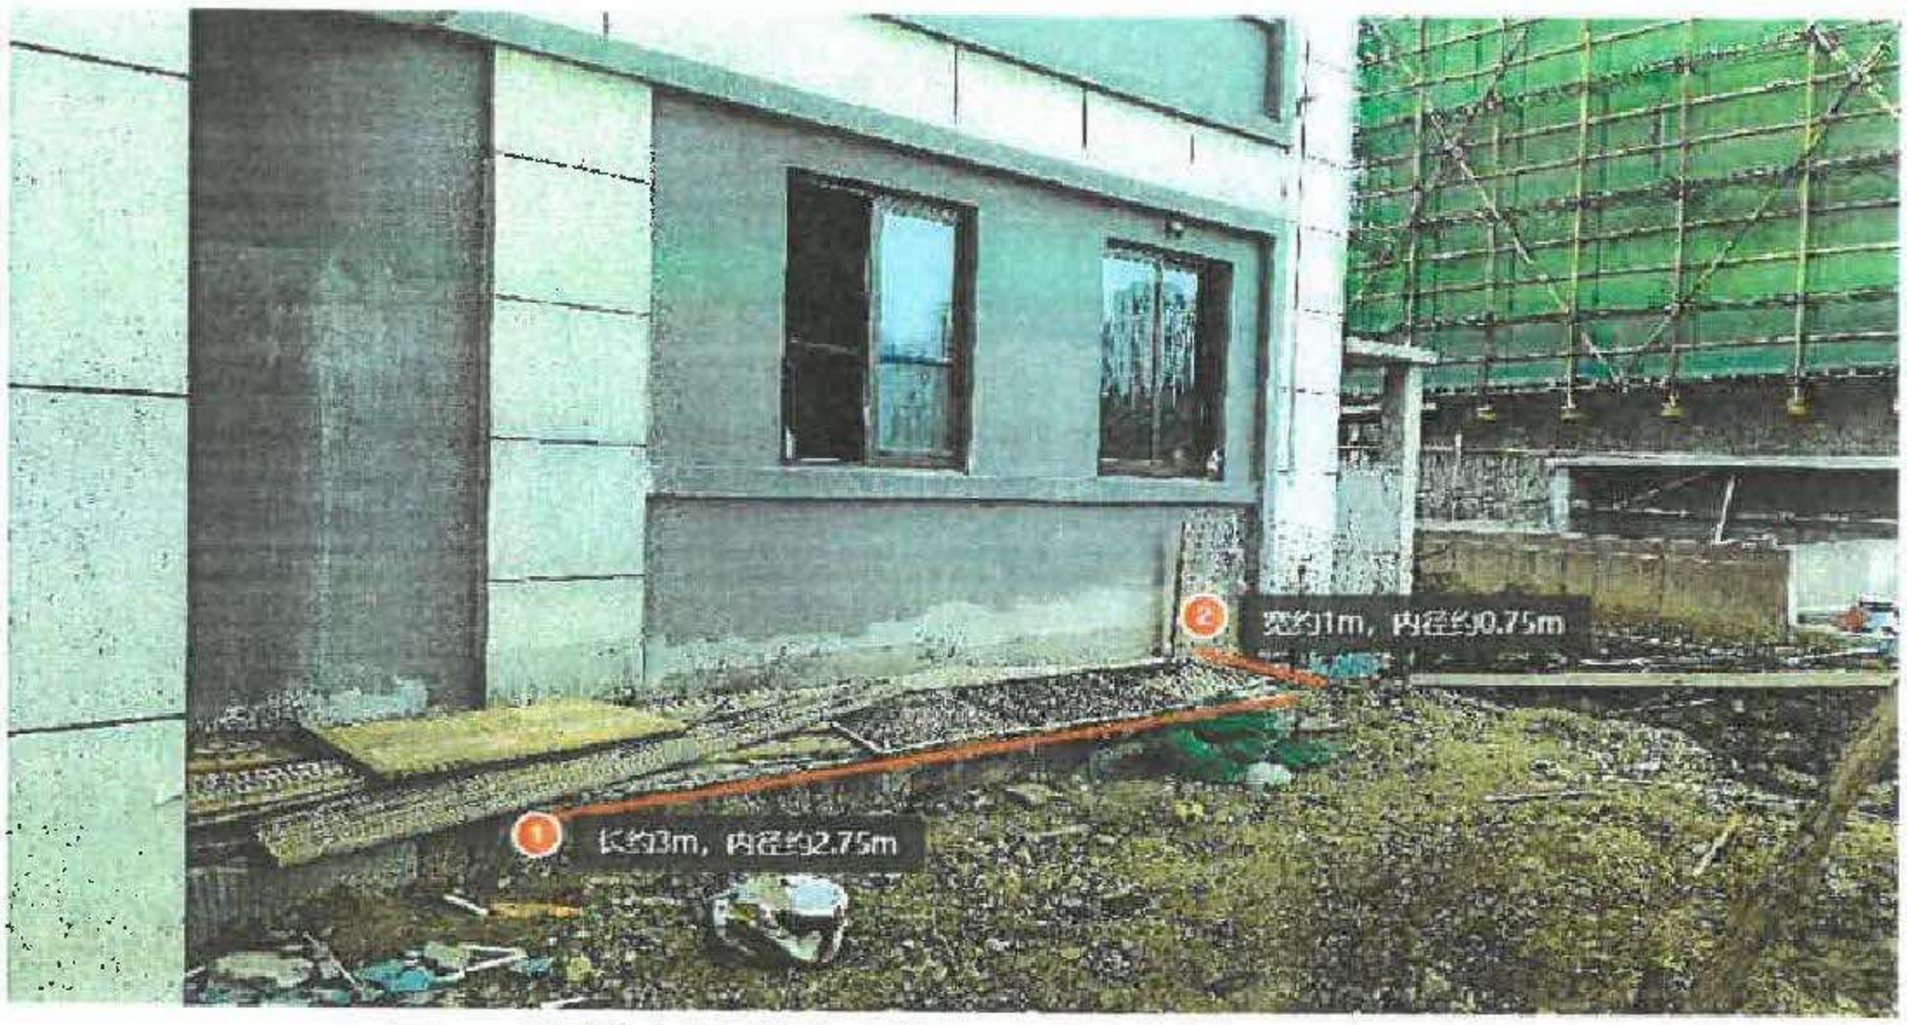


图 1：仙桃市吾悦广场住宅四期事故发生地点（采光井）

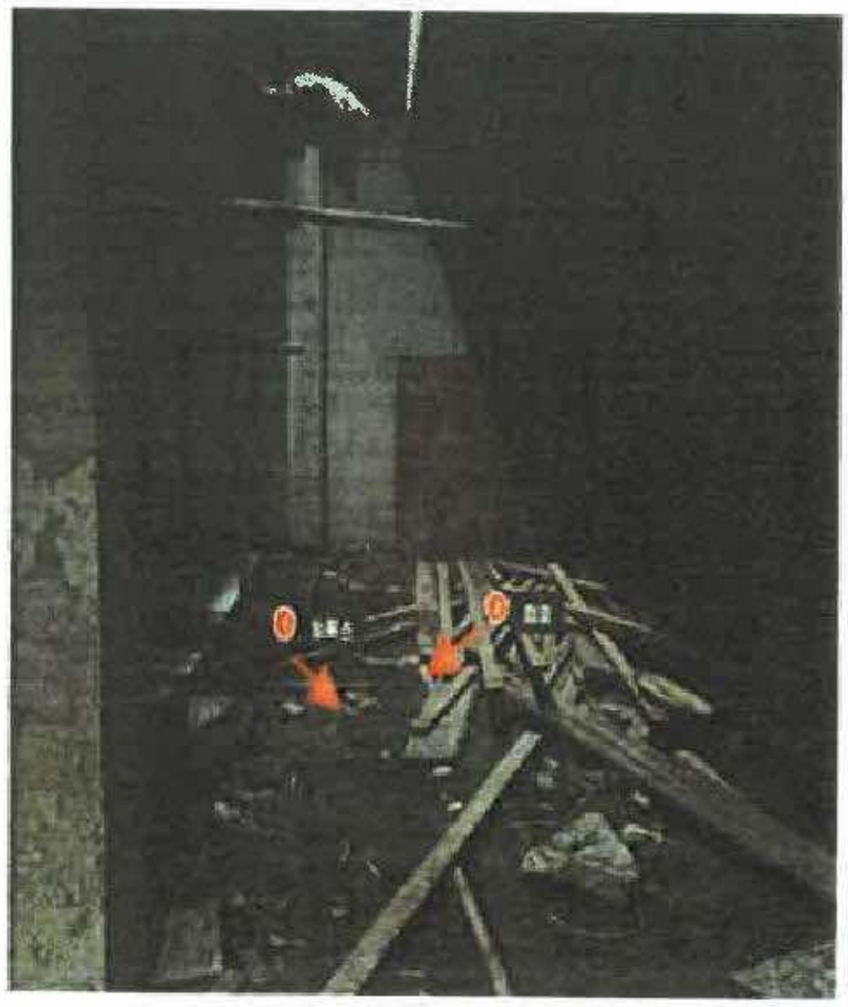


图 2：王明祥坠落地点



图 3：边长在 1500mm 以上的水平洞口防护标准[①]

1.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016：洞口周边设置交圈的Φ48 钢管防护栏杆，立杆间距不大于 1800mm，防护栏杆下部设置 200mm 高 18mm 厚木胶合板挡脚板，防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板，必须刷间距为 400mm 红白相间的警示油漆，防护栏杆外立面满挂密目安全网并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧 100mm。

（八）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2025年6月5日，仙桃市沙嘴街道为晴天，气温21℃至31℃，南风3级，相对湿度83%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援处置情况

2025年6月5日9时左右，杨光电话安排熊学鹏前往27栋别墅地下室将王明祥抬至地面，送往医院救助。9时10分左右，熊学鹏与陈贞敏（正傲翼光公司务工人员）一起将王明祥抬到陈贞敏车内，由陈贞敏开车、熊学鹏陪同，将王明祥送往医院，杨光回家准备王明祥的救治费用。9时30分左右，车辆到达仙桃市中医院。9时55分左右，王明祥因抢救无效死亡，后送往殡仪馆。事故发生后，正傲翼光公司在主管部门和属地政府的指导下，积极开展安抚沟通工作，做好善后处理相关事宜。2025年6月8日，正傲翼光公司与死者家属达成调解协议，2025年6月9日，死者遗体火化。

（二）事故信息接报及响应情况

2025年6月5日16时左右，正傲翼光公司向恒隽公司电话汇报事故情况。16时05分左右，恒隽公司向仙桃市沙嘴街道办事处电话汇报事故情况。19时25分左右，沙嘴街道办事处向仙桃市委、市政府总值班室报告事故情况。

（三）应急处置评估

事故善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

正傲翼光公司未及时排除27栋别墅地面采光井的安全隐患，且未张贴安全警示标识，致使苗木工人王明祥从地面采光井洞口坠落至地下室，导致事故发生。

（二）间接原因分析

正傲翼光公司员工安全生产知识缺乏、安全生产意识淡薄；公司主要负责人及安全管理人员安全管理不到位，未能全面履行安全管理职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

正傲翼光公司未有效落实全员安全生产责任制，未系统组织制定并落实安全生产规章制度，安全生产教育和培训不深入、不彻底，对本单位施工现场安全生产管理工作的监督、检查流于形式。

（二）有关监管部门

仙桃市沙嘴街道办事处未认真落实属地安全生产管理责任，对辖区内的建设项目监督检查不仔细、不深入。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

正傲翼光公司，未严格落实企业安全生产主体责任，未严格

落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度[②]；未对从业人员进行安全生产教育和培训[③]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人

1.杨光，正傲翼光公司法定代表人，未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未落实本单位全员安全生产责任制；未认真组织全员安全生产教育和培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时[④]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

2.熊学鹏，正傲翼光公司安全管理人员，未履行企业安全生产管理人员职责，未参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未如实记录本单位安全生产教

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

育和培训情况[5]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（四）对有关单位的问责建议

责成仙桃市沙嘴街道办事处党工委对相关单位和人员履职不到位的问题予以处理；对辖区内各类工程项目开展安全生产摸排、建立隐患排查治理台账、细化防范措施、消除安全隐患。并将上述工作开展情况报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室。

六、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

一是汲取教训，强化安全意识。企业应深刻吸取事故经验教训，认真剖析事故根源，建立健全安全生产管理体系，建立健全并落实安全生产责任制及安全奖惩制度，进一步完善并有效实施各项安全生产管理制度、操作规程。提升专业人员素质，从源头扭转企业管理混乱、人员素质欠缺的根本缺陷。

二是强化培训，提升安全能力。企业主要负责人及安全生产管理人员应加强安全生产相关知识学习，时刻紧绷安全弦、把牢安全关，不断提高安全生产管理能力和管理水平。要加大安全生产教育培训力度，落实对员工的各项安全培训教育，确保教育培

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

训落到实处，收到实效，使员工具备必要的安全生产知识，自觉遵守公司的安全生产规章制度和操作规程。

三是管控风险，强化隐患排查。完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，进一步梳理所有生产经营环节中的风险点并及时采取预防措施。对安全风险较高的作业场所实行全过程监护，及时发现作业中的不安全行为，坚决制止冒险作业、违章作业。进一步规范企业安全生产工作，消除生产安全事故隐患。企业主要负责人、安全生产管理人员要加大日常安全巡查力度，加强事故隐患排查治理，及时整改各类安全隐患并做好记录，并及时将隐患排查治理情况向从业人员通报，坚决杜绝类似事故再次发生。

仙桃市吾悦广场北地块商业及住宅项目

“6·5”一般高处坠落事故调查组

2025年8月18日