田东石化园区临时搅拌站“3·14”机械伤害事故调查报告

2025年3月14日13时57分左右，在田东县平马镇石化园区内一临时混凝土搅拌站，发生一起机械伤害事故，造成1名工人当场死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，县人民政府依法成立“3·14”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，在石化园区内一临时搅拌站“3·14”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）混凝土搅拌站及水稳拌合站概况

混凝土搅拌站及水稳拌合站（以下简称“拌合站”）位于石化工业园区内石化大道与工业北路交叉路口附近地块，距石化园区锦江大道维修工程项目约5.5公里。该拌合站为临时建筑，作为石化园区锦江大道维修工程项目配套设施，由项目部建设、管

理和使用。总占地面积约 800 平方米，其中生产区 450 平方米、料仓区 350 平方米。

1.建设规模

混凝土搅拌站设计生产能力为 6m³/h，水稳拌合站设计生产能力为 600t/h。

2.建设内容

（1）混凝土搅拌站

主要功能：生产普通混凝土，供应锦江大道维修工程项目普通垫层混凝土、路缘石靠背、井背回填混凝土等。

设备配置：主机为 JS750 型混凝土搅拌机，容量 0.5L。

配料系统：骨料仓、石粉仓、水泥仓、水计量系统等。

控制系统：半自动控制系统。

工艺流程：骨料称量→水泥掺合料称量→水泥称量→搅拌→成品混凝土运输。

（2）水稳拌合站

主要功能：生产水泥稳定碎石（或稳定土），用于锦江大道道路基层施工。

设备配置：主机为间歇式搅拌设备，生产能力 600t/h。

配料系统：多仓骨料斗、水泥仓、水计量系统。

输送系统：皮带输送机、成品料仓。

工艺流程：骨料筛分→级配混合→水泥掺配→搅拌→成品料装车运输。

该拌合站设备进场时间为2025年1月2日，联动调度完成时间为2025年1月20日，2025年2月17日正式投产。

拌合站内中间有一个共用水泥罐，南面为水稳拌合站，水稳站出料区、水稳站搅拌机、临时水池、水稳站控制室和水稳站料仓及上料区依次由西向东布置；共用水泥罐的北面依次布置混凝土搅拌机和混凝土料仓及上料区，混凝土站控制室在搅拌机的西北面。JS750型混凝土搅拌机主要技术参数：进料容量1200L，出料容量750L；生产率30-35m^3/h；骨料最大粒径80毫米；搅拌叶片转速29.3r/min，叶片数量2×7；搅拌电机型号Y200L-4（B_3），功率30KW；卷扬电动机型号132M-4，功率7.5KW；水泵型号WB-50-40-95，功率0.75-1.1；电动推杆型号DT500-30II，功率1.1-1.5KW；料斗担升速度39.5m/min；外形尺寸（长×宽×高）运输状态3600×3400×2800毫米，工作状态3600×3400×5800毫米，出厂日期2020年3月20日。

二、事故发生经过

根据现场监控视频和公安机关对*的询问笔录。2025年3月14日中午，*到拌合站上班。13时18分39秒，*给他拍完上班照后，*询问*是否能进入JS750型混凝土搅拌机（筒）内清理残

渣，并说明搅拌机（筒）已经好几天没清理，再拖延清理会比较麻烦，*回答不要去，不要清（正常是在下午下班后清理）。13时55分43秒 ，驾驶人驾驶混凝土水泥罐车到搅拌机卸料门下方停下，准备接料。见混凝土搅拌机一直未开机生产，在没有经过任何人允许，没告知任何人的情况下，将混凝土搅拌机开机生产。致使*在搅拌机（筒）内遇难。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年3月14日14时10分，接到报告后部门相关领导带队陆续赶到现场查看情况，维持现场秩序，并做好现场保护和管控措施，防止发生次生衍生事故，并通知事故死者家属，协调拌合站，做好死者善后工作和家属安抚工作，县应急局第一时间向上级部门作信息上报，该起事故未存在瞒报、谎报、迟报的情况。

（二）善后情况

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，第一时间组织工作组到现场处置，全力做好事故的善后处理工作。一是县委、县政府主要领导作出指示，要求搅拌站立即停止生产，全方位进行安全生产隐患排查，并切实做好死者家属安抚工作，尽快成立事故调查组，查清事故原因，严肃处理责任人，并深刻吸取事故教训，做到举一反三，严防类似事故再次发生；二是依法成立了事

故调查组，对事故展开全面调查；三是积极协调赔付工作，安抚死者家属。

事故单位及时与死者家属协商一致，赔偿死者家属抚恤金，死者遗体已火化，死者家属情绪稳定，未造成社会不良影响。


（三）事故应急处置评估

事故发生后，各部门应急响应迅速有序，紧密配合协调开展应急救援工作，妥善安置安抚事故人员家属，相关领导及时带队前往现场，维护现场秩序，有效研判事故发展趋势以及可能造成的危害情况，防范措施到位，未发生次生、衍生事故，未造成事故危害扩大。

四、现场勘察情况

（一）事故现场勘察情况

事故位置位于一临时搅拌站 JS750 型搅拌机（筒）内，该搅拌机位于钢结构机架上，侧上方（北面）为进料嘴，卸料门离地面有 3.866 米。底部停放来接料的桂 KM5272 混凝土水泥罐车，混凝土水泥罐车罐体还在转动。西北面为混凝土搅拌机的操作室，北面为原料堆放区，南面为水稳站搅拌机（见事故现场示意图 1）。JS750 型搅拌机的搅拌筒里水泥混凝土内发现 1 具人类遗体及人类组织。事故当天天气状况良好。

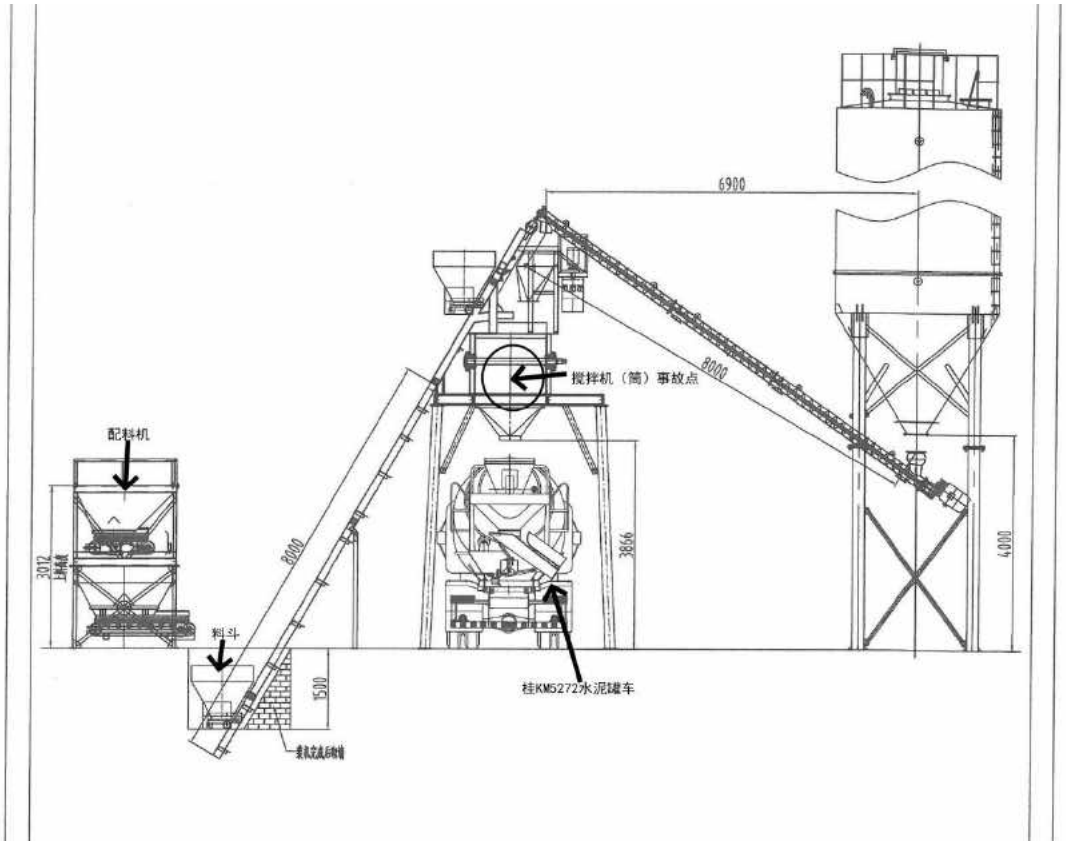

事故现场示意图 1

（二）其他可能因素排除情况

经公安机关对事故现场勘查、询问，排除他杀、自杀等情况。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

1.混凝土水泥罐车驾驶人，未取得机动车驾驶证[1]。

2.*，男，X 岁，身份证号：*，是项目部临时工，在事故中死亡。

注释：[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失63.12万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

*安全意识淡薄，违反安全操作规程[2]，在现场无监护人员的情况下，未锁闭[3]搅拌机电源，进入搅拌机（筒）内进行清理作业时，致使整个搅拌机（筒）在清理过程中处于一个不安全状态。水泥混凝土罐车驾驶人在等待接料时，未请求操作工操作，自行启动搅拌机电源进行生产，致*被旋转的搅拌叶片绞伤致死。

（二）间接原因

1.未有效落实全员安全生产责任制，未制定有效的安全生产规章制度和操作规程，安全生产教育培训流于形式，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

注释：[2]《混凝土搅拌机安全操作规程》：10、检修搅拌机时，必须切断电源，如需进入滚筒内检修时，必须在电闸箱挂上“有人工作，禁止合闸”的标示牌，并设有专人看守，要绝对保证能够避免误送电源事故的发生。

注释：[3]《预拌混凝土企业安全生产规范》（JC / T2533-2019）第3.3条：用于控制住所有的能量来源，以保护人员不受到来自这些能源的伤害。

2.未有效落实安全生产主体责任，搅拌机检（维）修作业现场未安排现场监护人员，未悬挂“禁止合闸”警示牌，作业人员违规[4]作业，拌合站现场安全管理和落实设备检（维）修申报制度缺失，使用无资质的驾驶人，未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产管理制度和安全操作规程；安全生产教育培训不力，对从业人员开展安全教育培训流于形式，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施。

七、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任单位的处理建议

*有限公司，未严格落安全生产实主体责任，一是未能督促从业人员严格执行本单位的安全生产管理制度和安全操作规程；二是安全生产教育培训不到位，对从业人员开展安全教育培训流于形式，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关

注释：[4]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.6.4条：机械作业应设置安全区域，严禁非作业人员在作业区停留、通过、维修或保养机械。当进行清洁、保养、维修机械时，应设置警示标识，待切断电源、机械停稳后，方可进行操作。

《建筑机械安全技术规程》（JGJ33-2012）第8.2.8条：搅拌机运转时，不得进行维修清理工作。当作业人员需进入搅拌筒内作业时，应先切断电源，锁好开关箱，悬挂“禁止合闸”的警示牌，并应派专人监护。

《预拌混凝土企业安全生产规范》（JC／T2533-2019）第7.1.4条：维护保养因突然启动易造成伤害的螺旋输送机、带式输送机、搅拌机等设备时，应在维护保养前切断动力源、泄压，并严格执行锁闭程序，同时设立警示标志、设专人监护，电器柜上锁，确认无误后方可进行维护保养作业。

安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施。建议由县应急管理局依照相关规定对其予以行政处罚。

（二）相关责任人员的处理建议

1.免予追究责任人员

*是项目部临时工，违反操作规程，违章违规作业，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中身亡，建议不予追究其责任。

2.追究刑事责任人员

混凝土水泥罐车驾驶人，未取得驾驶证驾驶机动车，在未确认混凝土搅拌机（筒）体内部的实际情况下，自行操作按钮启动混凝土搅拌机生产，致使正在搅拌机（筒）内清理作业的*被旋转的搅拌叶片绞伤当场死亡，其行为涉嫌过失致人死亡，建议县公安局对其进行行政处罚[5]和追究其刑事责任。

3.追究行政处罚人员

*未严格履行单位主要负责人职责，一是未严格落实拌合站的全员安全生产责任制；二是未有效实施拌合站的安全生产规章制度和操作规程；三是对拌合站的安全生产教育培训不力，从业人员培训流于表面，工人的安全生产意识淡薄；四是未能督促、

注释：[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第（一）项　有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：

（一）未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的；

检查拌合站的安全生产工作，及时发现并消除李跃会违章违规作业生产安全事故隐患。建议由田东县应急管理局依照相关规定对其予以行政处罚。

八、事故防范及整改措施建议

（一）要深入学习《中华人民共和国安全生产法》，汲取此次事故教训，加强对内部的安全管理，重新制定并落实好拌合站安全生产规章制度和操作规程、全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制等安全生产制度，严格外来人员及机械进场资质审查；加大对从业人员的安全生产培训，提高从业人员的安全生产意识，并督促从业人员遵守安全生产操作规程，及时消除从业人员不安全作业行为，确保安全生产。

（二）要严格落实“三管三必须”的要求，加强对石化工业园区项目以及项目配套生产设施的安全生产检查力度，并根据田东县安全生产委员会办公室《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，进一步细化、深化对石化工业园区建设项目及生产经营单位的检查内容，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，依法履行安全生产监督管理职责。

田东石化园区临时搅拌站“3·14”
机械伤害事故调查组
2025年7月30日