发布时间：2026-07-01 09:20　来源：昆都仑区人民政府　浏览次数：366　全文共计**9871**字，预计阅读时间**33**分钟

手机扫一扫

打印
保存
关闭

昆都仑
包头市顺千源商贸有限责任公司“4·10”
一般起重伤害事故调查报告

昆都仑区政府事故调查组

2026年6月17日

目录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位单位及相关单位概况2
（二）合同签订情况3
（三）安全管理情况3
二、事故发生经过
三、事故现场情况
四、人员伤亡和直接经济损失情况7
五、事故应急处置情况7
六、事故原因分析8
（一）直接原因8
（二）直接原因分析8
（三）事故鉴定情况8
（四）间接原因分析9
（五）其他可能因素排除10
七、对事故责任人及责任单位的处理建议10
（一）建议不予追责人员（1人）10
（二）建议进行行政处罚单位（2个）11
（三）建议给予行政处罚人员（4人）12
八、事故整改和防范措施16
（一）事故有关责任单位16
（二）安全监管部门18

2026年4月10日17时10分许，包头市顺千源商贸有限责任公司一名工人在用遥控器操作门式起重机吊运钢板时，吊运的钢板与旁边停放的货车发生碰撞后产生旋转，旋转的钢板将该名工人挤压在货车与钢板之间受伤，120急救人员到场后于17时37分确认该名工人死亡，事故造成直接经济损失129.73万元。

接到事故报告后，包头市应急管理局、区政府分管领导、昆都仑公安分局、区应急管理局、区商务局及包头昆都仑经济技术开发区等单位负责人及专家组成员赶赴现场勘查并召开事故调查处理调度会，包头市安全生产委员会办公室对该起事故查处实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，昆都仑区人民政府于2026年4月13日成立了由区应急管理局牵头，昆都仑公安分局、区总工会组成的“昆都仑包头市顺千源商贸有限责任公司‘4·10’一般起重伤害事故调查组”（以下简称事故调查组），同时聘请3名技术专家及1名法律顾问参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因提出了防范措施。

经认定，昆都仑包头市顺千源商贸有限责任公司“4·10”一般起重伤害事故是一起因安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄、违章操作，在吊运钢板时未保持合理的安全距离，被吊装物挤压，造成1人死亡的一般生产安全责任事故，现报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.出租单位：内蒙古鑫港源顺物流有限公司成立于2013年6月17日，统一社会信用代码：91150203070132XXXX，注册地位于内蒙古包头市昆区卜尔汗图镇110国道682-683公里处，法定代表人为王X，经营范围包括一般项目：非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；光通信设备销售；特种设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；金属切削加工服务；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具销售；钢压延加工；淬火加工；喷涂加工；常用有色金属冶炼；机动车

充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.承租单位：包头市顺千源商贸有限责任公司成立于2025年7月18日，统一社会信用代码：91150291MAER1AXXXX，注册地位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区黄河大街98号包头金融广场1-B901-2，法定代表人为王X，主要生产工艺为将钢卷进行开平物理加工,以成品钢卷为原料，经开卷、校平、校正、定尺剪切成型、分类码放，事故发生在定尺剪切成型后吊运钢板至分类码放场地过程中，经营范围包括一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磁性材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；钢压延加工；高品质特种钢铁材料销售；金属材料制造；金属结构销售；五金产品零售；机械设备销售；冶金专用设备销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；农副产品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）合同签订情况

内蒙古鑫港源顺物流有限公司与包头市顺千源商贸有限责任公司2025年12月1日签订了货位租赁合同和安全生产管理协议，合同期限至2026年11月30日，货位位于C 区7道，占地15.77亩。

（三）安全管理情况

内蒙古鑫港源顺物流有限公司共有员工28人，设立安全部、财务部、市场部等部门，安全生产管理人员2人；包头市顺千源商贸有限责任公司设有法定代表人1人，厂长1人，财务人员2人，作业人员9人，保管1人，由厂长兼任安全生产管理人员。


内蒙古鑫港源顺物流有限公司对包头市顺千源商贸有限责任公司的安全生产工作统一协调、管理，对其生产活动进行监督和安全检查。

二、事故发生经过

2026年4月10日17时10分许，包头市顺千源商贸有限责任公司地操人员闫XX和挂钩人员张XX准备倒运南开平场的钢板，张XX挂好钩后撤到了安全区域，闫XX在地面用遥控器操作门式起重机，将钢板起吊到2米左右高度，起重机小车向北移动，从货车和钢卷中间4.3m的通道向西行进，17时14分许，在向西行进过程中钢板撞击到货车驾驶室左侧车门，钢板发生转动，将闫XX挤压在钢板和货车左后轮上面货箱板处。

三、事故现场情况

（1）现场作业中间通道两侧布置了两个开平场，一台32T门式起重机，事发时有一台货车停在中间通道，货车和堆放钢卷间的通道宽4.3m。

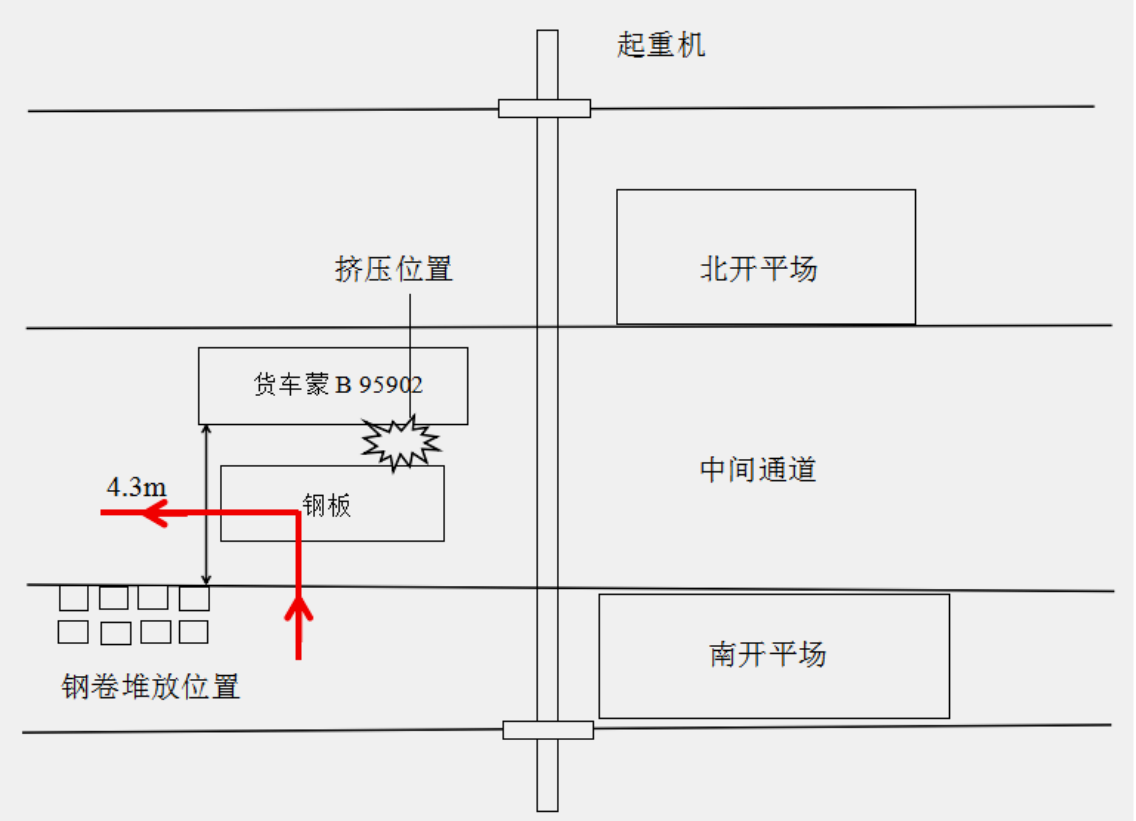

图一 现场平面布置

（2）经现场测试现场使用的32吨门式起重机功能完好，检查吊具吊索完好无破损。

（3）吊运的钢板重约13吨，由六张（长12m，宽2.03m，厚0.01m）和一张（长10m，宽2.03m，厚0.01m）组成，吊装设备为一台门式起重机，额定起重量：32t，设备型号规格：MG32-32 A5，设备代码：421010461202 30XXXX，使用登记证编号：起21蒙BC00004（23），下次检验日期：2027年6月。



图2 事发时吊物情况

（4）中间通道停放的货车车牌号为蒙B95902，驾驶室左侧车门有刮碰痕迹，车门玻璃破碎。



图3 车辆被刮碰位置



图4 闫XX被挤压位置

四、人员伤亡和直接经济损失情况

事故单位（盖章）：包头市顺千源商贸有限责任公司

姓名	性别	年龄	工种	伤害程度	籍贯	身份证号码
闫	男	59	吊装工	死亡	包头市	150205196704081

直接经济损失情况：

序号	项目	金额（万元）	备注
一	人身伤亡后所支出费用	0.5	现场整改
1	医疗费用（含护理费）		
2	丧葬及抚恤费用	15	
3	补助及救济费用		
二	善后处理费用	1	尸检费用
4	现场抢救和清理现场费用	0.038	救护车费用
5	赔偿费用（预计）	113	死亡赔偿
三	财产损失价值	0.2	车辆赔偿
6	固定资产损失价值		
7	流动资产损失价值		
合计		129.738	

表1　人员死亡情况和直接经济损

五、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，张XX看到起重机遥控器掉落在地上，闫XX自己捂着胸口走到南面料台旁边，立即跑到他身边，发现闫XX呼吸困难，站立不稳，张XX扶着闫XX同时用

对讲机向厂长彭XX报告，现场目击者张XX17时17分拨打120急救电话，17时37分120急救人员到达现场后确认闫XX死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

17时14分，张XX用对讲机向厂长彭XX报告，彭XX17时38分拨打了110报警电话，17时42分，昆都仑公安分局接到报警，17时54分，昆区应急管理局接到昆都仑公安分局警情通报。

六、事故原因分析

事故调查组本着实事求是的原则，对有关人员进行了仔细的调查询问、现场进行勘查，对收集到的各种证据进行了认真分析研究，同时依据技术分析得出：

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄、违章操作、安全风险辨识不到位，在使用遥控器操作门式起重机吊运钢板时未按照规定与吊装货物保持3米以外安全距离，钢板在吊运时撞击到货车发生转动，作业人员被挤压在货车与钢板之间是事故发生的直接原因。

（二）直接原因分析

1.作业人员安全意识淡薄，安全风险辨识不到位，在吊运钢板时未远离吊装货物3米以外安全距离，违反了包头市顺千源商贸有限责任公司《钢板吊运施工方案》4.3试吊作业中“正式吊运前进行试吊，将钢板起吊离地200mm-300mm，暂停1-2分钟，检查吊具受力状态、钢板平衡度、起重设备制动及支腿稳定性，确认无滑移、倾斜、设备异常后，人员远离吊装货物3米以外安全距离后方可正式吊运；试吊发现问题立即放下钢板，整改完成后重新试吊”的规定。

2.作业人员违章操作，未落实包头市顺千源商贸有限责任公司《钢板吊运施工方案》规定的试吊作业安全要求，直接开展正式起吊作业。

（三）事故鉴定情况

2026年5月31日，包头市公安局昆都仑分局物证鉴定室《法医学尸体检验鉴定书》{（包昆）公（刑技）鉴（尸检）字[2026]086号}鉴定意见：死者闫XX系生前胸背部受钝性外力作用致多发肋骨骨折、右肺门处断裂大失血死亡。

（四）间接原因分析

1.内蒙古鑫港源顺物流有限公司对承租单位的安全生产工作统一协调管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定。

2.包头市顺千源商贸有限责任公司

（1）安全管理制度不健全，未按照要求制定起重机操作规程；违反了《起重机械安全技术规程》TSG51-2023第5.1（14）“使用单位应当结合起重机械的类别（品种）和使用情况，根据相关规范、标准等要求，制定具体的操作规程，并且严格执行，做好相应记录”的规定。

（2）安全教育培训不到位，未对地操人员进行专门的操作规程培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”及第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”的规定。

（五）其他可能因素排除

事发时中间过道停放的货车（蒙B959XX）为静止状态，排除车辆伤害的原因；现场吊装锁具完好，未发生断绳、脱落情况，排除物体打击原因。

七、对事故责任人及责任单位的处理建议

（一）建议不予追责人员（1人）

闫XX（身份证号150205196704O8XXXX）：包头市顺千源商贸有限责任公司地操人员，在吊运钢板操作过程中站位不当，未与吊装货物保持3米以外的安全距离，违反了包头市顺千源商贸有限责任公司《钢板吊运施工方案》4.3试吊作业中“正式吊运前进行试吊，将钢板起吊离地面 200mm-300mm，暂停1-2 分钟，检查吊具受力状态、钢板平衡度、起重设备制动及支腿稳定性，确认无滑移、倾斜、设备异常后，人员远离吊装货物3米以外安全距离后方可正式吊运；试吊发现问题立即放下钢板，整改完成后重新试吊”的规定，负本起事故的主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

（二）建议给予行政处罚单位（2个）

1.包头市顺千源商贸有限责任公司安全管理制度不健全，未按照要求制定起重机操作规程；安全教育培训不到位，未对地操人员进行专门的操作规程培训，违反了《起重机械安全技术规程》TSG51-2023第5.1(14）“使用单位应当结合起重机械的类别（品种）和使用情况，根据相关规范、标准等要求，制定具体的操作规程，并且严格执行，做好相应记录”及《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”及第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”的规定，对本起事故负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”的规定，建议区应急管理局对包头市顺千源商贸有限责任公司进行行政处罚。

2.内蒙古鑫港源顺物流有限公司对承租单位的安全生产工作统一协调管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定，对本起事故负有监管责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”的规定，建议区应急管理局对内蒙古鑫港源顺物流有限公司进行行政处罚。

（三）建议进行行政处罚人员（4人）

1.彭XX（身份证号15020319680428XXXX）：包头市顺千源商贸有限责任公司现场负责人（厂长），对作业现场安全检查不到位，隐患排查不到位；现场安全管理不到位，施工方案执行不到位，未对地操人员进行专门的操作规程培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、五项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员

未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”的规定，建议区应急管理局对彭XX进行行政处罚。

2.王X（身份证号15282719901013XXXX）：包头市顺千源商贸有限责任公司法定代表人，履行安全生产第一责任人的责任不到位，安全管理不到位，督促、检查安全生产工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责”及第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议区应急管理局对王X进行行政处罚。

3.李XX（身份证号15020319710921XXXX）：内蒙古鑫港源顺物流有限公司安全员，负责C区7道的安全管理，对园区承租商户开展龙门吊岗位安全操作规程教育培训不到位，未及时发现园区商户安全问题并督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、五项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”的规定，建议区应急管理局对李XX进行行政处罚。

4.王X（身份证号15210619860328XXXX）：内蒙古鑫港源顺物流有限公司法定代表人，履行安全生产第一责任人的责任不到位，对园区承租商户安全管理不到位，督促、检查安全生产工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责”及第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理

职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议区应急管理局对王X进行行政处罚。

（四）本起事故中如有涉嫌犯罪的责任人，由公安机关立案侦查。

（五）有关监管部门存在的主要问题

1.昆区商务局

作为行业安全监管部门，2023年至事故发生前，昆区商务局对鑫港源顺物流园区进行了15次安全检查，并未对园区内的企业进行安全检查。

2.包头昆都仑经济技术开发区

经调查，2016年5月15日，包头金属深加工园区管委会(现名称包头昆都仑经济技术开发区管委会)与内蒙古鑫港源顺物流有限公司签订项目合作协议书，园区管委会同意该企业在包头金属深加工园区建设鑫港源顺物流园项目，2024年至事故发生前，包头昆都仑经济技术开发区对鑫港源顺物流园区及园区内部分企业进行了32次安全检查，但未对物流园区内所有企业进行全覆盖安全检查。

昆区商务局、包头昆都仑经济技术开发区作为内蒙古鑫港源顺物流有限公司的安全监管部门，“三管三必须”落实不到位，未对园区企业安全生产形成有效监管，建议区纪委监委对昆区商务局、包头昆都仑经济技术开发区相关人员介入调查并依规处理，并将结果反馈至区安委办。

八、事故整改和防范措施

为加强安全生产监督管理，深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似生产安全事故的发生，事故调查组提出如下整改措施与建议：

（一）事故有关责任单位

1.内蒙古鑫港源顺物流有限公司

一是要全面落实园区出租场地安全统一协调管理责任，立即对所有承租商户开展全覆盖安全排查，全面摸清安全底数，找准突出风险隐患，对排查发现问题立行立改、即时整治。

二是要建立园区承租商户常态化安全检查机制，制定月度、季度安全巡查制度，重点抽查起重作业、特种设备使用、现场人员违章等问题；建立隐患台账，下发整改通知书、闭环复查，做到隐患发现—督办整改—验收销号闭环管理，杜绝只租不管。

三是要对园区内吊装作业区域、通行道路、障碍物布置进行统筹规划，合理划分吊装作业区、人车分流区；对园区内特种设备使用实行备案监管，禁止无规程、无管理野蛮吊装作业。

四是要定期组织园区所有龙门吊作业人员、商户安全负责人开展专项安全教育培训，聘请专业讲师授课，培训内容聚焦龙门吊安全操作规程、设备结构原理、起重作业禁忌、钢丝绳及吊钩等易损部件检查、载荷控制、限位装置使用、恶劣天气作业要求、应急处置流程等核心内容，补齐培训缺失短板。

五是压实园区所有企业安全生产主体责任，督促企业落实自查自纠和岗位安全职责，健全一企一档安全档案，规范安全生产管理协议签订，厘清各方安全权责，完善各类台账资料，定期组织园区及各企业开展联合应急演练，提升协同处置能力，加大警示约谈力度，对隐患整改不力、屡改屡犯的企业严肃督促追责，全面筑牢园区整体安全防线。

2.包头市顺千源商贸有限责任公司

一是在所有吊运作业前，必须提前清理作业半径内障碍物、杂物，规划吊运行走路线，保证吊物升降、平移、回转全过程无阻碍；严格落实包头市顺千源商贸有限责任公司《钢板吊运施工方案》、《起重机械安全规程》GB6067.1-2010的规定，严禁载荷、钢丝绳与任何物体发生摩擦、刮碰。

二是要划定危险警戒区域，规范人员站位，吊装作业必须设置硬质警戒线、警示标识，安排专门人员进行现场安全管理；严禁任何人停留在吊物下方、起重机回转半径内、吊物与墙体/立柱/障碍物之间；作业、指挥、司索人员必须站在安全避让位置，杜绝违规站位、穿行、逗留。

三是要完善起重机操作规程，规范起重作业操作行为，平稳起吊、缓慢移动、禁止急转急摆；吊物捆绑牢固，预判吊物摆动、旋转风险，全过程受控，杜绝吊物失控转动挤压伤人。

四是要开展起重吊装作业专项培训和事故案例学习提升作业人员安全意识。

五是要举一反三开展隐患排查，从生产工艺全流程进行风险辨识，制定相应的安全措施，避免类似事件再次发生。

（二）安全监管部门

区商务局、包头昆都仑经济技术开发区作为内蒙古鑫港源顺物流有限公司的安全监管部门，要坚决贯彻“三管三必须”工作要求，根据相关法律法规要求，切实履行安全监管职责。

1.区商务局

一是要强化行业安全履职，严格落实“三管三必须”要求，立即组织辖区内物流配送行业涉及起重作业的商贸主体开展专项排查，重点检查设备检验、人员持证、现场防护等情况，建立隐患台账并实行闭环整改，坚决防范同类起重作业安全事故发生。

二是要压实企业安全生产主体责任，组织辖区内物流配送行业经营主体召开事故警示教育会，通报本次起重伤害事故案例，督促企业建立健全起重作业安全管理制

度和操作规程，严格落实从业人员安全教育培训，确保特殊岗位从业人员“先培训后上岗”。

三是要健全部门协同监管机制，主动对接应急管理、市场监管等相关部门，建立联合执法机制，定期开展联合检查，针对物流园区及园区内的企业进行常态化排查，形成监管合力，筑牢行业安全防线。

四是要完善行业安全监管台账，全面摸排辖区物流配送行业经营主体，重点标注涉及起重设备、货物吊运等高危企业，实施分级分类动态监管，定期开展隐患整改“回头看”，严厉督促整改不力企业，杜绝监管盲区和漏洞。

五是要提升行业安全管理能力，组织辖区物流配送行业企业负责人、安全管理人员开展安全生产专项培训，重点围绕起重作业、现场安全管控等内容，指导企业完善起重作业现场安全防护措施，规范作业流程，提升从业人员风险防范能力。

2.包头昆都仑经济技术开发区

一是要宣传和贯彻落实安全生产方针政策、法律法规及规章规程，结合本次起重伤害事故，组织辖区生产经营单位（重点是涉及起重作业）开展专项宣传活动，确保企业准确掌握起重作业安全管理、作业规范等相关规章规程，推动政策法规落地见效。

二是要督促、指导辖区内生产经营单位建立健全并严格落实安全生产责任制，建立完善生产安全事故隐患排查治理和重大危险源监督管理制度，修订优化生产安全事故应急救援预案，定期组织开展应急演练，提升事故防范和处置能力。

三是要加强安全生产常态化检查，对物流园区内的企业进行全覆盖安全检查，配合应急管理、市场监管等部门依法打击非法违法、违规违章作业行为，重点整治起重设备未按期检验、作业人员无证上岗等突出问题。

四是要督促企业淘汰不具备安全生产条件的工艺及设施设备（含老旧起重机等起重设备），加强安全生产监督管理能力建设和基层基础工作，健全监督管理组织体系，推动生产经营单位提升安全生产管理水平。

事故调查组

2026年6月17日

事故调查组成员签名：

上一篇： 昆都仑达茂旗至包头长输管道工程河北锦旺晟岩建设...

下一篇： 内蒙古包头市昆都仑区金福再生资源有限公司厂房“1...