

沈阳市铁西区广茂五金经销部“11•23”一般车辆伤害事故调查报告

2024年01月12日　来源：于洪区应急管理局　[字体： 大

2023年11月23日，沈阳市铁西区广茂五金经销部位于于洪区马三家街道大兴村一处水泥砂浆干粉拌料点，发生一起车辆伤害事故，致1名工人死亡100万元。

事故发生后，区应急管理局、市公安局于洪分局、马三家街道办事处等有关部门人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经于洪区人民政府授权，成立了由区应急管理局任组长单位，市公安局于洪分局、区总工会、马三家街成的事故调查组，依法开展事故调查。同时，聘请相关工贸行业安全领域专家，对事故进行现场勘验、分析。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过急救援情况，认定了事故性质。

一、事故发生单位基本情况

（一）事故发生单位

沈阳市铁西区广茂五金经销部，注册于2003年03月14日，统一社会信用代码：92210106MA0UETY73R，经营者：尹某秋，类型：个体工商户，组营场所：沈阳滑翔五金城，经营范围：五金，粘胶制品（零售兼批发）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。事故现场位于村水泥砂浆干粉拌料点，该拌料点为沈阳市铁西区广茂五金经销部经营者（个人经营的投资人）尹某秋所有。

（二）事故相关人员

1.张某永，沈阳市铁西区广茂五金经销部位于于洪区马三家街道大兴村水泥砂浆干粉拌料点工人，负责组织该拌料点生产，按件计酬，同时负责给沈阳市铁西区广茂五金经销部投保。

2.王某侠，沈阳市铁西区广茂五金经销部于洪区马三家街道大兴村水泥砂浆干粉拌料点工人，系张某永妻子，日常给张某永打下手，薪酬包含在支保险由沈阳市铁西区广茂五金经销部投保。

3.尹某秋，沈阳市铁西区广茂五金经销部经营者，作为个人经营的投资人，沈阳市铁西区广茂五金经销部于洪区马三家街道大兴村水泥砂浆干粉拌名下有沈阳好帮手建材有限公司、沈阳市苏家屯区禹翔建材经销处。

4.郭某化，沈阳市铁西区银禹翔防水建材经销部经营者，系尹某秋丈夫，郭某化经营的建材经销部无生产加工点，接到订单由尹某秋单位拌料点生产

二、事故发生经过和救援情况

2023年11月23日14时左右，郭某化电话通知张某永于当日晚上21至23时之间准备一车胶泥送到铁西北一路万达广场。张某永接到通知后带妻子王某订单准备。

14时09分，张某永准备将加工点彩钢棚内的胶泥装车，由于货车（辽ABR969）当时停靠位置距离彩钢棚胶泥存放处搬运不便，货车司机家住在来，张某永见货车车钥匙就在驾驶室前挡风玻璃处，其本人以前开过三轮车，以为货车和三轮车差不多，慢一点开应该没事，就在本人未取得这类货车车向彩钢棚行驶。



14时09分，张某永走向货车（辽ABR969）（现场监控截图）



14时10分，张某永驾驶货车（辽ABR969）驶向彩钢棚（现场监控截图）

14时11分左右，张某永由于车辆操作不熟练，货车行驶中熄火三次，然后加大油门驶向彩钢棚，并中途停下几秒，又驶向彩钢棚。






14时11分，张某永驾驶货车（辽ABR969）驶向彩钢棚途中（现场监控截图）

14时11分28秒左右，货车驾驶室右上侧撞上彩钢棚内传送带顶部位置，导致传送带位移，将站在传送带与彩钢棚砖墙中间的王某侠头部挤压，张某看到妻子被挤压，只看到车撞倒传送带，就赶紧停车并下车查看，下车后看到其妻子王某侠倒在地面不动，半个头部都没有了，当时就抱妻子哭喊，由他人员，张某永随后就打电话向家人求救。



14时11分28秒左右，货车驾驶室与彩钢棚内传送带相撞（现场监控截图）

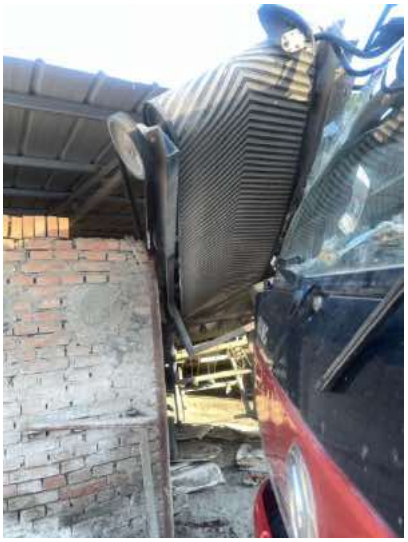



事故现场货车驾驶室与传送带碰撞处（事故现场图片）

14时30分左右，郭某化给张某永打电话想商量一下其它订单的事情，得知拌料点出事，随后联系尹某秋一并赶到了现场。尹某秋拨打了“120”急救救医护过来后，对王某侠进行了心电图监测，确认无生命体征。

事故发生后，区应急局、马三家办事处、公安部门有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。

三、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，无人员受伤。死者王某侠，身份证号230223197011120***，户籍黑龙江省依兰县太东乡太北村2组，女，汉族，53岁，系沈销部于洪区马三家街道大兴村水泥砂浆干粉拌料点工人。事故发生后，沈阳市铁西区广茂五金经销部经营者与王某侠家属联系，协调善后工作。

本次事故造成直接经济损失约100万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

沈阳市铁西区广茂五金经销部位于于洪区马三家街道大兴村水泥砂浆干粉拌料点从业人员张某永法律法规、安全生产意识淡薄，在无驾驶货车资格车辆致人死亡是该起事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

沈阳市铁西区广茂五金经销部经营者对本单位水泥砂浆干粉拌料点缺乏必要安全生产教育和培训所需的安全生产资金投入，造成该拌料点从业人员反相关法律、法规，在无驾驶货车资格的情况下擅自驾驶机动车辆致人死亡。

（三）事故性质

经调查认定，沈阳市铁西区广茂五金经销部“11•23”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及处理建议

张某永，沈阳市铁西区广茂五金经销部位于于洪区马三家街道大兴村水泥砂浆干粉加工点工人，在无驾驶货车资格的情况下擅自驾驶机动车辆致罪，沈阳市公安局于洪分局目前正在调查处理。

尹某秋，沈阳市铁西区广茂五金经销部经营者，作为个人经营的投资人对本单位水泥砂浆干粉拌料点缺乏必要安全生产教育和培训所需的安全生产华人民共和国安全生产法》第二十三条的规定，建议于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款的规定，对其进行行政处罚

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳市铁西区广茂五金经销部，要深刻吸取事故教训，举一反三，认真开展隐患排查治理工作，对生产作业场所可能存在的危险、有害因素键环节严加管控，制定有针对性的治理措施并加以落实，防止类似事故发生。

（二）沈阳市铁西区广茂五金经销部个人经营的投资人尹某秋，要对本单位拌料点安全生产条件予以必要的资金投入，保证拌料点生产作业人员具和法规意识，同时加强对作业现场的管理，确保本单位安全生产规章制度和安全措施得以落实。

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，及此类事故发生。

沈阳市铁西区广茂五金经销部“11•23”一般车辆伤害事故调查组

2024年1月8日

ICP：辽ICP备05015124

辽公网安备 21011402000129号 | 网站标识码：2101140004

主办单位：沈阳市于洪区人民政府 | 地址：于洪区黄海路37号 | 联系电话：024-23887641

网站地图 | 技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）

党政机关

政府网站找错