清镇市贵安高速扩容某建设项目“6·8”一般触电事故调查报告

2025年6月8日12时左右，在位于滨湖街道辖区贵安高速扩容某建设项目发生一起事故，造成1人死亡，1人受伤。直接经济损失201.3万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规规定，2025年6月9日，清镇市人民政府成立了清镇市贵安高速扩容某建设项目“6·8”事故调查组，事故调查组由市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、市交通运输局等相关职能部门组成，依法开展了事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，清镇市贵安高速扩容某建设项目“6·8”事故，是一起施工单位人员斜拉吊索与上方高压架空线路安全距离不足，引发10kV高压线路瞬间放电造成作业人员触电的事故，是一起一般触电生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程项目情况

项目名称：沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程某标段土建工程（简称贵安高速扩容某项目）

建设单位：贵州****公路有限公司

承包单位：1.贵州省****集团有限公司（联合体牵头人）2.贵州****工程有限公司

劳务单位：毕节市**劳务有限公司

监理单位：贵州省****咨询监理有限公司

1.工程概况

本项目为沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程某合同段，起始于清镇市滨湖街道办青山村，途径百花湖风景名胜区，止于贵阳市观山湖区百花湖镇萝卜村，起始桩号为K10+160～K13+450，全长3.29km。采用双向六车道，设计时速100km/h，设计路基宽度为33.5m，百花湖特大桥宽度为36.5m。

主要工程数量：挖方187万m^3，填方139万m^3，弃方48万m^3，涵洞12座，天桥1座，互通1座，桥梁6座（某特大桥、百花湖特大桥、清镇北互通B匝道桥、清镇北互通D匝道桥、清镇北互通E匝道桥、清镇北互通连接线大桥），百花湖特大桥为本项目控制性工程。

某特大桥下的安全防护通道拆除工程为事故发生点，该工程因某特大桥上部结构已经施工完毕，具备拆除条件，现场拆除工程量约为30%。

2.工程手续办理情况

该项目于2021年11月9日获得《省发展改革委关于沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程可行性研究报告的批复》；2023年3月14日取得贵州省交通运输厅印发的《省交通运输厅关于沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程施工许可决定书》，同意开展施工。

（二）事故相关单位情况

1.贵州****公路有限公司，为沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程土建工程建设单位，成立于2022年4月27日，注册资本金2亿元，法定代表人：杨**。该公司于2023年2月13日将沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程某标段土建工程施工项目承包给贵州省****集团有限公司。

2.贵州省****集团有限公司，为贵安高速扩容某项目的总承包单位，成立于1990年12月24日，属有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，发证机关：贵州省市场监督管理局，法定代表人马**，注册资金人民币贰拾壹亿零叁佰万圆整。《建筑业企业资质证书》编号：D15****528，有效期至2028年12月22日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。该公司具有公路工程施工总承包特级，建筑工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级等资质。《安全生产许可证》编号：(黔)JZ安许证字〔2005〕01***1，发证机关：贵州省住房和城乡建设厅，有效期至2026年3月23日。该公司于2023年2月13日与贵州****公路有限公司签订《沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程某标段土建工程施工

承包合同》。

3.毕节市**劳务有限公司，为贵安高速扩容某项目临建、桥梁基础工程劳务单位，成立于2016年4月5日，属有限责任公司（自然人独资），发证机关：毕节市七星关区市场监督管理局，法定代表人杨**，注册资金人民币伍佰万圆整。《建筑业企业资质证书》编号：D35****302，有效期至2029年1月1日，发证机关：毕节市住房和城乡建设局，具有施工劳务资质。《安全生产许可证》编号：（黔）JZ安许证字〔2018〕07***9，发证机关：贵州省住房和城乡建设厅，有效期至2027年7月21日。该公司于2023年9月1日与贵州****公路有限公司签订《临建、桥梁基础工程》合同。

4.贵州省****咨询监理有限公司。为贵安高速扩容某项目的监理单位，公司成立于1996年4月22日，属有限责任公司(自然人投资或控股），发证机关：贵州省市场监督管理局，企业法人梁**，注册资金人民币壹仟叁佰捌拾万圆整；企业《公路水运工程监理企业资质证书》编号：交监公甲第1***006号，有效期至2028年5月21日，发证机关：交通运输部。具有公路工程甲级监理资质，在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。该公司于2023年1月13日与贵州****公路有限公司签订《沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程（土建）施工监理某标段合同文件》。

（三）事故现场情况

经过现场勘查及调查问询，事故发生地点位于清镇市滨湖街道辖区贵安高速扩容某项目某特大桥下方 28#墩与 29#墩中间安全防护通道棚架顶部（如图 1），事故点安



图 1：事故地点示意图

全防护通道宽约 6 米，高约 4.5 米。该处正在开展安全防护通道拆除作业，安全防护通道上方布设高压架空线路，作业过程有劳务单位 2 名人员在安全防护通道上方拆除规格为长 6 米宽 1.5 米厚 3 毫米的钢板，所拆钢板需使用轮式起重机吊运至地面。

架空线路情况：施工单位按照《沪昆国高贵阳至安顺扩容高速公路田坝头 1 号、2 号箱变安装工程施工设计图集》在贵安高速扩容某项目某特大桥下方 28#墩与 29#墩中间设置了田坝头 1 号箱变，电源线从贵州电网有限责任公司贵阳

清镇供电局的110kV鲤鱼变10kV鲤政线王官桥支线46#杆（已根据施工实际新设电杆）引入。所引入架空线路供电电压为10kV，产品名称为10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，型号为JKLYJ-10kV-1×70mm²的导线0.07km，该导线在距1号箱变1#杆20米左右位置供电线有搭接现象（见图2）。图



2：电力线路搭接图

事故发生点高压架空线路距安全防护通道上方垂直距离约4.8米，事故发生点架空线路距安全防护通道作业区域最外缘一侧水平距离约3.7米（见示意图3）。事发当天处于阴雨天气，电力线路上有挂水现象。

轮式起重机情况：事发施工作业涉及使用轮式起重机起吊安全防护通道上方拆除的钢板，事发时轮式起重机位置在29#墩与安全防护通道之间（见示意图3）。事发时轮式起重机的起吊挂钩在安全防护通道上方，起吊挂钩挂了两根长6米的吊索。

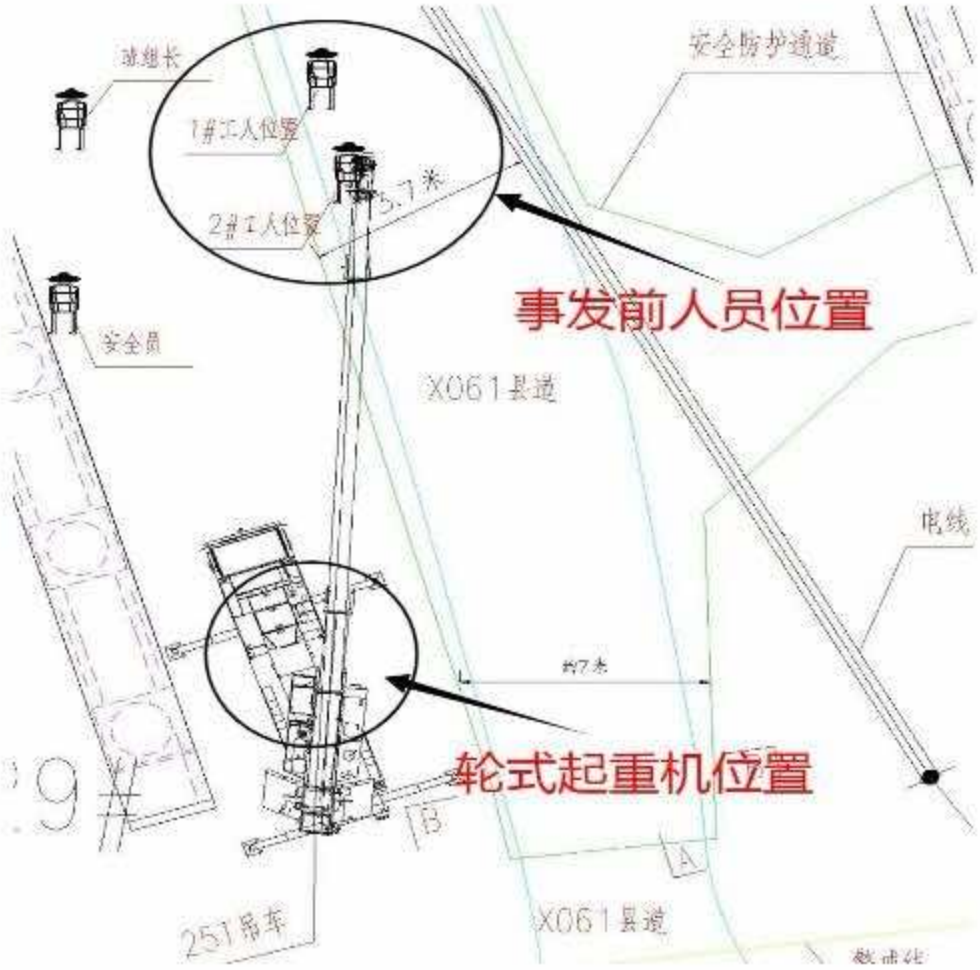


示意图3：电力线路与安全通道边缘水平距离及轮式起重机位置示意图

施工作业人员情况：事发时安全防护通道上方有曾*科和曾*平两名施工作业人员，负责拆除安全防护通道上方的钢板及工字钢。事发后，曾*科与曾*平均昏倒，曾*平经工友呼救恢复意识。

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失：

本次事故共造成1人死亡，1人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约201.3万元。

三、事故发生经过、救援及善后处理情况（经现场踏勘和询问笔录分析）

（一）事故发生经过

2025年6月8日早上，毕节市**劳务有限公司组织曾*科、曾*平、吴*书、吴*发（中途离开）等四名工人在贵安

高速扩容某项目某特大桥下方 28#墩与 29#墩中间开展安全防护通道拆除作业，并协调施工单位贵州****集团有限公司的吊车负责吊运拆除的钢板。

11 时 40 分左右，轮式起重机将挂有两根 6 米长吊索的吊钩下放，起吊挂钩挂了两根长 6 米的吊索，吊索下端下放至安全防护通道上方后，站在安全防护通道上方的曾*科和曾*平各拿一根 6 米长的吊索走至安全防护通道另一边缘(靠 28#墩一侧）准备起吊拆分的铁板，曾*平用马蹄环和螺栓连接好铁板孔洞后，左手轻轻靠着吊索蹲着，等待曾*科用吊索连接另一边的铁板孔，曾*科拿起吊索走过去准备连接另一边的铁板孔时，吊索靠近上方的高压线后，高压线放电导致两人同时触电昏倒。

（二）事故救援经过

事故发生后，施工总承包单位现场安全员王*谋发现安全防护通道上方两人倒下，随即呼喊吴*书查看情况，吴*书爬到安全防护通道上方后呼救曾*平，曾*平逐渐恢复意识，曾*科倒地不起，吴*书对曾*科用胸口按压方式开展心肺复苏急救。同时现场人员拨打了 120 急救电话。现场人员用吊篮将曾*科吊运至地面后抬上皮卡车紧急送医。12 时 20 分左右救治医生反馈曾*科伤情严重，抢救至 17 时 30 分左右，家属要求放弃治疗，将曾*科转运回家，19 时 05 分曾*科在家中死亡。伤者曾*平在医院住院治疗。

（三）事故善后处理情况

1.死者曾*科，善后处理工作于2025年6月9日与死者家属达成死亡赔偿协议，已妥善处理完毕。

2.伤者曾*平，受伤后在清镇市人民医院创伤科接受住院治疗，于7月8日康复出院。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过现场勘验、调查询问，认定事故直接原因是：毕节市**劳务有限公司组织人员在10kV高压架空线路下方开展拆除安全防护通道作业，作业人员曾*科斜拉拖拽吊索，使吊索与10kV高压架空线路的距离小于安全距离[1]，且当天下雨，高压架空线路挂水，引发瞬间放电现象，造成曾*科及曾*平触电。

（二）事故原因相关验证

1.根据在场人员吴*书描述，死者曾*科事故发生后右前臂有电灼伤的痕迹，清镇市第一人民医院出具的诊断书诊断为电击伤；

2.根据清镇市第一人民医院出具的诊断书，伤者曾*平事故发生后被诊断为电击伤，右下腹、双足皮肤软组织损伤；

3.轮式起重机轮胎有电击烧黑的现象。

（三）其他可能因素排除

根据事故现场勘查、询问及调取事故当日气象信息等材料，排除人为故意伤害、排除雷击事故。

---

[1]《公路水运工程临时用电技术规程》（JT/T 1499-2024）10.3.13规定：起重机械不应越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，起重机械的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边缘的最小安全距离应符合表12规定（表12规定：起重机与10kV架空线路的最小安全距离为2米）。

（四）间接原因分析

1.未认真实施事故防范措施。施工单位未严格执行《沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程某合同段桥下安全通道施工方案》，该施工方案要求“凡遇6级以上大风或下雨天气时，不得进行作业”，遇下雨天气组织开展安全防护通道拆除作业，增加触电风险；且在靠近电源处拆除作业时未将10kV高压架空线路电源切断，也未设置绝缘挡板，导致人员斜拉吊索时发生触电。

2.对现场工作缺乏检查或指导。一是施工单位组织普工班组开展某特大桥下安全防护通道拆除作业前未认真组织开展安全隐患排查工作，对施工作业区域临近高压架空线路未排查出存在触电风险隐患。二是现场安全员及起重作业指挥人员未认真开展施工作业现场安全隐患排查工作，指挥起吊作业期间忽视与架空电力线路安全距离不足的问题。

3.安全教育培训不到位。一是施工单位未认真组织开展安全技术交底工作，对安全防护通道拆除作业施工人员制定的安全技术交底内容无指导性，按照公司统一制定的《安全技术交底记录表》模版进行交底，安全技术交底内容缺少施工作业期间临近架空电力线路时的安全注意事项；二是施工单位对吊装作业人员安全教育培训不到位，安全技术交底内容缺少起吊作业期间临近高压架空线路的安全注意事项。

五、有关责任单位存在的问题

（一）毕节市**劳务有限公司。一是将本单位在贵安高速扩容工程某项目的现场管理工作全权委托给未经安全生

产知识和管理能力考核合格的现场负责人吴*建；二是在该项目未配备专职安全员；三是未认真组织开展对安全防护通道拆除作业人员的安全生产教育培训工作；四是未认真组织开展本单位施工作业范围内的隐患排查治理工作；五是未督促从业人员（安全防护通道拆除作业人员）严格执行《沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程某合同段桥下安全通道施工方案》。

（二）贵州省****集团有限公司。一是对劳务分包单位安全管理不到位，对劳务分包单位违规将施工作业安全管理工作委托给未经安全生产知识和管理能力考核合格的现场负责人以及劳务分包单位未配备专职安全员等违规事项失察；二是未认真组织开展对起重作业指挥人员的安全生产教育培训工作；三是未认真组织开展隐患排查治理工作；四是起重作业指挥人员未严格落实《沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程某合同段桥下安全通道施工方案》。

六、对有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.毕节市**劳务有限公司。一是违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款[2]，将本单位在贵安高速扩容工程某项目的现场管理工作全权委托给未经安全生产知识和管理能力考核合格的现场负责人吴*建；二是违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[3]，在该项目

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物

未配备专职安全员；三是违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]，未认真组织开展对安全防护通道拆除作业人员的安全生产教育培训工作；四是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]，未认真组织开展本单位施工作业范围内的隐患排查治理工作；五是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[6]，未督促从业人员（安全防护通道拆除作业人员）严格执行《沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程某合同段桥下安全通道施工方案》。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定[7]进行行政处罚。

2.贵州省****集团有限公司。一是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[8]，作为总包单位对劳务分包单位主要负责人将施工作业安全管理工作委托给未经安全生产知识和管理能力考核合格的现场负责人及未配备专职安全员等违规事项管理不到位；二是违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，未认真组织开展对起

品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

重作业指挥人员的安全生产教育培训工作；三是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款，作为施工项目总承包单位未认真组织开展隐患排查治理工作；四是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[9]，起重作业指挥人员未严格落实《沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程某合同段桥下安全通道施工方案》。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定进行行政处罚。

（二）因在事故中死亡免予追究责任人员

曾*科，男，毕节市**劳务有限公司普工班组人员，违规斜拉吊索致使吊索与高压架空线路的距离小于安全距离，引起高压架空线路瞬间放电，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）对事故责任人的责任认定及处理建议

1. 杨*恒，男，毕节市**劳务有限公司法定代表人。安全管理人员配备不齐全，落实施工作业安全防范措施不到位，组织实施安全教育培训不到位，组织开展隐患排查治理工作不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[10]，对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]规定进行行政处罚。

2. 吴*建，男，毕节市**劳务有限公司现场负责人。组织开展安全生产教育和培训不到位，开展安全事故隐患排查不到位，未及时制止违反施工方案的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[12]，对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]规定进行行政处罚。

3. 吴*书，男，毕节市**劳务有限公司普工班班组长。未认真落实安全技术交底内容，对班组施工作业范围安全检查不到位，落实《全员安全生产责任制》不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[14]规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定[15]，建议由毕节市**劳务有限公司按照本单位规章制度处理，处理结果及时报清镇市应急管理局存档。

4. 马*虎，男，贵州省****集团有限公司法定代表人，

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

落实施工作业安全防范措施不到位，组织实施安全教育培训不到位，组织开展隐患排查治理工作不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定进行行政处罚。

5.廖*江，男，贵州省****集团有限公司在贵安高速扩容项目某项目经理，组织开展安全生产教育和培训不到位，开展安全事故隐患排查不到位，未严格督促施工作业人员按照施工方案开展作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

6.吴*，男，贵州省****集团有限公司在贵安高速扩容项目某项目常务副经理，组织开展安全生产教育和培训不到位，开展安全事故隐患排查不到位，未严格督促施工作业人员按照施工方案开展作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

7.蔡*强，男，贵州省****集团有限公司在贵安高速扩容项目某项目副经理，对分管生产作业区域开展安全事故隐患排查不到位，未及时制止违反施工方案的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生

产法》第九十六条规定进行行政处罚。

8.王*谋，男，贵州省****集团有限公司在贵安高速扩容项目某项目安全员兼起重机指挥人员，未认真开展安全事故隐患排查工作，未严格落实《沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程某合同段桥下安全通道施工方案》，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找生产安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制类似生产安全事故的发生，提出如下事故防范整改措施和建议：

（一）贵州省****集团有限公司

要认真履行建筑施工单位的安全管理责任，一是进一步强化对分包单位的安全管理，严格落实对分包单位安全生产工作的统一协调、管理工作，督促分包单位安全生产主体责任的落实；二是强化安全教育培训工作，细化对施工作业现场安全注意事项的安全技术交底工作；三是认真组织开展隐患排查治理工作，细致排查施工作业现场安全隐患；四是严格督促施工作业人员按照制定的施工作业方案落实施工各工序。

（二）毕节市**劳务有限公司

要严格履行企业安全生产主体责任。一是严格按规定在承包的项目上配齐安全管理人员；二是认真组织开展安全教

育培训工作，提高施工作业人员安全意识，认真落实施工作业现场安全注意事项；三是认真组织开展隐患排查治理工作，细致排查施工作业现场安全隐患；四是严格督促施工作业人员按照制定的施工作业方案落实施工各工序。

（三）贵州省****咨询监理有限公司

要强化对高速公路建设项目的安全监理工作。一是监督施工单位认真落实安全生产主体责任，认真督促施工单位抓好安全教育培训工作及安全风险辨识及管控工作；二是加强对施工作业环境及施工作业过程中“三违”行为的监督，对施工作业现场发现的问题书面下达监理通知单并跟踪落实到位。

（四）贵州省交通建设工程质量监督执法支队

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真落实安全生产监管责任，强化日常监管，积极开展安全生产大排查大整治工作。督促企业落实企业安全生产主体责任，提高安全生产管理水平。深入排查治理事故隐患，加强对施工现场的安全检查，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律“三违”行为发生。